

# **Nikon**

## **Электронный безотражательный тахеометр серии NPR-302**

### **Руководство пользователя**

NPR-332  
NPR-352  
NPR-362

Версия А 1.3.0  
Номер изделия С218Е  
Апрель 2008



## **Контактная информация**

Trimble Navigation Limited  
Engineering and Construction Division  
5475 Kellenburger Road  
Dayton, Ohio 45424-1099  
USA  
800-538-7800 (toll free in USA)  
+1-937-245-5600 Phone  
+1-937-233-9004 Fax  
[www.trimble.com](http://www.trimble.com)

## **Правовая информация**

### **Авторские права и торговые марки**

© 2007-2008, Nikon-Trimble Co. Limited. Все права защищены.  
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.  
Запрещается изменять содержание данного руководства как в  
целом так и любой его части без специального разрешения.  
Содержание данного руководства может быть изменено без  
предупреждения. Мы предпринимаем все меры по улучшению  
данного руководства, если вы найдете в нем неточности,  
просим сообщить об этом местному дилеру.

### **Примечание к изданию**

Это издание руководства пользователя электронного тахеометра  
серии NPR-302 от апреля 2008 (Редакция A). Руководство  
предназначено для тахеометров серии NPR-302 с версией  
программы 1.30.

### **Производитель**

Nikon-Trimble Co., Ltd.  
Technoport Mituisseimei Bldg.  
16-2, Minamikamata 2-chome, Ota-ku  
Tokyo 144-0035 Japan

### **Примечания**

#### **США**

Удовлетворяет условиям FCC 15B Класс B.

Данное оборудование было протестировано и соответствует  
Классу B персональных компьютеров и периферийных  
устройств согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения  
разработаны для защиты против возникновения помех в  
жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует  
и может излучать радиочастотные сигналы, и, если  
установлено не в соответствии с инструкциями, может вызвать  
помехи радиосвязи. При этом не гарантируется, что помехи не  
могут возникнуть в некоторых индивидуальных случаях.  
Если данное устройство вызвало помехи приему радио или  
телеизионных сигналов, что можно определить его  
включением и выключением, вы можете устранить эти помехи  
одним из следующих способов:

- переместить или развернуть приемную антенну;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подсоединить оборудование к другой розетке питания,  
отдельной от той, куда подключен приемник;
- проконсультироваться с дилером или радиоинженером.



**Предупреждение –** Данное оборудование  
сертифицировано и соответствует Классу B  
персональных компьютеров и периферийных  
устройств согласно подразделу В части 15  
правил FCC. Только внешние устройства  
(компьютеры и периферийные устройства),  
сертифицированные и соответствующие классу  
B могут быть подключены к данному устройству.  
Работа с не сертифицированным  
оборудованием может привести к  
возникновению помех приему радио или  
телеизионных сигналов. Подключение не  
экранированных интерфейсных кабелей к  
оборудованию аннулирует сертификацию FCC  
для данного устройства и может вызвать помехи,  
уровень которых значительно превышает  
установленные FCC пределы.

Уведомляем вас, что любые изменения или  
модификации оборудования без  
соответствующего разрешения лишает вас  
права работать с этим оборудованием.

## **Европейский союз**

Соответствует директиве EU EMC.



### **Канада**

Эта цифровая аппаратура класса B соответствует  
всем требованиям Правил для оборудования,  
способного вызвать помехи в Канаде.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du  
Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### **Тайвань**

#### **Требования к переработке аккумуляторов**

Требования к переработке аккумуляторов

Данное оборудование содержит съемную  
батарею.

Правила Тайваня требуют переработки  
использованных батарей.



「廢電池請回收」

#### **Примечание для пользователей Европейского Союза**

Чтобы получить информацию о переработке и другую  
подробную информацию, посмотрите:

[www.trimble.com/environment/summary.html](http://www.trimble.com/environment/summary.html)



### **Переработка в Европе**

Для переработки оборудования Trimble WEEE,  
позвоните: +31 497 53 2430, и попросите соединить с "WEEE  
associate", или направьте письменный запрос инструкций по  
переработке по адресу:

Trimble Europe BV  
c/o Menlo Worldwide Logistics  
Meerheide 45  
5521 DZ Eersel, NL



# Техника безопасности

**В этой главе:**

- Введение
- Предупреждения и предосторожения
- Безопасность при работе с излучающим прибором

## Введение

Перед использованием безотражательного тахеометра серии NPR-302, для обеспечения личной безопасности, внимательно и в полной мере ознакомьтесь с этим руководством. Хотя продукция фирмы Nikon разработана для обеспечения максимальной безопасности при ее использовании, некорректное обращение с приборами или игнорирование инструкции по эксплуатации может привести к травмам персонала или повреждениям оборудования.

Вам также необходимо прочесть документацию к другому оборудованию, которое вы используете совместно с электронным тахеометром серии NPR-302.

**Примечание –** Всегда храните это руководство рядом с прибором для быстрого доступа к требуемой информации.

## Предупреждения и предосторожения

Для отображения информации о безопасности, принятые следующие соглашения:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Предупреждение сигнализирует вам о ситуации, которая может стать причиной смерти или серьезного вреда.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Предостережение сигнализирует вам о ситуации, которая может причинить вред или уничтожение имущества.

Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям.

## Предупреждения

Перед использованием инструмента ознакомьтесь со следующими предупреждениями и всегда следуйте их инструкциям:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не смотрите в зрительную трубу на солнце - это может привести к повреждению глаз.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – В инструментах серии NPR-302 не предусмотрена взрывозащитная конструкция. Не используйте инструмент на угольных шахтах, в местах загрязненных угольной пылью или вблизи других горючих веществ.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не разбирайте, не изменяйте и не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Это может привести к возгоранию прибора, или вы можете получить электрический удар или ожог.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Такие действия могут привести к поражению электрическим током, получению ожогов или к возгоранию прибора. Также может снизиться точность прибора.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Используйте только зарядное устройство, поставляемое с инструментом. Не используйте любые другие зарядные устройства, это может привести к возгоранию батареи или взрыву. Поставляемая в комплекте батарея (BC-65) не может быть использована со старыми зарядными устройствами Nikon моделей Q7U/E или Q-7C.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Во время зарядки батареи не накрывайте зарядное устройство материалом или тканью, это может привести к перегреву. Будьте внимательны, зарядное устройство достаточно сильно излучает тепло.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не заряжайте батарею в сырьих или пыльных местах, на прямом солнечном свете и близко от источников тепла. Не заряжайте батарею, если она сырая. Это может привести к удару током, перегреву или возгоранию батареи.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Несмотря на то, что батарея (BC-65) снабжена автоматом размыкания при коротком замыкании её контактов, необходимо заботиться о том, чтобы не допускать короткого замыкания выводов. Короткое замыкание может вызвать возгорание батареи или привести к ожогу.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не нагревайте и не жгите батарею. Это может привести к утечке химического вещества или повреждению корпуса и стать причиной серьезных повреждений.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – При хранении батареи или зарядного устройства, чтобы избежать короткого замыкания, изолируйте контакты предохранительной тесьмой. Отсутствие изоляции может привести к короткому замыканию и стать причиной возгорания, ожога или привести к поломке инструмента.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Батарея BC-65 сама по себе не является водонепроницаемой. Защищайте батарею от влаги, когда вынимаете ее из инструмента. Попадание воды в батарею может быть причиной ее возгорания.

## Предостережения

Перед использованием инструмента ознакомьтесь со следующими предостережениями и всегда следите их инструкциям:



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Использование органов управления, настройки или выполнение действий не в соответствии с их назначением может вызвать опасное излучение.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Металлические ножки штатива очень острые, вы можете пораниться. Будьте осторожны при переноске и установке штатива.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Проверьте плечевой ремень и его застежку перед переносом штатива или инструмента, закрытого в транспортировочном ящике. Повреждение ремня или не до конца застегнутая пряжка могут стать причиной случайного падения инструмента, что может нанести вред инструменту и вам.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Перед установкой штатива удостоверьтесь, что ножки штатива хорошо закреплены. В противном случае вы по дороге можете поранить руку или ногу острием ножки штатива.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – После установки прибора на штатив крепко затяните закрепительные винты на ножках штатива. В противном случае при падении штатива инструмент может получить повреждение или нанести вред вам.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – После установки прибора на штатив, крепко затяните становой винт трегера. В противном случае инструмент может упасть и получить повреждения или нанести вред вам.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Затяните закрепительный винт трегера. Если он недостаточно закреплен, трегер может упасть, когда вы станете поднимать инструмент, что может причинить вред вам или инструменту.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Надежно затяните винт крепления основания прибора. Если винт не затянут, основание может отдельться или упасть, когда вы будете поднимать инструмент, что может причинить вред вам и инструменту.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Не складывайте предметы на транспортировочном ящике и не используйте его вместо стула. Пластиковый транспортировочный ящик неустойчив, его поверхность скользкая. Вы можете упасть и удариться или предметы могут разбиться.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Система инструмента может прекратить работу при обнаружении сильного электромагнитного излучения, чтобы избежать ошибок в измерениях. В этом случае выключите инструмент и устраните источник электромагнитного излучения. Затем снова включите инструмент и продолжите работу.

## Безопасность при работе с излучающим прибором

NPR-332/352/362 - это прибор лазерного излучения класса 3R.

NPR-302 является лазерным прибором класса 3R в соответствии со следующими стандартами: IEC60825-1, Am2 (2001): «Безопасность лазерных приборов»

Использование лазерного оборудования класса 3R может представлять опасность.

Меры предосторожности. Для предотвращения опасных ситуаций все пользователи должны непосредственно выполнять меры предосторожности и контроля, указанные в стандарте IEC60825-1 (2001-08) соотв. EN60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001, на *опасном расстоянии* \*); в частности согласно «Руководству пользователя».



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Лазерное оборудование разрешается устанавливать, настраивать и эксплуатировать только квалифицированному и подготовленному персоналу.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Места использования данных лазеров должны быть обозначены соответствующим предупреждающим знаком о работе лазера.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Необходимо принять меры предосторожности, чтобы люди не смотрели на лазерный луч непосредственно или без оптического инструмента.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Лазерный луч должен прерываться в конце своего полезного пути и обязательно должен прерываться, если путь опасного луча выходит за пределы (*безопасное расстояние*\*) участка, на котором за наличием и работой персонала ведется наблюдение с целью защиты от лазерного излучения.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Путь лазерного луча должен проходить значительно ниже или выше уровня глаз, если это возможно.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Когда лазерный прибор не используется он должен храниться в месте, недоступном для неуполномоченного персонала.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять (даже случайно) лазерный луч класса 3R на зеркальные отражающие поверхности, например призмы, металлические предметы и окна. Необходимо принять особые меры предосторожности для исключения подобных ситуаций.

- 
- \* **Опасное расстояние** – это расстояние от лазера, на котором лазерное излучение или облучение имеет максимально допустимую величину, воздействию которой может подвергаться персонал без угрозы здоровью.

**Таблица 1.1 Характеристики светового излучения**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Длина волны</b>            | 630-680 нм |
| <b>Способ распространения</b> | CW         |
| <b>Выходная мощность</b>      | < 4.75 мВт |

**Таблица 1.2 Conforming standards**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Евросоюз</b> | EN60825-1/Am.2 : 2001 (IEC60825-1/Am.2 : 2001) : class 3R  |
| <b>США</b>      | FDA21CFR Часть 1040 Разделы 1040.10 и 1040.11<br>(за исключением изменений Laser Notice No.50, датированных 24 июня 2007 г.) |



Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11  
except for deviations pursuant to  
Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007  
MADE IN JAPAN

NIKON-TRIMBLE CO., LTD.  
16-2, MINAMIKAMATA 2-CHOME,  
OTA-KU, TOKYO, JAPAN

# Содержание

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Техника безопасности . . . . .</b>                                 | <b>v</b>  |
| Введение . . . . .  | vi        |
| Предупреждения и предосторожения . . . . .                              | vi        |
| Предупреждения . . . . .  | . vi      |
| Предостережения . . . . .   | viii      |
| Безопасность при работе с излучающим прибором . . . . .                 | ix        |
| <b>1 Введение . . . . .</b>   | <b>1</b>  |
| Приветствие . . . . .   | 2         |
| Внешний вид инструмента . . . . .                                       | 3         |
| Хранение . . . . .  | 5         |
| <b>2 Подготовка к работе . . . . .</b>                                  | <b>7</b>  |
| Распаковка и упаковка инструмента . . . . .                             | 8         |
| Распаковка . . . . .  | 8         |
| Упаковка . . . . .  | 8         |
| Зарядка батареи . . . . .   | 8         |
| Отсоединение и присоединение батареи . . . . .                          | 11        |
| Установка штатива . . . . .   | 11        |
| Центрирование . . . . .   | 12        |
| Центрирование с помощью оптического отвеса . . . . .                    | 12        |
| Центрирование при помощи свинцового отвеса . . . . .                    | 13        |
| Нивелировка . . . . .   | 13        |
| Наведение . . . . .   | 14        |
| Установка режима измерения и подготовка цели . . . . .                  | 15        |
| Измерения с отражателем . . . . .                                       | 15        |
| Измерения в безотражательном режиме . . . . .                           | 16        |
| Подготовка отражательной марки . . . . .                                | 17        |
| Сборка призменного отражателя . . . . .                                 | 18        |
| Юстировка переходника трегера по высоте . . . . .                       | 19        |
| Изменение направления отражателя . . . . .                              | 19        |
| Установка постоянной призмы . . . . .                                   | 19        |
| Установка положения визирной марки отражателя . . . . .                 | 20        |
| Измерения при КЛ/КП . . . . .   | 20        |
| <b>3 Работа с прибором . . . . .</b>                                    | <b>23</b> |
| Включение и выключение инструмента . . . . .                            | 24        |
| Включение инструмента . . . . .   | . 24      |
| Выключение инструмента . . . . .  | . 24      |
| Выбор языка . . . . .   | 26        |
| Изменение региональных настроек . . . . .                               | 27        |
| Экран и функции клавиш . . . . .  | 29        |
| Панель состояния . . . . .  | . 31      |
| Включение и выключение подсветки, лазерного указателя и звука . . . . . | . 32      |
| Клавиша [DSP] . . . . .   | . 33      |
| Клавиша [MODE] . . . . .  | . 35      |
| Клавиша [COD] . . . . .   | . 36      |
| Клавиша [HOT] . . . . .   | . 37      |

|  |           |
|--|-----------|
| Индикатор круглого уровня . . . . .  | 39        |
| Клавиши [USR] . . . . .  | 40        |
| Клавиша [DAT] . . . . .  | 41        |
| Экран списка . . . . .   | 42        |
| Ввод данных . . . . .  | 42        |
| Ввод имени или номера точки . . . . .  | 42        |
| Ввод кодов . . . . .   | 47        |
| Ввод значений в футах и дюймах. . . . .  | 48        |
| Проекты . . . . .  | 49        |
| Создание нового проекта . . . . .  | 49        |
| Измерение расстояний . . . . .   | 51        |
| Наведение на призменный отражатель . . . . .                                     | 51        |
| Измерение расстояний . . . . .   | 52        |
| Параметры измерений . . . . .  | 53        |
| <b>4 Применение . . . . .</b>  | <b>55</b> |
| Сброс ГК (горизонтального угла) и угловые измерения . . . . .                    | 56        |
| Установка горизонтального угла в 0 . . . . .                                     | 56        |
| Ввод горизонтального угла . . . . .  | 56        |
| Запись передней точки после повторных угловых измерений . . . . .                | 56        |
| Измерения при КЛ/КП . . . . .  | 57        |
| Удержание горизонтального угла . . . . .   | 58        |
| Установка станции . . . . .  | 58        |
| Установка станции по точке с известными координатами или азимутом . . . . .      | 58        |
| Дополнительные возможности: Измерения при КЛ/КП . . . . .                        | 60        |
| Установка станции с использованием обратной засечки на известные точки . . . . . | 62        |
| Дополнительные возможности: просмотр и удаление измерений засечки . . . . .      | 65        |
| Быстрая установка станции без ввода координат . . . . .                          | 65        |
| Определение высоты станции . . . . .   | 66        |
| Контроль и восстановление направления на заднюю точку . . . . .                  | 67        |
| Засечка по двум точкам вдоль известной линии. . . . .                            | 68        |
| Разбивка . . . . .   | 70        |
| Вынос в натуру точки по углу и расстоянию . . . . .                              | 71        |
| Вынос в натуру точки по координатам . . . . .                                    | 73        |
| Дополнительные возможности: задание списка точек по диапазону их имен . . . . .  | 74        |
| Вынос в натуру створа . . . . .  | 75        |
| Вынос в натуру линии . . . . .   | 76        |
| Кнопка Программы . . . . .   | 78        |
| Измерение расстояния и величин смещения вдоль заданной линии . . . . .           | 78        |
| Определение расстояние и смещение относительно круговой кривой . . . . .         | 80        |
| Удаленное измерение расстояний . . . . .   | 82        |
| Измерение высот недоступных объектов . . . . .                                   | 84        |
| Измерение расстояния и смещения в вертикальной плоскости . . . . .               | 85        |
| Измерение расстояния и смещения в наклонной плоскости . . . . .                  | 87        |
| Запись измеренных данных . . . . .   | 89        |
| Запись данных из любого экрана измерений . . . . .                               | 89        |
| Вывод данных на СОМ порт . . . . .   | 89        |

---

|  |           |
|--|-----------|
| Измерение смещений . . . . .   | 90        |
| Измерение линейных смещений . . . . .  | 90        |
| Измерение с угловым смещением . . . . .  | 91        |
| Веха с двумя призмами . . . . .  | 92        |
| Продолжение линии по смещению горизонтального угла (+Линия) . . . . .                            | 93        |
| Ввод горизонтального расстояния после измерения угла . . . . .                                   | 94        |
| Вычисление угловой точки (Угол) . . . . .  | 95        |
| Измерение центра окружности (Окруж) . . . . .  | 96        |
| Продление наклонного расстояния . . . . .  | 97        |
| <b>5      Описание меню . . . . .</b>  | <b>99</b> |
| Введение . . . . .   | 100       |
| Менеджер проектов. . . . .   | 100       |
| Открытие существующего проекта . . . . .   | 100       |
| Создание нового проекта . . . . .  | 101       |
| Удаление проекта . . . . .   | 102       |
| Настройка контрольного проекта. . . . .  | 102       |
| Просмотр информации о проекте. . . . .   | 103       |
| Задачи (координатная геометрия) . . . . .  | 103       |
| Обратная задача: вычисление угла и расстояния по двум точкам с известными координатами . . . . . | 104       |
| Вычисления и ввод координат вручную . . . . .  | 106       |
| Вычисление площади и периметра . . . . .   | 108       |
| <i>Расширенные возможности: ввод диапазона точек</i> . . . . .                                   | 109       |
| Вычисление координат точки по линии и смещению . . . . .   | 109       |
| Расчет координат с использованием функций пересечения . . . . .                                  | 110       |
| <i>Расширенные возможности: Ввод смещения угла и расстояния</i> . . . . .                        | 114       |
| Настройки . . . . .  | 115       |
| Угол . . . . .   | 115       |
| Расстояние . . . . .   | 116       |
| Координаты . . . . .   | 118       |
| Энергосбережение . . . . .   | 118       |
| Связь . . . . .  | 118       |
| Разбивка . . . . .   | 118       |
| Единицы . . . . .  | 119       |
| Запись . . . . .   | 119       |
| Прочие параметры . . . . .   | 120       |
| Данные. . . . .  | 121       |
| Просмотр записей . . . . .   | 121       |
| Удаление записей . . . . .   | 125       |
| Редактирование записей . . . . .   | 126       |
| Поиск записей . . . . .  | 129       |
| Ввод координат . . . . .   | 132       |
| Список имен точек и список кодов . . . . .   | 132       |
| Связь . . . . .  | 136       |
| Разгрузка данных . . . . .   | 136       |
| Загрузка координат . . . . .   | 137       |
| <i>Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки</i> .                  | 138       |

|   |            |
|---|------------|
| Загрузка списка имен точек или кодов . . . . .                          | 139        |
| Кнопки быстрого доступа . . . . .                                       | 140        |
| Настройки клавиши <b>[MSR]</b> . . . . .                                | 140        |
| Настройки клавиши <b>[DSP]</b> . . . . .                                | 140        |
| Настройки клавиши <b>[USR]</b> . . . . .                                | 141        |
| Настройки клавиши <b>[S-O]</b> . . . . .                                | 141        |
| Настройки клавиши <b>[DAT]</b> . . . . .                                | 141        |
| Юстировка . . . . .   | 142        |
| Время . . . . .   | 142        |
| <b>6 Поверки и юстировка . . . . .</b>                                  | <b>143</b> |
| Проверка и юстировка цилиндрического уровня . . . . .                   | 144        |
| Проверка и юстировка круглого уровня . . . . .                          | 144        |
| Проверка и юстировка оптического центрира . . . . .                     | 145        |
| Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка . . . . . | 146        |
| Проверка . . . . .  | 146        |
| Юстировка . . . . .   | 146        |
| Проверка постоянной инструмента . . . . .                               | 148        |
| Проверка и юстировка лазерного указателя . . . . .                      | 149        |
| Проверка лазерного указателя . . . . .                                  | 149        |
| Юстировка лазерного луча . . . . .                                      | 150        |
| <b>7 Технические характеристики . . . . .</b>                           | <b>153</b> |
| Инструмент . . . . .  | 154        |
| Зрительная труба . . . . .  | 154        |
| Дальномер (EDM) . . . . .   | 154        |
| Двух-осевой компенсатор (одноосевой для NPR-332) . . . . .              | 154        |
| Угловые измерения . . . . .   | 155        |
| Точность . . . . .  | 155        |
| Интервалы измерений . . . . .   | 156        |
| Наводящие/закрепительные винты . . . . .                                | 156        |
| Трегер . . . . .  | 156        |
| Чувствительность уровней . . . . .                                      | 156        |
| Оптический центрир . . . . .  | 156        |
| Экран и клавиатура . . . . .  | 157        |
| Соединение инструмента . . . . .  | 157        |
| Аккумулятор ВС-65 . . . . .   | 157        |
| Температурный диапазон . . . . .  | 157        |
| Размеры . . . . .   | 157        |
| Вес . . . . .   | 158        |
| Стандартные компоненты . . . . .  | 158        |
| Разъем для внешних устройств . . . . .                                  | 158        |
| <b>8 Системная диаграмма . . . . .</b>                                  | <b>161</b> |
| Компоненты системы . . . . .  | 162        |
| <b>9 Связь . . . . .</b>  | <b>165</b> |
| Загрузка данных координат . . . . .                                     | 166        |
| Настройки . . . . .   | 166        |
| Формат записи . . . . .   | 166        |

|  |            |
|--|------------|
| Загрузка списка точек и списка кодов . . . . . | 168        |
| Настройки . . . . .                            | 168        |
| Формат файла . . . . .                         | 168        |
| Пример данных . . . . .                        | 169        |
| Разгрузка данных . . . . .                     | 170        |
| Настройки . . . . .                            | 170        |
| Формат сырых данных Nikon . . . . .            | 170        |
| Форматы записей SDR2x и SDR33 . . . . .        | 172        |
| Примеры данных. . . . .                        | 176        |
| <b>10 Сообщения об ошибках . . . . .</b>       | <b>179</b> |
| Угол . . . . .                                 | 180        |
| Задачи . . . . .                               | 180        |
| Связь . . . . .                                | 180        |
| Данные. . . . .                                | 181        |
| Менеджер проектов. . . . .                     | 182        |
| Программы. . . . .                             | 183        |
| Запись данных . . . . .                        | 183        |
| Поиск . . . . .                                | 184        |
| Настройки . . . . .                            | 185        |
| Разбивка . . . . .                             | 185        |
| Установка станции . . . . .                    | 186        |
| Ошибка системы . . . . .                       | 187        |



# Введение

В этой главе:

- Приветствие
- Внешний вид инструмента
- Хранение

## Приветствие

Благодарим вас за приобретение этого оборудования Nikon.

Эта инструкция написана для пользователей, использующих Электронный безотражательный тахеометр серии NPR-302. Внимательно прочтите эту инструкцию перед работой с инструментом серии NPR-302. Обратите особое внимание на предупреждения и предостережения, приведенные в разделе Техника безопасности в начале руководства. Также прочтайте инструкции по хранению инструмента. Дополнительную информацию смотрите в разделе [Хранение, стр. 5](#).

## Внешний вид инструмента

На Рис. 1.1 и Рис. 1.2 показаны основные элементы конструкции NPR-302.

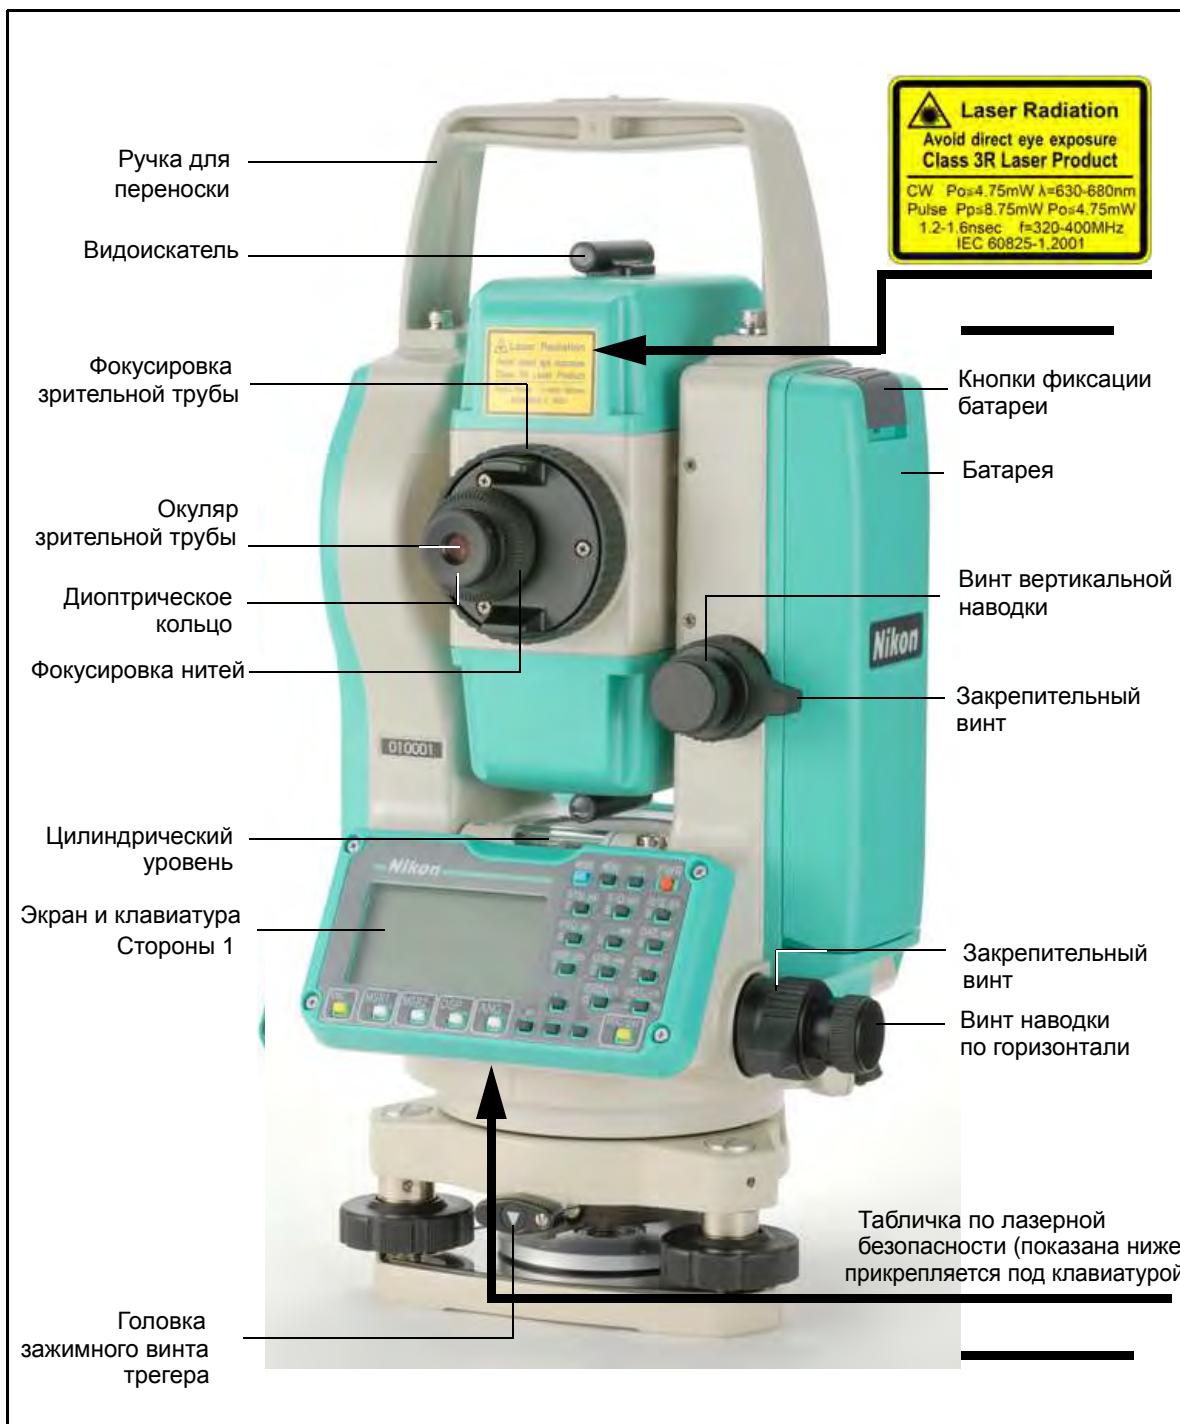


Рисунок 1.1 Электронный безотражательный тахеометр серии NPR-302 – Сторона-1



Рисунок 1.2 Электронный безотражательный тахеометр серии NPR-302 – Сторона-2

## Хранение

Перед использованием инструмента прочтите инструкции по хранению прибора и следуйте им в дальнейшем:

- Не оставляйте инструмент надолго на солнце или в закрытом нагретом транспорте. Перегрев неблагоприятно воздействует на его производительность.
- Если NPR-302 был использован при неблагоприятной погоде, немедленно протрите всю влагу и пыль, высушилте его полностью перед укладкой в транспортировочный ящик. Инструмент содержит много чувствительных электронных схем, которые необходимо хорошо предохранять от пыли и влаги. Если пыль и влага попадут в инструмент, то могут произойти серьезные неполадки.
- Внезапное изменение температуры может привести к затемнению линз и сильно повлиять на уменьшение дальности действия прибора или стать причиной сбоя в системе электроники. Поступайте следующим образом: внося инструмент в теплое помещение, оставляйте его в закрытом ящике до тех пор, пока его температура не сравняется с комнатной.
- Избегайте хранения NPR-302 в жарких и влажных местах. Батарея должна хранится в сухом помещении, при температуре ниже 30 °C (86 °F). Высокая температура и чрезмерная влажность могут привести к появлению плесени на линзах и порче электронных микросхем, что ведет к повреждению инструмента.
- Храните батарею разряженной, в специальной коробке.
- При хранении инструмента в районах с экстремально низкими температурами, оставляйте транспортировочный ящик открытым.
- Не затягивайте слишком сильно любые закрепительные винты.
- При работе вертикальные и горизонтальные винты точной настройки и уровневые винты по возможности необходимо устанавливать к центру их хода, как показано линией на ручке. Для завершения наведения вращайте по часовой стрелке винты точной настройки.
- Если трегер не будет использоваться в течение длительного времени, заблокируйте внизу закрепительный винт трегера и затяните становой винт трегера.
- Не используйте органические растворители (такие как эфир или растворитель краски) для протирания неметаллических частей инструмента, таких как клавиатура. Это может привести к обесцвечиванию поверхности или отслаиванию нанесенных надписей. Используйте для протирания этих частей мягкую ткань, слегка смоченную водой или моющим средством.
- Оптические линзы могут быть очищены путем осторожного протирания мягкой кисточкой или специальной тканью для линз, смоченных спиртом.

- Крышка сетки визирных нитей должна быть правильно подогнана. Не прилагайте к ней чрезмерных усилий, чтобы не утратилась ее водонепроницаемость.
- Перед присоединением батареи, проверьте, чистая ли контактная поверхность на батарее и на инструменте. Придавливайте батарею до тех пор, пока клавиша крепления батареи не будет на одном уровне с поверхностью батареи. Если батарея присоединена неправильно, прибор не будет водонепроницаем.
- Нажимайте на колпачок, закрывающий разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания, до тех пор, пока он не защелкнется и не станет на место. Инструмент не будет водонепроницаем, пока этот колпачок не закрыт или пока используется разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания.
- Транспортировочный ящик разработан водонепроницаемым, но вы не должны оставлять его под дождем на длительное время. Если нет возможности укрыть ящик от дождя, сделайте так, чтобы титульная табличка Nikon на нем была направлена вверх.
- Батарея BC-65 состоит из Ni-MH элементов. Когда вы выбрасываете батареи, следуйте местным законам об утилизации.
- Инструмент может быть поврежден статическим электричеством, возникшим в теле человека, при разрядке через разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания. Перед переноской инструмента прикоснитесь к другому проводящему ток материалу для снятия статического электричества.



Крышка сетки нитей

# Подготовка к работе

**В этой главе:**

- Распаковка и упаковка инструмента
- Зарядка батареи
- Отсоединение и присоединение батареи
- Установка штатива
- Центрирование
- Нивелировка
- Наведение
- Установка режима измерения и подготовка цели
- Измерения в безотражательном режиме
- Измерения в безотражательном режиме
- Подготовка отражательной марки
- Измерения при КЛ/КП

## Распаковка и упаковка инструмента

*Примечание – Аккуратно переносите NPL-302, чтобы защитить его от вибраций и ударов.*

### Распаковка

При распаковке держите прибор за переносную ручку и аккуратно вынимайте из ящика.




### Упаковка

*Примечание – храните инструмент с присоединенной батареей.*

Для упаковки инструмента обратно в ящик:

1. Установите зрительную трубу в горизонтальное положение для Стороны 1.
2. Совместите марку положения хранения ( $\nabla + \blacktriangle + \nabla$ ) в нижней части клавиатуры на Стороне 1 с аналогичной маркой  $\nabla$  на зажимном винте трегера.
3. Слегка затяните закрепительный винт.
4. Поместите инструмент в ящик для переноски.

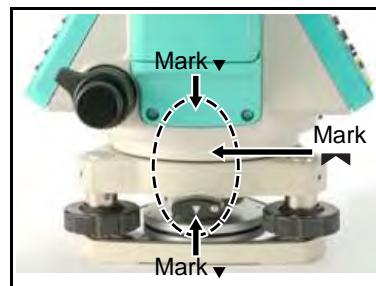

*Примечание – При упаковке зарядного устройства (Q-75 U/E) в пластмассовый ящик для переноски, убедитесь, что он уложен таким образом, как показано на этикетке внутри ящика.*

*Убедитесь, что кабель зарядного устройства не будет передавливаться крышкой при закрывании.*

## Зарядка батареи

Перед зарядкой батареи ознакомьтесь с предупреждениями (они также приведены вначале руководства в главе Техника безопасности) и следующими замечаниями.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Для зарядки батареи (BC-65) используйте только зарядное устройство, поставляемое с инструментом. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ любые другие зарядные устройства, это может привести к возгоранию батареи или взрыву. Поставляемая в комплекте батарея (BC-65) не может быть использована со старыми зарядными устройствами Nikon моделей Q7U/E или Q-7C.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Во время зарядки батареи не накрывайте зарядное устройство материалом или тканью, это может привести к перегреву. Будьте внимательны, зарядное устройство достаточно сильно излучает тепло.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не заряжайте батарею в сырьих или пыльных местах, на прямом солнечном свете и близко от источников тепла. Не заряжайте батарею, если она сырая. Это может привести к удару током, перегреву или возгоранию батареи.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Несмотря на то, что батарея (ВС-65) снабжена автоматом размыкания при коротком замыкании её контактов, необходимо заботиться о том, чтобы не допускать короткого замыкания выводов. Короткое замыкание может вызвать возгорание батареи или привести к ожогу.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не нагревайте и не жгите батарею. Это может привести к утечке химического вещества или повреждению корпуса и стать причиной серьезных повреждений.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – При хранении батареи или зарядного устройства, чтобы избежать короткого замыкания, изолируйте контакты предохранительной тесьмой. Отсутствие изоляции может привести к короткому замыканию и стать причиной возгорания, ожога или привести к поломке инструмента.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Батарея ВС-65 сама по себе не является водонепроницаемой. Предохраняйте батарею от влаги, когда она вынута из инструмента. Попадание воды внутрь батареи может вызвать ее возгорание.

Чтобы зарядить батарею:

- Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.

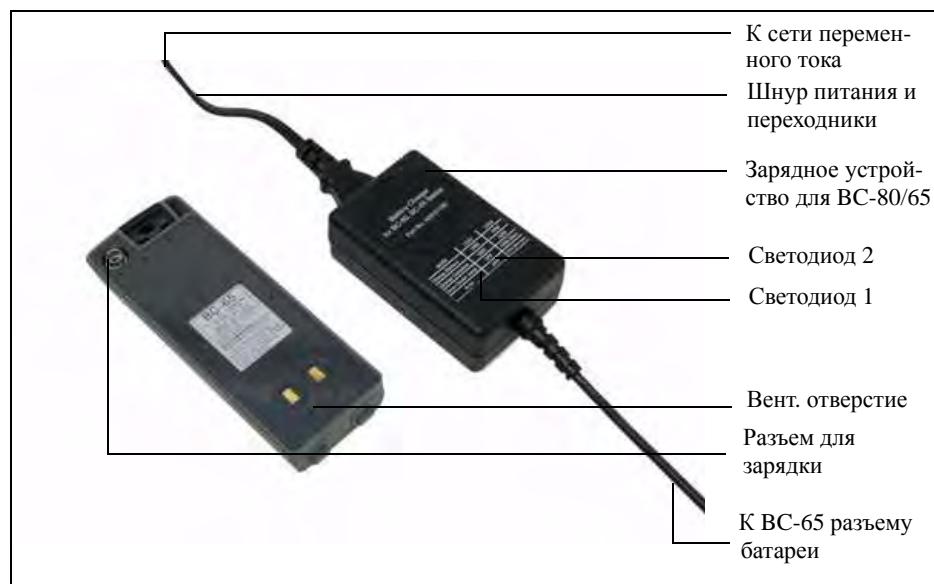

2. Вставьте разъем зарядного устройства в соответствующий разъем на батарею.

Оба индикатора зарядки (светодиоды 1 и 2) загорятся оранжевым цветом и зарядка батареи начнется автоматически.

Когда батарея будет заряжена, светодиод 2 загорится зеленым цветом.

### Важные примечания

- Заряжайте батарею в помещении при температуре от 10 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F). Нормальная зарядка вне этого диапазона температур невозможна, так как при этом будет срабатывать устройство защиты.
- После зарядки батареи не заряжайте ее снова, пока она не будет полностью разряжена. Перезарядка полностью заряженной батареи снижает ее емкость.
- Для предотвращения неисправностей, держите разъем зарядного устройства в чистоте.
- Если индикатор LED2 мигает оранжевым и зеленым после начала зарядки, это означает что возможно возникли проблемы с батареей. **Не заряжайте и не используйте** больше эту батарею и свяжитесь с вашим дилером.
- Если при зарядке батареи температура упадет ниже 10 °C (50 °F), зарядка прекратится. Зарядка возобновится, когда температура снова повысится до 10 °C (50 °F).
- Если батарея заряжается при нормальной температуре (от 10 °C до 40 °C или от 50 °F до 104 °F) и индикаторы LED1 и LED2 остаются оранжевыми более чем три часа, возможно что-то не в порядке с батареей. Не заряжайте и не используйте больше эту батарею. Свяжитесь с вашим дилером.
- Во время зарядки батареи зарядное устройство и сама батарея будут нагреваться. Это нормальное явление.
- После зарядки батареи, не заряжайте ее повторно, пока она полностью не разрядится. Повторная перезарядка полностью заряженной батареи приводит к уменьшению срока службы батареи.
- Если батарея эксплуатируется при температуре меньше чем -20 °C (-4 °F), уменьшается ее емкость и соответственно время работы будет ниже, чем при нормальной (комнатной) температуре.
- Батарея оставленная на длительный период времени без эксплуатации не может быть снова заряжена до ее полной емкости.
- Для зарядки батареи (BC-65) вы можете использовать зарядные устройства Q-70U/E или Q-70C. Однако эти зарядные устройства не полностью заряжают батарею.

## Отсоединение и присоединение батареи

### Отсоединение батареи BC-65



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Избегайте прикосновения к контактам батареи.**

1. Если инструмент включен, нажмите кнопку **PWR** для его выключения.
2. Удерживая батарею, отожмите клавишу крепления батареи.

### Присоединение батареи BC-65

Перед тем, как присоединить батарею, протрите отсек батареи от пыли и других частиц

1. Вставьте две направляющие наверху батареи в вогнутую поверхность вверху батарейного отсека
2. Одной рукой придерживая инструмент, вставьте в него батарею.
3. Убедитесь, что клавиши крепления батареи надежно защелкнута.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Если батарея присоединена неправильно, нарушится водонепроницаемость инструмента.**

*Примечание – Внешняя батарея является дополнительной принадлежностью . Если присоединены внешняя батарея и BC-65, прибор автоматически использует лучший источник питания.*

## Установка штатива



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Ножки штатива достаточно острые и вы можете пораниться об них. Будьте осторожны при переноске и установке штатива.**

1. Для установки штатива раздвиньте его ножки так, что бы он был достаточно устойчив.
2. Разместите штатив непосредственно над точкой станции. Для проверки положения штатива, посмотрите через центральное отверстие площадки штатива.
3. Хорошо вдавите ножки штатива в землю.
4. Выставьте по уровню верхнюю плоскость площадки штатива.

5. Затяните зажимные винты на ножках штатива.
6. Установите прибор на площадку штатива.
7. Вставьте становой винт штатива в центральное отверстие трегера инструмента.
8. Затяните становой винт штатива.

*Примечание – Не переносите прибор на штативе.*

## Центрирование


Когда вы центрируете инструмент, вы выставляете его центральные оси так, чтобы они проходили через точку станции. Этого можно достичь двумя методами: используя нитяной или оптический отвес.

### Центрирование с помощью оптического отвеса

*Примечание – Не забудьте выполнить поверку и юстировку оптического отвеса, если вы хотите достичь высокой точности измерений. Подробные инструкции приводятся в разделе [Проверка и юстировка оптического центрира, стр. 145](#).*

Для центрирования инструмента с помощью оптического отвеса:

1. Установите инструмент на штатив. Как это сделать, описано в разделе [Установка штатива, стр. 11](#).
2. Наблюдая в окуляр оптического отвеса, совместите изображение точки центра станции с центром сетки нитей. Для этого, вращайте подъемные винты до тех пор, пока центральная марка © сетки нитей не окажется точно над изображением точки станции.
3. Пока вы поддерживаете платформу штатива одной рукой, ослабляйте зажимные винты на ножках штатива и настраивайте длину ножек, пока воздушный пузырек не окажется в центре круглого уровня.
4. Затем закрепите винты на ножках штатива.
5. Используйте цилиндрический уровень для установки инструмента по уровню. Детальное описание этого процесса приведено в разделе [Нивелировка, стр. 13](#).
6. Наблюдая в окуляр оптического отвеса, проверьте, что изображение центра станции все еще находится в центре марки визирных нитей.

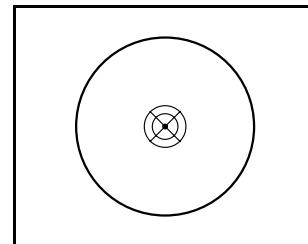

7. Если точка станции ушла из центра, сделайте следующее:
  - Если точка станции незначительно ушла из центра, ослабьте становой винт штатива и затем отцентрируйте инструмент на штативе. Используйте только прямое перемещение инструмента к центру. Не вращайте его.  
Когда инструмент отцентрирован, снова затяните становой винт.
  - Если смещение точки станции велико, повторите процедуру с шага 2.

### **Центрирование при помощи свинцового отвеса**

1. Установите инструмент на штатив. Как это сделать, описано в разделе [Установка штатива, стр. 11](#).
2. Повесьте нить отвеса на крючок становового винта штатива
3. Уровняйте длину нити таким образом, чтобы отвес был на уровне высоты точки станции.
4. Слегка ослабьте становой винт штатива.
5. Придерживая обеими руками основание инструмента, осторожно двигайте инструмент по головке штатива до тех пор, пока свинцовый отвес не окажется над центром точки станции.


**Примечание –** Чтобы убедиться в точности установки прибора, проверьте его положение в двух направлениях, под прямым углом друг к другу.

### **Нивелировка**


Используйте цилиндрический уровень, чтобы сделать вертикальные оси инструмента абсолютно вертикальными. Для нивелирования прибора используется регулируемое по уровню основание.

Для нивелировки инструмента:

1. Ослабьте закрепительный винт горизонтального круга.
2. Поверните инструмент так, чтобы ось цилиндрического уровня стала параллельна двум подъемным винтам (В и С).
3. Используйте подъемные винты В и С для перемещения пузырька в нуль пункт.
4. Поверните алидаду примерно на 90°.

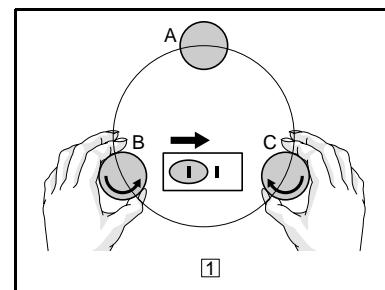

5. Переместите пузырек в нуль пункт, вращая подъемный винт А.
6. Повторите шаги с 1 по 5, чтобы привести пузырек в центр в обеих ситуациях.
7. Поверните алидаду на 180°.
8. Если пузырек цилиндрического уровня остается в нуль - пункте, нивелировка прибора выполнена. Если пузырек уходит из нуль пункта сделайте поверки и юстировки цилиндрического уровня. Детальные инструкции приводятся в разделе [Проверка и юстировка цилиндрического уровня, стр. 144](#).

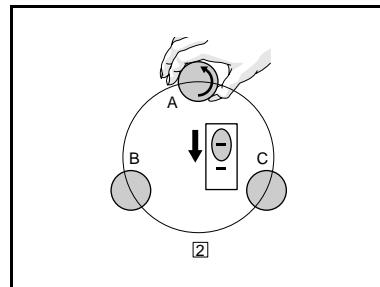


## Наведение

Когда вы наводите инструмент, вы нацеливаете зрительную трубу на цель, фокусируете изображение цели и совмещаете изображение с пересечением визирных нитей.

Для наведения инструмента:

1. Настройте визир:
  - a. Наведите зрительную трубу на светлую поверхность такую, как небо или лист бумаги.

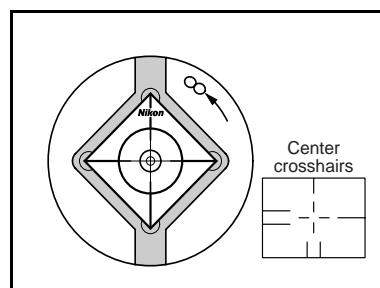

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Никогда не смотрите на солнце через зрительную трубу. Так вы можете нанести вред своему зрению или потерять его.

- b. Наблюдая в окуляр, вращайте окулярное кольцо до тех пор, пока сетка нитей не будет отчетливо видна.
2. Устранит параллакс:
  - a. Нацельте зрительную трубу на изображение цели.
  - b. Поверните кремальеру до появления сфокусированного изображения цели на сетке нитей.
  - c. Перемещайте ваш глаз вертикально и горизонтально. Смотрите, переместилось ли изображение цели относительно сетки нитей.

Если изображение цели не переместилось, значит параллакс отсутствует.



- d. Если изображение цели сдвинулось, вращайте кольцо фокусировки зрительной трубы. Затем повторите действия, начиная с Шага с.
- 3. Поверните винт точной наводки:
  - Последний поворот винта точной наводки должен быть в направлении *по часовой стрелке*, чтобы цель находилась точно в перекрестии сетки нитей.

## Установка режима измерения и подготовка цели

NPR-362/352/332 имеет два режима измерения: отражательный режим и безотражательный режим. Эти режимы могут быть изменены в любое время при помощи нажатия на одну секунду клавиш **[MSR1]** или **[MSR2]**. Дополнительная информация имеется в разделе [Параметры измерений, стр. 53](#).

Тахеометр серии NPR имеет класс лазера 3R в безотражательном режиме и класс лазера 1 в отражательном режиме.

Не визируйте призму в безотражательном режиме.


Как установить режим измерения в зависимости от измеряемой цели показано в следующей таблице.

| Цель                          | Параметры цели                             |
|-------------------------------|--|
| Призма, отражательная марка   | Отражатель (Отражательный режим)           |
| Другое (отражающие материалы) | Без отражателя<br>(Безотражательный режим) |

В некоторых случаях вы можете измерить цель, отличную от подходящей установленному режиму.

## Измерения с отражателем


Не используйте призму с царапинами, грязной поверхностью или сколотым центром. Рекомендуется использовать призмы с тонкими гранями.

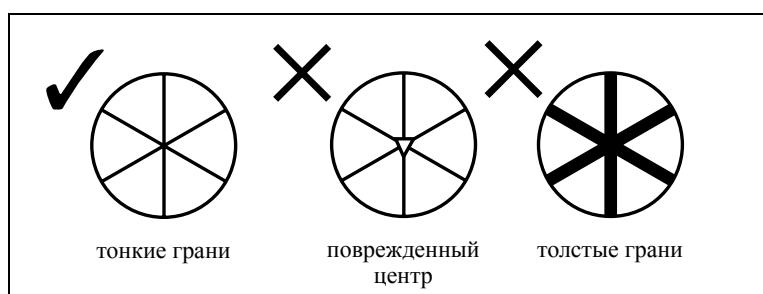

Так как NPR-362/352/332 очень чувствительный, многократные отражения от поверхности призмы иногда могут стать причиной значительного ухудшения точности.

Для поддержания точности ваших измерений:

- При измерении малых расстояний слегка наклоняйте призму, так чтобы дальномер мог игнорировать ненужные отражения от призмы, как это показано на рисунке ниже.

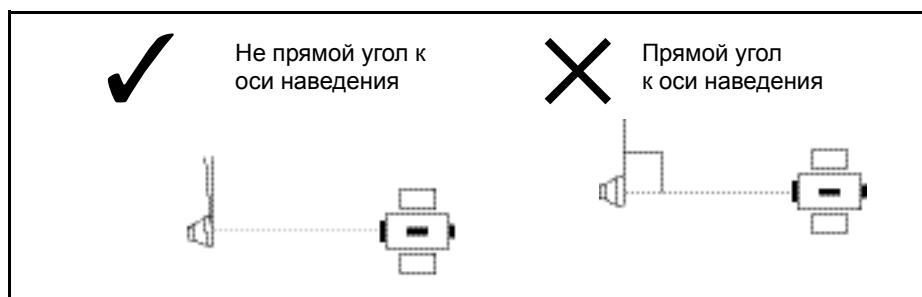

Держите призму в безопасном месте и не двигайте ее когда производится измерение.

В отражательном режиме, во избежание ложных измерений объектов, других нежели отражатель или отражательная марка, цели с отражающей способностью меньшей чем у призмы или отражающей марки, измеряться не будут. Даже если вы делаете измерение, измеренные величины не будут отображаться. Для измерения целей с меньшей отражающей способностью, используйте безотражательный режим.

## Измерения в безотражательном режиме

Интенсивность отражения от цели определяет расстояние, на котором NPR-362/352/332 может производить измерения. Цвет и состояние поверхности цели так же оказывают влияние на измеряемое расстояние, даже если цели одинаковые. До некоторых плохо отражающих целей измерения могут быть не выполнены.

В следующей таблице показаны примеры некоторых целей и приблизительное измеряемое расстояние.

| Цель                             | Вы можете измерить приблизительно... |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Дорожный знак, отражатель        | 500 метров                           |
| Бумага (белая), фанера (новая)   | 300 метров                           |
| стена (ярко покрашенная), кирпич | от 100 до 200 метров                 |

Измеряемое расстояние может быть меньше или интервалы измерения могут быть больше в следующих случаях:

- угол лазера мал по отношению к цели
- поверхность цели влажная

В направлении солнечных лучей измеряемое расстояние может уменьшиться. В этом случае постарайтесь создать тень над целью.

Цели с абсолютно плоской поверхностью, такие как зеркало, не могут быть измерены, если луч и цель перпендикулярны друг другу.


Наведение на призму в безотражательном режиме может стать причиной чрезмерной ошибки сигнала. В этом случае измените настройку Цель клавиши [MSR1] или [MSR2] на Призма.



Когда вы делаете измерение, убедитесь, что между инструментом и целью нет препятствий. Если вы производите измерения вдоль дороги или в месте где часто двигаются машины или другие объекты, для получения лучших результатов делайте несколько измерений.


## Подготовка отражательной марки

В отражательном режиме можно использовать отражающую марку. Монтируйте отражательную марку как показано ниже.

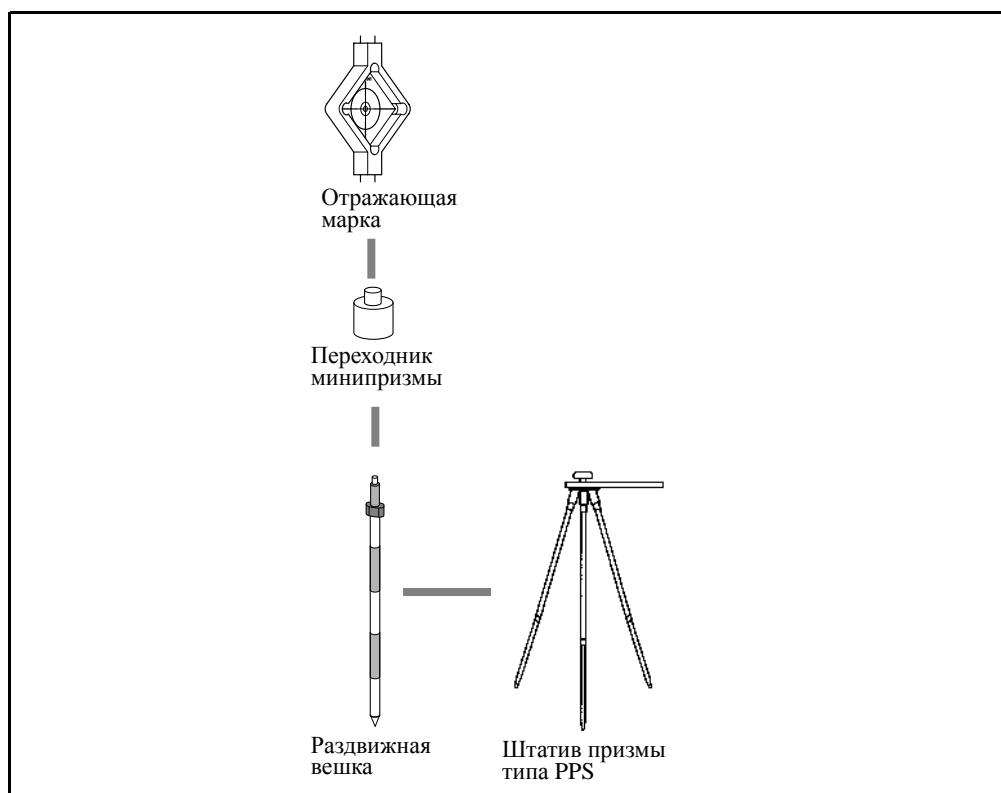

## Сборка призменного отражателя

- Соберите отражающую марку как показано на рисунке ниже.

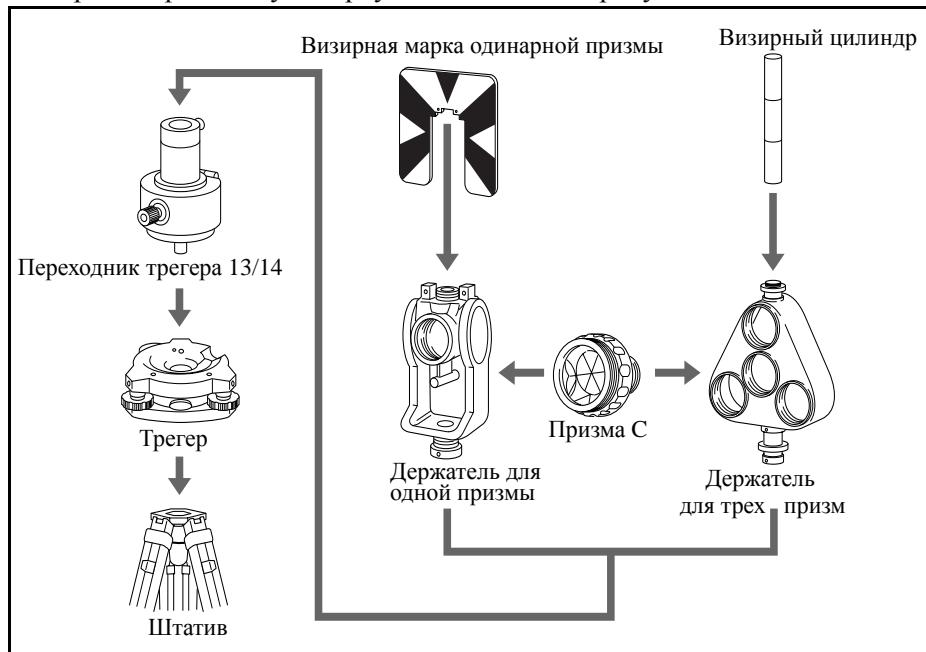

- Настройте высоту переходника трегера (см. стр. 19).
- При необходимости измените направление призмы (см. стр. 19).
- Установите постоянную призменного отражателя (см. стр. 19).
- Если используется держатель одиночной призмы, установите положение подставки цели (см. стр. 20).


Подробные инструкции от Шага 2 до Шага 5 приводятся на соответствующих страницах.

## Юстировка переходника трегера по высоте

Переходник трегера может быть отьюстирован на два положения по высоте. Для использования призменного отражателя с инструментами серии NPR-302, устанавливайте его в нижнее положение.

Для изменения высоты переходника трегера:

1. Ослабьте винт юстировки высоты переходника трегера.
2. Переместите крепление держателя призмы вверх или вниз, пока винт регулировки по высоте не совпадет с отверстием.
3. Затяните снова юстировочный винт.

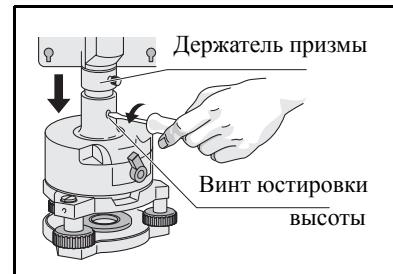

## Изменение направления отражателя

Призменный отражатель, установленный на переходнике трегера может быть повернут в любом направлении.

Для изменения направления отражателя:

1. Ослабьте закрепительный винт, повернув его по направлению против часовой стрелки.
2. Поверните верхнюю часть переходника трегера так, чтобы плоскость призмы находилась в нужном направлении.
3. Поверните закрепительный винт по часовой стрелке.




## Установка постоянной призмы

1. Установите призму в однопризменный или трехпризменный держатель.



**Подсказка** – Чтобы использовать трехпризменный держатель как однопризменный, вставляйте призму в его центральное отверстие.

2. Установите постоянную призму. Для этого удерживайте нажатой в течение одной секунды кнопку **[MSR1]** или **[MSR2]**. Подробнее об этом смотрите в разделе [Параметры измерений, стр. 53.](#)

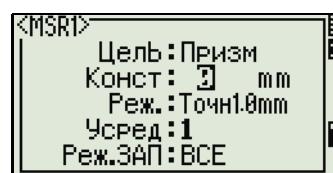

**Примечание** – постоянная призма Nikon всегда равна 0, в случае однопризменного или трехпризменного держателя.

Если постоянная призма не равна 0 мм, вы должны ввести значение постоянной призмы в поле **Конст**. Например, если постоянная вашей призмы равна 30 мм, введите 30mm в поле **Конст** на инструменте.




**Подсказка –** Когда вы используете призму на малых расстояниях, немного наклоняйте ее относительно угла наведения.

### Установка положения визирной марки отражателя

Если вы используете одиночную призму, убедитесь что визирная марка находится в одной плоскости с призмой и переходником трегера.

Для установки положения визирной марки:

1. Используйте два установочных винта для крепления визирной марки к держателю одиночной призмы.
2. В пределах диапазона работы закрепительного винта держателя установите визирную марку с выемкой таким образом, чтобы она совместилась с вертикальной осью призмы и переходника трегера.

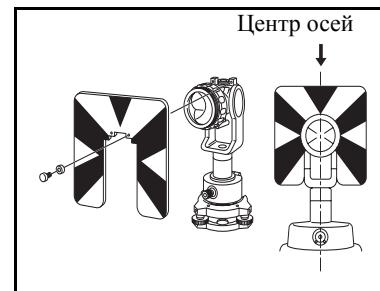

### Измерения при КЛ/КП

Вы можете производить измерения при двух кругах. Для смены круга, поверните инструмент на 180° по основанию, а также поверните зрительную трубу на 180° против ее обычного положения.

При осреднении величин измерений при КП и при КЛ, вы можете свести на нет большинство постоянных механических ошибок. Некоторые ошибки, такие как ошибка вертикальной оси, не могут быть устранены вышеуказанным образом.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –** При повороте зрительной трубы следите, чтобы ваши пальцы не попали в щель между основанием инструмента и зрительной трубой.

При измерении при КП вертикальный круг расположен слева от окуляра зрительной трубы. При измерении при КЛ вертикальный круг расположен справа от окуляра зрительной трубы.





# Работа с прибором

**В этой главе:**

- Включение и выключение инструмента
- Выбор языка
- Изменение региональных настроек
- Экран и функции клавиш
- Экран списка
- Ввод данных
- Проекты
- Измерение расстояний


## Включение и выключение инструмента

### Включение инструмента

- Для включения инструмента нажмите кнопку [PWR]. Появится стартовый экран. На нем показаны: текущая температура, давление, дата и время.
- Чтобы изменить значения температуры и давления используйте клавиши курсора **[↑]** или **[↓]** для выбора поля, которое вы хотите изменить, после чего нажмите [ENT].
- Если вы хотите инициализировать горизонтальный угол, поверните алидаду.
- Наклоните зрительную трубу, пока она не будет в горизонтальном положении КП.



Если вы введете ваше имя или имя вашей компании поле "Владелец:", то текст из этого поля будет появляться на стартовой заставке. Для установки поля "Владелец:" войдите в МЕНЮ > Установки > Другие. Подробнее об этом смотрите в соответствующем разделе, [стр. 120](#).

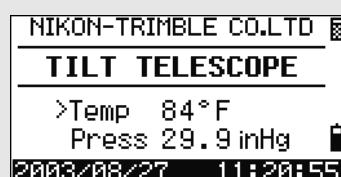

Если вы используете инициализацию горизонтального угла, вы должны повернуть алидаду для инициализации горизонтального угла каждый раз после включения прибора. Если вы сделали это вы можете спокойно фиксировать направление горизонтального угла даже если инструмент перемещался в выключенном состоянии.

Если труба была наклонена до вращения алидады, то горизонтальный угол не инициализируется заново, вместо этого восстанавливается последний отсчет по кругу, который был перед выключением прибора.

### Выключение инструмента

Чтобы выключить инструмент, нажмите [PWR] и [ENT].



Затем сделайте одно из следующего:

| Нажмите ...        | Чтобы ...  |
|--------------------|--|
| [ENT] снова        | выключить инструмент                               |
| программную кнопку | перезагрузить программу и перезапустить инструмент |
| Перез              |  |

| Нажмите ...                | Чтобы ...  |
|----------------------------|--|
| программную кнопку<br>Ожид | перевести инструмент в режим ожидания (энергосбережения)             |
| [ESC]                      | прервать процесс выключения прибора и вернуться к предыдущему экрану |

Если вы нажмете программную клавишу Перез программное обеспечение перезагрузится и появится основной экран измерений без открытия проекта.

### Режим ожидания

Если вы нажимаете программную кнопку Ожид в экране отключения питания или устанавливаете параметры режима энергосбережения (см. [Энергосбережение, стр. 118](#)), инструмент переходит в режим ожидания.



Ожидание...

Когда он находится в этом режиме, он ожидает что произойдет одно из следующего:

- Вы нажмете клавишу
- Инструмент получит команду дистанционного управления
- Вы повернете алидаду
- Вы наклоните зрительную трубу

## Выбор языка

Электронный тахеометр Nikon единовременно поддерживает только один Модуль языковой поддержки. Модуль языковой поддержки содержит набор из трех языков интерфейса, которые может выбрать пользователь. Для электронных тахеометров Nikon существует несколько различных Модулей языковой поддержки.

- Модуль языковой поддержки #1: Английский, Французский, Испанский
- Модуль языковой поддержки #2: Английский, Немецкий, Итальянский
- Модуль языковой поддержки #3: Английский, Китайский, Русский

1. Для выбора другого языка интерфейса включите прибор и находясь в экране НАКЛ.ЗР.ТРУБЫ нажмите **[ESC]** и **[3]**.

Появится экран *Выбрать язык*. Модуль языковой поддержки содержит набор из трех языков интерфейса. На экране будут показаны доступные языки.

Текущий выбранный язык будет подсвечен.

2. Нажмите **[↑]** или **[↓]** для выбора нужного языка и затем нажмите **[ENT]**.
3. *Инструмент перезагрузится и на экране появится стартовый экран Tilt Telescope* на выбранном вами языке.



Модуль языковой поддержки #1 по умолчанию установлен заводом производителем. Другие Модули языковой поддержки могут быть установлены авторизованным центром технической поддержки электронных тахеометров Nikon.

## Изменение региональных настроек

Вы можете быстро настроить электронный тахеометр Nikon в соответствие с ранее заданной комбинацией параметров или параметрами региональных настроек по умолчанию. Экран РЕГИОН. НАСТРОЙКИ появляется только после настройки языка интерфейса и наклона зрительной трубы. Чтобы изменить региональные настройки:

1. Выполните процедуры, описанные в разделе [Выбор языка, стр. 26](#).
- После перезагрузки инструмента и наклона зрительной трубы появится экран РЕГИОН. НАСТРОЙКИ.
2. Нажмите **[↑]** или **[↓]** для выбора требуемых параметров региональной настройки и затем нажмите **[ENT]**.
3. Если вы не хотите менять региональные настройки, нажмите **[ESC]**. Инструмент продолжит работу в соответствие с ранее установленными параметрами.



Параметры, которые можно настроить в экране РЕГИОН. НАСТРОЙКИ:


| Категория        | Параметр      | Европа        | Международные | США           |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Углы             |               |               |               |               |
|                  | Ноль ВК       | Зенит         | Зенит         | Зенит         |
|                  | Точность      | 1"(см. прим.) | 1"(см. прим.) | 1"(см. прим.) |
|                  | ГК            | От севера     | От севера     | От севера     |
| Расстояния       |               |               |               |               |
|                  | Масштаб       | 1.000000      | 1.000000      | 1.000000      |
|                  | Корр. Т-Д     | Вкл           | Вкл           | Вкл           |
|                  | Ур. моря      | Выкл          | Выкл          | Выкл          |
|                  | Корр. С&R     | 0.132         | 0.132         | 0.132         |
| Координаты       |               |               |               |               |
|                  | Порядок       | ENZ           | ENZ           | NEZ           |
|                  | Метка         | ENZ           | ENZ           | NEZ           |
|                  | ноль AZ       | Север         | Север         | Север         |
| Энергосбережение |               |               |               |               |
|                  | Основной блок | Выкл          | Выкл          | Выкл          |
|                  | Спящий режим  | 5 минут       | 5 минут       | 5 минут       |
| Связь            |               |               |               |               |
|                  | Формат        | Nikon         | Nikon         | Nikon         |
|                  | Скорость      | 4800          | 4800          | 4800          |
|                  | Длина         | 8             | 8             | 8             |
|                  | Четность      | Нет           | Нет           | Нет           |
|                  | Стоп бит      | 1             | 1             | 1             |
| Разбивка         |               |               |               |               |
|                  | Добав. точку  | 1000          | 1000          | 1000          |

| Категория | Параметр        | Европа            | Международные     | США               |
|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Единицы   |                 |                   |                   |                   |
|           | Углы            | GON               | GON               | DEG               |
|           | Расстояние      | метры             | метры             | футы США          |
|           | Температура     | ° C               | ° C               | ° F               |
|           | Давление        | mm Hg             | mm Hg             | In Hg             |
| Запись    |                 |                   |                   |                   |
|           | Хранение DB     | RAW&XYZ           | RAW&XYZ           | RAW&XYZ           |
|           | Запись данных   | Встроенная память | Встроенная память | Встроенная память |
| Прочее    |                 |                   |                   |                   |
|           | отображение XYZ | Fast              | Fast              | Fast              |
|           | 2-е единицы     | None              | None              | None              |
|           | Split ST        | Нет               | Нет               | Нет               |
|           | Ввод кода       | <ABC>             | <ABC>             | <ABC>             |
|           | Имя владельца   | Пусто             | Пусто             | Пусто             |

По умолчанию установлены параметры “США”. Подробнее об этом смотрите в разделе [Настройки, стр. 115.](#)

## Экран и функции клавиш

На следующем рисунке показана клавиатура инструмента серии NPR-302 и его жидкокристаллический экран.

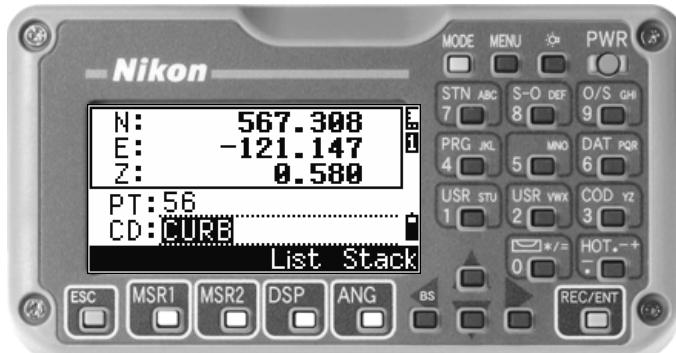


Ниже приведены функции клавиш инструмента серии NPR-302.

| Клавиша | Функция   | Описание                |
|---------|---|-------------------------|
| PWR     | Включение или выключение инструмента.   | <a href="#">стр. 24</a> |
| □       | Клавиша подсветки. Включает или выключает подсветку.<br>Обеспечивает доступ к окну с 3 переключателями, если нажата в течение одной секунды.  | <a href="#">стр. 32</a> |
| MENU    | Отображает экран МЕНЮ.  | <a href="#">стр. 99</a> |
| □       | При нажатии клавиши при вводе значений в поля PT или CD изменяет режим ввода с алфавитно-числового на числовой и наоборот.  | <a href="#">стр. 35</a> |
| RECENT  | При нажатии в главном экране измерений активирует режим Qкод.<br>Запись измеряемых данных, перемещение к следующему экрану или подтверждение и применение введенных данных в режиме ввода. Если вы подержите нажатой эту клавишу одну секунду, находясь в главном экране измерений, вы получите доступ к опциям для записи измерений в виде СР записей вместо SS записей. | <a href="#">стр. 89</a> |
| ESC     | Выход инструментом измеренных данных (PT, ГК, ВК и SD) на СОМ порт при нажатии этой клавиши в главном экране измерений или Экране Разбивка (в поле "Запись" меню Запись должно быть установлено значение "СОМ")   |                         |
| BS      | Возврат к предыдущему экрану.<br>В числовом и алфавитно-числовом режиме - удаление введенных данных.  |                         |
| MSR1    | Запуск измерения расстояния, с использованием режима, установленного для клавиши <b>[MSR1]</b> .<br>Если удерживать нажатой одну секунду, будут показаны настройки режима измерения.  | <a href="#">стр. 51</a> |

| Клавиша | Функция  | Описание                |
|---------|--|-------------------------|
|         | Запуск измерения расстояния, с использованием режима, установленного для клавиши <b>MSR2</b> .<br>Если удерживать нажатой одну секунду, будут показаны настройки режима измерения.   | <a href="#">стр. 51</a> |
|         | Переключение между доступными для отображения экранами.<br>Переключение полей, появляющихся на экранах DSP1, DSP2, DSP3, если удерживать клавишу одну секунду.   | <a href="#">стр. 33</a> |
|         | Отображает меню Угол.  | <a href="#">стр. 56</a> |
|         | Выводит меню Настройки станции.<br>В числовом режиме ввод числа 7. В алфавитно-числовом режиме ввод А, В, С или 7.   | <a href="#">стр. 58</a> |
|         | Отображает меню Разбивка.<br>Показывает параметры разбивки, если удерживать одну секунду.<br>В числовом режиме ввод числа 8. В алфавитно-числовом режиме ввод D, E, F или 8.   | <a href="#">стр. 70</a> |
|         | Отображает меню Измерения со смещением.<br>В числовом режиме ввод числа 9. В алфавитно-числовом режиме ввод G, H, I или 9.   | <a href="#">стр. 90</a> |
|         | Отображает меню Программы, которое содержит дополнительные программы измерений.<br>В числовом режиме ввод числа 4. В алфавитно-числовом режиме ввод J, K, L или 4.   | <a href="#">стр. 78</a> |
|         | В числовом режиме ввод числа 5. В алфавитно-числовом режиме ввод M, N, O или 5.  | <a href="#">стр. 39</a> |
|         | Отображает меню Выбор формата данных. В зависимости от вашей установки будут выбраны RAW, XYZ или STN данные.<br>В числовом режиме ввод числа 6. В алфавитно-числовом режиме ввод P, R, Q или 6.   | <a href="#">стр. 41</a> |
|         | Выполнение функции, которая назначена для клавиши <b>USR1</b> .<br>В числовом режиме ввод числа 1. В алфавитно-числовом режиме ввод S, T, U или 1.   | <a href="#">стр. 40</a> |
|         | Выполнение функции, которая назначена для клавиши <b>USR2</b> .<br>В числовом режиме ввод числа 2. В алфавитно-числовом режиме ввод V, W, X или 2.   |                         |
|         | Открывает окно, в которое вы можете ввести код. Значение кода по умолчанию - последний введенный код.<br>В числовом режиме ввод числа 3. В алфавитно-числовом режиме ввод Y, Z, пробел или 3.  | <a href="#">стр. 36</a> |
|         | Выводит меню "Кл.НОТ" в которое входят настройки Высоты цели, Температуры-Давления, Цели, Примечания и Точки по умолчанию.<br>В числовом режиме ввод знака - (минус). В алфавитно-числовом режиме ввод десятичной точки, - (минус) или + (плюс). | <a href="#">стр. 37</a> |
|         | Показывает круглый уровень.<br>В числовом режиме ввод 0. В алфавитно-числовом режиме ввод символов *, /, = или 0.  | <a href="#">стр. 39</a> |

## Панель состояния

Панель состояния отображается с правой стороны каждого экрана. Она состоит из иконок, индицирующих состояние различных системных функций.

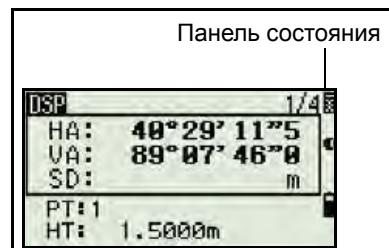

## Индикатор лазерного указателя

Данный значок появляется при включении лазерного указателя или выполнении измерений в безотражательном режиме. Когда этот значок отображается на экране, лазер имеет класс мощности излучения 3R.

 Индикатор лазерного указателя включен.

Нет Индикатор лазерного указателя выключен.

## Индикатор режима ввода

Индикатор режима ввода появляется только в том случае когда вы вводите точки или координаты. Он отображает режим ввода данных:

-  Режим ввода цифр. Нажмайте на кнопки чтобы ввести цифру, которая подписана под клавишей.
-  Режим ввода букв. Нажмайте на кнопки чтобы ввести букву, которая написана под клавишей первая. Повторно жмите на эту клавишу, чтобы ввести следующие буквы. Например чтобы ввести букву "O" в режиме ввода букв, три раза подряд нажмите на клавишу .

## Состояние измерения дальномера

Когда вы делаете измерения, состояние измерения дальномера показывает, какой режим был использован.

При отображении данных наблюдений, состояние измерения дальномера показывает режим, который был использован при сборе данных.

 Безотражательный режим

Если иконка отсутствует, значит был использован отражательный режим.

## Индикатор заряда батареи

Индикатор заряда батареи показывает текущий уровень напряжения:

-  Уровень 4 (Полный заряд)
-  Уровень 3

-  Уровень 2
-  Уровень 1
-  Низкий уровень заряда

Если уровень заряда батареи критически низкий, появляется сообщение:




### Включение и выключение подсветки, лазерного указателя и звука

#### Подсветка экрана

Для включения или выключения подсветки экрана, нажимайте на клавишу подсветки  . Если дисплей слишком темный или яркий, можно отрегулировать яркость подсветки в окне регулировки контрастности (удерживая нажатой кнопку подсветки (с иконкой лампочки) в течение одной секунды, а затем нажимая [<>]/[<>]; см. стр. 33).

#### Окно с тремя переключателями

Используйте окно с тремя переключателями для включения и выключения подсветки, лазерного выключателя и звукового сигнала инструмента

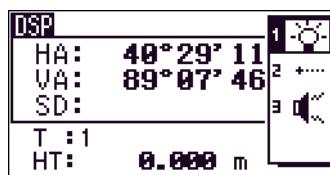

Чтобы открыть это окно, находясь в любом экране, нажмите кнопку подсветки и подержите одну секунду.

Для выбора типа переключателя нажмите соответствующую цифровую клавишу. Например, для выбора переключателя подсветки, нажмите ①.

Иначе выберите необходимый переключатель, нажимая ⌂ или ⌄. Затем нажмите **ENT** для переключения параметров выбранного переключателя.

### Переключатель 1 (подсветка)



Подсветка экрана включен



Подсветка экрана выключена.

### Переключатель 2 (лазерный указатель)



Лазерный указатель выключен.



Лазерный указатель включен.

### Переключатель 3 (звук)




Звук включен.



Звук выключен.

### Окно настройки контрастности

Когда открыто окно с тремя переключателями, нажмите клавиши курсора  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$  чтобы отобразилось окно настройки контрастности. Затем нажмайте  $\wedge$  или  $\vee$  для регулировки контрастности. Индикатор в виде стрелки показывает текущий уровень контрастности. Для возврата к окну с тремя переключателями нажмите  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$ .

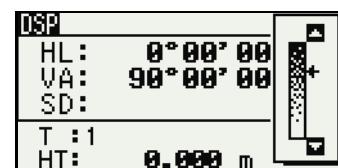

Когда вы сделаете все необходимые настройки нажмите  $\text{ESC}$ , чтобы закрыть окно с тремя переключателями.

### Клавиша **[DSP]**


Используйте эту клавишу для переключения между экранами или смены настроек экрана.

### Переключение отображаемых экранов


Когда доступны несколько экранов, в верхнем левом углу экрана появляется индикатор DSP и его номер (например, 1/4) в правом верхнем углу.



Для переключения к следующему доступному экрану нажмите **[DSP]**.

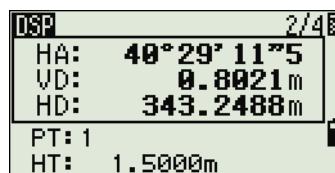

Например если отображается экран DSP2 нажмите **[DSP]** для переключения к экрану DSP3. Индикатор экранов изменится с 2/4 на 3/4.

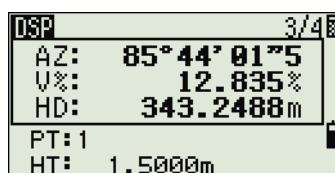

Когда установлены вторичные единицы измерения для расстояний, становится доступным дополнительный экран. На нем показаны величины ГК, ВК и SD. Информация об установке вторичных единиц измерения для расстояний приведена в соответствующем разделе, см. [стр. 121](#).

Минимальная отображаемая величина для измерения расстояний в футах и дюймах составляет 1/16 ввода. Меньшие единицы измерения непрактичны при работе в поле. Когда текущая величина больше чем 99999'11"15/16, отображается символ ">". Если текущее расстояние менее -9999'11"15/16, отображается символ "►" (заполненный треугольник). Эта величина не влияет на вычисления. Точная величина используется во всех случаях.



### Настройка значений, отображаемых в главном экране измерений

Для выбора значений, которые будут отображаться на экранах DSP1, DSP2 и DSP3:

1. Удерживайте **[DSP]** одну секунду.
2. Используйте клавиши курсора **[↑], [↓], [←] и [→]** для выбора значения, которое хотите изменить.
3. Используйте программные кнопки **[↑] и [↓]** для перемещения по списку значений величин, которые могут быть отображены.

Вы можете выбрать следующие величины  
HA/AZ/HL/VA/V%/SD/VD/HD/Z и пустая строка.



4. Чтобы сохранить изменения нажмите программную клавишу Сохр. Иначе, выберите значение для экрана DSP3 и затем нажмите **[ENT]**. На экране DSP отобразится выбранная вами величина.

За исключением пустой строки, невозможно отображать более чем в одной строке экрана одинаковые значения.

Значения, отображаемые на экранах DSP1, DSP2, DSP3 и DSP4, также используются в соответствующих экранах Разбивки (SO2, SO3, SO4 и SO5).

Вы можете также выбрать значения, отображаемые в экране Разбивка.

### Символы заголовка

На экранах DSP могут быть использованы следующие символы заголовка:

- (:) показывает, что компенсатор работает.
- (#) показывает, что компенсатор отключен.
- (\_) показывает, что используется поправка за Уровень моря и Масштабный коэффициент.



### Клавиша **[MODE]**

Используйте клавишу **[MODE]** для изменения режима ввода с клавиатуры для текущего экрана.

### Изменение режима ввода при вводе точки или кодов

Когда курсор находится в поле для ввода точки (T) или кода (CD), нажмите **[MODE]** для изменения режима ввода между алфавитно-числовым (A) и числовым (1).




Индикатор ввода на панели состояния отображает текущий режим ввода.



Когда курсор находится в поле высоты (HT), доступен только числовой режим. Нажатие **[MODE]** не даст эффекта, когда курсор находится в поле HT.

### Режим измерения с применением Быстрого кода (Q-код)

- Для активации режима измерения Быстрого кода, нажмите **[MODE]** в главном экране измерений.

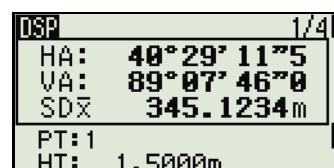

В поле T стоит имя точки по умолчанию.

- Нажмите любую числовую клавишу (от 0 до 9) для начала измерения и записи точки.



Список цифровых клавиш и назначенных для них кодов объектов представлен в правой части экрана.

Например, если вы нажимаете **[6]**, выбирается код, назначенный для 6 и инструмент начинает измерение.



- Если вы установили режим подтверждения записи (см. [Параметры измерений, стр. 53](#)), после каждого измерения появляется экран Запись ТЧ.

Сделайте одно из следующего:

- Для записи точки нажмите **[ENT]**.
- Для возврата в главный экран измерений нажмите **[ESC]**.



Чтобы назначить новый код объекта цифровой клавише нажмите **[A]** или **[V]** чтобы выбрать код, который вы хотите изменить. Затем нажмите программную кнопку Ред.

Вы можете использовать программную кнопку DSP чтобы изменить значение, отображаемое в окне измерений так же, как и при использовании клавиши **[DSP]** в главном экране измерений.

- Чтобы вернуться в главный экран измерений из экрана Qкод, нажмите **[MODE]** или **[ESC]**.

### Клавиша **[COD]**

В главном экране измерений нажмите клавишу **[COD]** для изменения кодов объектов по умолчанию, которые будут назначаться в поле CD при записи точки.

### Установка кодов по умолчанию

Когда вы нажимаете **[COD]** в главном экране измерений, появляется окно для ввода кода объекта.


Вы можете использовать программные кнопки Спис и Стек для ввода кода.



### Измерения Qкод

Для ввода Быстрых кодов наблюдений в определенном порядке нажмите программную клавишу Qкод.

Эта функция позволяет вам использовать десять цифровых клавиш для кода объекта и завершения съемки точки.

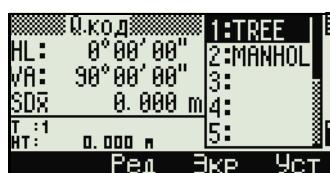

Чтобы изменить режим измерения для Быстрых кодов наблюдений, нажмите кнопку Уст.



При измерениях Быстрых кодов режим записи может быть установлен только как "Подтв." или "ВСЕ".

### Клавиша **[НОТ]**

Меню клавиши НОТ доступно на нескольких экранах наблюдений. Чтобы отобразить это меню нажмите **[НОТ]**.



### Изменение высоты цели

Для изменения высоты цели нажмите **[НОТ]** чтобы вывести меню Кл.НОТ. Затем нажмите **[1]** или выберите НТ и нажмите **[ENT]**.

Введите высоту цели и нажмите или нажмите программную клавишу Стек чтобы просмотреть содержимое стека. В стеке НТ хранятся последние 20 введенных значений высоты.




### Установка температуры и давления

Для установки температуры и давления нажмите **[НОТ]** для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите **[2]** или выберите Темп-Давл и нажмите **[ENT]**. Введите текущие значения температуры и давления. Значение ppm обновляется автоматически.



### Выбор настроек для цели

Настройки цели заключаются в установке типа цели, постоянной призмы и высоты цели. При изменении выбранного набора настроек соответственно меняются все три настройки. Вы можете использовать эту функцию для быстрого переключения между двумя типами цели. Можно подготовить до пяти настроек цели.

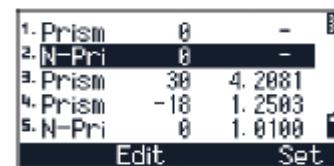

Нажмите **[HOT]** для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите **[3]** или выберите Цель и нажмите **[ENT]**. Появится список из пяти настроек цели. Для выбора нужного набора настроек нажмите соответствующую цифровую клавишу (от **[1]** до **[5]**), или используйте **[A]** или **[V]** для выбора настроек цели из списка и нажмите **[ENT]**.

Чтобы изменить установки, определенные в качестве настроек цели, выберите в списке набор настроек и нажмите программную клавишу Ред.

Тип      Призма/Без отражателя  
 Конст    от -999 до 999 мм  
 НТ        от -9.990 до 99.990 м



Поле НТ может быть не заполнено в настройках цели. Если вы оставили это поле пустым, текущее значение высоты НТ всегда принимается равным измеренному.

Если выбран набор настроек цели, значения величин "Тип" и "Конст" будут применены для настройки режимов **[MSR1]** и **[MSR2]**, а также к измерениям в режиме Q-кода. Если вы определили значение для высоты НТ, текущая высота НТ всегда будет равна ему.

### Ввод полевых примечаний

Для ввода полевых примечаний нажмите **[HOT]** для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите **[4]**, или выберите Прим и нажмите **[ENT]**.


Эта функция может использоваться в любое время и в любом экране наблюдений.

Каждое примечание может состоять не более чем из 50 символов.

Примечания хранятся в сырых данных как СО записи.

Отобразить список предыдущих примечаний можно нажав программную клавишу Стек. В стеке хранятся последние 20 примечаний.

Используйте **[A]** или **[V]** для выбора примечания в списке. Затем нажмите **[ENT]** для выбора примечания.

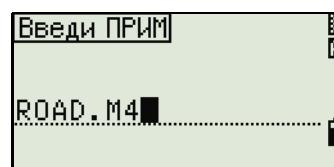

### Установка имени точки по умолчанию

Чтобы изменить установленное по умолчанию имя точки, нажмите **[НОТ]** для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите **[5]**, или выберите ТЧ по умлч и нажмите **[ENT]**.

Эта функция доступна из любого экрана наблюдения.

Измените имя точки по умолчанию для следующей записи.

Нажмите **[ENT]** чтобы подтвердить новое имя точки по умолчанию. Новое имя будет применено, как имя Т по умолчанию на экране ввода.




### Индикатор круглого уровня

Если при включенном компенсаторе был сбит уровень установки инструмента, автоматически появится индикатор круглого уровня.


Для вывода индикатора круглого уровня из экрана наблюдения нажмите **[ESC]**.

NPR-362/352 имеет двухосевую компенсацию уровня. Чтобы включить или выключить компенсацию уровня используйте клавиши курсора **[<]** или **[>]**. При выключенном компенсации уровня на экране появится надпись ВЫК.

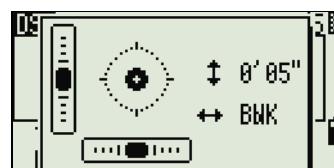


Если инструмент отклонен от уровня более чем на  $\pm 3'30''$ , на экране появится надпись OVER.

Чтобы вернуться в экран наблюдений нажмите **[ESC]** или **[ENT]**.

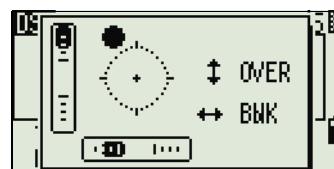

NPR-332 имеет компенсацию уровня только по вертикали. Чтобы включить или выключить компенсацию уровня используйте клавиши курсора **[<]** или **[>]**.

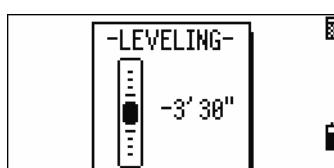

Текущие настройки компенсаторов отображаются при помощи заголовочных знаков (: , # , : и # ) после поля меток (таких как ГК, ВК, SD и HD) на экранах наблюдения. Дополнительную информацию можно найти в разделе [Символы заголовка, стр. 35](#).

## Клавиши [USR]

Если в поле вы часто используете какие-то определенные функции, вы можете назначить их для клавиши [USR1] или [USR2]. Всякий раз, при нажатии клавиши [USR], активируется функция, которую вы назначили для этой клавиши.

Для клавиш [USR] могут быть назначены следующие функции::

- Ввод высоты НТ
- Проверка BS
- База XYZ
- РТ по умолчанию
- Выбор цели
- Ввод температуры-давления
- Ввод примечания
- Следующее меню или одиночные функции из этих меню:
  - Геом
  - Смш
  - Прг


По умолчанию для клавиши [USR1] присвоена функция ввода высоты НТ, а для клавиши [USR2] не присвоено никаких функций.

Удерживайте нажатой одну секунду клавишу [USR] для вывода на экран списка функций, которые могут быть присвоены для этой клавиши.  
Присвоенная клавиша в настоящий момент функция помечается звездочкой (\*) перед именем функции.



Чтобы изменить присвоенную функцию, нажимайте клавишу курсора [←] или [↑] для ее выбора. Затем нажмите [ENT].

Если после пункта списка стоит стрелка (->) это означает что данный пункт представляет собой отдельное меню. Если вы выбрали пункт меню и затем нажали [ENT], появится следующий уровень меню.


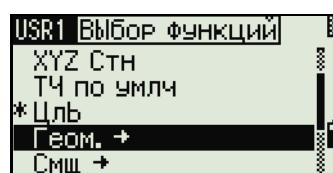


Первый пункт подменю заканчивается текстом [МЕНЮ]. Если вы выберете этот пункт то для клавиши [USR] будет назначено все меню.



Чтобы присвоить определенную функцию из подменю, нажимайте клавиши курсора [←] или [↑] чтобы выбрать имя нужной функции. Затем нажмите [ENT].

Однажды присвоив функцию для клавиши [USR] вы каждый раз вызываете ее просто нажав клавишу [USR] в главном экране измерений.

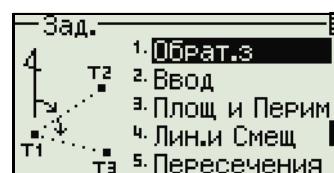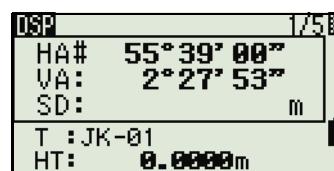

Для изменения типа данных назначаемых для клавиши [USR] войдите в МЕНЮ > Клавиши > [USR]. Дополнительную информацию вы найдете в разделе [Настройки клавиши \[USR\], стр. 141.](#)



### Клавиша [DAT]

Используйте клавишу [DAT] для быстрого доступа к данным текущего проекта из экранов наблюдений.

Когда вы нажимаете клавишу [DAT] в главном экране измерений или экрана наблюдений для таких функций как Разбивка, Смещение от линии, проведенной через 2 точки или Смещение от дуги, назначенные данные текущего проекта отображаются на экране.



Удерживайте клавишу [DAT] в течение одной секунды чтобы появился экран Выбор формата. Используйте этот экран для изменения типа данных, назначенных для клавиши [DAT]. Нажмите ① или выберите DAT [MENU] чтобы меню Данные отображалось каждый раз после нажатия клавиши [DAT].




После выбора опции на этом экране, изменения будут сразу же применены и появится выбранный тип данных.



Нажмите [ESC] для возврата к предыдущему экрану наблюдений.

Для изменения типа данных назначаемых для клавиши [DAT], войдите в МЕНЮ > Клавиши > [DAT]. Дополнительную информацию вы найдете в разделе [Настройки клавиши \[DAT\], стр. 141](#).

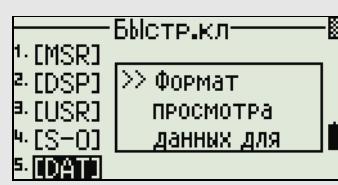


## Экран списка

Доступные проекты или данные появляются в виде экрана списка, если вы сделаете следующее:

- просматриваете или редактируете данные (МЕНЮ > Данные)
- открываете список кодов, список точек или Менеджер проектов (МЕНЮ > Проекты)
- производите поиск точек или кодов

В списке текущая позиция курсора обозначена инверсным цветом (белый текст на черном фоне).

Нажмите **[↑]** или **[↓]** для перемещения на строку вверх или вниз.

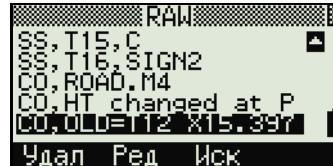

Если появляется иконка перехода на предыдущую страницу **[◀]**, значит перед текущей страницей имеются еще страницы. Нажмите **[◀]** для перехода на страницу выше.

Если появляется иконка перехода на следующую страницу **[▶]**, значит после текущей страницы имеются еще страницы. Нажмите **[▶]** для перехода на страницу ниже.

Для выбора необходимого пункта списка, переместите на него курсор и затем нажмите **[ENT]**.

## Ввод данных

### Ввод имени или номера точки

Вы можете использовать цифровые или алфавитно-цифровые имена состоящие не более чем из 16 символов для идентификации точек.

По умолчанию, новое имя точки соответствует последнему введенному имени точки с увеличенной на единицу последней цифрой. Например, если последнее имя точки было А100, значит имя по умолчанию, присваиваемое следующей точке будет А101.

Если последний символ предыдущего имени точки алфавитный, имя по умолчанию, присваиваемое следующей точке будет такое же, как и у последней точки.


Когда курсор находится в поле Т (точка), существует несколько путей для определения точки или ввода координат.

### Ввод существующей точки

Если вводится имя существующей в памяти точки, то будут показаны ее координаты. Перед переходом на следующий экран или выбором следующего поля прибор издает короткий звуковой сигнал.



Для настройки продолжительности отображения окна с координатами, войдите в меню МЕНЮ >Установки > Другие. Чтобы окно сохранялось до нажатия на клавишу [ENT], установите в поле Пок.XYZ значение +ENT. Подробнее об этом см. [стр. 121](#).

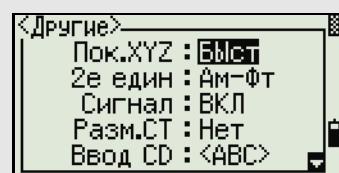


### Ввод новой точки

При вводе имени или номера не существующей в памяти точки, появляется экран ввода координат. Введите координаты в формате NE, NEZ, или (Z) - только высота.



Нажмите [ENT] в последней строке (поле CD) для сохранения точки в текущем проекте.

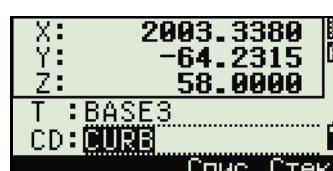

### Нажатие [ENT] без ввода имени точки

Если вы хотите использовать точку, но не записывать координаты в память, вы можете просто нажать клавишу [ENT] не вводя имени точки в поле Т.



Введенные координаты будут использоваться в вычислениях. Они не будут сохранены в базе данных.



### Определение группового символа (\*)

Если при вводе имени точки использовать звездочку (\*), появится список всех точек в проекте, которые начинаются с введенных символов.

Используйте **[A]** или **[V]** для выбора нужной точки, затем нажмите **[ENT]**.

Символы **■** или **■** показывают, что доступна еще одна страница до или после текущей страницы, используйте клавиши **[<]** или **[>]** для переключения на предыдущую или следующую страницу списка.

При выборе точки из списка, будут показаны ее координаты, и прибор издаст звуковой сигнал.



### Запись текущих измерений


Вы также можете вводить в качестве точек текущие измерения. Для этого необходимо нажать программную клавишу MSR.

Появится экран наблюдений.

Нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**, чтобы начать измерение. Чтобы изменить высоту цели, нажмите программную кнопку HT.

Для перехода к экрану записи точки после окончания измерения, нажмите **[ENT]**.

Введите имя и код точки и нажмите **[ENT]**.

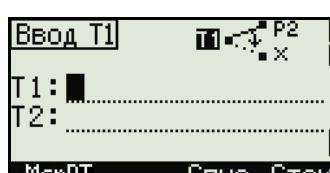

Когда вы перемещаете курсор в какое-либо поле, появляется текущее значение или значение по умолчанию в виде инверсного текста (это режим ввода по умолчанию "Заменить все значения").



Нажмите клавишу **[F2]** для изменения режима ввода на режим перезаписи и выделения первого символа. Нажмите клавишу **[F3]** для перемещения курсора в конец строки.



### Ввод точки из стека

В стеке находится список недавно использованных точек. Для отображения содержимого стека нажмите программную клавишу Стек, когда курсор находится в поле Т.



Используйте кнопки **[↑]** или **[↓]**, чтобы переместить курсор на точку, которую вы хотите использовать. Затем нажмите **[ENT]**.


Когда вы вернетесь к экрану ввода точки, имя выбранной точки увеличится на единицу. Например если имя выбранной точки было А101, в поле Т появится имя А102.



В стеке содержатся имена последних 20 использованных точек. Они отображаются в хронологическом порядке, начиная с последней использованной точки.

### Ввод точки из списка точек

Для вывода списка имеющихся точек нажмите программную клавишу Спис, когда курсор находится в поле Т.

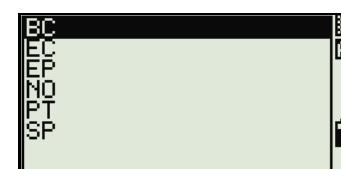

Используйте клавиши курсора **[↑]** или **[↓]**, чтобы переместить курсор на точку, которую вы хотите использовать. Затем нажмите **[ENT]**.

Когда вы вернетесь к экрану ввода точки, имя выбранной точки будет введено в поле Т. При необходимости вы можете добавить к имени цифры или буквы.



## Ввод кодов

В поле CD (код) по умолчанию всегда устанавливается последний использованный код. Вы можете изменить выбранный код в экране ввода точки или нажать клавишу **[COD]** в главном экране измерений. Подробнее об этом смотрите в разделе [Клавиша \[COD\], стр. 36](#).

Для идентификации кодов вы можете использовать цифровые или алфавитно-цифровые имена длиной не более 16 символов.

### Непосредственный ввод кодов

Чтобы напрямую ввести код, нажмите клавишу **[MODE]** для выбора цифрового или алфавитно-цифрового режима ввода. Затем введите код с клавиатуры.



### Ввод кода из стека

В стеке находится список недавно использованных кодов. В стеке может содержаться до 20 кодов.

Для отображения содержимого стека нажмите программную клавишу Стек, когда курсор находится в поле CD.

Используйте клавиши курсора **[↑]** или **[↓]**, чтобы переместить курсор на код, который вы хотите использовать. Затем нажмите **[ENT]**.

Выбранный код будет скопирован в поле CD.



При перезагрузке инструмента, стек с кодами очищается.

### Ввод кодов из списка кодов

Для вывода списка имеющихся точек нажмите программную клавишу Спис, когда курсор находится в поле CD.

Для редактирования списка кодов выберите МЕНЮ > Данные > Спис.код. Дополнительная информация по этой теме находится в разделе [Редактирование объектов в списке кодов и списке точек, стр. 134](#).




Используйте клавиши курсора **↖** или **↙**, чтобы переместить курсор на код, который вы хотите использовать. Затем нажмите **[ENT]**.



Для обозначения слоев применяется стрелка в конце метки кода. Если после выбора слоя вы нажмете **[ENT]**, будут отображены коды и слои из этого слоя.

После возврата к экрану ввода, выбранный код будет введен в поле CD.

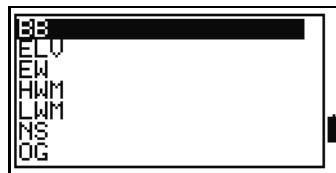

Пункты списка отображаются в алфавитном порядке.

Для быстрого поиска кода вы можете использовать поиск по первому символу кода. Дополнительная информация приведена в разделе [Дополнительные возможности: Поиск кодов по первому символу, стр. 47](#).

#### **Дополнительные возможности: Поиск кодов по первому символу**



Для быстрого поиска кода в списке используйте поиск по первому символу.

Например, для поиска кодов, начинающихся на букву Т, введите букву Т с клавиатуры. Для этого дважды нажмите клавишу **[1]**.

После каждого нажатия клавиши в поле режима ввода отображается выбранная буква. Например, после первого нажатия клавиши **[1]**, отобразится буква S. Если вы быстро нажмете **[1]** еще раз, будет выбрана буква T. Если вы больше не будете нажимать **[1]**, буква T останется выбранной.


После выбора буквы, курсор переместится к кодам, которые начинаются с этой буквы.

Если коды, начинающиеся с этой буквы отсутствуют, курсор переместится к следующей доступной букве.

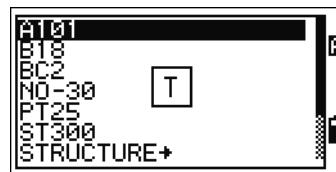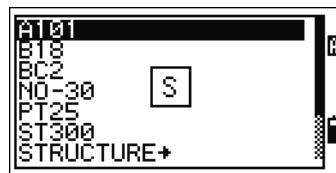

#### **Быстрые коды (Q-коды)**

Быстрые коды (Q-коды) позволяют вам снимать и записывать в поле множество точек с кодами объектов. Вы можете занести в список до 10 Q-

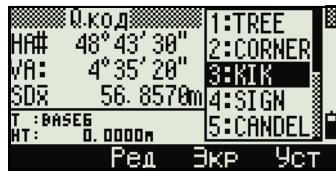

кодов. Для занесения в список Q-кодов нажмите программную клавишу Ред. Дополнительная информация приведена в разделе [Режим измерения с применением Быстрого кода \(Q-код\), стр. 35.](#)

Нажмите **[MODE]** для включения/выключения режима Q-кодов.

Нажмите программную клавишу Ред для изменения Q-кода. Вы можете редактировать введенный код или добавить число в конце кода.

Вы по-прежнему можете использовать **[DSP]** для смены экранов.

## Ввод значений в футах и дюймах

Когда в качестве величин измерения длины выбраны американские футы (US-Ft) или международные футы (I-Ft), вы можете вводить и отображать расстояния, высоты и значения координат в десятичных футах или в футах и дюймах. Дополнительную информацию вы найдете в разделах [Запись, стр. 119](#) и [Просмотр записей, стр. 121](#).

Для ввода величин в футах и дюймах на экране ввода, введите элементы,деленные на периоды при помощи точки (.) в следующем формате:

<Футы> **[ENT]** <Дюймы> **[ENT]** <Числитель> **[ENT]** <Знаменатель> **[ENT]**  
(0–11) (0–15) (0–99)

По умолчанию знаменатель равен 16. Если знаменатель равняется 16, вы можете не вводить его, и он не будет отображаться на экране.



Например, если вы вводите **2 0 0 8 0 5 [ENT]**, на экране будет отображено значение 2'08" 5/ (2 фута, 8 и 5/16-х дюйма).



Следующие примеры иллюстрируют как вводить различные значения:

| Для ввода ... | Наберите ...  |
|---------------|---|
| 65' 5 3/8"    | <b>6</b> <b>5</b> <b>0</b> <b>5</b> <b>0</b> <b>3</b> <b>0</b> <b>8</b> <b>[ENT]</b>  |
| 65'           | <b>6</b> <b>5</b> <b>[ENT]</b>  |
| 65' 5"        | <b>6</b> <b>5</b> <b>0</b> <b>5</b> <b>[ENT]</b>  |
| 65' 5 3/8"    | <b>6</b> <b>5</b> <b>0</b> <b>5</b> <b>0</b> <b>6</b> <b>[ENT]</b>  |
| 5 3/8"        | <b>0</b> <b>0</b> <b>5</b> <b>0</b> <b>3</b> <b>0</b> <b>8</b> <b>[ENT]</b> ИЛИ <b>0</b> <b>0</b> <b>5</b> <b>0</b> <b>6</b> <b>[ENT]</b> |

Числитель и знаменатель, введенные вами, автоматически преобразуются в значение, ближайшее к одной из следующих величин: 0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16, 15/16.

Если знаменатель равен 16 он не отображается на экране.

## Проекты


Для записи данных в прибор, вы должны создать или открыть проект.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Перед началом работы с прибором, первым делом проверьте настройки проекта.

### Создание нового проекта

1. Нажмите **[MENU]** чтобы открыть экран МЕНЮ.
2. Нажмите **[1]** чтобы открыть Менеджер проектов.
3. Нажмите программную кнопку **Созд** чтобы открыть экран Создать проект.
4. Введите имя проекта.
5. Нажмите программную кнопку **Уст** для проверки параметров проекта. Вы не можете изменить параметры ранее созданного проекта.
6. Нажмите **[ENT]** в последнем поле экрана Создать проект для создания нового проекта.

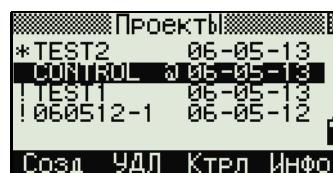


При появлении одного из сообщений БОЛЕЕ 32ПРКТ или "Переполнение данными" удалите один из имеющихся проектов, чтобы освободить место для нового проекта. Вы не освободите место, удаляя записи существующего проекта.

### Создание контрольного проекта

Контрольный проект (или общий файл) хранит данные координат, которые можно использовать в нескольких проектах. Вы можете создать контрольный проект в офисе.


1. Нажмите **[MENU]** чтобы открыть экран МЕНЮ.
2. Нажмите **[1]** или выберите Проекты чтобы открыть Менеджер проектов.
3. Подведите курсор к проекту, который вы хотите использовать в качестве контрольного.

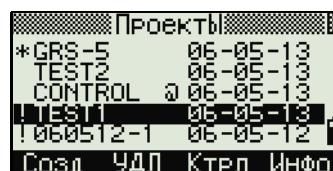

4. Нажмите программную кнопку Ктрл.

5. Нажмите программную кнопку Да.

Подробнее об этом смотрите в разделе [Создание контрольного проекта, стр. 49.](#)

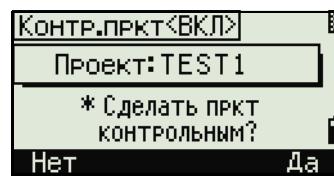


Когда вы вводите имя или номер точки, система сначала ищет эту точку в текущем проекте. Если точка не будет найдена, поиск автоматически будет продолжен в контрольном проекте. Если эта точка будет найдена в контрольном проекте, она копируется в текущий проект как УР (верхняя) запись.


### Проекты созданные в версиях ранее 1.10

Текущей версией баз данных является 1.10.

Проекты с приставкой "?" были созданы при помощи более ранних версий баз данных и не могут быть использованы в версии 1.10.

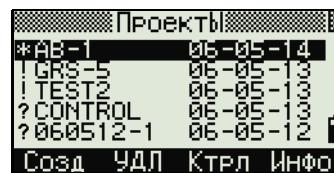

Если проект из более ранней версии, вы не сможете открыть его, установить в качестве контрольного или просмотреть информацию об этом проекте. Однако вы можете использовать программную клавишу УДЛ для удаления этого проекта.

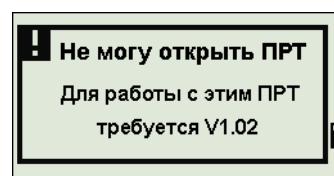

Проекты, созданные в версии 1.02 или ранней не совместимы с версией 1.10 или более поздней. Выгрузите все проекты перед обновлением микропрограммного обеспечения, запущенного на инструменте.

## Измерение расстояний

### Наведение на призменный отражатель



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не смотрите через зрительную трубу на солнце - это может привести к повреждению глаз и потере зрения.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Места использования данных лазеров должны быть обозначены соответствующим предупреждающим знаком о работе лазера.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Необходимо принять меры предосторожности, чтобы люди не смотрели на лазерный луч непосредственно или без оптического инструмента.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Лазерный луч должен прерываться в конце своего полезного пути и обязательно должен прерываться, если путь опасного луча выходит за пределы (**безопасное расстояние**<sup>\*</sup>) участка, на котором за наличием и работой персонала ведется наблюдение с целью защиты от лазерного излучения.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Путь лазерного луча должен проходить значительно ниже или выше уровня глаз, если это возможно.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять (даже случайно) лазерный луч класса 3R на зеркальные отражающие поверхности, например призмы, металлические предметы и окна. Необходимо принять особые меры предосторожности для исключения подобных ситуаций.

\* **Безопасное расстояние** – это расстояние от лазера, на котором лазерное излучение или энергетическая экспозиция имеет максимально допустимую величину, воздействию которой может подвергаться персонал без угрозы здоровью.

Информация по сборке призменного отражателя приведена в разделе [Сборка призменного отражателя, стр. 18.](#)

Визируйте зрительную трубу, чтобы увидеть перекрестье по центру призменного отражателя.



Визирование одной призмы




## Измерение расстояний

Чтобы измерить расстояние нажмите клавишу **[MSR1]** или **[MSR2]** в главном экране измерений или любом другом любом экране наблюдений.



Пока прибор делает измерение, постоянная призма отображается мелким шрифтом.

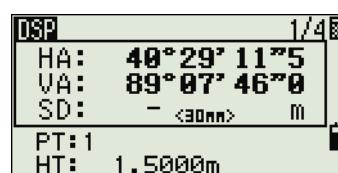


Если количество измерений для осреднения установлено равным 0, измерения будут продолжаться до тех пор, пока вы не нажмете клавиши **[MSR1]**, **[MSR2]**, или **[ESC]**. После каждого измерения значение расстояния обновляется.



Если количество измерений для осреднения установлено равным значению от 1 до 99, осредненное расстояние будет показано только при завершении последнего измерения. Когда отображается осредненная величина, поле SD меняет свое название на SDx.

Для изменения высоты цели НТ, температуры и давления нажмите клавишу **[HOT]**. Подробнее об этом смотрите в разделе [Клавиша \[HOT\], стр. 37](#).

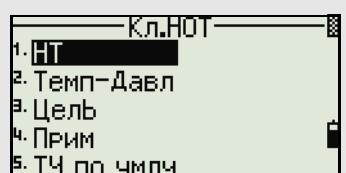

Настройки, от которых зависят величины поправок (Т-Д Корр., Уровень моря и Картографическая проекция) включены в настройки проекта. Эти установки индивидуальны для каждого проекта. Если вам необходимо изменить эти установки, создайте новый проект. Дополнительная информация приводится в разделах [Прочие параметры, стр. 120](#), и [Настройки, стр. 115](#).



## Параметры измерений

Чтобы просмотреть настройки измерений, удерживайте нажатой одну секунду клавишу [MSR1] или [MSR2].

Используйте клавиши курсора **[** или **]** для перемещения курсора между полями. Используйте клавиши курсора **[** или **]** для изменения значения в выбранном поле.




| Поле                      | Значение   |
|---------------------------|--|
| Цель                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Призма</li> <li>• Без отражателя</li> </ul>                             |
| Конст (постоянная призмы) | от -999 мм до 999 мм   |
| Режим                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Точно</li> <li>• Норма</li> </ul>                                       |
| Усред (Осреднение)        | от 0 (непрерывно) до 99  |
| Режим записи              | Одно из следующего: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Толь.ИЗМ</li> <li>• Подтв</li> <li>• ВСЕ</li> </ul> |

### Поле цели


Символ "-" (тире) появляется при измерении над значением постоянной призмы, если в поле "Цель" установлено значение **Призма**.

Символ "]" (квадратная скобка) появляется при измерении над значением постоянной призмы, если в поле "Цель" установлено значение **Без отражателя**.

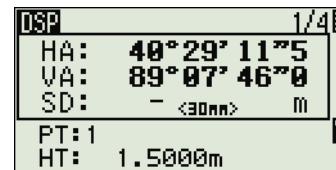

Символ постоянно перемещается по экрану слева направо над значением постоянной призмы.

При производстве безотражательных измерений в панели состояния (над иконкой батареи) появится иконка

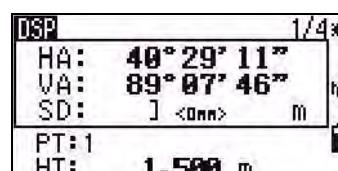

Неверные параметры цели могут привести к тому, что точность измерений выйдет за допустимые пределы и интервалы, определенные для инструмента.

Измерения, сделанные непосредственно после изменения параметров цели могут занять больше времени, чем обычно. Параметры цели используются чтобы применить лучшую настройку циклической ошибки измерений расстояния. Это эффективно устраняет многопутные отражения.

### Поле Режим записи

Параметры режима записи контролируют работу клавиш **[MSR1]** и **[MSR2]** в главном экране измерений.

Значение **Толь.ИЗМ** установлено по умолчанию. После измерения инструмент возвращается в главный экран измерений и ожидает нажатия клавиши **[ENT]** перед записью точки.

Если установить значение **Подтв**, перед записью данных отображается экран "Запись ТЧ".

Если установить значение **ВСЕ**, прибор переходит в режим быстрого измерения и записи данных. Он автоматически запишет точку, используя значения Т и СД по умолчанию. После измерения инструмент возвращается в главный экран измерений для проведения следующего измерения.


# Применение

В этой главе:

- Сброс ГК (горизонтального угла) и угловые измерения
- Установка станции
- Разбивка
- Кнопка Программы
- Запись измеренных данных
- Измерение смещений

## Сброс ГК (горизонтального угла) и угловые измерения

Чтобы открыть меню Угол, нажмите клавишу **[ANG]** в главном экране измерений. Для выбора команды из этого меню нажмите соответствующую цифровую клавишу или, используя клавиши курсора **[↓]** или **[↑]**, выберите команду и затем нажмите **[ENT]**.

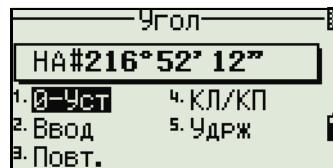

Измерения при КЛ/КП недоступны для тахеометра NPR-332.

### Установка горизонтального угла в 0

Нажмите клавишу **[1]** или выберите 0-Уст в меню Угол для установки горизонтального угла в 0. После установки угла вы вернетесь в главный экран измерений.

### Ввод горизонтального угла

Нажмите клавишу **[2]** или выберите Ввод в меню Угол для появления строки ввода угла. Введите горизонтальный угол, используя цифровые клавиши, и затем нажмите **[ENT]**.



Для ввода 123°45'50", наберите **1 2 3 0 4 5 5 0**.

Отображаемое значение будет округлено до минимального приращения угла.

### Запись передней точки после повторных угловых измерений

- Нажмите клавишу **[3]** или выберите Повт. для активизации режима повторных угловых измерений. На экране будет отображено **HR=0**.



- Наведитесь на заднюю точку (BS) и нажмите **[ENT]**.

- Наведитесь на переднюю точку (FS) и нажмите **[ENT]**.

Горизонтальный угол накапливается, и значение снова зафиксировано.



- Для прекращения угловых измерений нажмите **[ESC]**.

5. Когда вы накопите достаточное количество измерений горизонтального угла между задней и передней точками, произведите измерение на переднюю точку, нажав [MSR1] или [MSR2].

Появится осредненное значение горизонтального угла. Это значение фиксировано, пока процесс измерений не будет завершен или прерван.

$$HRx = HR\bar{\Sigma} \div N$$

$$HA = BSAz + HR\bar{x}$$
 (нормализовано)

$HR\bar{x}$  не обновляется, даже если инструмент сместится.

6. Нажмите [ENT] для сохранения наблюдения на переднюю точку как СР запись. Проверьте значения PT/HT/CD и затем нажмите [ENT] для записи.



При повторных угловых измерениях значение ГК меняется на HRB. Количество повторений углов отображается вверху экрана (например, N= 5).

Измеренное значение горизонтального угла может быть не более 1999°59'59".5.

Эта функция сохраняет сырье и XYZ данные в виде СР записей невзирая на настройки хранения БД.


## Измерения при КЛ/КП

Используйте измерения при КЛ/КП чтобы добиться максимальной точности угловых измерений. Применение измерений КЛ/КП эффективно исключает постоянные механические погрешности за исключением некоторых ошибок, таких как ошибка вертикального угла. Дополнительная информация приведена в разделе [Измерения при КЛ/КП, стр. 20](#). Измерения при КЛ/КП недоступны для тахеометра NPR-332.

Вы можете производить угловые измерения при КЛ/КП без измерения расстояния, нажав ④ или выбрав КЛ/КП в меню Угол.



Если уже было произведено измерение расстояния, вы можете инициализировать осреднение при КЛ/КП, переведя зрительную трубу на другую сторону.

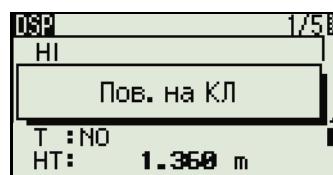

Чтобы настроить ГК с использованием КЛ/КП измерения, задняя точка также должна быть измерена в режиме КЛ/КП в процессе установки станции.



### Удержание горизонтального угла

Нажмите клавишу **5** или выберите Удрж в меню угловых измерений для фиксации текущего значения горизонтального угла.

Чтобы установить отображаемое на экране значение горизонтального угла нажмите **[ENT]** или программную клавишу Уст.

Чтобы прервать процесс и вернуться в главный экран измерений нажмите **[ESC]** или программную кнопку Прерв.



### Установка станции

Чтобы открыть меню Уст. СТН нажмите **[STN]** в главном экране измерений.

Для выбора команды из этого меню нажмите соответствующую цифровую клавишу или, используйте клавиши курсора **[<]** или **[>]** чтобы выбрать команду и затем нажмите **[ENT]**. Нажмите **[□]** или **[V]** для перемещения между страницами.

Подсвеченной остается последняя использованная функция.



### Установка станции по точке с известными координатами или азимутом

1. Нажмите **1** или выберите Извст в меню Уст. СТН.
2. Введите имя или номер точки в поле ST.
  - Если ввести номер известной точки, то на экране появятся координаты этой точки и курсор автоматически установится в поле высоты инструмента - HI.



- Если вводится номер точки, которая не существует, то появляется экран ввода координат точки. Введите координаты и нажмите [ENT] после ввода каждого поля. Новая точка сохраняется в памяти после нажатия клавиши [ENT] в последнем поле CD.
- Если точка имеет код, он появится в поле CD.

3. Введите высоту инструмента и затем нажмите [ENT].

|     |           |
|-----|-----------|
| X:  | 4567.3088 |
| Y:  | 200.1467  |
| Z:  |           |
| T : | A-123     |
| CD: | .....     |


Появится экран Задняя точка.

4. Выберите способ, который Вы будете использовать для ориентировки на заднюю точку.
  - Путем ориентации на заднюю точку по введенным координатам.
  - Путем ориентации на заднюю точку по введенным азимуту и углу, см. стр. 61.

|              |          |
|--------------|----------|
| Ввод станции |          |
| ST:          | A-123    |
| HI:          | 0.0000 м |
| CD:          | PDT      |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Задняя ТЧ |           |
| (XYZ)     | 1. Коорд. |
|           | 2. Угол   |

### Ориентация на заднюю точку с известными координатами

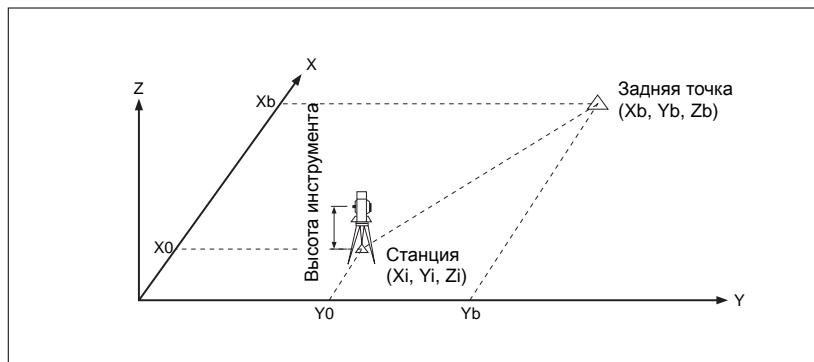

1. Нажмите клавишу ① или выберите Корд. в меню ввода задней точки для появления экрана ввода координат задней точки.
2. Введите имя задней точки. Если точка существует в текущем проекте, то на экране появятся ее координаты.


|              |          |
|--------------|----------|
| Ввод Зад.ТЧК |          |
| ЗТ:          |          |
| HT:          | 0.8207 м |
| CD:          |          |
| Спис Стек    |          |

3. Если Вы будете проводить измерение расстояния на ЗТ, то введите высоту отражателя в поле НТ.
4. Наведитесь на ЗТ при КП и нажмите клавишу [ENT] для завершения установки станции.
  - Если вам необходимо записать полноценное наблюдение, т.е. (HA/VA/SD) нажмите [MSR1] или [MSR2].

AZ Азимут вычисленный по координатам

- Если измерено расстояние на ЗТ с известными координатами нажмите на клавишу [DSP] для отображения экрана QA. На экране QA можно просмотреть величины dHD/dVD которые показывают разницу между измеренным расстоянием и расстоянием, вычисленным по известным координатам.

5. Для записи станции нажмите [ENT].
6. После измерения расстояния нажмите [ENT] для завершения установки станции. Записи ST и F1 сохраняются в текущем проекте.

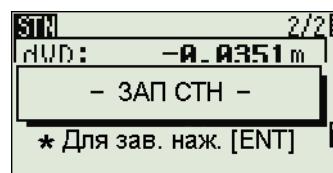


### **Дополнительные возможности: Измерения при КЛ/КП**

Измерения при КЛ/КП недоступны для тахеометра NPR-332.

Программная клавиша КП используется для углового измерения при Круге вправо.

После того как вы произвели измерение расстояния на ЗТ при КЛ, Вы можете просто перевести зрительную трубу на КП для измерения при Круге вправо. Инструмент автоматически определяет положение КЛ/КП.

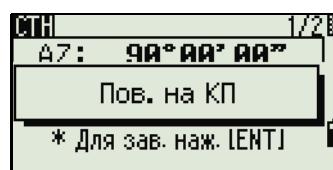


После нажатия **[ENT]** при КП, появляется экран ошибок наведения.

Нажав на программную клавишу СР вы произведете СР запись, которая содержит средние значения НА, ВА и SD из измерений при КЛ/КП. Если нажать программную клавишу Да, то будут записаны только ST и КЛ/КП записи без записи СР (Control Point - Контрольная точка).



### Наведение на заднюю точку посредством ввода азимута

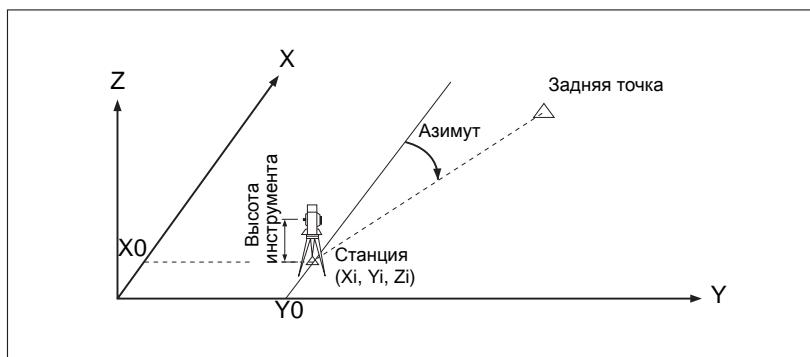

- Нажмите **[2]** или выберите Угол в экране выбора типа задней точки для ввода азимута.



- Если вы не желаете вводить какое либо имя задней точки (только ввести азимут), нажмите клавишу **[ENT]** в поле ЗТ.



- Введите азимут на заднюю точку в поле AZ.

При нажатии на клавишу **[ENT]** без ввода азимута в поле AZ будет автоматически установлено значение  $0^{\circ}00'00''$ .



- Наведите на ЗТ и нажмите **[ENT]**. Записи ST и F1 будут сохранены в проекте.




Вы также можете использовать измерения при КЛ/КП, если нажмете на программную клавишу КП. См. [Дополнительные возможности: Измерения при КЛ/КП, стр. 60.](#)

Программная клавиша КП недоступна для тахеометра NPR-332.

### Установка станции с использованием обратной засечки на известные точки

Для установки станции при помощи обратной засечки используются измерения углов/расстояний на известные точки.

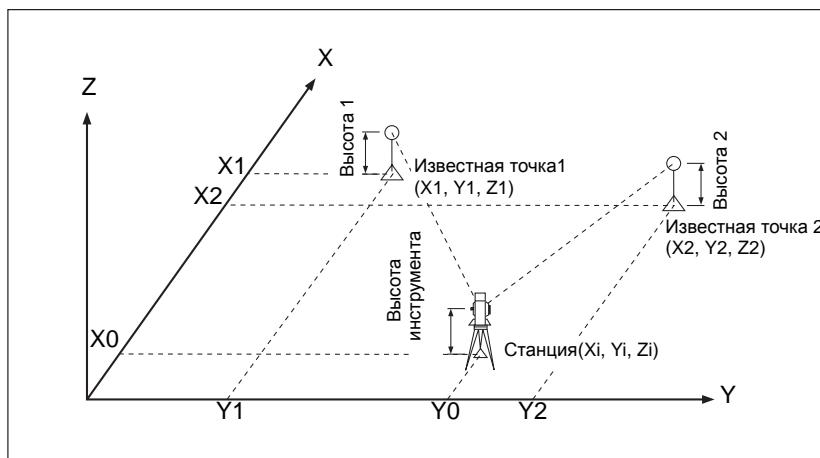

Вы можете использовать максимум 10 точек для засечки. Можно производить измерения как углов и расстояний, так и только углов. Вычисление производиться автоматически, как только будет сделано необходимое количество измерений.

Можно удалить неправильно сделанные измерений и произвести пересчет при необходимости. Также вы можете выбрать заднюю точку.

Если угол между известной точкой 1 и известной точкой 2 (измеренные от точки станции) очень острый или тупой результирующее решение может быть геометрически неверным. Для достижения геометрической правильности выбирайте известные точки (или точку станции) так, чтобы они были разнесены в пространстве.

- Нажмите клавишу **2** или выберите Засечка в меню Установка Станции для входа в меню обратной засечки.



2. Введите имя первой наблюдаемой точки (ТЧ1).



3. Введите высоту цели и нажмите [ENT].



4. Наведитесь на РТ1 и нажмите [MSR1] или [MSR2].

Об использовании программной кнопки КП для измерений при КЛ/КП, см.

[Дополнительные возможности: Измерения при КЛ/КП, стр. 60.](#)



Программная клавиша КП недоступна для тахеометра NPR-332.

5. Для измерения следующей точки нажмите [ENT].



6. Введите вторую точку (ТЧ2) и высоту отражателя.



7. Измерьте вторую точку и нажмите [ENT].


Когда инструмент получит достаточное количество данных, он вычислит координаты станции.



- Если доступно больше минимального количества данных, появится экран стандартных отклонений.
- Чтобы увеличить точность засечки можно выполнить дополнительные измерения. Для этого нажмите на программную кнопку Доб. Информация о том, как использовать программную кнопку См приведена в разделе [Дополнительные возможности: просмотр и удаление измерений засечки, стр. 65.](#)



8. Если результат вас устраивает, нажмите программную кнопку Зап или [ENT] для записи станции.

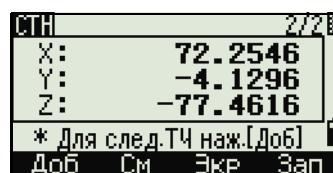


9. Введите высоту инструмента, если это требуется и нажмите [ENT]. В поле ST по умолчанию устанавливается значение "последняя запись РТ+1".
10. Имя точки можно изменить, если установить курсор в поле ST и редактировать или поменять текст.



Если в поле Разм.СТ вы установили Да, в поле ST по умолчанию появится последний номер ST + 1. Подробнее об этом см. [Прочие параметры, стр. 120](#).

В качестве задней точки по умолчанию будет первая измеренная точка.

11. Чтобы изменить ЗТ, нажмите программную кнопку Замен.
12. Выберите заднюю точку ЗТ и нажмите клавишу [ENT].

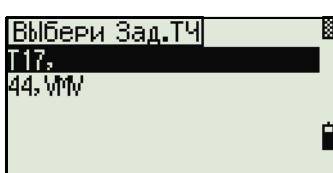

13. Для завершения засечки нажмите [ENT] когда курсор находится в поле ЗТ.



Для вычисления засечки должны быть произведены измерения углов минимум на 3 точки или одно угловое измерение и одно измерение расстояния и угла.

Высота станции может быть вычислена, если измерялось расстояние. Если расстояние не измерялось, то высота станции рассчитывается с использованием только угловых измерений на точки с известными трехмерными координатами.

### **Дополнительные возможности: просмотр и удаление измерений засечки**

Нажмите программную клавишу См в экране вычисления станции (сигма или координаты) для контроля измерений на каждой точке.



|     |   |
|-----|---|
| dHA | Распределенная ошибка ГК по каждому направлению                                 |
| dVD | Вертикальная ошибка между измеренным и вычисленным расстоянием                  |
| dHD | Ошибка по горизонтальному проложению между измеренным и вычисленным расстоянием |



Если требуется удалить измерение (возможно из-за больших ошибок), установите курсор на ту точку, которую надо удалить, и затем нажмите программную клавишу Удал. После удаления, координаты станции будут автоматически перевычислены.

Чтобы продолжить наблюдения, нажмите программную клавишу Доб. Появится экран для ввода следующей точки.



### **Быстрая установка станции без ввода координат**

Точка станции (ST) в этой функции определяется как точка с новым номером. Для новой точки координаты сохраняются как МР (0, 0, 0). Если станция ST была вручную изменена на известную точку, то установка станции производится с координатами этой точки.

1. Для быстрой установки станции нажмите клавишу ③ или выберите Быстр в меню установки станции.



|    |   |
|----|---|
| ST | Точка станции (по умолчанию - последняя записанная точка ТЧ+1 или ST+1 (в зависимости от установки в поле Разм.СТ)) |
| HI | Высота инструмента  |
| BS | Задняя точка (пусто)  |
| AZ | Азимут на заднюю точку (по умолчанию - ноль)  |



2. По умолчанию задней точке номер не присваивается. Оставьте это поле пустым или введите имя задней точки.
3. Азимут на заднюю точку (AZ) по умолчанию равен нулю, новы можете изменить это значение.
4. Чтобы завершить установку станции, наведитесь на заднюю точку и нажмите **[ENT]**.

Когда вы нажимаете **[ENT]** в поле AZ, в полях HA и AZ устанавливаются введенные вами значения.



Даже если точки ST и BS являются известными точками, эта функция не вычисляет угол на заднюю точку AZ автоматически. Для вычисления AZ между двумя известными точками (ST и BS) используйте функцию Установка станции > Известная. Дополнительная информация содержится в разделе [Установка станции по точке с известными координатами или азимутом, стр. 58](#).

### Определение высоты станции


1. Нажмите **[4]** или выберите Высотн в меню установки станции.
2. Введите имя точки с известной высотой BP (высотный репер) и нажмите **[ENT]**. Если точка найдена в проекте, то курсор переместится в поле HT (высота отражателя).
3. Введите высоту отражателя - HT и нажмите **[ENT]**.
4. Наведитесь на отражатель, установленный на точке BP и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.
5. Измерения при КЛ/КП также возможны, если вы нажмете программную клавишу КП или просто переведете зрительную трубу в положение Круг вправо после измерения расстояния.



Программная клавиша КП недоступна для тахеометра NPR-332.

Будут отображены обновленные координаты станции. Высота инструмента НИ может быть изменена в этом экране.

6. Для записи обновленных координат станции нажмите **[ENT]**.

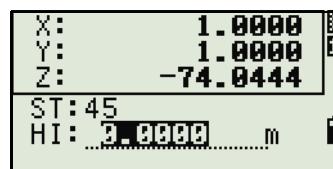

Когда высота инструмента НИ изменяется, координата Z обновляется до записи станции.

Установка станции должна быть завершена перед использованием функции Высотной привязки.

### Контроль и восстановление направления на заднюю точку

Установка станции должна быть сделана до выполнения функции контроля задней точки.


Эта функция всегда ссылается на заднюю точку из последней записи станции, сохраненной в текущем открытом проекте.

1. Для выбора функции контроля задней точки нажмите **[5]** или Сделайте одно из следующегоои выберите Контрол в меню установки станции.



HA Текущий отчет ГК

BS Горизонтальный угол НА на заднюю точку ЗТ в последней установке станции. Введите координаты станции для наблюдения без записи данных.

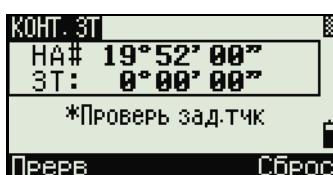

2. Сделайте одно из следующего:

- Для восстановления горизонтального угла, такого, каким он был при установке последней станции, наведите трубу на заднюю точку и нажмите программную клавишу Сброс или **[ENT]**.
- Для отмены действия и возврата к главному экрану измерений нажмите программную кнопку Прерв или **[ESC]**.


## Функция Базовые координаты XYZ

Функция Базовые координаты XYZ не сохраняет запись станции, поэтому функция Контроль ЗТ не может проверить заднюю точку, если вы устанавливаете станцию при помощи функции Базовые координаты XYZ.

Чтобы сохранить сырье данные, используйте любую другую функцию из меню Установка станции. Эта функция не сохраняет запись станции в проекте.

Вы можете использовать эту функцию без открытия проекта. Если при использовании этой функции открыт какой-то проект, СО записи сохраняются чтобы показать, что базовые координаты инструмента были изменены.


- Чтобы вызвать функцию Базовые координаты XYZ, нажмите ⑥ или выберите XYZ стн в меню установки станции.

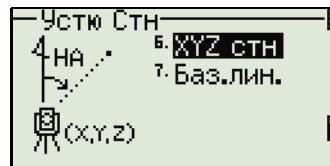


По умолчанию отображаются текущие значения XYZ для инструмента.

- Ведите новые значения XYZ для инструмента и нажмите [ENT].
- Сделайте одно из следующего:

- Для восстановления горизонтального угла, введите значение в поле НА и нажмите [ENT].
- Если необходимости в восстановлении значения горизонтального угла нет, оставьте поле НА пустым и нажмите [ENT].

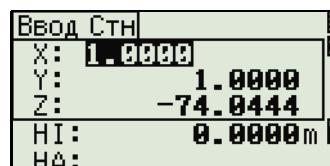


Вы вернетесь к главному экрану измерений.

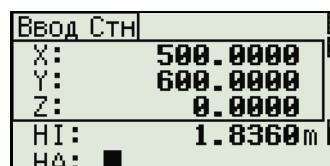

## Засечка по двум точкам вдоль известной линии

- Для вызова функции Известная линия нажмите ⑦ или выберите Баз.лин. в меню установки станции.

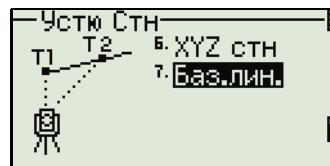

- Введите известную точку как Т1.

Если вы вводите имя новой точки, появляется экран ввода координат.




Наведитесь на Т1 и нажмите [MSR1] или [MSR2] чтобы выполнить измерение. Нажмите [ENT].



3. Выберите способ определения известной линии:

- Для описания линии с помощью ввода координат точки T2 нажмите [1] или выберите По кд.
- Для описания линии с помощью ввода азимута, нажмите [2] или выберите По уг.

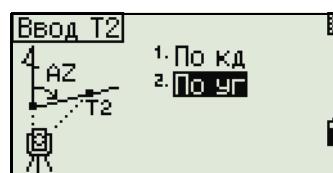

4. Если вы выбрали По уг, появится экран ввода азимута. Введите значение угла и нажмите [ENT].



Появится экран измерений.

5. Наведитесь на T2 и нажмите [MSR1] или [MSR2] чтобы выполнить измерение. Нажмите [ENT].



Когда точка T2 будет измерена, прибор вычислит координаты станции.

6. Чтобы записать координаты станции нажмите [ENT] или программную кнопку Зап.
7. Для контроля измерения нажмите программную кнопку Экр. Если вы определяете линию путем ввода азимута, будут показаны величины HD и VD между T1 и T2.




Если вы определяете линию путем ввода координат T2, будут показаны разности горизонтального проложения (dHD) и вертикального расстояния (dZ) между измеренными и введенными вами данными.

8. Введите имя станции, высоту инструмента (HI) и код объекта (CD) при необходимости. По умолчанию имя станции будет соответствовать последней записанной ТЧ+1 или последней записанной ST+1 в зависимости от установки параметра Разм.СТ.



9. По умолчанию задняя точка становится первой точкой (TЧ1). Чтобы изменить это, выберите поле ЗТ и затем нажмите программную кнопку Замен.

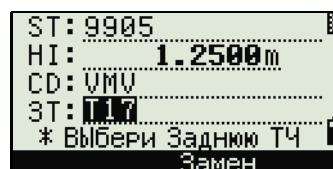


10. Чтобы закончить запись координат станции, нажмите **ENT** в поле BS.



#### Примеры записей

CO, Temperature:20C Pressure:1013hPa Prism:0 ...  
 ST,9005, ,265, ,1.2350,150.40300,150.40300  
 F1,265,1.6040,79.0010,90.30150,89.35260,  
 F1,200,1.4590,50.2300,269.4035,93.50110,  
 CO, P1-P2 HD=122.0350 VD=0.5600

## Разбивка

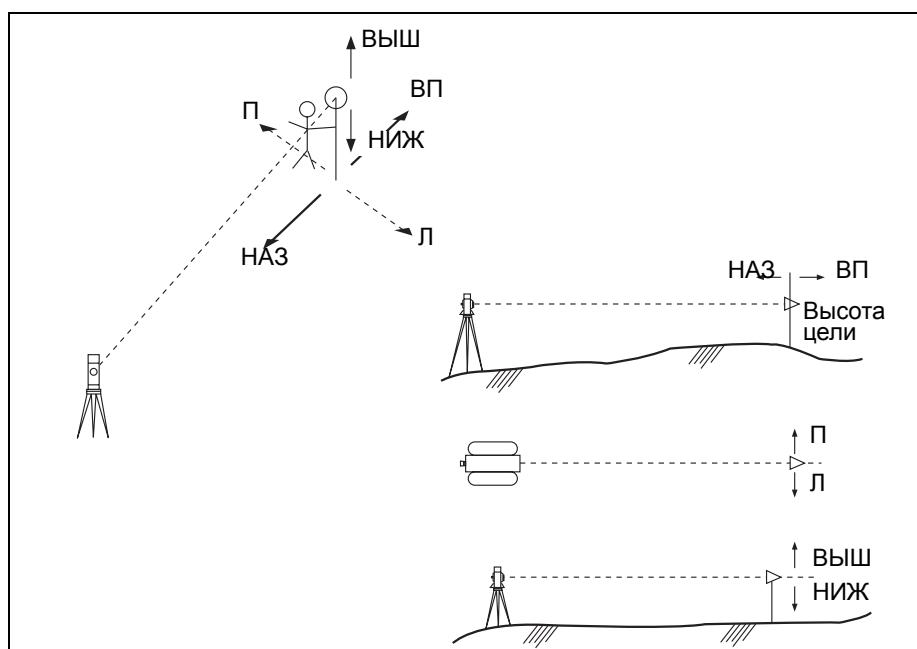

Для входа в меню Разбивка нажмите **S-O**.




## Вынос в натуру точки по углу и расстоянию

- Для отображения экрана ввода горизонтального проложения и угла нажмите **[1]** или выберите НА-HD в меню Разбивка.

- Введите значения и нажмите **[ENT]**.

HD Горизонтальное проложение от точки стояния до точки разбивки  
 dVD Превышение от точки стояния до точки разбивки  
 HA Горизонтальный угол

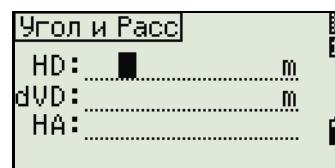


Если вы нажимаете **[ENT]** без ввода горизонтального угла, используется текущее значение НА.

- Поверните инструмент до тех пор, пока dHA не будет равен числу, близкому к  $0^{\circ}00'00''$ .
- Наведитесь на цель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

Когда измерение будет завершено, то на экране будет показана разница между текущим положением отражателя и требуемой точкой разбивки.

dHA Разница по ГК  
 П/Л Вправо/Влево (Поперечная ошибка)  
 ВП/НАЗ Вперед/Назад (Продольная ошибка)  
 НИЖ/ВЫШ Ниже/Выше

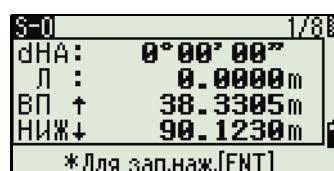


Если измерения выполнено, величина НИЖ/ВЫШ и Z координата обновляются при изменении вертикального угла VA.

Если вы нажмете клавишу **[HOT]** в любом экране наблюдений, появится меню горячих клавиш. Вы можете использовать это меню в любое время чтобы изменить высоту отражателя НТ, температуру и давление Т - Р.



### Использование клавиши **DSP** для переключения между экранами

Нажмите **DSP** для переключения между экранами выноса в натуру. Доступны следующие экраны:

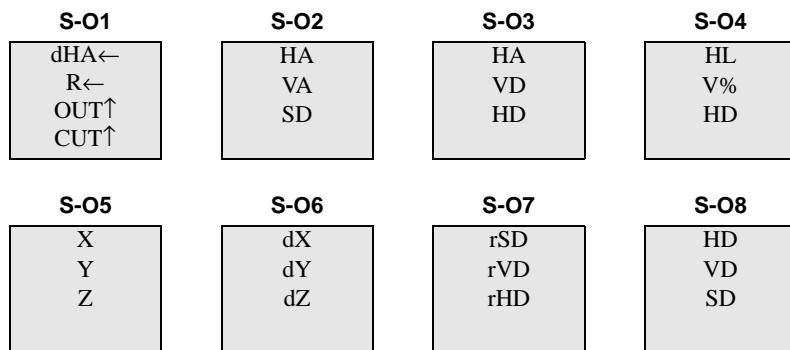

Экран S-08 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе [Прочие параметры, стр. 120](#).

При каждом нажатии на **DSP**, появляется следующий экран. Если вы нажали **DSP** в последнем экране (S-07 или S-08 если установлены вторые единицы измерения расстояния), появится экран S-01.

Чтобы изменить экраны S-02, S-03 и S-04, удержите клавишу **DSP** одну секунду. Дополнительная информация приведена в разделе [Настройка значений, отображаемых в главном экране измерений, стр. 34](#).

Для записи точки разбивки **ENT**. Номер точки по умолчанию принимается равным номеру последней записанной точки +1.


Нажмите **ENT** для записи координат точки.

После записи точки прибор вернется в экран измерений. Вы можете продолжить наблюдения или нажать клавишу **ESC** для ввода нового расстояния и угла.



## Вынос в натуру точки по координатам

- Для выноса в натуру точки по координатам нажмите **[2]** или выберите XYZ в меню Разбивка.

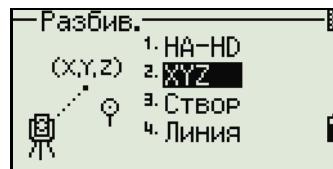

- Ведите имя точки, которую вы хотите вынести в натуру и нажмите **[ENT]**.

Вы можете также задать точку, введя код точки или радиус от инструмента.



Если будет найдено несколько точек, они отображаются в списке. Используйте **[A]** или **[V]** для перемещения по элементам списка. Используйте **[L]** или **[R]** для перемещения между страницами списка.



- Выберите точку в списке и нажмите **[ENT]**.

После выбора точки появится угол доворота и расстояние до точки.



- Поверните инструмент до тех пор, пока dHA не будет равен числу, близкому к 0°00'00". Нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

dHA      Разница по ГК  
HD      Расстояние до точки разбивки

- Попросите реечника как можно более точно выйти на нужную точку. Когда отражатель будет в требуемом месте, ошибка, отображаемая на экране станет 0.000 м (или 0.000 фут).

dHA      Разница в горизонтальном угле  
П/Л      Вправо/Влево (Поперечная ошибка)  
ВП/НАЗ    Вперед/Назад (Продольная ошибка)  
НИЖ/ВЫШ   Ниже/Выше



Для переключения между экранами нажмите **[DSP]**. Эта функция работает так же, как для разбивки по углу и расстоянию, за исключением того, что счетчик экранов (например, S-01/8) не отображается. Дополнительная информация приведена в разделе [Использование клавиши \[DSP\] для переключения между экранами, стр. 72.](#)

Если выполнено измерение, величина НИЖ/ВЫШ и Z координата обновляются при изменении вертикального угла VA.

6. Для записи точки нажмите **[ENT]**. По умолчанию будет установлено имя точки Т + 1000.



Используйте поле Доб.ТЧ в МЕНЮ > Установки > Разбивка для определения целого числа, которое будет добавляться к номеру выносимой точки чтобы создать новый номер для записи выносимой точки. Значение по умолчанию равно 1000. Например, при разбивке точки ТЧ3 с таким значением, запись точки разбивки будет с номером 1003. Дополнительная информация приведена в разделе [Разбивка, стр. 118](#).



После записи точки вы вернетесь в экран измерений. При нажатии клавиши **[ESC]** вы сможете выбрать новую точку в экране ввода ТЧ/CD/R. Если для введенной точки выноса использовалось одно имя точки, ТЧ по умолчанию будет следующая ТЧ+1.

Если вы выбирали точку из списка, то вы вернетесь обратно в список выбора точек, в котором не будет уже выбранных точек. Нажмите клавишу **[ESC]** для возврата в экран ввода точки.



#### **Дополнительные возможности: задание списка точек по диапазону их имен**

- Нажмите программную клавишу От/До когда курсор находится в поле ТЧ для ввода точек по диапазону.
- Введите первую точку (в поле От) и последнюю точку (в поле До). Диапазон может быть меньше чем 1001 точка.



Если точки были найдены, то появляется список точек 'От' и 'До'.

Выберите точку, используя клавиши курсора **[↑]** или **[↓]** и нажмите **[ENT]** для перехода в экран разбивки.



Если у Вас имеется контрольный проект и дополнительные точки найдены в нем, то в конце списка появляется програмная клавиша Конт.




## Вынос в натуру створа

Эта функция делит линию между инструментом и первой измеренной точкой на введенное число, что позволяет вам сделать вынос в натуру точек по створу через заданный интервал.


- Нажмите ③ или выберите Створ в меню разбивки.



- Установите базовую линию. Для этого установите отражатель на линию (конечная точка) и нажмите [MSR1] или [MSR2].

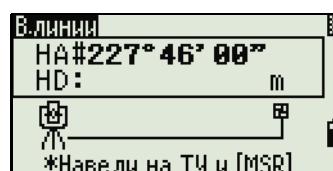

- Введите количество точек разбивки в поле Итого.

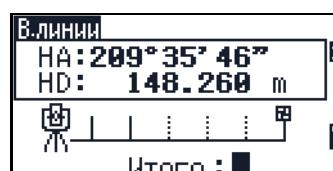


Появляется экран для выноса первой точки (от инструмента).

- Наведитесь на призму и нажмите клавишу [MSR1] или [MSR2].
- Для перехода к следующей точке воспользуйтесь клавишами курсора ⌈ ⌉ или ⌈ ⌉.
- Для записи точки в качестве точки разбивки (SO) нажмите [ENT].



Например, если измеренная вами точка находится на расстоянии 100 м от инструмента и в поле Итого установлено 2, будут вычислены для выноса в натуру следующие четыре точки:

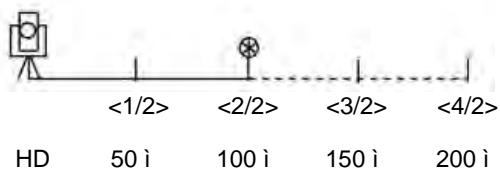

### Вынос в натуру линии

Эта функция позволяет сделать вынос в натуру линии по расстоянию от первой точки Sta, смещению O/S и превышению dZ от заданной линии.

- Нажмите ④ или выберите Линия в меню разбивки.




- Введите первую точку линии (T1).




Если вы нажмете **ENT** без ввода имени точки, вы сможете ввести временные координаты, которые не сохраняются в проекте. Иначе можно нажать программную клавишу MSR.



- Введите вторую точку (T2) линии.

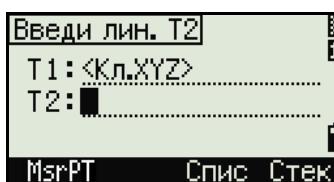

- Введите смещение от линии.

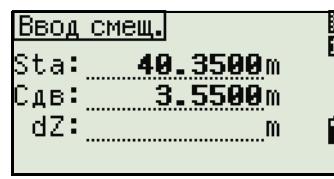

Нажмите [ENT] в пустом поле для ввода значения 0.0000.

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| Sta | Расстояние от P1 вдоль линии     |
| Сдв | Расстояние перпендикулярно линии |
| (+) | Правая сторона линии T1-T2 line  |
| (-) | Левая сторона линии T1-T2        |
| dZ  | Разность высот от линии          |

5. Поворачивайте инструмент до тех пор пока dHA не станет близким к 0°00'00".
6. Наведитесь на цель и нажмите [MSR1] или [MSR2].

Когда будет произведено измерение расстояния, на экране будет отображена разница между проектной точкой и текущим положением отражателя.

7. Для записи точки в качестве точки разбивки (SO) нажмите [ENT].



#### Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами. Эта функция работает так же, как для выноса в натуру по углу-расстоянию. Дополнительная информация приведена в разделе [Использование клавиши \[DSP\] для переключения между экранами, стр. 72.](#)

## Кнопка Программы


Для доступа к меню Программы, нажмите клавишу [PRG].

### Измерение расстояния и величин смещения вдоль заданной линии

- Нажмите ① или выберите 2-ТЧ лин.отс в меню Программы.



- Введите первую точку опорной линии. Эта точка может быть также измерена. Нажмите программную клавишу MSR.

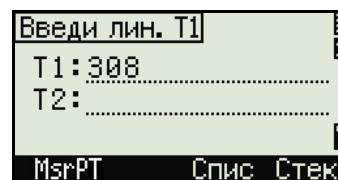

#### Экран прямых измерений


Нажмите программную клавишу MSR для входа в экран прямых измерений.

Наведитесь на отражатель и нажмите [MSR1] или [MSR2]. Появится экран Запись ТЧ.



Если вы нажмете [ESC] в экране Запись ТЧ, то точка будет использоваться, но не будет сохранена в проекте.



- Введите вторую точку опорной линии.

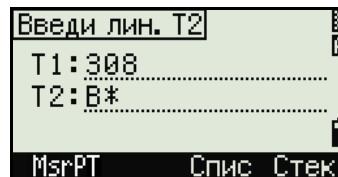

- Введите значок "звездочка" (\*) в строке имени точки, для выполнения поиска по групповому символу. На экране появиться список точек. Выберите клавишами курсора точку и нажмите [ENT].

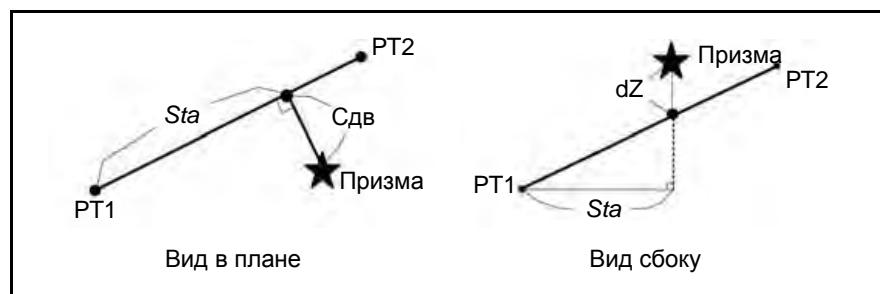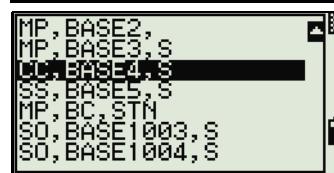

5. Наведитесь на отражатель или марку и нажмите [MSR1] или [MSR2].
- Sta Горизонтальное проложение от T1 до измеренной точки вдоль линии T1-T2
- Сдв Смещение по горизонтали от линии T1-T2 до измеренной точки
- dZ Вертикальное смещение от линии T1-T2 до измеренной точки

|                     |          |
|---------------------|----------|
| OTCH                | 175      |
| Sta#                | 1.6740 м |
| Сдв#                | 1.1099 м |
| dZ:                 | 1.5378 м |
| * Для зап.наж.[ENT] |          |

### Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами разбивки. Доступны следующие экраны:

| REF1           | REF2 | REF3 | REF4 |
|----------------|------|------|------|
| Sta            | X    | HA   | HA   |
| Сдв            | Y    | VA   | VD   |
| dZ             | Z    | SD   | HD   |
| <b>REF5</b>    |      |      |      |
| HD<br>VD<br>SD |      |      |      |

Экран REF5 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе [Прочие параметры, стр. 120.](#)

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу [DSP], появляется следующий экран. Если нажать [DSP] в последнем экране (REF4 или REF5 если установлены вторые единицы измерения расстояния), появится экран REF1.

Для сохранения точки и информации о смещении относительно заданной линии нажмите [ENT].

Введите имя точки и код.

Высота отражателя - НТ также может быть изменена в этом экране.

|              |
|--------------|
| Запись ТЧ    |
| Т : 309      |
| HT: 0.8207 м |
| CD:CANDEL    |
| Спис Стек    |

### Примеры записей

CO, 2pt-Ref Pt:16 & Pt:13 Az:311.2932

CO, Sta= -12.6876 Offset= 1.3721 dZ= 0.0971


SS,17,1.0000,6.9202,18.4700,80.3120,15:48:48,2REF-LINE

## Определение расстояние и смещение относительно круговой кривой

- Нажмите ② или выберите Круг.крив в меню Программы.





- Введите точку начала круговой кривой (T1) и азимут линии тангенса (A31).
- Точка T1 может быть введена путем непосредственных измерений, для этого нажмите программную клавишу MSR.
- Выберите метод задания кривой.

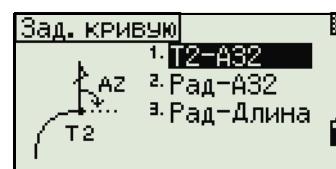

Точка P2 может быть любой точкой на линии тангенса.


- Когда вводится радиус (Rad), положительное значение задается по часовой стрелке и отрицательное значение - против часовой стрелки.

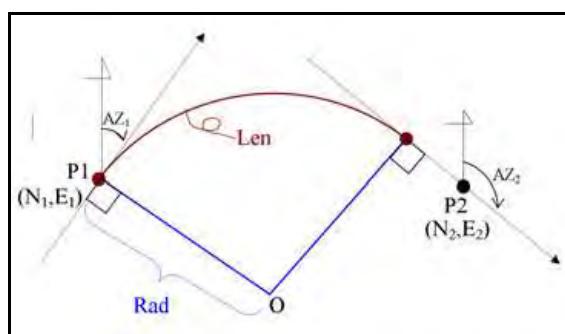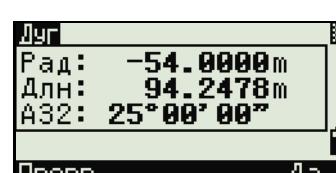

После ввода всех данных будет вычислена кривая.

Если введенная длина кривой "Len" больше, чем возможно для этой кривой (зависит от радиуса), она будет соответственно укорочена.

| Для ...                     | Нажмите ... |
|-----------------------------|-------------|
| переключения между экранами | [DSP]       |
| изменения HT                | [HOT]       |
| записи точек                | [ENT]       |

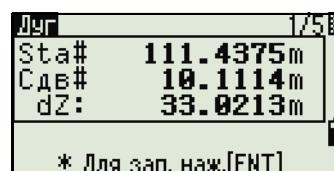

\* Для зап. наж.[ENT]

### Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами выноса в натуре. Доступны следующие экраны:

| ARC1           | ARC2 | ARC3 | ARC4 |
|----------------|------|------|------|
| Sta            | X    | HA   | HA   |
| Сдв            | Y    | VA   | VD   |
| dZ             | Z    | SD   | HD   |
| <b>ARC5</b>    |      |      |      |
| HD<br>VD<br>SD |      |      |      |

Экран ARC5 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе [Прочие параметры, стр. 120](#).

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу [DSP], появляется следующий экран. Если нажать [DSP] в последнем экране (ARC 4 или ARC 5 если установлены вторые единицы измерения расстояния), появится экран ARC 1.

Нажмите клавишу [ENT] для сохранения точки в любом экране наблюдений. Дуга сохраняется в записях примечаний.




Спис Стек

### Примеры записей

CO,Arc P1:583 AZ1=0.0000 P2:102  
CO, AZ2=311.2932 Radius=50.0000 Length=125.6637  
CO, Sta= -12.6876 Offset= 1.3721 dZ= 0.0971  
SS,17,1.0000,6.9202,18.4700,80.3120,15:48:48,2REF-LINE

## Удаленное измерение расстояний

При помощи этой функции измеряется горизонтальное проложение, превышение и наклонное расстояние между двумя точками.

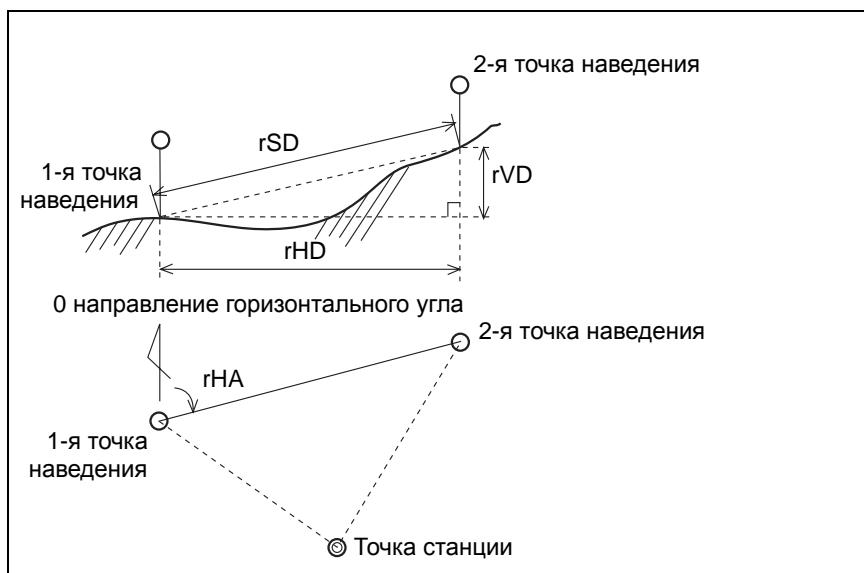

|     |   |
|-----|---|
| rSD | Наклонное расстояние между двумя точками      |
| rHD | Горизонтальное проложение между двумя точками |
| rVD | Вертикальное расстояние между двумя точками   |
| rV% | Процент уклона ( $rVD/rHD$ ) Ч 100%           |
| rGD | Заложение ( $rHD/rVD$ ) :1                    |
| rAZ | Азимут с первой на вторую точку               |

### Измерение между текущей и первой точкой

- Для входа в функцию RDM (Радиал) нажмите **[MSR1]** или выберите RDM(Радиал) в меню Программы.



- Наведитесь на первую точку и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.



На экране будет показано расстояние между точкой станции и первой точкой.



3. Наведитесь на вторую точку и нажмите [MSR1] или [MSR2]. На экране будет показано расстояние между первой и второй точками.

rSD Наклонное расстояние между двумя точками

rVD Вертикальное расстояние между двумя точками

rHD Горизонтальное проложение между двумя точками

4. Для переключения между экранами нажмите [DSP].

rAZ Azimuth from first point to second point

rV% Percentage of grade (rVD/rHD) Ч 100%

rGD Vertical grade (rHD/rVD) :1



5. Вы можете записать эти данные, но только как строку комментариев (примечаний), если нажмете клавишу [ENT] в экране 1/2 или 2/2.



Номера точек по умолчанию будут показаны на экране. Эти номера могут быть изменены по вашему усмотрению. Нажмите [ENT] в строке До для записи комментария.




Данные, записываемые при помощи функции RDM сохраняются в RM записях. Подробнее об этом см. [Записи RM, стр. 123](#). Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW они выводятся в виде записей примечаний (CO).


### Измерение расстояния между предыдущей и текущей точкой

- Для входа в функцию RDM (Посл.) нажмите ④ или выберите RDM(Посл.) в меню Программы.
- Следуйте инструкциям приведенным для функции RDM (Радиал). Подробнее об этом см. [Измерение между текущей и первой точкой, стр. 82](#).



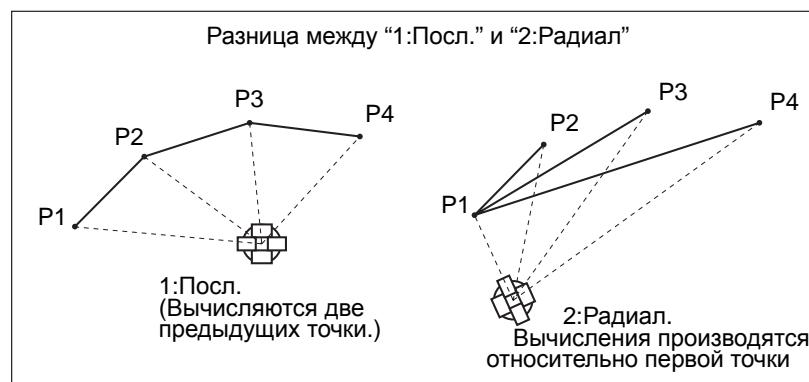

## Измерение высот недоступных объектов

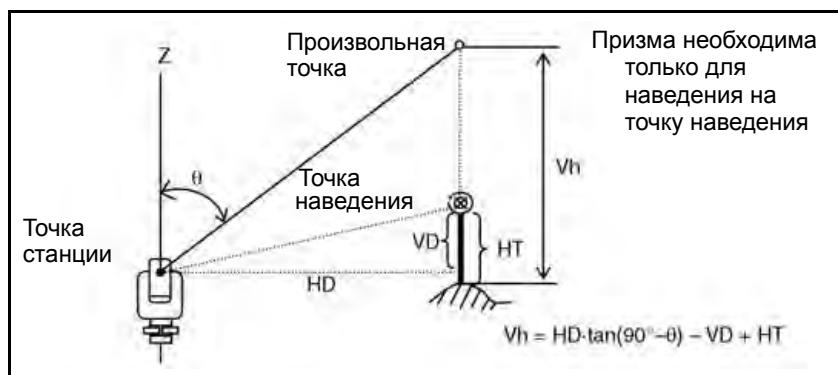

- Для входа в функцию Удаленного измерения высоты нажмите **5** или выберите REM в меню Программы.



- Ведите высоту отражателя.



- Наведитесь на точку наведения и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.




4. Ослабьте закрепительный винт вертикальной оси, и наведитесь на нужную недоступную точку.

На экране будет показана высота (Vh).

|  |              |
|--|--------------|
| REM                                      | HT: 1.5000 м |
|  | Vh: 1.5000 м |
| * Наж.[ENT] для обновления высоты и цели |              |

Вы можете использовать REM измерения для обновления высоты цели. Произведите измерение на призму, наведитесь на низ вехи и нажмите [ENT].

### Измерение расстояния и смещения в вертикальной плоскости

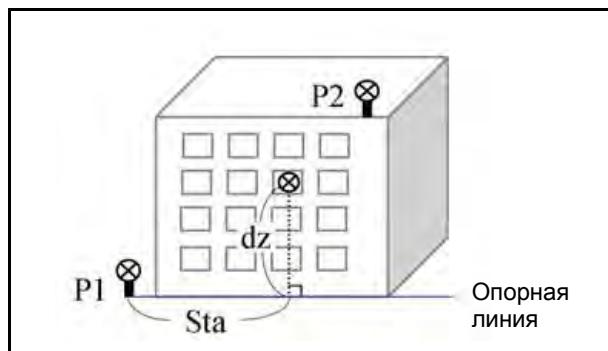

- Для входа в функцию вертикальной планировки нажмите ⑥ или выберите V-плоск в меню Программы.
- Введите две точки, определяющие опорную линию.  
Для ввода точек путем непосредственных измерений нажмите программную клавишу MSR.  
После нажатия клавиши MSR появится экран временных измерений.
- Нажмите [MSR1] или [MSR2]. Появится экран Запись ТЧ.
- Введите в соответствующие поля имя точки и код. Нажмите [ENT].

|            |    |
|------------|----|
| Программ.  |    |
| 6. V-плоск |    |
| 7. S-плоск |    |
| T1         | T2 |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Введи плоск.T1  |       |
| T1:             | ..... |
| T2:             | ..... |
| MsrPT Спис Стек |       |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| HA#                  | 32°50'00" |
| VA:                  | 1°16'50"  |
| SD:                  | .....     |
| HT:                  | 1.5000 м  |
| *Навед.на ТЧ и [MSR] |           |
| HT                   |           |

|           |          |
|-----------|----------|
| X:        | 144.0376 |
| Y:        | 211.0242 |
| Z:        | 4.3495   |
| T :       | 16       |
| CD:       | SIGN     |
| Спис Стек |          |

5. Введите вторую точку вертикальной плоскости и нажмите [ENT].

Как только плоскость будет определена, то значения Sta/dZ будут автоматически обновляться при перемещении зрительной трубы. При этом измерять расстояние не требуется.

Sta Горизонтальное проложение от точки T1 вдоль опорной линии

dZ Вертикальное расстояние от T1 до измеряемой точки



### Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами. Доступны следующие экраны:

PLN1

|     |
|-----|
| Sta |
| dZ  |

PLN2

|   |
|---|
| X |
| Y |
| Z |

PLN3

|    |
|----|
| HA |
| VA |

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу [DSP], появляется следующий экран. Если нажать [DSP] в последнем экране (PLN3), появится экран PLN1.

Для записи точки нажмите [ENT] в любом экране (от V-PLN1/3 до V-PLN3/3).

Введите имя и код точки. Нажмите [ENT].




### Примеры записей

CO,Vertical Ref Plane Pt1:516-A1 Pt2:530


CO,Sta=68.021 dz=17.459

SS,30123-A48,1.5480,16.4020,40.4720,89.0730,14:22:47,


## Измерение расстояния и смещения в наклонной плоскости

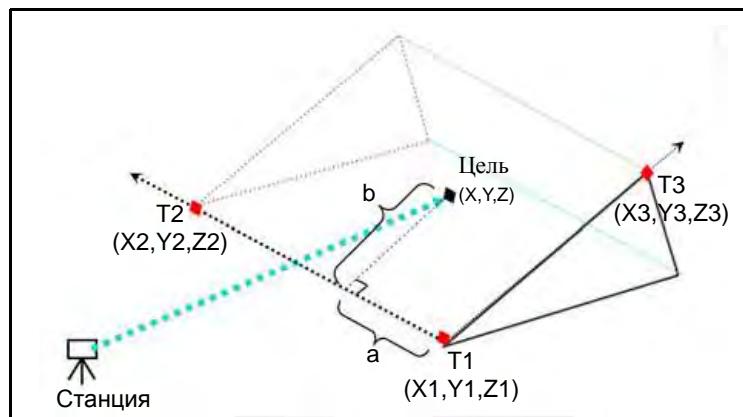


- Для входа в функцию измерения расстояния и смещения в наклонной плоскости нажмите **[7]** или выберите **S-Плоск** в меню Программы.
- Ведите три точки, определяющие плоскость. Можно также непосредственной измерить эти точки, нажав программную клавишу MSR.

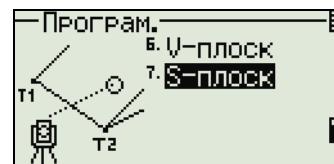


Если нажать клавишу **[ENT]** в пустом поле, появится экран ввода временных координат. Эти координаты не записываются в память прибора.

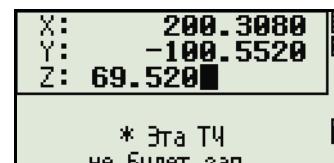

После ввода временных координат в строке номера точки появится надпись <Кл.XYZ>.

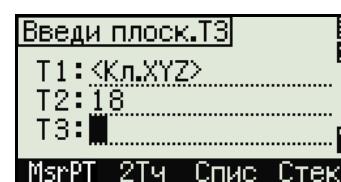

В случае, если плоскость определяется двумя точками (выбором [2ТЧ]), то работа функции будет аналогична функции V-плоск но будут отображаться следующие величины: Sta и dZ, а не a и b. Подробная информация приведена в разделе [Измерение расстояния и смещения в вертикальной плоскости, стр. 85](#).

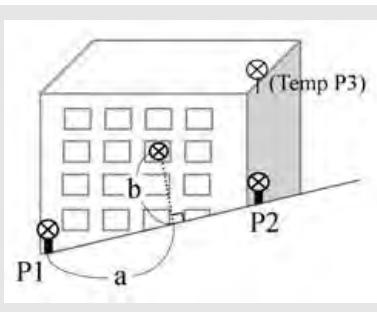

Как только плоскость будет определена, то значения a и b будут автоматически обновляться при перемещении зрительной трубы. При этом измерять расстояние не требуется.

| S-ПЛОСК               |            | 1/3 |
|-----------------------|------------|-----|
| a:                    | 223.1032 м |     |
| b:                    | 0.0259 м   |     |
| * a: Расст. от T1     |            |     |
| b: Смш от линии T1-T2 |            |     |

- a Расстояние между T1 и перпендикуляром к точке наведения, вдоль линии T1-T2
- b Длина перпендикуляра от линии T1-T2 к точке наведения

### Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами. Доступны следующие экраны:

| PLN1 | PLN2   | PLN3 |
|------|--------|------|
| a    | X      | HA   |
| b    | Y<br>Z | VA   |

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу [DSP], появляется следующий экран. Если нажать [DSP] в последнем экране (PLN3), появится экран PLN1.

Для записи точки нажмите [ENT] в любом экране (от V-PLN1/3 до V-PLN3/3).

Ввдите имя и код точки. Нажмите [ENT].

|                  |
|------------------|
| HA: 106° 50' 00" |
| VA: 1° 16' 50"   |
| SD: 76.4812 м    |
| T : 19           |
| CD: SIGN         |
| Спис Стек        |

### Примеры записей

CO,3ptPlane P1:1062 P2:2902 P3:1547

CO,a=31.497 b=14.239

SS,30123-A49,1.6110,0.0000,234.3210,86.0955,16:07:18,

## Запись измеренных данных

### Запись данных из любого экрана измерений

Для записи точек в экране измерений нажмите [ENT].

По умолчанию имя точки Т принимается равным имени последней записанной точки +1.

Вы можете ввести имя точки из списка точек или из стека точек. Подробная информация приведена в разделах [Ввод точки из списка точек, стр. 45](#) и [Ввод точки из стека, стр. 45](#).



Вы можете использовать список кодов или стек кодов. Подробная информация приведена в разделах [Ввод кодов из списка кодов, стр. 46](#) и [Ввод кода из стека, стр. 46](#).

Для записи точки нажмите [ENT] в последнем поле.

При записи засечек, записей разбивки и контрольных измерений с помощью функции Повт., вы должны выбрать сохранение только сырых данных, только XYZ данных или сырые данные и координаты. Подробнее см. [Запись, стр. 119](#).



Если НА/VA были изменены после взятия измерений но до нажатия [ENT], то будут записаны последние значения углов.

В записях только угловых измерений значение SD всегда записывается как 0.0000.

Если записывается точка, имя которой уже существует в проекте, то появится сообщение об ошибке. В зависимости от типа существующих данных, вы можете заменить старую запись на новую. Дополнительная информация приводится в разделе [Запись данных, стр. 183](#).




Удерживайте [ENT] одну секунду, чтобы сохранить измерения как СР запись.




### Вывод данных на COM порт

Если вы нажимаете [ENT] когда значок [COM] показан на экране наблюдений, строка данных передается на COM-порт.

**Примечание – Если появляется значок [COM], данные не сохраняются в проекте, когда вы нажимаете [ENT].**

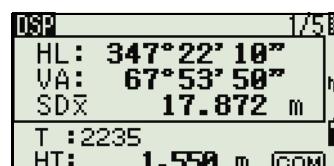

Формат выводимых данных может быть задан установкой параметров в поле Вн.Связь в МЕНЮ > Установки > Связь. Подробнее см. [Связь, стр. 118.](#)

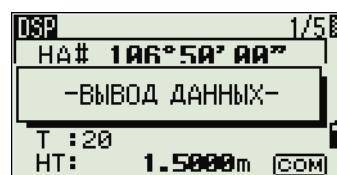

Для вывода данных на СОМ порт при нажатии на **[ENT]** необходимо установить значение СОМ в поле Запись МЕНЮ > Установки > Запись. Дополнительная информация приводится в разделе [Запись, стр. 119.](#)



#### Пример данных, выдаваемых на СОМ порт

Когда в поле Вн.связь установлено NIKON:

TR PN: PT8 SD:000066626 HA:003856010 VA:008048500 HT:0000061757  
(TR PN: point name SD HA VA HT; when ACK is returned, PN is incremented.)


Когда в поле Вн.связь установлено SET:

0006662 0804806 0394324 97  
(SD VA HA Chk-SUM)

## Измерение смещений

### Измерение линейных смещений


- Для входа в функцию линейных смещений нажмите **[1]** или выберите Лин. в меню Смещение.

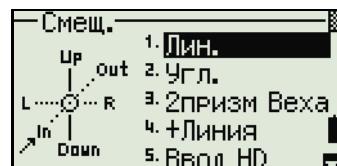

Если расстояние не было измерено перед использованием этой функции, то появляется временный экран измерений.

- Наведитесь на цель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.
- Введите смещение от измеренной до определяемой точки. Клавишами курсора **[A]** или **[V]** выберете необходимое поле для ввода смещения.



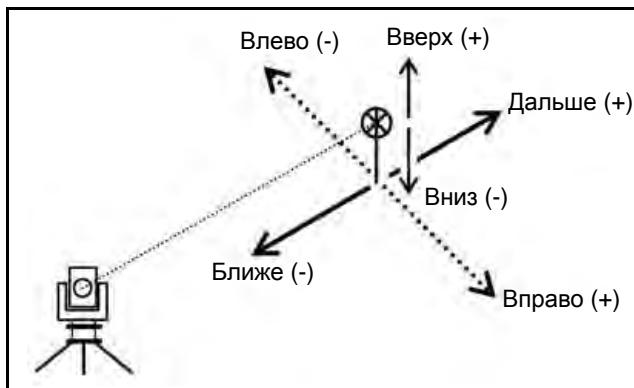


Вы можете вводить любые комбинации линейных смещений от заданной точки.

- Для перехода к экрану записи точки нажмите **ENT** в последнем поле.

Будут отображены вычисленные координаты.

- Ведите имя точки и код.
- Нажмите **ENT** для записи точки.

Сырые данные RAW будут также пересчитаны согласно величинам линейного смещения.

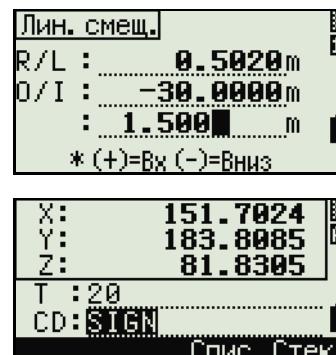

## Измерение с угловым смещением

- Для входа в функцию линейных смещений нажмите **2** или выберите Лин. в меню Смещение.



Если расстояние не было измерено перед использованием этой функции, то появляется временный экран измерений.

- Наведитесь на цель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.
- Чтобы получить угловое смещение, поверните алидаду и зрительную трубу на требуемый угол. Измеренное расстояние (HD) останется неизменным.
- Для записи точки со смещением нажмите **ENT** или программную кнопку Да.



Координаты XYZ будут перевычислены с учетом нового угла.

Вы можете записывать угловые смещения в главном экране измерений. После измерения расстояния, поверните алидаду и/или зрительную трубу. Затем нажмите [ENT] для записи измеренного расстояния и обновленной величины угла. Если вы используете этот метод, измерение углового смещения не хранится в виде СО записей. Для сохранения СО записей используйте функцию Смещение.

### Веха с двумя призмами

- Для входа в функцию двухпризменной вехи нажмите [3] или выберите 2призм Веха в меню Смещение.




- Наведитесь на первую призму и нажмите [MSR1] или [MSR2].



- Наведитесь на вторую призму и нажмите [MSR1] или [MSR2].



- Введите расстояние между второй призмой и целью. Расстояние между первой и второй призмой можно не вводить, если нет необходимости контроля качества.

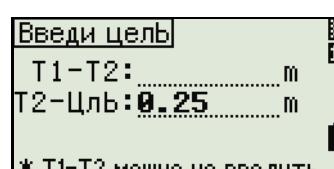

- Если вы ввели расстояние между призмами, появится экран контроля качества. Сравниваются введенная величина и измеренное расстояние для проверки точности измерений.



- Для записи точки нажмите [ENT] или программную кнопку Да.

#### Примеры записей

SS,14,0.0000,38.9200,271.0350,89.2630,11:04:15,DITCH

CO,2Prism O/S: P1-P2= 0.5090( 0.5060) P2-Tgt= 0.5020

**Примечание – В примерах: 0.5090 - измеренное значение; 0.5060 - введенное значение.**


## Продолжение линии по смещению горизонтального угла (+Линия)

- Для входа в эту функцию нажмите ④ или выберите +Линия в меню Смещение.




- Наведитесь на первую призму или марку и нажмите [MSR1] или [MSR2].


Вы перейдете в следующий экран.

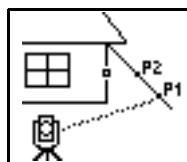

- Наведитесь на вторую призму или марку и нажмите [MSR1] или [MSR2].

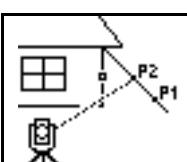

- Наведитесь на "альтернативную" точку (ALT на рисунке), которая находится на той же вертикальной линии, что и измеряемая.

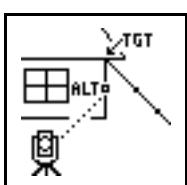

- Для вычисления координат и сырых данных для этой точки нажмите [ENT].
- Введите имя точки Т (и код - CD) и нажмите [ENT] для записи точки. Высота отражателя устанавливается равной 0.0000 для точки смещения.



### Примеры записей

SS, 40, 0.0000, 48.3304, 169.20370, 82.02470, 10:52:37

CO, PT1, 0.0000, 48.3020, 169.19165, 83.58565

CO, PT2, 0.0000, 48.3155, 168.54250, 85.42440

СО, О/С MSR:40 0.0000 0.0000 169.20370 87.02340


Вычисленная точка сохраняется как SS запись.

Измерения на первую и вторую точку (P1 и P2) сохраняются как записи комментариев T1 и T2. Последняя строка представляет собой запись углового измерения на точку ALT (вертикальное смещение точки от действительной точки цели).

### Ввод горизонтального расстояния после измерения угла

Эта функция может быть использована, если определяемая точка не может быть измерена непосредственно с помощью дальномера.

- Для входа в эту функцию нажмите ⑤ или выберите Ввод HD в меню Смещение.

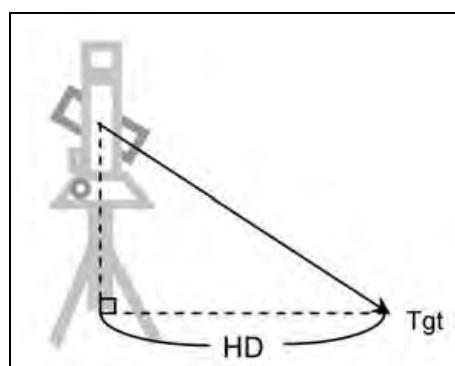

- Наведите зрительную трубу в направлении точки, которую вы хотите сохранить.
- Введите расстояние HD. Обычно это линейный промер от инструмента.
- Введите имя и код точки, затем нажмите [ENT].  
Вычисленная точка сохраняется как SS запись.




#### Примеры записей

SS,158,0.0000,77.0518,62.08380,108.06510,11:51:48,


CO, Input HD:76.1243

## Вычисление угловой точки (Угол)

- Для входа в эту функцию нажмите [6] или выберите Угол в меню Смещение.
- Выполните измерение расстояния до первой призмы (или марки) на стене. Нажмите [MSR1] или [MSR2].
- Выполните измерение расстояния до второй призмы (или марки) на той же стене. Нажмите [MSR1] или [MSR2].

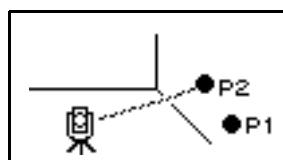


- Наведитесь на первую точку на другой стене. Нажмите [MSR1] или [MSR2].

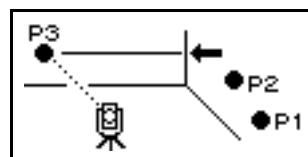

- Если две стены находятся под прямым углом, нажмите программную клавишу Вчсл для расчета угловой точки по трем точкам.



- Если вы выполните измерение до четвертой точки, угловая точка может быть вычислена как точка пересечения двух стен (P1-P2 and P3-P4). По умолчанию высотадается для точки P4.

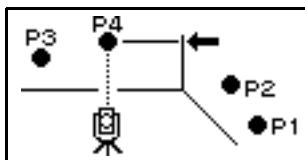

- Введите имя точки - Т (и код CD). По умолчанию значение высоты берется из последнего измерения.
- Для записи угловой точки нажмите [ENT].



**Примеры записей**

SS, 58, 0.0000, 48.3304, 169.19165, 82.02470, 10:52:37, FLOOR2

CO, PT1, 1.0080, 48.3020, 169.19165, 83.58565

CO, PT2, 1.0080, 48.3155, 128.54250, 85.42440

CO, O/S MSR:40 0.0000 0.0000 169.20370 87.02340

Вычисленная точка сохраняется как SS запись.

Следующие три или четыре записи комментариев являются измерениями точек. Например: CO, Point name (fixed to PT1, PT2 etc.), HT, SD, ГК, ВК.

**Измерение центра окружности (Окруж)**

- Для входа в функцию измерения центра окружности нажмите **[7]** или выберите Окруж в меню Смещение.



Если расстояние не было измерено до входа в функцию, то появится экран временного измерения точки.





- Наведитесь на любую точку на поверхности "цилиндра" и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.



Если для измерения расстояния используется призма, приставляемая к поверхности цилиндра, нажмите программную клавишу "+SD" для устранения ошибки смещения (от точки соприкосновения до измеряемой поверхности призмы) перед нажатием **[ENT]**.


- Наведитесь на край окружности и нажмите **[ENT]**.

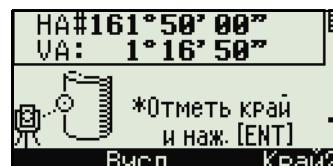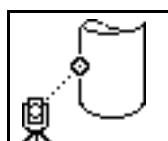

Если измерение расстояния было произведено по направлению к центру окружности, то достаточно сделать измерение только на одну границу окружности и нажать программную клавишу Вчсл для вычисления центра и радиуса.

4. Наведитесь на другой край окружности и нажмите [ENT].

Инструмент вычислит и запишет центр окружности.

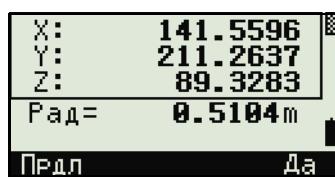

Также будут вычислены координаты центра окружности и его радиус.

5. Для записи точки нажмите [ENT] или программную кнопку Да.

#### Примеры записей

SS,71,1.5000,37.0518,32.08380,81.06510,11:51:48,  
CO, PT1, 0.0000, 0.0000, 47.05350, 83.58560  
CO, PT2, 0.0000, 0.0000, 29.53010, 83.58560  
CO,O/S MSR:71 1.5555 36.5418 38.28360 81.06510  
CO,Radius of circle 0.356  
CO,Input +SD:0.0020

Вычисленная точка (центр окружности) сохраняется как SS запись.

Следующие одна или две записи комментариев являются измерениями точек. Например:  
CO, Point name (fixed to PT1/ PT2), HT(0.0000), SD(0.0000), ГК, ВК.

Если нажать программную клавишу +SD перед наведением на первую границу, введенная величина сохраняется в конце.

#### Продление наклонного расстояния

1. Для входа в эту функцию нажмите [8] или выберите Ввод dSD в меню Смещение.



Если расстояние не было измерено до входа в функцию, то появится экран временного измерения точки.



2. Введите расстояние, которое вы хотите прибавить или отнять. Вы можете ввести любое число в диапазоне от -99.990 до +99.990 м (от -328.000 до +328.000 фут).
3. Для записи точки нажмите [ENT].



#### Примеры записей

SS,83,1.5000,77.0518,62.08380,81.06510,11:51:48,  
CO,O/S MSR:83 1.5555 76.5518 62.08380 81.06510



# Описание меню

В этой главе:

- Введение
- Менеджер проектов
- Задачи (координатная геометрия)
- Настройки
- Данные
- Связь
- Кнопки быстрого доступа
- Юстировка
- Время

## Введение

Используйте экран МЕНЮ для доступа к важным функциям и настройкам.

Для отображения экрана МЕНЮ нажмите клавишу **MENU**.



## Менеджер проектов

Используйте менеджер проектов для открытия, создания, удаления проектов и для управления ими. Чтобы открыть менеджер проектов, нажмите клавишу **①** или выберите **Проекты** в экране МЕНЮ.

Появится список всех проектов, которые были сохранены в памяти инструмента. Последний созданный проект отображается вверху списка.

Если ранее сохраненных проектов нет в памяти, появится экран создания проекта. Смотрите раздел [Создание нового проекта, стр. 101](#).



### Открытие существующего проекта

В списке проектов отображаются все проекты, сохраненные в инструменте, в порядке, обратном их созданию.

Для предоставления дополнительной информации о проекте могут быть использованы следующие символы:

| Проекты   |          |
|-----------|----------|
| ! GRS-5   | 06-05-13 |
| ! TEST2   | 06-05-13 |
| CONTROL   | 06-05-13 |
| TEST1     | 06-05-13 |
| *060512-1 | 06-05-13 |
| Созд      | УДЛ      |
| Ктрл      | Инфо     |


| Символ | Значение   |
|--------|--|
| *      | Текущий проект.  |
| @      | Контрольный проект.  |
| !      | Некоторые параметры проекта отличаются от текущего проекта.  |
| ?      | Проект создан в старой версии БД. Старые файлы не могут быть открыты в версии программного обеспечения 1.10 или более поздней. |

Нажмите **④** или **⑤** для перемещения по списку. Нажмите **ENT**, чтобы открыть выбранный проект.


Когда вы откроете проект, настройки автоматически изменятся таким образом, чтобы максимально соответствовать используемым настройкам открытого проекта.

## Создание нового проекта

- Нажмите программную кнопку Созд в списке проектов.

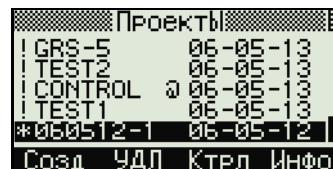

- Ведите имя проекта длиной не более чем 8 символов. Нажмите **[ENT]**.
- Сделайте одно из следующего:
  - Для проверки параметров проекта нажмите программную клавишу Уст.
  - Для создания нового проекта с использованием параметров текущего проекта, нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да.

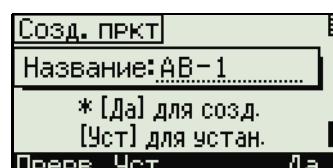

## Параметры проекта

При создании проекта устанавливаются Следующие параметры, которые нельзя будет изменить позже. Это дает гарантию, что данные будут верно сохраняться в базе данных и что все необходимые поправки будут применены при сохранении каждой записи.

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Масштаб      | 0.999600 to 1.000400 |
| Т-Р корр.    | ВКЛ/ВЫКЛ             |
| Уровень моря | ВКЛ/ВЫКЛ             |
| Рефракция    | ВЫКЛ/0.132/0.200     |




|             |                  |
|-------------|------------------|
| Угол        | DEG/GON/MIL      |
| Расстояние  | Метры/Ам-Фт/М-Фт |
| Температура | °C/°F            |
| Давление    | hPa/mmHg/inHg    |



Если вы выбрали "М-Фт" или "Ам-Фт" появляется экран дополнительных настроек. Используйте этот экран для выбора отображения в десятичных футах или футах и дюймах.

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| VA ноль | Зенит/Горизонт/Компас |
| AZ ноль | Север/Юг              |
| Порядок | NEZ/ENZ               |
| НА      | Азимут/0 на ЗТ        |

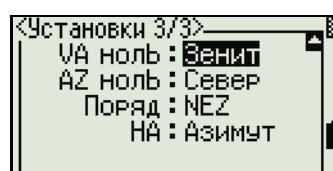

Для перемещения между полями нажмите **[↑]** или **[↓]**. Иначе, для перемещения к следующему полю нажмите **[ENT]**.

Любой из параметров может быть изменен клавишами курсора **[←]** или **[→]**.

Чтобы подтвердить установленные параметры нажмите **[ENT]** в последнем поле (НА).

Эти настройки обособлены от других временных настроек, применяются для всего проекта и не могут быть изменены после создания проекта.

## Удаление проекта




**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Эта функция безвозвратно удаляет проект. Прежде чем нажать **[ENT]** или выбрать УДЛ, бедитесь, что выбранный проект вы действительно хотите удалить.

1. В меню проектов, установите курсор на имя проекта, который требуется удалить.




2. Нажмите программную кнопку УДЛ. Появится экран подтверждения.

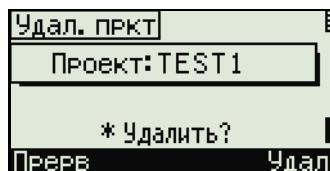

3. Сделайте одно из следующего:

- Для удаления выбранного проекта нажмите **[ENT]** или программную кнопку УДЛ.
- Для отмены процедуры удаления проекта и возврата в предыдущий экран нажмите **[ESC]** или программную кнопку Прерв.

После удаления проекта прибор вернется в экран списка проектов.

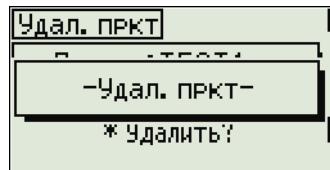

## Настройка контрольного проекта

Если вы ищете точку, когда задан контрольный проект, и система не может найти ее в текущем проекте, то будет автоматически произведен поиск этой точки в контрольном проекте и в случае положительного результата точки будет скопирована в текущий проект как UP запись.

Контрольный проект имеет тот же самый формат, что и обычный проект. Он может быть открыт и модифицирован. Вы можете использовать его для записи любых данных.



Для установки контрольного проекта:

1. Выберите проект, который хотите использовать.
2. Нажмите программную кнопку Ктрл.

Появится экран подтверждения.

3. Сделайте одно из следующего:

- Чтобы установить выбранный проект в качестве контрольного нажмите [ENT] или программную кнопку Да.
- Для отмены процедуры нажмите [ESC] или программную кнопку Нет.

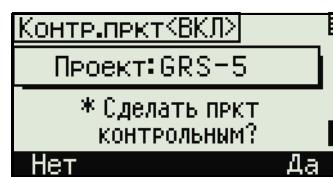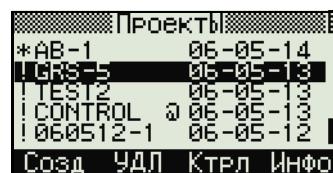


Если контрольный проект уже назначен, вновь назначенный проект заменит его в качестве контрольного.

Для того чтобы отменить контрольный проект установите курсор на него, и вновь нажмите программную клавишу Ктрл . Затем нажмите [ENT] или программную кнопку Да для подтверждения.



## Просмотр информации о проекте

Выберите проект, информацию о котором требуется просмотреть и нажмите программную клавишу Инфо.

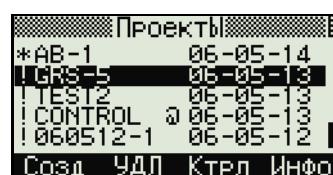

На информационном экране появится число записей в проекте, число свободных записей и дата создания проекта. Поле Свободно показывает, как много точек может быть сохранено в проекте.

Для возврата к списку проектов нажмите любую клавишу.



## Задачи (координатная геометрия)

Используйте меню Задачи для выполнения расчетов координатной геометрии (COGO). Доступ к этому меню вы можете получить в любое время из экранов наблюдений или ввода точки.

Чтобы открыть меню Задачи нажмите клавишу ② или выберите Задачи в экране МЕНЮ.



## Обратная задача: вычисление угла и расстояния по двум точкам с известными координатами

Чтобы открыть меню обратной задачи нажмите клавишу ① или выберите Обрат.з в меню Задачи.

### “ТЧ-ТЧ” - вычисление по двум точкам

Эта функция вычисляет расстояние и угол между двумя введенными точками.

Для расчета обратной задачи по двум точкам:

- Нажмите ① или выберите ТЧ-ТЧ в меню Обрат.з.



- Ведите имя первой точки и нажмите [ENT].



Если вы нажимаете [ENT] не вводя номер точки, то появится экран ввода координат. Эти координаты **не будут сохранены** в базе данных проекта. Если вы хотите сохранить точку, определите новое имя для этой точки.

- Ведите имя второй точки и нажмите [ENT].  
Программная кнопка MSR позволяет вам провести измерение на точку для использования ее в вычислениях.



На экране будут показаны: азимут, горизонтальное проложение, и превышение от первой до второй точки.

- Сделайте одно из следующего:
  - Для возврата к экрану ввода точек нажмите [ESC].
  - Для возврата в меню Расчеты нажмите [ENT].
  - Для просмотра других величин нажмите [DSP].



|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| Gd  | Наклон (HD/VD)                   |
| V%  | 100/Gd                           |
| rSD | Наклонное расстояние от T1 до T2 |

## Угол Зтч


Эта функция позволяет вычислить угол между двумя прямыми, заданными по трем точкам.

Для расчета угла, образованного тремя точками:

- Нажмите **[2]** или выберите Угол Зтч в меню Обрат.з.

T1 - базовая точка. Две прямые определяются точками T2 и T3 и общей точкой T1.

- Ведите имя точки или выполните измерение, используя программную клавишу **MSR**.
- Введите вторую точку (T2) для задания базовой линии (T1 - T2). Угол (dHA) измеряется от базовой линии.
- Введите третью точку (T3) для задания второй прямой (T1 - T3).

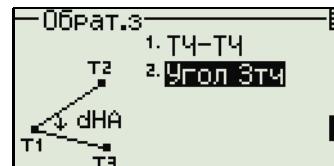

Когда вы нажимаете программную клавишу **MSR** появляется временный экран измерений. Наведитесь на цель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]** чтобы выполнить измерение.

После измерения, появится экран сохранения точки. Для сохранения измеренной точки введите значения в поля T, НТ и СД и нажмите **[ENT]**. Чтобы использовать точку, не записывая ее, нажмите **[ESC]**.



После ввода всех трех точек будет вычислен угол между двумя направлениями и расстояния.

- Сделайте одно из следующего:
  - Для возврата в экран Обрат.з нажмите **[ENT]**.
  - Для возврата в экран Ввод направления нажмите **[ESC]**.




## Вычисления и ввод координат вручную

Чтобы открыть меню Ввод, нажмите клавишу ② или выберите Ввод в меню Задачи. Эта функция в свою очередь содержит три меню, чтобы записать новые координаты точек.



### Ввод азимута + HD (горизонтального проложения)


Для вычисления координат по углу и расстоянию от базовой точки (T1), нажмите ① или выберите AZ+HD в меню Ввод.

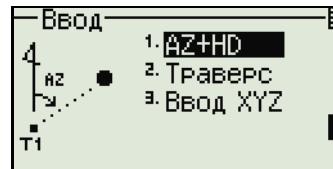


Введите базовую точку (T1) - наберите ее имя и нажмите ENT.




Введите азимут, горизонтальное проложение, и превышение, затем нажмите ENT.

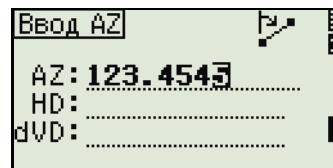

Для ввода  $123^{\circ}45'45''$  наберите 123.4545 и нажмите ENT.

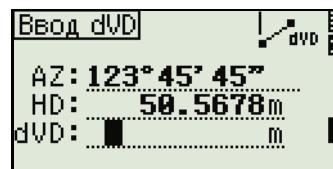

Если превышение dVD оставить пустым, то ему будет присвоено значение 0.000.

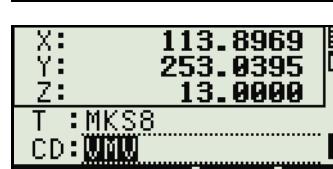

После ввода появится экран сохранения точки. Имя точки Т по умолчанию - последняя записанная точка T+1.

Нажмите ENT чтобы сохранить точку.

### Траверс

Чтобы открыть меню Траверс (2 точки и угол), нажмите клавишу ② или выберите Траверс в меню Ввод.



Функция "Траверс" позволяет вычислить координаты точки, образованная отложением угла от линии, образованной известными точками T1 и T2, а также вводом горизонтального проложения и превышения от этой линии.

Введите имена T1 и T2 или выполните их измерение.




Введите положительное или отрицательное значение угла, горизонтальное проложение и превышение от базовой линии T1-T2.

Если превышение dVD оставить пустым, то ему будет присвоено значение 0.000.

Когда вы нажимаете [ENT] в поле dVD вычисляются координаты новой точки и появится экран записи точки. Имя точки Т по умолчанию - последняя записанная точка T+1.

Для записи новой точки и возвращения к экрану ввода точек нажмите [ENT].

T1 (базовая точка) по умолчанию будет иметь значение предыдущей записанной точки. T2 по умолчанию соответствует предыдущему значению T1.

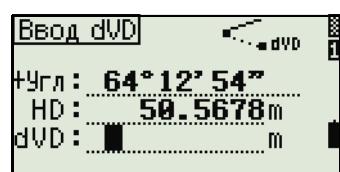


Для последовательного вычисления новых точек хода вводите +Ang, HD и dDVD из предыдущей линии хода. Это наиболее удобный путь для ввода точек хода.

### Ввод координат

Для ручного ввода XYZ координат нажмите ③ или выберите Ввод XYZ в меню Ввод.

Номер точки Т будет равен номеру последней записанной точки + 1.

Введите координаты при помощи цифровых клавиш. Для перехода к следующему полю нажмите [ENT] или [V] в поле

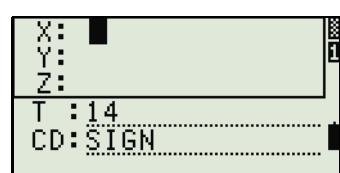

Вы можете записать данные NE, NEZ или только Z.

## Вычисление площади и периметра

Для вычисления площади и периметра нажмите **[3]** или выберите **Площ и Перим** в меню Задачи.

Чтобы сделать измерение, введите первую точку и нажмите **[ENT]** или выберите программную клавишу **MSR**.



Счетчик в правом верхнем углу экрана показывает, сколько точек вы ввели.

Для последовательного ввода номеров точки используйте программную клавишу **От/До**.

Дополнительная информация приводится в разделе **Расширенные возможности: ввод диапазона точек**, стр. 109.

Если вы ввели имя новой точки, вы можете ввести новые координаты и записать точку. Если вы не хотите записывать точку, нажмите **[ENT]** без записи значения в поле Т. Введенные координаты XY появятся на экране.

Продолжайте вводить точки, пока не введете все поворотные точки участка. Затем нажмите **[V]** для вычисления площади и периметра.

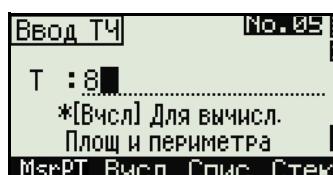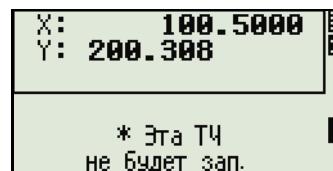

Первая и последняя введенные точки соединяются, чтобы замкнуть участок.

Вы должны вводить точки в том порядке, в котором они образуют участок.

Вы можете ввести до 99 точек.

Нажмите **[ENT]** чтобы сохранить вычисленные значения как запись комментария или нажмите **[ESC]** чтобы вернуться в меню Задачи.



Если вы желаете сохранить площадь, введите имя, которое будет идентифицировать площадь, и нажмите **[ENT]**.



При загрузке данных в формате Nikon RAW, записи площади (AR) выводятся как записи примечаний (CO).

### Расширенные возможности: ввод диапазона точек


Для быстрого ввода последовательного диапазона точек используйте функцию диапазонного ввода.

Для доступа к этой функции нажмите программную кнопку От/До в экране ввода №. 01 или №. 02.

Введите имя начальной точки в поле От и имя конечной точки в поле До. Вы можете использовать буквы и дефис в имени точки, но последний символ должен быть цифрой.




Нажмите [ENT] в поле До тобы начать поиск точек. Будет показано количество найденных в данном диапазоне точек.

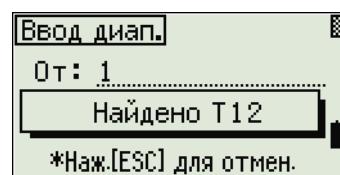

По окончанию поиска вы вернетесь к экрану ввода точки.

Нажмите программную кнопку Вчисл для выполнения расчета площади и периметра или введите имя точки в поле Т.

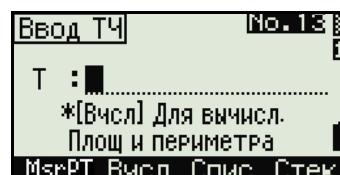


Нажмите [ESC] чтобы вернуться к экрану ввода точки с предыдущим именем.



### Вычисление координат точки по линии и смещению

Для входа в эту функцию нажмите [4] или выберите Лин.и Смеш в меню Задачи.

Введите базовую точку (Т1).

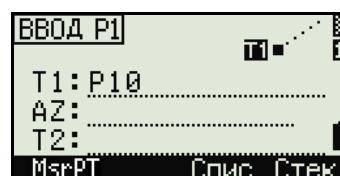


Задайте азимут. Для этого введите значения в поля AZ или T2. T2 - вторая точка на линии

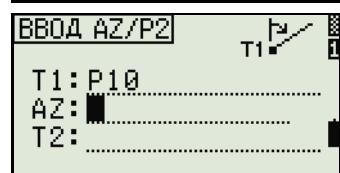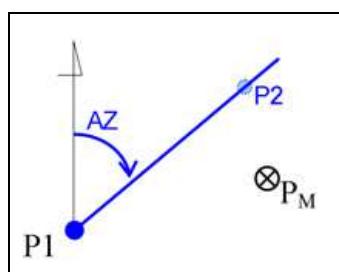

После ввода базовой точки и азимут, введите расстояние от точки T1 - (Sta), горизонтальное проложение перпендикулярно линии - (Сдв) и превышение (dVD).

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Лин. и Смеш.       | dVD       |
| Sta:               | 50.5500 м |
| Сдв:               | 7.2500 м  |
| dVD:               | ..... м   |
| *dVD Базир.на P1-2 |           |

Отрицательное значение Sta означает обратное направление.  
Отрицательное значение Сдв означает смещение в левую сторону от направления введенной линии.

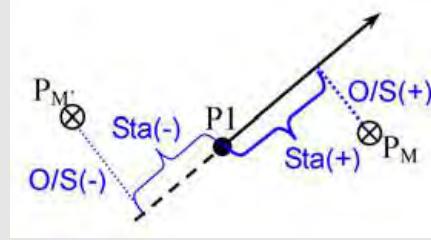

Для вычисления координат точки (PM) нажмите **ENT** в поле dVD. Вы можете изменить здесь значение Z координаты.

|     |          |
|-----|----------|
| X:  | 225.1089 |
| Y:  | 118.7135 |
| Z:  | 34.0000  |
| T:  | P11      |
| CD: | .....    |

Для записи точки нажмите **ENT** в поле CD.

|           |          |
|-----------|----------|
| X:        | 225.1089 |
| Y:        | 118.7135 |
| Z:        | 34.0000  |
| T:        | P11      |
| CD:       | KIK      |
| Спис Стек |          |

Координаты сохраняются как СС запись.  
Информация о линии: Sta, Сдв и dVD сохраняется как комментарий (CO).

|           |          |
|-----------|----------|
| X:        | 225.1089 |
| Y:        | 118.7135 |
| -ЗАП XYZ- |          |
| CD:       | KIK      |

## Расчет координат с использованием функций пересечения

Для входа в меню Пересечения нажмите клавишу **③** или выберите Пересечения в меню Задачи. В этом меню имеются четыре функции для расчета координат.

### Расчет пересечения типа азимут-азимут

Пересечения типа азимут-азимут являются точкой пересечения двух линий.

- Для расчета пересечения типа азимут-азимут нажмите клавишу **①** или выберите Азим-Азим в меню Пересечения.

|             |              |
|-------------|--------------|
| Пересечения |              |
| т2          | 1. Азим-Азим |
| т1          | 2. Азим-Расс |
|             | 3. Расс-Расс |
|             | 4. ТЧ-Лин.   |

2. Введите имя точки и нажмите **[ENT]**. Иначе, для непосредственного измерения точки, нажмите программную кнопку **MSR**.



3. Определите первую линию путем ввода азимута.




4. Чтобы определить линию по двум точкам, нажмите программную клавишу **ТЧК**. Поле От по умолчанию принимает значение точки T1, но вы можете изменить его. Введите имя точки в поле До или измерьте эту точку.

Дополнительная информация о программной клавише **O/S** приведена в разделе [Расширенные возможности: Ввод смещения угла и расстояния, стр. 114](#).

5. Сделайте одно из следующего:
  - Для возврата к предыдущему экрану нажмите **[ESC]**. Рассчитанное значение появится в поле **AZ**.
  - Для перехода к следующему экрану нажмите **[ENT]**.
6. Задайте вторую линию по двум точкам, или по точке T2 и азимуту.



7. Для вычисления координат точки пересечения нажмите **[ENT]** в поле **AZ**. Появятся вычисленные координаты. При необходимости вы можете ввести значение в поле **Z**.

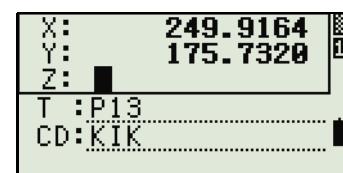

8. Введите значения в поля **T** и **CD**.
9. Для записи точки нажмите **[ENT]**.

#### Примеры записей

CO,Int BB P1:P10 AZ:330.54175-90.00000  
CO, P2:408 AZ:100.0000+0.0000  
CC,A123,,4567.3080,200.1467,-1.2056,POT

### Расчет пересечения типа азимут-расстояние

- Нажмите **[2]** или выберите Азим-Расс в меню Пересечения.

Пересечения типа азимут-расстояние являются точкой пересечения одной линии с одним расстоянием (радиусом).



- Ведите имя точки на линии.

Линия может быть задана двумя точками или одной точкой и азимутом.



- Ведите вторую точку (T2), которая будет являться центром радиуса.



- Ведите расстояние от T2.


- Чтобы определить расстояние (HD) по двум точкам, нажмите программную клавишу Тчк.
- Для вычисления координат точки пересечения нажмите **[ENT]** в поле HD.



- Если результатом решения являются две точки, первое решение отображается в виде диаграммы относительно точек T1 и T2. Чтобы посмотреть второе решение, нажмите клавишу курсора **[<]** или **[>]**.



- Для записи точки нажмите **[ENT]** когда на дисплее будет интересующее вас решение.
- При необходимости вы можете ввести значение координаты Z.
- Для перехода к полям PT и CD нажмите **[ENT]**.

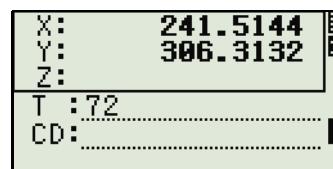

#### Примеры записей

CO,Int BD P1:4672 AZ:330.54175+0.00000

CO, P2:71 HD:100.0000

CC,504.,-839.3065,347.6682,,SIGN

### Расчет пересечения типа расстояние-расстояние

1. Нажмите ③ или выберите Расс-Расс в меню Пересечения.

2. Введите имя первой точки и нажмите [ENT], или нажмите программную кнопку MSR для непосредственного измерения точки.


3. Введите расстояние от T1 и нажмите [ENT].

4. Чтобы определить расстояние (HD) по двум точкам, нажмите программную клавишу Тчк.



5. Введите T2 и расстояние от T2 (HD).


6. Для вычисления координат точки пересечения нажмите [ENT] в поле HD.

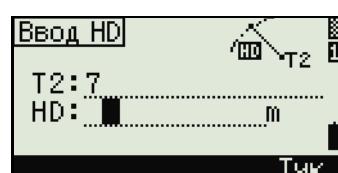

7. Нажмите ⌘ или ⌘ чтобы увидеть второе решение.

8. Для записи точки нажмите [ENT], когда на дисплее будет интересующее вас решение.

9. При необходимости вы можете ввести значение координаты Z. Для перехода к полям PT и CD нажмите [ENT].

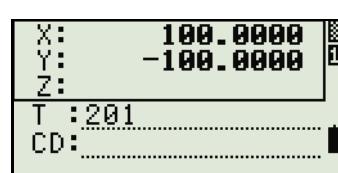

### Примеры записей

CO,Int DD P1:486 HD:330.6020

CO, P2:7 HD:100.0000

CC,505,,236.5817,50.0461,0.0000,

### Расчет пересечения типа точка-линия

1. Нажмите ④ или выберите ТЧ-Лин в меню Пересечения.

2. Введите имя точки и нажмите [ENT], или для непосредственного измерения точки нажмите программную клавишу MSR.



3. Введите азимут или нажмите программную клавишу Тчк для ввода имени точки на линии.




4. Введите точку, из которой проводится перпендикуляр к линии, или для непосредственного измерения точки нажмите программную клавишу MSR.

5. Чтобы вычислить координаты точки пересечения, нажмите **ENT**.

Если Т1 и Т2 описываются 3-х мерными координатами, координата Z искомой точки вычисляется относительно наклона между Т1 и Т2.

6. Введите PT и CD и затем нажмите **ENT** для записи точки.

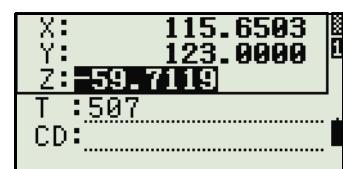

#### Примеры записей


CO,Int PtLine P1:38 AZ:90.00000+0.00000

CO, P2:506


CC,A-123,,4567.3080,200.1467,-1.2056,РОТ

#### Расширенные возможности: Ввод смещения угла и расстояния


Чтобы перейти к экрану ввода смещения, нажмите программную клавишу O/S.

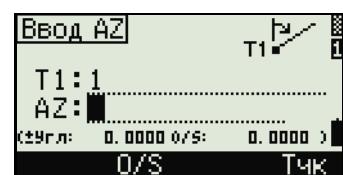

В поле "Угл" вводится положительное значение, если угол отсчитывается по часовой стрелке и отрицательное, если против часовой стрелки.

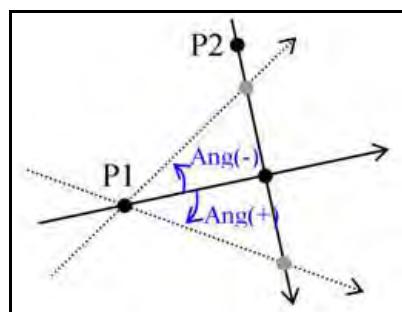

В поле O/S вводите положительное значение для смещения вправо и отрицательное, для смещения влево.

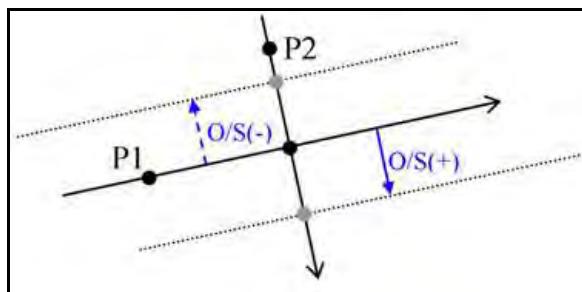

## Настройки

Чтобы войти в меню настроек нажмите клавишу ② или выберите Установ в экране МЕНЮ.

Используйте это меню для установки начальных параметров проекта.




Некоторые параметры проекта, определенные в следующих разделах, не могут быть впоследствии изменены в созданном проекте. Если изменились некоторые параметры, когда проект был открыт, появляется экран запроса на создание нового проекта с новыми настройками или применения параметров к текущему проекту без сохранения данных. Подробнее об этом см. Настройки, стр. 115.



### Угол

Чтобы открыть меню Угол, нажмите клавишу ① или выберите Угол в меню Установки.

Нуль Зенит/Горизонт/Компас  
VA

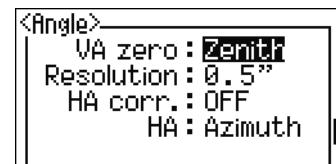

Параметр Нуль VA в проекте может быть установлен только при его создании.

Дискретность 1"/5"/10" или 0.2 mgon/1 mgon/2 mgon  
HA 0 или 3T/Азимут

Параметр НА в проекте может быть установлен только при его создании.

Если установить в этом поле значение Азимут, то в проекте, в значениях горизонтального угла будет записан азимут (НА). Если в этом поле значение 0 на 3T, то будет записан 0 при наблюдении на заднюю точку.

## Расстояние

Чтобы открыть меню Расстояние, нажмите клавишу ② или выберите Расст в меню Установки

Масштаб Числовое значение от 0.999600 до 1.000400  
 Корр Т-Д ВКЛ/ВЫКЛ  
 Ур.моря ВКЛ/ВЫКЛ  
 Рефракц. ВЫКЛ/0.132/0.200



Параметры масштаба, коррекции Т-Д, поправки за уровень моря и за кривизну и рефракцию земли в проекте могут быть установлены только при его создании.

## Поправки температуры и давления

$$K = 278.23 - \left( \frac{0.29527}{1 + \left( \frac{T}{273.16} \right)} \times P \right)$$

$$SD' = \left( 1 + \frac{K}{1000000} \right) \times SD$$

|     |  |
|-----|--|
| SD  | Наклонное расстояние (до коррекции)    |
| SD' | Наклонное расстояние (после коррекции) |
| K   | Коэффициент компенсации                |
| P   | Давление (гПа)                         |
| T   | Температура (°C)                       |


## Поправка за уровень моря

$$HD' = \frac{HD \times R_e}{R_e + Z_{STN}}$$

|                  |   |
|------------------|---|
| HD               | Горизонтальное проложение (до коррекции)    |
| HD'              | Горизонтальное проложение (после коррекции) |
| Z <sub>STN</sub> | Инструмент-Z                                |
| R <sub>e</sub>   | 6370 км                                     |

## Поправка за кривизну и рефракцию

Так поверхность земли неровная, вертикальные высоты (VD и Z) для измеренных точек различны относительно к горизонтальному плану и включают в себя некоторую ошибку. Эта ошибка называется **ошибкой кривизны**. Также, поскольку плотность воздуха, окружающего землю, уменьшается с высотой, световая рефракция имеет разный коэффициент на разной высоте. Ошибка в результате таких изменений рефракции называется **ошибкой рефракции**.

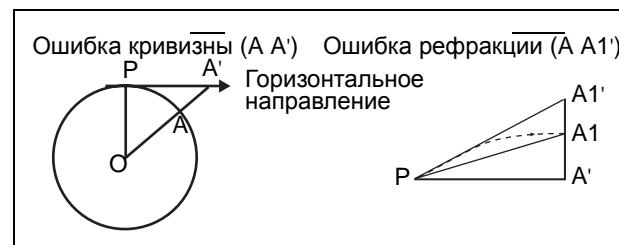

|     |   |
|-----|---|
| HD  | Горизонтальное проложение (до коррекции)    |
| HD' | Горизонтальное проложение (после коррекции) |
| VD  | Вертикальное расстояние (до коррекции)      |
| VD' | Вертикальное расстояние (после коррекции)   |
| SD  | Наклонное расстояние                        |
| VA  | Вертикальный угол                           |
| Re  | 6370 км                                     |
| k   | Постоянная С&R (от 0.132 до 0.200)          |

$$HD' = HD - \frac{SD^2 \sin(2VA)}{2R_e} \left(1 - \frac{k}{2}\right)$$

$$VD' = VD + \frac{HD^2}{2R_e} (1 - k)$$

## Координаты

Чтобы открыть меню Координаты, нажмите клавишу ③ или выберите Коорд в меню Установки.

Порядок NEZ/ENZ  
Обознач XYZ/YXZ/NEZ(ENZ)  
Нуль AZ Север/Юг




Параметры Порядок и Нуль AZ в проекте могут быть установлены только при его создании.

## Энергосбережение

Чтобы открыть меню Энергосбережение, нажмите клавишу ④ или выберите Питание в меню Установки.

Основное ВЫКЛ/5min/10min/30min  
EDM ВЫКЛ/At Once/0.1min/  
(дальн) 0.5min/3min/10min  
Ожид ВЫКЛ/1min/3min/5min

Основное ВЫКЛ/5min/10min/30min  
Ожид ВЫКЛ/1min/3min/5min

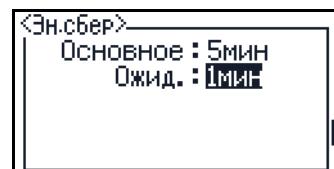

## Связь

Чтобы открыть меню Связь, нажмите клавишу ⑤ или выберите Связь в меню Установки.

Вн. связь NIKON/SET  
Скор 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps  
Длина 7/8  
Четн EVEN/ODD/NONE  
Стоп.бит 1/2



## Разбивка

Чтобы открыть меню Вын.в нат, нажмите клавишу ⑥ или выберите Разбивка в меню Установки.

Доб ТЧ Целое число между 1 и 999,999.



Это поле используется для присвоения номера по умолчанию точке, для записи измеренных данных выноса в натуру.

## Единицы

Чтобы открыть меню Единицы, нажмите клавишу **7** или выберите Единицы в меню Установки.

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Угол  | DEG (Градусы)   |
|       | GON (Гоны)      |
|       | MIL (Mil6400)   |
| Расст | Метр/Ам-ФТ/М-ФТ |



Если вы выбираете американские футы или международные футы, появляется экран дополнительных установок. Используйте этот экран для определения отображаемых величин в десятичных футах или футах и дюймах.



|      |                    |
|------|--------------------|
| Темп | °C (по Цельсию)    |
|      | °F (по Фаренгейту) |
| Давл | гПа/mmHg/inHg      |

Параметры единиц измерения угла, расстояния, температуры и давления в проекте могут быть установлены только при его создании.

## Запись

Чтобы открыть меню Зап, нажмите клавишу **8** или выберите Запись в меню Установки.

Сохр RAW/XYZ/RAW+XYZ

Этот параметр определяет, какой тип данных (сырые данные или координаты) будет сохраняться, когда вы записываете SS, CR или SO записи в главном экране измерений или экране выноса в натуру.



Запись Вт/СОМ

При установке параметра СОМ служит для вывода данных на СОМ порт без записи данных в проект после нажатия клавиши **[ENT]** â главном экране измерений или Экране выноса в натуру. Дополнительная информация приведена в разделе [Вывод данных на СОМ порт, стр. 89](#)

## Прочие параметры


Чтобы открыть меню Другие, нажмите клавишу ⑨ или выберите Другие в меню Установки.

**Пок. XYZ** Быстро/Норма/Медл/+ENT

Определяет скорость смены экрана XYZ после ввода точки

**2e един** Нет/Метр/Ам-Фт/М-ФТ

Если вторые единицы установлены, они будут доступны в главном экране измерений, экране измерений при выносе в натуре и экране опорной линии, заданной по двум точкам. На дополнительном экране отображаются значений HD, VD и SD во вторых единицах измерения.

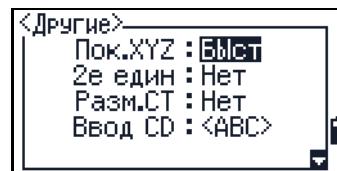

Если вы выбираете американские футы или международные футы, появляется экран дополнительных установок. Используйте этот экран для определения отображаемых величин в десятичных футах или футах и дюймах.



**Сигнал** ON/OFF

**Разм СТ** Нет/Да

Выберите Да, чтобы номер точки станции можно было выбрать из записей другого типа точек

Если установить Да в поле Разм.СТ, появится экран ввода дополнительных параметров. Используйте этот экран для ввода начального номера станции.



**Ввод CDt** ABC/123

Устанавливает режим ввода кода по умолчанию.

**Владелец**

Не более 20 символов.

Введите ваше имя или название организации. Если вы вводите значение в это поле, оно будет показано на первом экране при включении прибора.



**Подсказка** – Чтобы упростить настройку общих региональных параметров, вы можете быстро настроить тахеометр Nikon на предустановленную комбинацию региональных параметров. Подробная информация приведена в разделе [Изменение региональных настроек, стр. 27](#).



**Подсказка** – Тахеометр Nikon поддерживает до трех языков интерфейса. Дополнительную информацию об изменении языковых параметров смотрите на [стр. 26](#).

## Данные

Используйте меню Данные для просмотра или редактирования записей. Чтобы открыть меню данных нажмите ④ в экране МЕНЮ.



### Просмотр записей

Вы можете просматривать данные в любое время, даже из экрана наблюдений или когда вводите точки.



#### Просмотр сырых данных

Нажмите ① в меню данных для вывода списка строк сырых данных.

Если вы впервые просматриваете список сырых данных, прибор установит курсор на последнюю записанную строку данных в текущем проекте. Для прокрутки вы можете использовать клавиши курсора ⌈ или ⌋.

Для детального просмотра данных нажмите ENT.

Для возврата к списку точек нажмите ESC.

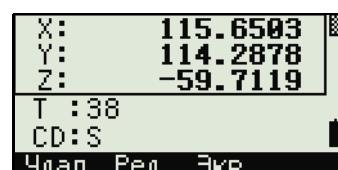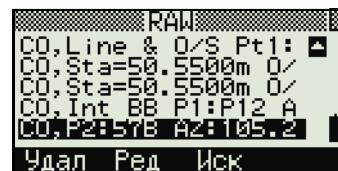

#### Записи SS, CP, F1, F2

RAW записи SS, CP, F1 и F2 состоят из полей PT, HT, CD, HA, VA и SD.

SS: Засечка. Все измерения из главного экрана измерений хранятся как SS записи.

CP: Измерения сделанные в меню Угол или Повтор и в главном экране измерений. Подробная информация приведена в разделах [Запись передней точки после повторных угловых измерений, стр. 56](#), и [Запись данных из любого экрана измерений, стр. 89](#).

F1 и F2: Записи измерений при КЛ/КП.

Нажав клавишу DSP вы можете переключить экран с первого (показывающего ГК, BK SD, PT и CD) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD), если установлен параметр Сохр. для сохранения данных как RAW+XYZ.

В записях F1 и F2 координаты не доступны.

Когда вы делаете несколько измерений одной и той же точки и перезаписываете данные, старые сырье данные становятся только сырьими данными. Как результат, только последняя SS(RAW) запись хранит соответствующую SS(XYZ) запись. Другие SS(RAW) записи этой же точки больше не имеют координат.

### Записи ST

Тип записи ST (станция) состоит из полей ST, HI, BS, и Az.

Нажав **DSP** вы можете переключить экран с первого (показывающего ST, HI, BS и Az) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD).

При установке новой станции с помощью меню **МЕНЮ > Уст.СТН > Быстро**, координаты станции будут записаны как (0, 0, 0).

### Записи SO

SO: Измерения сделанные при выносе в натуру. Эти измерения сохранены при выполнении функций разбивки.

Если установлен параметр Сохр. для сохранения данных как RAW+XYZ, нажмите **DSP** чтобы переключить экран с первого (показывающего ГК, BK SD, PT и CD) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD) и к третьему (показывающему dX, dY, dZ, PT и CD).

В полях dX, dY и dZ хранится разница между действительным и проектным положением точек при выносе в натуру. Эти поля загружаются как записи примечаний в формате Nikon RAW.

### Записи CO

Записи CO это комментарии, добавленные пользователем или системой в файл проекта.

Например, когда вы меняете значение Stn-Z используя функцию Удаленного репера, или сбрасываете горизонтальный угол при помощи функции проверки задней точки, система создает записи комментариев.



Если вы вводите координаты станции при помощи функции База XYZ, запись станции отображается в виде комментариев.



### Записи SY

Запись SY сохраняется, когда вы завершите установку станции. Эта запись содержит значения температуры, давления и постоянной призмы.



## Записи RM

Когда вы записываете измерения в RDM (Посл.) или RDM (Радиал), они маркируются как RM записи.

Каждая RM запись состоит из двух экранов.

Нажмите [DSP] чтобы переключить экран с первого (показывающего От, До, rHD и rVD) ко второму (показывающему rAZ, rSD, rV% и rGD).

Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW RM записи выводятся как записи примечаний (CO).



## Записи AR

В виде AR записей сохраняются вычисленные площадь и периметр.


Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW, AR записи выводятся как записи примечаний (CO).



## Просмотр записей координат

Когда вы нажимаете [2] или выбираете XYZ в меню просмотра данных, появится список с данными координат, в котором последние записи будут вверху экрана. Для перемещения по записям вы можете использовать клавиши курсора [**↑**] или [**↓**]. Используйте [**←**] или [**→**] для перемещения между страницами данных.

Нажмите [ENT] для просмотра детальной информации по выбранной записи.

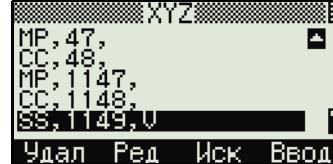

Заголовок (XYZ, YXZ, NEZ, или ENZ) зависит от параметра Обозн в МЕНЮ > Установки > Коорд. Подробная информация приведена в разделе [Координаты, стр. 118](#).

## Записи UP, MP, CC и RE

Все записи координат содержат поля PT, CD, X, Y и Z.

UP: Загружаемые координаты точек; MP: Координаты точек введенные вручную; CC: Вычисленные координаты в меню Задачи; RE: Вычисленные координаты точек засечки.

Если установлен формат сохранения данных RAW+XYZ или XYZ, измерения в главном экране измерений (SS записи), в некоторых функциях смещений (SS записи), в экране опорной линии, заданной по двум точкам (SS записи), в функции "Программы" (SS записи) и в некоторых функциях выноса в натуру (SO записи) тоже сохраняются записи координат. Формат данных такой же, как и для других записей координат.

### Просмотр записей станции

Для просмотра координат станции нажмите **[3]** или выберите ST->SS/SO/CP в меню просмотра данных.



Появится список всех записей для станций.

Используйте **[L]** или **[R]** для выбора имени станции, которую вы хотите промостреть. Используйте **[<]** или **[>]** для перемещения между страницами данных.



Нажмите **[ENT]** для просмотра детальной информации по выбранной записи.



Для отображения всех измерений, выполненных от выбранной станции в хронологическом порядке нажмите **[ENT]** снова.



Отображается такая же детальная информация, как и для сырых данных. Подробная информация приведена в разделе [Просмотр сырых данных, стр. 121](#).


## Удаление записей

### Удаление сырых данных

В экране RAW используйте **Ⓐ** или **Ⓑ** для выбора записи, которую вы хотите удалить. Затем нажмите программную кнопку Удал.



Появится экран подтверждения. Нажмите **ENT** или программную кнопку Да для удаления записи.

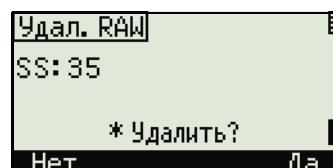

Если в поле Запись установлено RAW+XYZ, система также удалит координаты, если удаляются записи SS, SO или CR.

Можно также удалить сырые данные, нажав программную клавишу Удал в экране детальной информации о записи.




### Удаление координат

На экране координат XYZ выделите запись, которую вы хотите удалить при помощи клавиш курсора **Ⓐ** или **Ⓑ**, и нажмите программную клавишу Удал.



Появится экран подтверждения.

Нажмите **ENT** или программную кнопку Да для удаления записи.

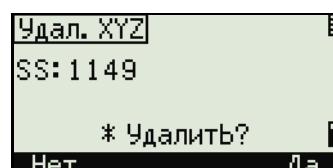

Нажмите клавишу **ESC** или программную кнопку Нет для отмены.



Удаление координат может быть также выполнено при просмотре детальной информации по точке. Нажмите программную кнопку Удал.

Если удаляемые данные относятся к записи станции ST, появится экран подтверждения.



### Удаление записей станции

В меню Станция при помощи клавиши курсора или выделите запись, которую вы хотите удалить, и нажмите программную кнопку Удал.



Появится экран подтверждения.


Нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да для удаления записи.



Появится экран повторного подтверждения.  
Нажмите программную клавишу Удал, чтобы подтвердить удаление.

Удаление станции происходит безвозвратно.  
Прежде чем нажать программную клавишу Удал убедитесь, что вы правильно выбрали запись для удаления. В этом экране вы не можете нажать **[ENT]**.

Все наблюдения со станции, которую вы выбрали, будут удалены.

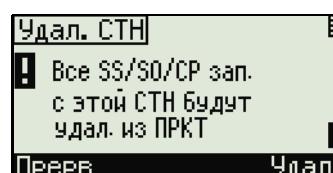

Когда вы удаляете запись станции из вида сырых данных или вида данных станции, все данные наблюдений с этой станции также удаляются.

### Редактирование записей

Для любой записи вы можете отредактировать имя (T) и код (CD) точек, а также высоту отражателя (HT), высоту инструмента (HI), заднюю точку (BS), и азимут на заднюю точку (Az).


Строка кода CD не редактируется для записей SO,F1 или F2.

Значения HA,VA или SD не могут быть изменены.

## Редактирование сырых данных

1. Сделайте одно из следующего:

- В меню RAW выберите запись, которую хотите отредактировать. Затем нажмите программную кнопку Ред.
- В экране детального просмотра данных нажмите программную кнопку Ред.

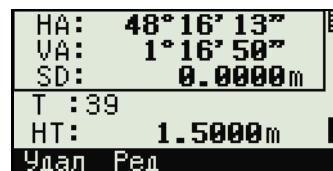


2. Переместите курсор в поле, которое вы хотите отредактировать, при помощи клавиш **[↑]** или **[↓]**. Затем измените значение в выбранном поле.



Координата Z будет перевычислена, если высота отражателя для записей SS, SO или CR будет изменена.

3. После нажатия **[ENT]** на последней строке экрана редактирования, появится экран подтверждения.

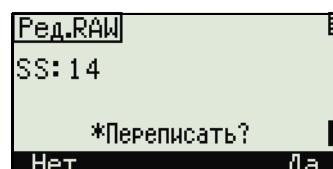

4. Сделайте одно из следующего:

- Чтобы принять изменения и вернуться в экран просмотра данных нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да.
- Чтобы вернуться в экран редактирования нажмите клавишу **[ESC]** или программную кнопку Нет.



## Редактирование записей координат

Вы можете отредактировать номер точки РТ, код СД и значения координат в записях координат.

Вы не можете редактировать записи координат текущей станции.

- Сделайте одно из следующего:

- В экране XYZ при помощи клавиш курсора **[↑]** или **[↓]** выделите запись, которую вы хотите отредактировать, и нажмите программную кнопку Ред.
- В экране детального просмотра данных нажмите программную кнопку Ред.



- Переместите курсор в поле, которое вы хотите отредактировать, при помощи клавиш **[↑]** или **[↓]**. Затем измените значение в выбранном поле.
- Чтобы закончить редактирование нажмите **[ENT]** в поле CD.

Появится экран подтверждения.



- Сделайте одно из следующего:
- Чтобы принять изменения и вернуться в экран просмотра данных нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да.
- Чтобы вернуться в экран редактирования нажмите клавишу **[ESC]** или программную кнопку Нет.



## Редактирование записей станции

*Примечание – Система не будет перевычислять измерения, относящиеся к данной станции, если вы изменили записи станции. Все координаты и сырье данные наблюдений могут быть пересчитаны только в программном обеспечении пост-обработки.*

В экране RAW при помощи клавиш курсора **▲** или **▼** выделите запись, которую вы хотите отредактировать, и нажмите программную кнопку Ред.



Все поля в записи ST могут быть отредактированы, но никаких перевычислений инструмент не производит.

Нажмите **[ENT]** в поле AZ чтобы подтвердить изменения.



Если вы меняете значения ST или HI, координаты точек наблюдения не перевычисляются. Комментарии записи будут сохранены с записью изменений. Следующий пример демонстрирует записи комментариев при изменении величины HI:

CO,HI изменена для ST:9012 Old HI= 1.345 м

Если вы меняете значения BS или AZ, сырье записи не перевычисляются. Комментарии записи будут сохранены с записью изменений.

## Поиск записей

Вы можете осуществлять поиск точек по их типу, имени точки, коду, или любой комбинации этих значений.

### Поиск сырьих записей

В экране RAW нажмите программную кнопку Иск для доступа к функции поиска сырых данных.



Если Вы хотите найти точку по имени, введите имя точки в поле Т и нажмите **[ENT]** дважды, чтобы начать поиск.



Значок (\*) может быть использован для задания диапазона. Для примера, если вы ввели "30\*" в строку имени точки T, то система найдет точки с именем 300, 301, 302, 3000A2, 3010...и т.д.



Поиск может быть выполнен по типу точки. Установите курсор в поле Тип и используйте клавиши курсора **[←]** или **[→]** для выбора нужного типа записи. Доступны типы: BCE, ST, SS, SO, CP, CO, CO(SY) и CO(RDM).



Если вы выбрали ST, SO, F1 или F2 в поле Тип, вам не нужно вводить значение в поле CD. Поиск будет начат, после того как вы нажмете клавишу **[ENT]** в поле T.

Если вы выбрали CO, CO(SY) или CO(RDM) в поле Тип, курсор не переместится в поле T и CD. Поиск будут осуществлен после нажатия клавиши **[ENT]** в поле Тип.

Если критериям поиска удовлетворяет более одной точки, будет отображен список этих точек.

Выберите из списка точку, которую вы хотите использовать, используя клавиши курсора **[↑]** или **[↓]**, после чего нажмите клавишу **[ENT]** для ее выбора.



Будет отображена детальная информация о точке. Нажмите программную кнопку Экр для просмотра других данных.

Нажмите клавишу **[ESC]** для возврата к списку точек.



Если критериям поиска не удовлетворяет ни одна точка, появится экран с сообщением об ошибке. Нажмите любую клавишу для возврата в экран данных.



### Поиск записей координат

Нажмите программную клавишу Иск в экране XYZ для поиска в записях координат.



Если Вы хотите найти точку по имени, введите имя точки в поле Т и нажмите [ENT] дважды, чтобы начать поиск.



Значок (\*) может быть использован для задания диапазона. Для примера, если вы ввели "500\*" в строку имени точки Т, то система найдет точки с именем 500, 500-1, 500-A, 5000...и т.д.



Поиск может быть выполнен по типу точки. Установите курсор в поле Тип и используйте клавиши курсора **[←]** или **[→]** для выбора нужного типа записи. Доступны типы: ВСЕ, MP, UP, CC, и RE.



Если критериям поиска удовлетворяет более одной точки, будет отображен список этих точек.

Выберите из списка точку, которую вы хотите использовать, используя клавиши курсора **[↑]** или **[↓]**, после чего нажмите клавишу **[ENT]** для ее выбора.



Будет отображена детальная информация о точке. Нажмите программную кнопку Экр для просмотра других данных.

Нажмите клавишу **[ESC]** для возврата к списку точек.



Если критериям поиска не удовлетворяет ни одна точка, появится экран с сообщением об ошибке. Нажмите любую клавишу для возврата в экран данных.



## Ввод координат

Нажмите программную клавишу **Ввод** в экране XYZ для отображения экрана ввода новой точки.




Имя точки Т по умолчанию принимается как последняя введенная точка +1. Это имя вы можете изменить.

После ввода Т и CD нажмите **[ENT]** для ввода координат.

Введите координаты, используя цифровые клавиши. Для перехода в следующее поле нажмите **[ENT]** или клавишу курсора **[V]**.

После того как вы нажмете **[ENT]** в последней строке CD, эта точка будет записана в память как MP запись.

После записи точки появится экран для ввода следующей точки с обновленным именем по умолчанию.

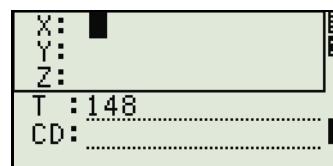

В базу данных проекта могут быть записаны только NE, NEZ, или Z данные.


## Список имен точек и список кодов

По умолчанию в приборе имеются два специальных списка: список имен точек и список кодов. Структура этих файлов аналогична структуре файлов проектов, т.е. можно удалять, редактировать, добавлять в эти файлы точки.

- **Список имен точек** может понадобиться, если вы используете несколько моделей имен точек. Например, может возникнуть необходимость использовать точки 1,2,3... вместе с точками A1, A2, A3 ....
- **Список кодов** это подготовленный перечень кодов объектов. Вы можете использовать его для хранения своих собственных кодов.

Нажмите **[4]** или выберите Спис.тч в экране просмотра данных чтобы открыть список точек.

Нажмите **[5]** или выберите Спис.код чтобы открыть список кодов.

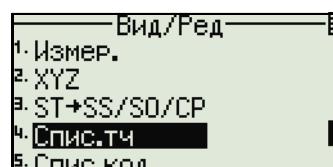

Имена точек или коды и слои будут показаны в алфавитном порядке. Для работы со списком вы можете использовать четыре программные клавиши.



В каждом списке могут быть сохранены до 254 кодов, имен точек или слоев.

Каждый компонент списка может содержать до 16 символов.


Вы можете использовать поиск по первому символу для поиска точек, кодов или слоев в списке. На экране списка введите первый символ имени, которое вы хотите найти, чтобы перескочить к этой части списка. Подробная информация приведена в разделе [Дополнительные возможности: Поиск кодов по первому символу, стр. 47](#).

### Удаление точек, кодов или слоев

При помощи клавиш курсора **↑** или **↓** выделите в списке точек или кодов строку, которую вы хотите удалить, и нажмите программную клавишу Удал.




Появится экран подтверждения. Нажмите **ENT** или программную кнопку Да для удаления записи.

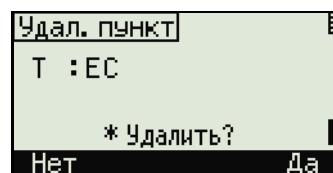

Нажмите клавишу **ESC** или программную кнопку Нет для отмены.



Для удаления всего слоя, выделите имя слоя в списке и нажмите программную клавишу Удал. Все коды и слои, входящие в этот слой, будут удалены.

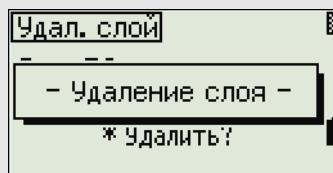


### Редактирование объектов в списке кодов и списке точек

При помощи клавиш курсора **[A]** или **[V]** выделите запись, которую вы хотите отредактировать. Затем нажмите программную кнопку Ред.



Появится экран редактирования. Для точек появляется экран "Редактировать пункт". Он содержит одно поле Т. Для кодов появляется экран "Редактировать код". Он содержит поле CD и поле Зап.

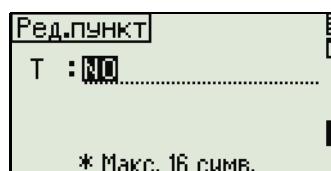

Отредактируйте показанный текст и нажмите **[ENT]**.

Появится экран подтверждения. Нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да чтобы принять изменения и вернуться к списку.



#### Редактирование списка кодов

- Экран редактирования кодов состоит из двух полей. Текст, написанный в строке CD, будет отображаться на экране. Второе поле Зап - дополнительная строка. Она содержит текст, который сохраняется в проекте. Если оставить строку Зап пустой, то система автоматически запишет в проект запись из строки CD.
- Вы можете использовать поле Зап для применения близких слов или кодов на экране, но в проекте сохранять числовой код. Например, Если в поле CD стоит значение "BCK", а в поле Зап значение 1155, на экране будет отображаться текст "BCK", но будет сохранен код 1155.



!Если вы нажмете программную кнопку Ред а имени слоя, то появится только одно поле - Лир. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите в этом поле **[ENT]**.



### Добавление имени точки


Когда вы находитесь в списке имен точек, нажмите программную клавишу **Добав** для ввода имени точки.



Введите новое имя точки и нажмите **[ENT]**.



Введенное имя точки будет добавлено в текущий слой и список будет обновлен.

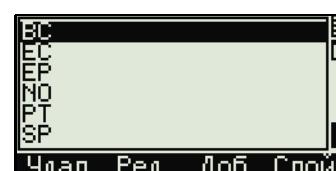

### Добавление кода

Когда вы находитесь в списке кодов, нажмите программную клавишу **Добав** чтобы добавить новый код объекта к текущему слою.



Введите код объекта в поле CD. Клавиша **[MODE]** позволяет изменить режим ввода с алфавитно-цифрового на числовый.



Строка Зап - дополнительное поле ввода цифрового идентификатора каждому коду объекта. Вводить значения в это поле необязательно. Если вы хотите, чтобы записывался тот же код, что и введен в поле "CD", то оставьте поле Зап пустым. Если в это поле будет введено какое-либо значение, оно будет сохранено.


Нажмите **[ENT]**, чтобы добавить новый код и обновить список кодов.



### Добавление слоя

1. В списке точек или кодов нажмите программную кнопку Слой.
2. Введите имя нового слоя.
3. Клавиша **MODE** позволяет изменить режим ввода с алфавитно-цифрового на цифровой. Нажмите **ENT** для сохранения нового слоя.

Новый слой будет добавлен в список в алфавитном порядке.

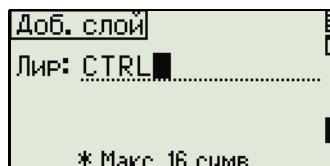

## Связь

Используйте меню Связь для загрузки и выгрузки данных. Чтобы войти в меню Связь нажмите клавишу **5** или выберите Связь в экране МЕНЮ.




### Разгрузка данных

Для перехода в экран настройки параметров разгрузки данных нажмите **1** или выберите Разгрузка в меню связь.



|            |   |
|------------|---|
| Формат     | NIKON<br>SDR2x<br>SDR33   |
| Данные     | RAW   |
| Координаты | Для отображения общего числа записей, которые будут разгружены, нажмите <b>ENT</b> в поле Данн. |

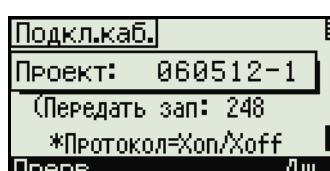


В процессе вывода каждой записи из текущего проекта, обновляется номер текущей строки.



После разгрузки появится запрос на удаление проекта.

Для удаления текущего проекта нажмите ④. Для возврата к главному экрану измерений без удаления текущего проекта нажмите [ESC] или выберите программную клавишу Прерв.

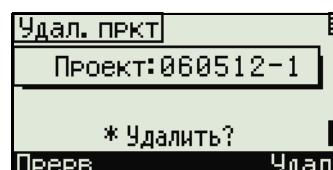

## Загрузка координат

Для загрузки данных из компьютера нажмите ② или выберите Загрузка в меню Связь.



Появится описание формата данных по умолчанию. Если вы желаете изменить поля данных, нажмите программную клавишу Ред. Дополнительная информация приведена в разделе [Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки, стр. 138](#).



Иначе, просто нажмите [ENT].

Нажмите программную кнопку Пркт для перехода в Менеджер проектов. Подробная информация приведена в разделе [Менеджер проектов, стр. 100](#).

Установки параметров связи могут быть изменены, если нажать программную кнопку Ком. Параметры настройки последовательного порта должны совпадать с параметрами, используемыми в терминальной программе вашего ПК.



Соедините инструмент с компьютером при помощи кабеля RS-232C.



Поле Свободно показывает количество точек, которые могут быть сохранены.

Нажмите [ENT] для перевода инструмента в режим приема. На компьютере выберите команду Послать текстовый файл в программе выгрузки для запуска отправки данных.

В терминальной программе в поле Контроль передачи должно быть установлено значение Xon/Xoff.

При приеме инструментом каждой точки, значение в поле Записи увеличивается.



Если вы нажмете **[ESC]** во время загрузки данных, загрузка прервется и вы перейдете к меню Связь. Записи, которые были переданы до нажатия **[ESC]** будут сохранены в проекте.

В процессе загрузки система будет усекать любые коды, длина которых превышает 16 символов.

#### Дублирующиеся точки

Если существующая точка является UP, CC или MP записью и она не относится к какой-нибудь станции или задней точке, она будет автоматически перезаписана загружаемой точкой. Сообщений об ошибке не появится.

### **Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки**

- Чтобы открыть экран Поля данных, нажмите программную кнопку **Ред.**



- Для перемещения между полями нажмите **[←]** или **[→]**.
- Для изменения значения в выбранном поле используйте программные клавиши **[↑]** и **[↓]**. Доступны опции ТЧ, N, E, Z, CD или пусто.
- Чтобы сохранить ваши изменения и вернуться к предыдущему экрану, нажмите программную клавишу **Сохр.**



Например, если у вас имеются следующие исходные данные:

1, UB, 30.000, 20.000, L1

и вы установили поля данных как ТЧ N E CD, загружаемые данные будут такими:

PT=1, N=30.000, E=20.000, CD=L1

### **Загрузка координат без имени точки**

Вы можете загружать данные без точек. Если вы не включили точку в определение формата, каждая строка данных автоматически обозначает следующий доступный номер точки. Чтобы вам было легче выбрать в поле точку, убедитесь, что вы сохранили ее идентификатор в поле CD.

Формат данных не может включать одинаковых пунктов. Используйте PT, N, E, Z и CD только один раз в формате строки данных.

Чтобы пропустить пункт в вашем исходном файле, оставьте соответствующее поле пустым.

### **Загрузка списка имен точек или кодов**

Если вы загружаете список кодов, то существующий в инструменте список будет заменен.

Нажмите ③ для загрузки имен точек через кабельное соединение с компьютером или выберите Спис.ТЧ в меню Связь.

Для загрузки списка кодов нажмите ④ или выберите Спис.код.



Подсоедините кабель RS-232C.

Запустите терминальную программу на ПК.

Для переключения инструмента в режим приема нажмите [ENT] или программную кнопку Да.

Счетчик обновляется каждый раз, когда сохраняется каждая строка списка.

Может быть сохранено максимум 254 кодов или имен точек.



Система отсекает коды длиною больше чем 16 символов.


## Кнопки быстрого доступа

Используйте меню Клавиши для настройки параметров кнопок быстрого доступа [MSR], [DSP], [USR], [S-O] и [DAT]. Для доступа к этому меню нажмите ⑥ или выберите Клавиши в экране МЕНЮ.




### Настройки клавиши [MSR]

Для изменения настроек клавиш [MSR1] и [MSR2] нажмите ① или выберите [MSR] в меню Быст.кл.

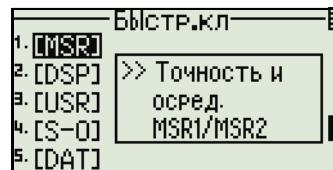


Имеются две клавиши [MSR]:

- Для изменения настроек клавиши [MSR1] нажмите ① или выберите MSR1.
- Для изменения настроек клавиши [MSR2] нажмите ② или выберите MSR2.

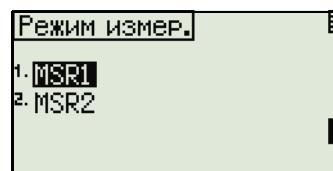

Каждая клавиша [MSR] имеет пять параметров настройки.


Вы можете ввести значения в поля "Конст" (постоянная призмы) и "Усрд" (осреднение) при помощи цифровых клавиш. Для смены других установок используйте клавиши курсора ⌈, ⌉, ⌈, ⌉.

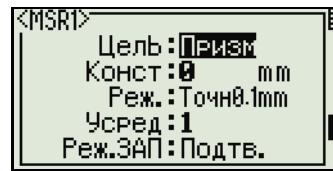

**Подсказка** – Эти установки могут быть также изменены путем нажатия и удержания более одной секунды клавиш [MSR1] или [MSR2].

### Настройки клавиши [DSP]

Нажмите ② или выберите [DSP] в меню Быстр.кл. для изменения величин, отображаемых в главном экране измерений и в экране выноса в натуру.

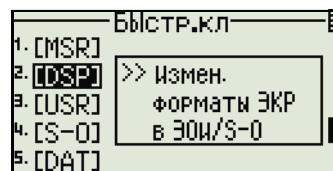

Выберите клавишами курсора ⌈, ⌉, ⌈, ⌉ или ⌈, ⌉ требуемое поле. Для изменения настроек нажмите программные клавиши ⌈, ⌉ или ⌈, ⌉.

Чтобы сохранить настройки нажмите [ENT] в последней строке <DSP3> или нажмите программную кнопку Сохр.



**Подсказка** – Эти установки могут быть также изменены путем нажатия и удержания более одной секунды клавиши [DSP].

## Настройки клавиши [USR]

Для изменения функций, присвоенных клавишам [USR1] и [USR2] нажмите [3] или выберите [USR] в меню Быстр.кл.



Имеются две клавиши [USR]. Функции, присвоенные каждой из клавиш, написаны позади имени клавиши.

- Для изменения настроек клавиши [USR1] нажмите [1] или выберите USR1.
- Для изменения настроек клавиши [USR2] нажмите [2] или выберите USR2.




Если вы войдете в экран Выбор функций, значок (\*) будет установлен на функции, которая присвоена клавише в данный момент.



Выделите желаемую функцию клавишами курсора [↖] или [↙]. Нажмите клавишу [ENT] чтобы присвоить функцию для выбранной клавиши [USR].

## Настройки клавиши [S-O]

Для входа в экран настроек параметров выноса в натуру, нажмите [4] или выберите [S-O] в меню Быстр.кл.

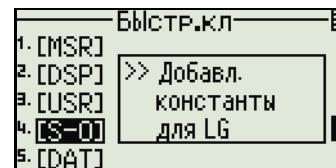


Имеются два параметра настройки выноса в натуру. Дополнительная информация приведена в разделе [Разбивка, стр. 118](#).



## Настройки клавиши [DAT]

1. Для изменения настроек клавиши [DAT] нажмите [5] или выберите [DAT] в меню Быстр.кл.

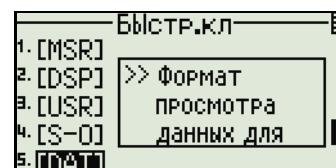

Значок (\*) указывает на текущий установленный формат отображения данных.

2. Для перемещения курсора используйте **Л** или **В**.
3. Для изменения формата отображения при помощи клавиши **[DAT]**, нажмите **[ENT]**.



## Юстировка

Используйте экран Юстировка для калибровки инструмента. Чтобы открыть экран калибровки, нажмите **[7]** или выберите **Юстиров.** в экране МЕНЮ.

Дополнительная информация приведена в разделе [Юстировка, стр. 146.](#)



## Время

Используйте экран "Дата и время" для установки текущей даты и времени.

1. Чтобы открыть экран Дата нажмите **[8]** или выберите **Время** в экране МЕНЮ.

Будут отображены текущие дата и время.

2. Введите дату в формате: год-месяц-день. Для примера, если вы хотите изменить дату, например на Июнь 18, 2002 г., нажмите **2** **0** **0** **2** **[ENT]** **6** **[ENT]** **1** **8** **[ENT]**.



Если выделенная часть поля верна (например, год), вы просто можете нажать **[ENT]**, чтобы использовать текущее значение. Например, если установлена дата Июнь 24, 2002 г., а вы хотите изменить ее на Июнь 18, 2002 г., нажмите **[ENT]** **[ENT]** **1** **8** **[ENT]**.

3. Для перехода к полю времени, нажмите **[ENT]** в поле Дата.
4. Введите время в 24-часовом формате. Например, чтобы установить время 4:35 вечера, нажмите **1** **6** **[ENT]** **3** **5** **[ENT]**.
5. Сделайте одно из следующего:
  - Чтобы завершить установку даты и времени нажмите **[ENT]** в поле Минуты.
  - Чтобы отменить ввод нажмите **[ESC]**.



# Проверки и юстировка

В этой главе:


- Проверка и юстировка цилиндрического уровня
- Проверка и юстировка круглого уровня
- Проверка и юстировка оптического центрира
- Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка
- Проверка постоянной инструмента
- Проверка и юстировка лазерного указателя

## Проверка и юстировка цилиндрического уровня

Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна оси вращения инструмента.

Для проверки и юстировки цилиндрического уровня:


1. Установите инструмент на штатив.
2. Выполните процедуру нивелировки, описанную в разделе [Нивелировка, стр. 13](#).
3. Поверните алидаду на 180°.
4. Проверьте, остался ли пузырек в центре.
5. Если пузырек сместился, то необходимо выполнить процедуру юстировки:
  - a. Используя шпильку, юстировочным винтом сместите пузырек на половину дуги отклонения от центра.
  - b. Оставшееся смещение приведите в нуль пункт подъемным винтом A.
  - c. Повторите процедуру с [Шага 4](#).

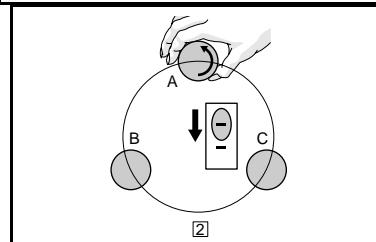

## Проверка и юстировка круглого уровня

После юстировки цилиндрического уровня выполните проверку круглого уровня.

Если пузырек находится не в нуль-пункте, выполните юстировку юстировочными винтами круглого уровня.

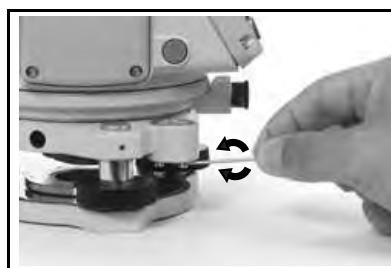

## Проверка и юстировка оптического центрира

Оптические оси центрира должны совпадать с вертикальными осями инструмента.

Для проверки и настройки оптического центрира:


1. Поставьте инструмент на штатив. Вам не надо устанавливать инструмент по уровню.
2. Поместите лист толстой бумаги с нарисованной меткой X на землю под инструментом.

Пока вы смотрите через оптический центрир, подстраивайте уровневые винты, пока рисунок X не будет в центре визирной марки



3. Поверните алидаду на 180°.

Если картинка по месту совпадает с центром визирной марки, никаких настроек не требуется.

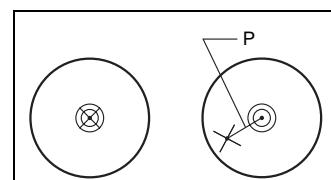

4. Если картинка по месту не совпадает с центром визирной марки, настройте оптический центрир:

- a. Используя шестигранник, покрутите настроечные винты, пока изображение X не окажется в позиции P.



Позиция P является центром точки линии, соединяющей X с центром визирной марки

- b. Повторите процедуру с [Шага 2](#).

## Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка

### Проверка

1. Установите инструмент на штатив.
2. Выполните процедуру нивелировки, описанную в разделе [Нивелировка, стр. 13](#).
3. Поверните зрительную трубу в положение КЛ.
4. Наведитесь на точку, расположенную в пределах  $45^{\circ}$  от горизонтальной плоскости.
5. Возьмите отсчет вертикального угла в поле BK1 главного экрана измерений.
6. Поверните инструмент на  $180^{\circ}$  и разверните зрительную трубу в положение КП.
7. Возьмите отсчет вертикального угла в поле BK2.
8. Сложите оба вертикальных угла вместе, BK1 + BK2.
  - Юстировка не требуется, если ноль вертикального круга установлен в "Зенит" и BK1 + BK2 дают в сумме  $360^{\circ}$ .
  - Юстировка не требуется, если ноль вертикального круга установлен в "Горизонт" и BK1 + BK2 дают в сумме  $180^{\circ}$  или  $540^{\circ}$ .
  - Если BK1 + BK2 не дают в сумме одного из значений, приведенных выше, необходима Юстировка.

*Примечание – Разница между вертикальным углом и значимым углом (любой из следующих:  $360^{\circ}$  от зенита или  $180^{\circ}$  или  $540^{\circ}$  от горизонта) в ПО прибора обозначается как ACV = верт.ошибка. Место Нуля вертикального круга M0 = (КП+КЛ)/2 = ACV/2.*

### Юстировка

Для входа в меню юстировки нажмите **[MENU]** и **[7]**.

1. NPR-362/352 имеет двухосевую компенсацию уровня. Произведите измерение на точку около горизонтальной плоскости при КЛ. Нажмите **[ENT]**.

Вертикальный угол показан в V0 dir= Horiz setting.

- |     |   |
|-----|---|
| VA1 | Вертикальный угол при КП (значение без наклона)   |
| HA1 | Горизонтальный угол при КП (значение без наклона) |
| X1  | Значение наклона оси X при КП                     |
| Y1  | Значение наклона оси Y при КП                     |





Пока проводятся измерения, на экране появляется надпись **Не трогать!**, затем **Поверни на КП.**




- Произведите измерение этой же точки при КП. Нажмите **[ENT]**.


VA2      Вертикальный угол при КП (значение без наклона)  
 HA2      Горизонтальный угол при КП (значение без наклона)  
 X2        Значение наклона оси X при КП  
 Y2        Значение наклона оси Y при КП



После завершения измерения при КП появятся значения четырех параметров.

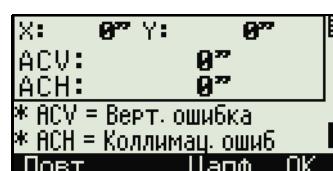


NPR-332 допускает только юстировку по вертикальной оси. Заголовок отображает наклон вместо X и Y. В остальном процедура калибровки не отличается.

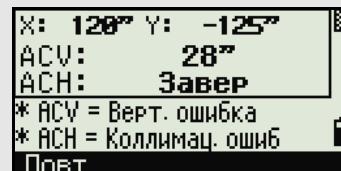

- Сделайте одно из следующего:

- Для возврата в первый экран наблюдений нажмите **[ESC]** или программную клавишу **Повт**.
- Чтобы установить параметры на инструменте нажмите **[ENT]** или программную клавишу **OK**.


!Если значения ACV, ACH, X и Y выходят за допустимый диапазон, отображается надпись **ПРЕВЫШЕНО**. Нажмите любую клавишу для возврата в первый экран наблюдений.

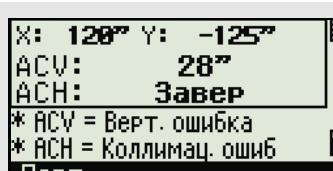

## Проверка постоянной инструмента

Постоянная инструмента это числовое значение, используемое для автоматической коррекции смещения между механическим и электронным центрами инструмента, при измерении расстояний. Хотя эта проверка была сделана перед поставкой прибора, рекомендуется несколько раз в год проверять постоянную инструмента для обеспечения высокой точности измерений.

Проверка может быть выполнена путем сравнения измеренного значения базовой линии со значением этой линии измеренной дальномером прибора (EDM), или выполняя следующие действия.

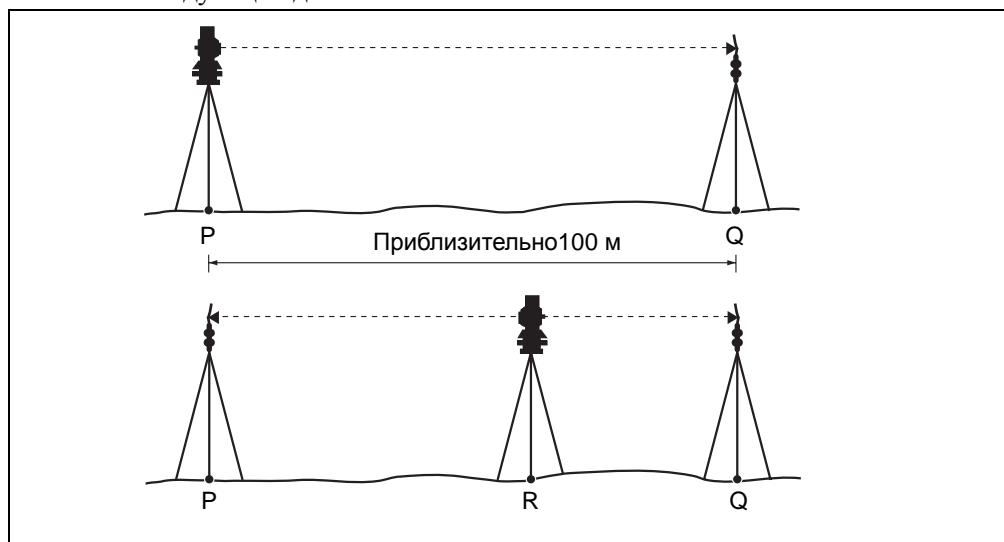

Для проверки постоянной инструмента:

1. Выполняйте проверку на максимально возможно ровном участке. Установите инструмент на точке P.
2. Установите отражающую призму на точку Q в 100 м от точки P. Убедитесь, что вы учли постоянную призмы.
3. Измерьте расстояние между точкой P и точкой Q (PQ).
4. Установите призму на штатив на точку P.
5. Установите другой штатив в створе между точками P и Q, на точку R.
6. Переместите NPL-302 на штатив в точке R.
7. Измерьте расстояние от точки R до точки P (RP) и расстояние от точки R до точки Q (RQ).
8. Сравните значение PQ с величиной RP + RQ. Разница должна укладываться в определенный для инструмента допуск ( $\pm 2$  мм + 2 ppm X расстояние).
9. При расстоянии 100 м, ошибка должна быть не более  $\pm 2.2$  мм. Если ошибка за пределами этого диапазона, обратитесь к нашему диллеру.
10. Переместите NPR-302 на другие точки в створе между точками P и Q.

11. Повторите процедуры от [Шага 5](#) до [Шага 10](#) несколько раз.
12. Посчитайте среднее всех значений RP и среднее всех значений RQ.
13. Сравните величину PQ со значением среднее RP + среднее RQ. Разница должна укладываться в определенный для инструмента допуск ( $\pm 2$  мм + 2 ppm X расстояние).

При расстоянии 100 м, ошибка должна быть не более  $\pm 2.2$  мм. Если ошибка выходит за пределы этого диапазона, обратитесь к вашему диллеру.

## **Проверка и юстировка лазерного указателя**

В тахеометре серии NPR-302 используется красный лазерный луч для измерения и в качестве лазерного указателя.. Лазерный указатель расположен соосно с линией визирования зрительной трубы. При надлежащей юстировке инструмента красный лазерный луч указателя совпадает с линией визирования. Внешние воздействия, такие как удары или значительные перепады температуры, могут привести к смещению оси красного лазерного луча указателя относительно линии визирования.


### **Проверка лазерного указателя**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Наблюдение за лазерным пятном на юстировочном отражателе через зрительную трубу не причинит вреда здоровью. Не пытайтесь выполнять юстировку с помощью призмы. Отраженный от призмы свет может ослепить глаза.

Во избежание неправильных измерений при использовании лазерного указателя используйте входящую в комплект юстировочную отражательную пленку для регулярной проверки совмещения лазера и перед выполнением высокоточных измерений расстояния.

1. Установите юстировочную отражательную пленку на расстоянии 20 – 30 м, направив его на инструмент.
2. Активируйте функцию лазерного указателя для включения красного лазерного луча.
3. Наведите инструмент на центр пластины юстировочного отражателя и проверьте положение красного лазерного пятна по отношению к перекрестью зрительной трубы.
4. Если красное лазерное пятно лежит вне перекрестия, регулируйте направление луча до тех пор, пока он не совпадет с перекрестием.

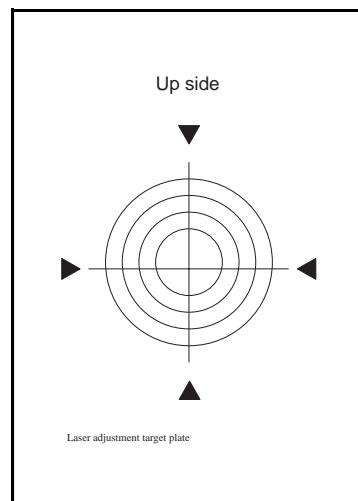

Юстировочный отражатель для  
NPR-302

### Юстировка лазерного луча

1. Извлеките две заглушки из юстировочных отверстий в верхней части крышки зрительной трубы




2. Для корректировки положения лазерного пятна по вертикали вставьте шестигранный ключ в отверстие юстировки по вертикали и поворачивайте его, как показано на рисунке. Поворачивайте ключ по часовой стрелке для перемещения лазерного луча вниз. Поворачивайте ключ против часовой стрелки для перемещения лазерного луча вверх.



3. Для корректировки положения лазерного пятна по горизонтали вставьте шестигранный ключ в отверстие юстировки по горизонтали и поворачивайте его, как показано на рисунке. Поворачивайте ключ по часовой стрелке для перемещения лазерного луча влево. Поворачивайте ключ против часовой стрелки для перемещения лазерного луча вправо.
4. Проверьте совмещение лазерного пятна и перекрестия. Во время процедуры юстировки удерживайте зрительную трубу в направлении юстировочного отражателя. Юстировочные винты сильно затянуты, потому что они самоблокирующиеся. Винты затянутся автоматически после юстировки.
5. Установите заглушки на место в юстировочные отверстия. Заглушки должны быть правильно установлены для определения должной герметизации крышки.



**Совет** – Для предохранения от влаги и пыли убедитесь в надлежащей установке заглушек в юстировочные отверстия.

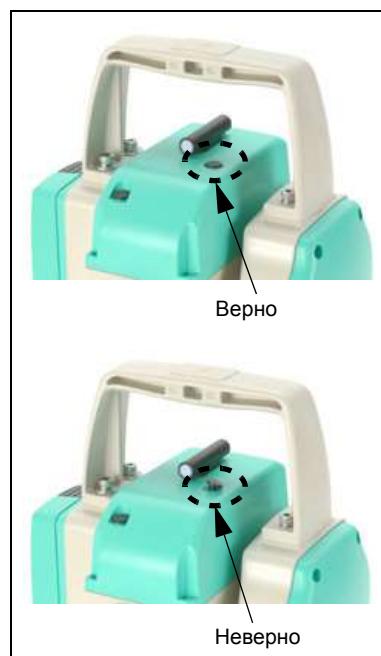



# Технические характеристики

В этой главе:

- Инструмент
- Стандартные компоненты
- Разъем для внешних устройств

## Инструмент

### Зрительная труба

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Длина</b>                         | 158 <small>мм (6.02 дюйм.)</small>   |
| <b>Увеличение</b>                    | 33x  |
| <b>Эффективный диаметр объектива</b> | 45 <small>мм (1.57 дюйм.)</small><br>Дальномер (EDM) 50 <small>мм (1.97 дюйм.)</small> |
| <b>Изображение</b>                   | Прямое   |
| <b>Угол поля зрения</b>              | 1°20'<br>2.3 м на 100 м (2,3 фут на 100 фут)   |
| <b>Разрешающая способность</b>       | 3.0"   |
| <b>Расстояние фокусировки</b>        | от 1.5 м до бесконечности (от 59 дюймов до бесконечности)                              |

---

### Дальномер (EDM)

Расстояния менее 1.5 м не могут быть измерены этим дальномером

---

**Дальность измерений приведена для хороших условий: нет тумана, видимость примерно 40км (25 миль)**

**Отражательный режим**

отражательная марка (5 cm x 5 cm) 270 м (886 фут)

Стандартная призма (1P) 3000 м (9840 фут)

**Безотражательный режим**

Опорная цель 300 м (984 фут)

---

- На цель не попадают прямые солнечные лучи.
- “Опорная цель” белого цвета из хорошо отражающего материала (KGC90%).
- Максимальная дальность измерений в безотражательном режиме составляет 500 м.

### Двух-осевой компенсатор (одноосевой для NPR-332)

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Метод</b>                | жидко-электрическое детектирование |
| <b>Диапазон компенсации</b> | ±3'                                |

---

## Угловые измерения

|  |  |
|--|--|
| <b>Считывающая система</b>                 | Фотоэлектрический инкрементный датчик                            |
| <b>NPR-352/362</b>                         | Диаметральное считывание по ГК<br>Одностороннее считывание по ВК |
| <b>NPR-332</b>                             | Одностороннее считывание по ГК/ВК                                |
| <b>Диаметр круга (считывающий)</b>         | 88 мм (3.46 in.) (79 мм (3.11 in.))                              |
| <b>Минимальное отображаемое приращение</b> |  |
| <b>360°</b>                                | 1"/5"/10"  |
| <b>400G</b>                                | 0.2 мgon/1 мгон/2 мгон   |
| <b>MIL6400</b>                             | 0.005 MIL/0.02 MIL/0.05 MIL                                      |
| <b>Точность DIN18723</b>                   | NPR-362: 3" / 1.0 мгон<br>NPR-352/332: 5"/1.5 мгон               |

## Точность

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Точный режим</b>     |   |
| <b>Отражательный</b>    |   |
| <b>NPR-352/362</b>      | $\pm (2 + 2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}^*$ (-10 °C to +40 °C)<br>$\pm (2 + 3 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}^*$<br>(-20 °C to -10 °C, +40 °C to +50 °C) |
| <b>NPR-332</b>          | $\pm (3 + 2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}^*$ (-10 °C to +40 °C)<br>$\pm (3 + 3 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}^*$<br>(-20 °C to -10 °C, +40 °C to +50 °C) |
| <b>Безотражательный</b> | $\pm (3 + 2 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}^*$ (-10 °C to +40 °C)<br>$\pm (3 + 3 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}^*$<br>(-20 °C to -10 °C, +40 °C to +50 °C) |
| <b>Нормальный режим</b> |   |
| <b>Отражательный</b>    | $\pm (10 + 5 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$  |
| <b>Безотражательный</b> | $\pm (10 + 5 \text{ ppm} \times D) \text{ mm}$  |

## Интервалы измерений

Интервалы измерений зависят от расстояния измерения и погодных условий.

Начальное измерение может занять несколько секунд.

---

### Точный режим

Отражательный 1.5 с.

Безотражательный 1.8 с.

### Нормальный режим

Отражательный 0.8 с.

Безотражательный 1.0 с.

Поправка смещения призмы –999 мм до +999 мм (шаг 1 мм)

---

## Наводящие/закрепительные винты

---

|          |               |
|----------|---------------|
| Тип      | Соосные винты |
| Диапазон | ±3.5°         |

---

## Трекер

---

|     |         |
|-----|---------|
| Тип | Съемный |
|-----|---------|

---

## Чувствительность уровней

---

Цилиндрический 30"/2 мм

Круглый 10'/2 мм

---

## Оптический центрир

---

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Изображение          | Прямое                               |
| Увеличение           | 3x                                   |
| Поле зрения          | 5°                                   |
| Диапазон фокусировки | от 0.5 м (1.6 фута) до бесконечности |

---

## Экран и клавиатура

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Тип экрана</b>       | Графический ЖКИ  |
| <b>Разрешение</b>       | 128 x 64   |
| <b>Подсветка экрана</b> | Лампа подсветки  |
| <b>Клавиш</b>           | 25   |
| <b>Расположение</b>     | С двух сторон для NPR-362/352<br>С одной стороны для NPR-332 |

## Соединение инструмента

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Связь</b>                                 |                                   |
| <b>Тип</b>                                   | RS-232C                           |
| <b>Максимальная скорость передачи данных</b> | 38400 бит/сек асинхронная         |
| <b>Внешнее питание</b>                       | от 7.2 В до 11 В постоянного тока |

## Аккумулятор BC-65

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Выходное напряжение</b>                         | 7.2 В постоянного тока, перезаряжаемы |
| <b>Время непрерывной работы</b>                    |                                       |
| <b>Непрерывное измерение расстояний/углов</b>      | 8 часов                               |
| <b>Измерение расстояний/углов каждые 30 секунд</b> | 16 часов                              |
| <b>Непрерывное измерение углов</b>                 | 30 часов                              |

Протестировано при температуре 25 °C (номинальная температура). Время работы сильно зависит от рабочих условий и износа батареи.

## Температурный диапазон

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Диапазон рабочих температур</b>  | от -20 °C до +50 °C<br>(от -4 °F до +122 °F)  |
| <b>Диапазон температур хранения</b> | от -25 °C до +60 °C<br>(от -13 °F до +140 °F) |

## Размеры

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Инструмент</b>              | 168 мм W x 173 мм D x 347 мм H |
| <b>Транспортировочный ящик</b> | 470 мм W x 350 мм D x 231 мм H |

## Вес

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Инструмент</b>              | 5.4 кг, прибл.  |
| <b>Аккумулятор BC-65</b>       | 0.4 кг, прибл.  |
| <b>Транспортировочный ящик</b> | 4.0 кг, прибл.  |
| <b>Зарядное устройство</b>     | 0.30 кг, прибл. |

---

## Стандартные компоненты

- Прибор NPR-362/352/332
- Аккумулятор BC-65
- Универсальное зарядное устройство, его адаптеры и кабели
- Регулировочный штифт, торцовый ключ
- Крышка объектива
- Виниловый чехол
- Электронный безотражательный тахеометр серии NPL-302.  
*Руководство пользователя* (этот документ)
- Транспортировочный ящик
- Комплект безопасности лазера
- Плечевой ремень
- Торцовый ключ (1,5 мм) для юстировки лазерного указателя и отражатель для юстировки

## Разъем для внешних устройств

Этот разъем используется как для подсоединения источника внешнего питания, так и для связи с внешним устройством.

Перед использованием разъема для внешних устройств убедитесь, что внешнее устройство соответствует техническим характеристикам, приведенным ниже.

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Входное напряжение</b>                    | от 7.2 В до 11 В постоянного тока |
| <b>Система</b>                               | RS-232C                           |
| <b>Уровень сигнала</b>                       | ±9 В стандарт                     |
| <b>Максимальная скорость передачи данных</b> | 38400 бит/сек асинхронная         |
| <b>Совместимый тип разъема</b>               | Hirose HR10A-7P-6P или HR10-7P-6P |

---



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Соединения, не показанные на Рис. 8.1 на стр. 162 являются опасными для соединяемых приборов, используйте их на свой собственный риск.


---



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Для соединения используйте только штекеры, перечисленные выше. Использование других разъемов может повредить инструмент.

Соединителем для внешних устройств служит гнездо Hirose HR10A-7P-6S. Распайка для присоединения внешнего устройства показана ниже:

| Контакт | Сигнал | Описание                |
|---------|--------|-------------------------|
| 1       | RxD    | Прием данных (Ввод)     |
| 2       | TxD    | Отправка данных (Вывод) |
| 3       | +      | Питание                 |
| 5       | -      | Общий                   |
| 4, 6    |        | Не подсоединен          |

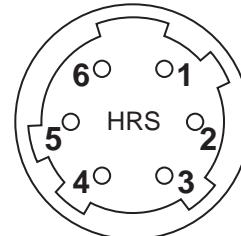

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Применяйте только такую разводку сигналов, которая показана выше. Использование других разводок может повредить инструмент.

При присоединении внешнего источника питания, питающее напряжение подается на 3 контакт (вход питания) и 5 контакт (земля) на инструменте. Инструмент будет использовать внешний источник питания, если к нему присоединена переносная батарея BC-65.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Убедитесь, что напряжение питания не выходит за пределы допустимого диапазона (7.2В - 11В, максимум 1 А). Использование другого напряжения питания может повредить инструмент.

Для связи с внешним устройством подайте сигналы RS-232C с внешнего устройства на 1 контакт (входной сигнал) и на 2 контакт (выходной сигнал) инструмента.

Крышка предохраняет разъем данных/внешнего питания когда он не используется. Инструмент потеряет влагонепроницаемость, если крышка не надета или надета не плотно, и во время использования разъема данных/внешнего питания.

Инструмент может быть поврежден статическим электричеством с тела человека через разъем данных/внешнего питания. Перед переноской инструмента прикоснитесь к другому токопроводящему материалу для снятия статического электричества.



# Системная диаграмма

В этой главе:

- Компоненты системы

## Компоненты системы

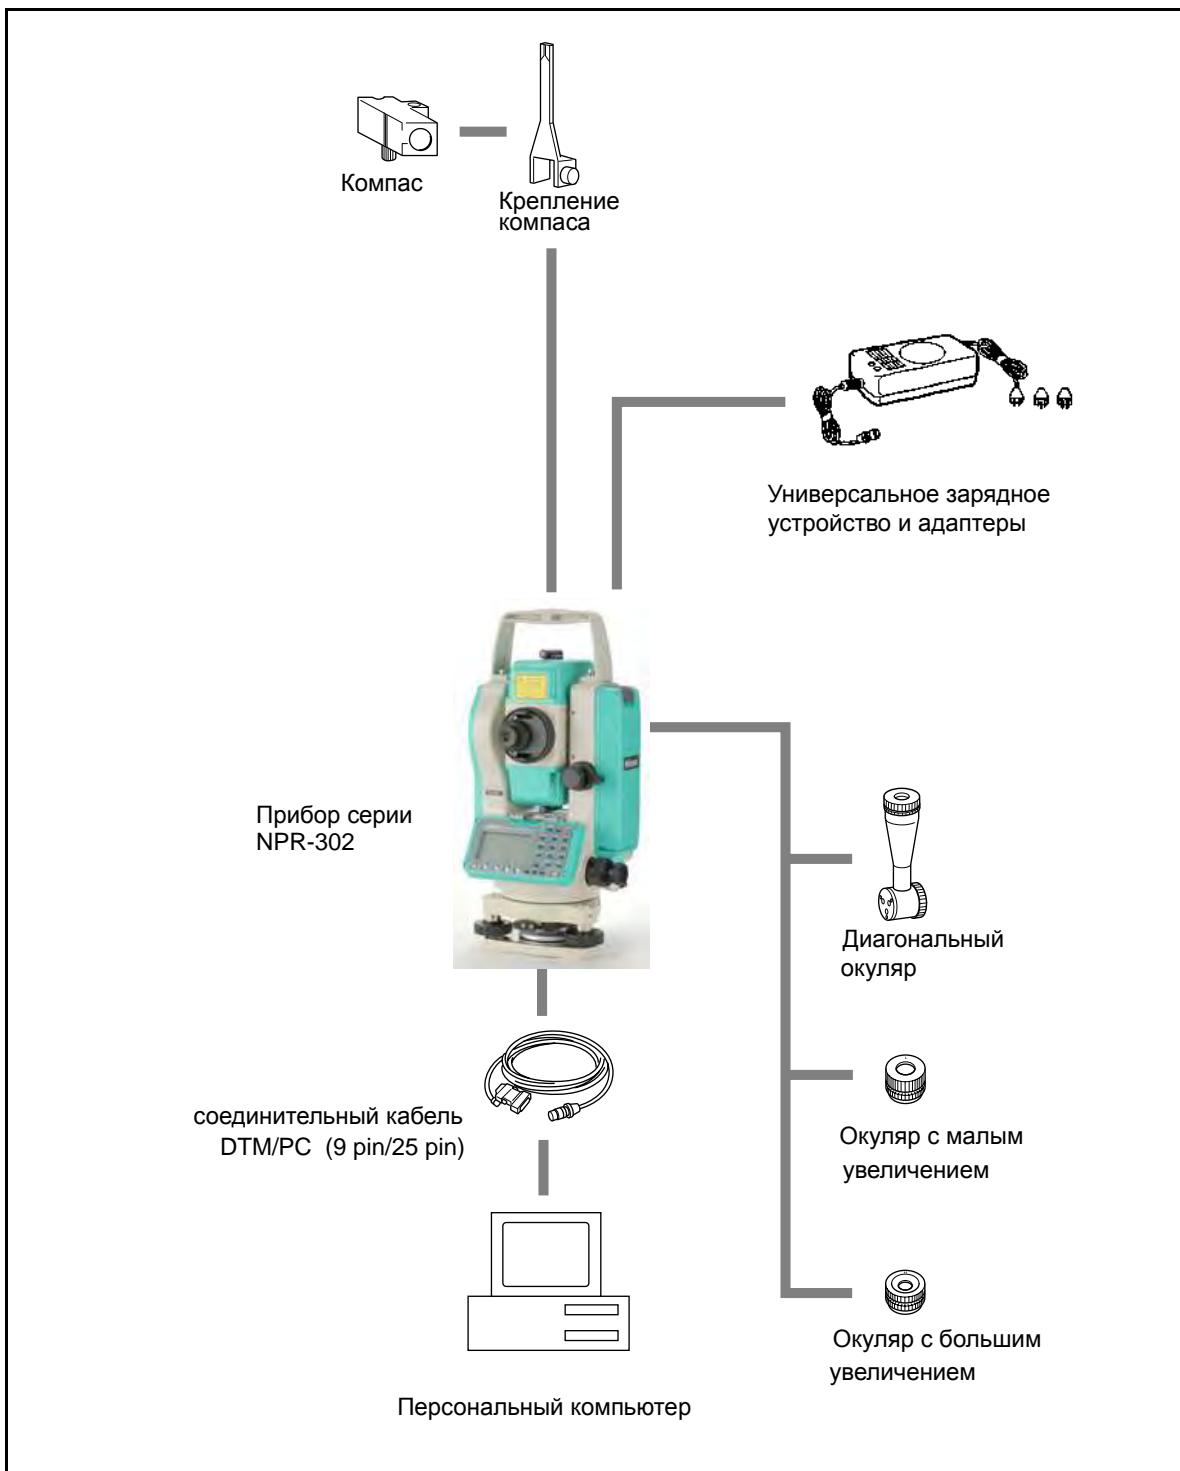


Рисунок 8.1 Компоненты измерительной системы

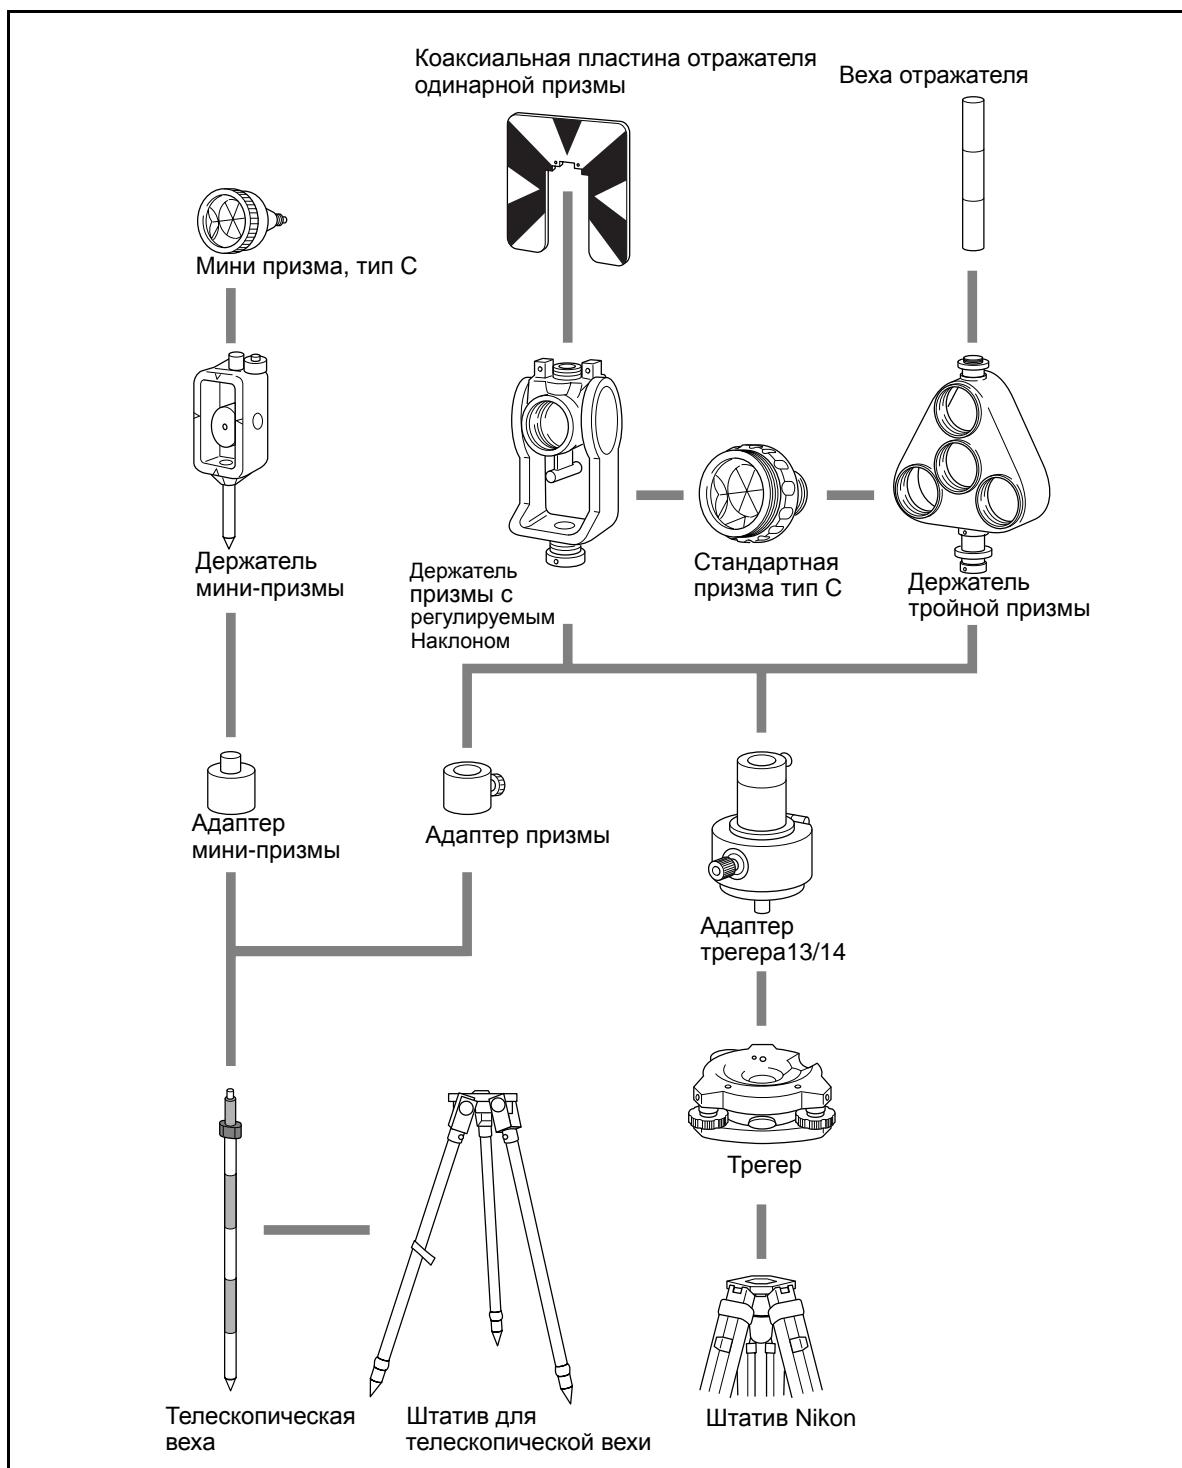


Рисунок 8.2 Компоненты призменного отражателя



# Связь

**В этой главе:**

- Загрузка данных координат
- Загрузка списка точек и списка кодов
- Разгрузка данных

## Загрузка данных координат

### Настройки

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие параметры перейдите к МЕНЮ > Установки > Связь. Дополнительная информация приведена в разделе [Связь, стр. 118](#).



### Формат записи

Вы можете загружать данные координат в следующих форматах:

|    |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| PT | , | X | , | Y | , | Z | , | CD |
|----|---|---|---|---|---|---|---|----|

|    |  |   |  |   |  |   |  |    |
|----|--|---|--|---|--|---|--|----|
| PT |  | X |  | Y |  | Z |  | CD |
|----|--|---|--|---|--|---|--|----|

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| PT | , | X | , | Y | , | Z |
|----|---|---|---|---|---|---|

|    |  |   |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|--|---|
| PT |  | X |  | Y |  | Z |
|----|--|---|--|---|--|---|

|    |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| PT | , | X | , | Y | , | , | CD |
|----|---|---|---|---|---|---|----|

|    |  |   |  |   |  |    |
|----|--|---|--|---|--|----|
| PT |  | X |  | Y |  | CD |
|----|--|---|--|---|--|----|

|    |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|---|--|
| PT | , | X | , | Y | , | , |  |
|----|---|---|---|---|---|---|--|

|    |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|---|--|
| PT | , | X | , | Y | , |  |
|----|---|---|---|---|---|--|

|    |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|----|
| PT | , | , | , | Z | , | CD |
|----|---|---|---|---|---|----|

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| PT | , | , | , | Z |
|----|---|---|---|---|

Для описания форматов, приведенных выше, используются следующие коды:

| <b>Код</b> | <b>Описание</b> | <b>Длина</b>     |
|------------|-----------------|------------------|
| PT         | Номер точки     | До 16 цифр       |
| X          | X координата    | Переменной длины |
| Y          | Y координата    | Переменной длины |
| Z          | Z координата    | Переменной длины |
| CD         | Код объекта     | До 16 символов   |

#### Пример данных

20100,6606.165,1639.383,30.762,RKBSS  
 20104,1165611.6800,116401.4200,00032.8080  
 20105 5967.677 1102.343 34.353 MANHOLE  
 20106 4567.889 2340.665 33.444 PT1  
 20107 5967.677 1102.343 34.353  
 20109,4657.778,2335.667,,PT2  
 20111,4657.778,2335.667  
 20113 4657.778 2335.667  
 20115,,,34.353,MANHOLE  
 20117,,,33.444

## Загрузка списка точек и списка кодов

### Настройки

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие параметры перейдите к МЕНЮ > Установки > Связь. Дополнительная информация приведена в разделе [Связь, стр. 118](#).



### Формат файла

Оба файла для списка имен точек и списка кодов имеют одну и туже структуру. Но имена файлов должны быть следующие: POINT.LST для списка имен точек и CODE.LST для списка кодов.

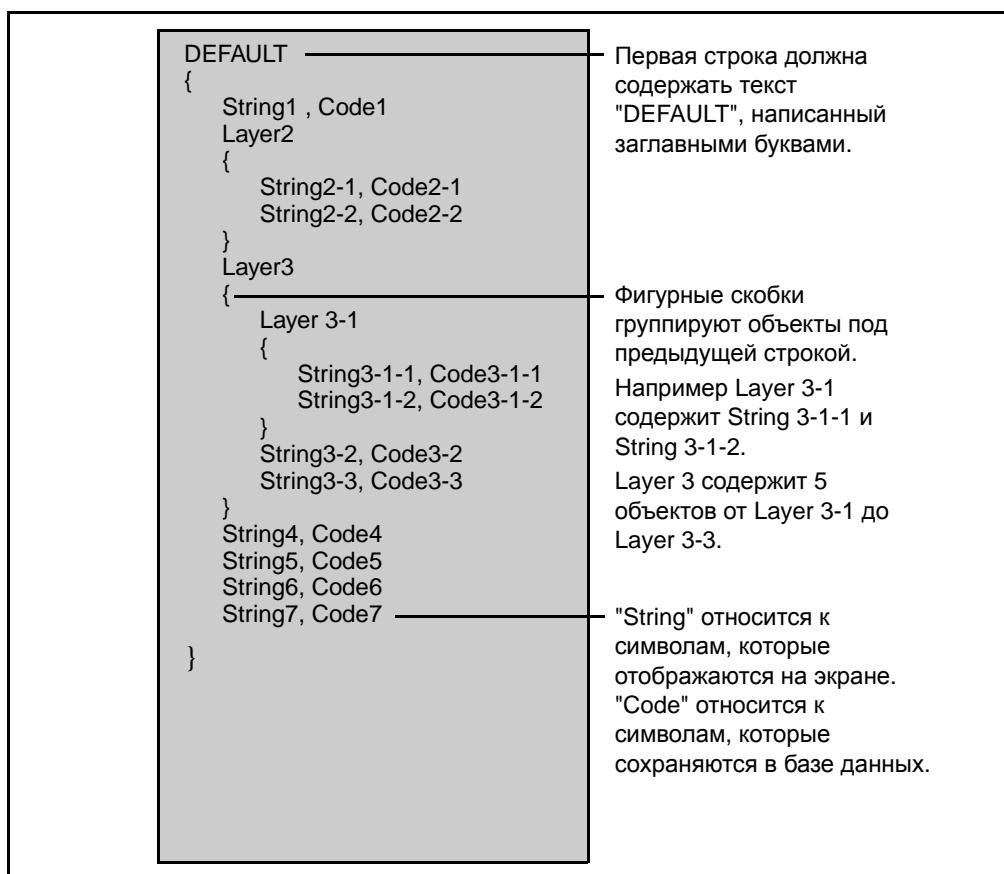


Рис. 9.1 Формат файла списка кодов или точек

## Пример данных

```
DEFAULT
{
    "STRUCTURES"
    {
        "TREE", "S0001"
        "FENCE", "S0002"
        "MAIL BOX", "S0003"
        "FLOWER BED", "S0004"
    }
    "ROADS"
    {
        "MANHOLE", "R0001"
        "CENTER LINE"
        {
            "WHITE", "R002-W"
            "YELLOW", "R002-Y"
        }
        "SIDEWALK", "R0003"
        "CROSSING", "R0004"
        "BRIDGE", "R0005"
        "SIGNAL", "R0006"
        "HIGHWAY STAR", "R0007"
    }
    "RAILWAY"
    {
        "CROSSING", "RW001"
        "STATION", "RW002"
        "SIGNAL", "RW003"
        "BRIDGE", "RW004"
        "TUNNEL", "RW005"
    }
}
```

## Разгрузка данных

### Настройки

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие параметры перейдите к МЕНЮ > Установки > Связь. Дополнительная информация приведена в разделе [Связь, стр. 118](#).



### Формат сырых данных Nikon

#### Записи координат

|     |   |    |   |         |   |        |   |         |   |        |   |     |
|-----|---|----|---|---------|---|--------|---|---------|---|--------|---|-----|
| тип | , | pt | , | (pt id) | , | широта | , | долгота | , | высота | , | код |
|-----|---|----|---|---------|---|--------|---|---------|---|--------|---|-----|

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| тип       | Один из следующих кодов:     |
| <b>UP</b> | Загруженная точка            |
| <b>MP</b> | Точка, введенная вручную     |
| <b>CC</b> | Вычисленные координаты       |
| <b>RE</b> | Точка, полученная из засечки |
| pt        | Номер точки                  |
| (pt id)   | (ID точки)                   |
| широта    | Координата широты            |
| долгота   | Координата долготы           |
| высота    | Высота координат             |
| код       | Код объекта                  |

#### Записи станции

|    |   |       |   |         |   |      |   |         |   |    |   |        |   |      |
|----|---|-------|---|---------|---|------|---|---------|---|----|---|--------|---|------|
| ST | , | stnpt | , | (stnid) | , | bspt | , | (bs id) | , | hi | , | bsazim | , | bsha |
|----|---|-------|---|---------|---|------|---|---------|---|----|---|--------|---|------|

|           |   |
|-----------|---|
| <b>ST</b> | Идентификатор записи станции (фиксированный текст)            |
| stnpt     | Номер точки станции   |
| (stnid)   | (ID станции)  |
| bspt      | Номер задней точки  |
| (bs id)   | (ID задней точки)   |
| hi        | Высота инструмента  |
| bsazim    | Азимут на заднюю точку  |
| bsha      | Отсчет по горизонтальному кругу при наведении на заднюю точку |

### Записи контрольной точки

|           |   |    |   |         |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |   |      |
|-----------|---|----|---|---------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|---|------|
| <b>CP</b> | , | pt | , | (pt id) | , | ht | , | sd | , | ha | , | va | , | time | , | code |
|-----------|---|----|---|---------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|---|------|

|           |  |
|-----------|--|
| <b>CP</b> | Идентификатор записи контрольной точки (фиксированный текст) |
| pt        | Номер точки  |
| (pt id)   | (ID точки)   |
| ht        | Высота цели  |
| sd        | Наклонное расстояние   |
| ha        | Горизонтальный угол  |
| va        | Вертикальный угол  |
| time      | 24-часовая метка времени                                     |
| code      | Код объекта  |

### Записи любой точки измерения

|           |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |   |      |
|-----------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|---|------|
| <b>SS</b> | , | pt | , | ht | , | sd | , | ha | , | va | , | time | , | code |
|-----------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|---|------|

|           |  |
|-----------|--|
| <b>SS</b> | Идентификатор записи измерения любой точки (фиксированный текст) |
| pt        | Номер точки  |
| ht        | Высота цели  |
| sd        | Наклонное расстояние   |
| ha        | Горизонтальный угол  |
| va        | Вертикальный угол  |
| time      | 24-часовая метка времени   |
| code      | Код объекта  |

### Записи разбивки

|           |   |    |   |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |   |
|-----------|---|----|---|--------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|---|
| <b>SO</b> | , | pt | , | (sopt) | , | ht | , | sd | , | ha | , | va | , | time | , |
|-----------|---|----|---|--------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| <b>SO</b> | Идентификатор записи разбивки (фиксированный текст) |
| pt        | Recorded point number                               |
| (sopt)    | (Номер точки разбивки)                              |
| ht        | Высота цели   |
| sd        | Наклонное расстояние                                |
| ha        | Горизонтальный угол                                 |
| va        | Вертикальный угол                                   |
| time      | 24-часовая метка времени                            |

### Записи КЛ/КП

|      |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |
|------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|
| face | , | pt | , | ht | , | sd | , | ha | , | va | , | time |
|------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|

|      |  |
|------|--|
| face | Одно из следующего:                            |
|      | <b>F1</b> Shot taken using Face-1 (fixed text) |
|      | <b>F2</b> Shot taken using Face-2 (fixed text) |
| pt   | Номер точки                                    |
| ht   | Высота цели                                    |
| sd   | Наклонное расстояние                           |
| ha   | Горизонтальный угол                            |
| va   | Вертикальный угол                              |
| time | 24-часовая метка времени                       |

### Записи комментария/примечаний

|    |   |      |
|----|---|------|
| CO | , | text |
|----|---|------|

|      |  |
|------|--|
| CO   | Идентификатор записи комментария (фиксированный текст) |
| text | Текст комментария                                      |

## Форматы записей SDR2x и SDR33

### Запись заголовка

|      |     |      |          |     |      |       |      |      |   |
|------|-----|------|----------|-----|------|-------|------|------|---|
| 00NM | ver | 0000 | datetime | ang | dist | press | temp | coor | 1 |
|------|-----|------|----------|-----|------|-------|------|------|---|

|       |             |   |
|-------|-------------|---|
| 1–4   | <b>00NM</b> | Идентификатор записи заголовка (фиксированный текст)  |
| 5–20  | ver         | Версия файла SDR. Одно из следующего:<br><b>SDR20V03-05</b> SDR2x<br><b>SDR33V04-01</b> SDR33           |
| 21–24 | <b>0000</b> | Не используется   |
| 25–40 | datetime    | Дата и время загрузки (в часах и минутах)   |
| 41    | ang         | Угловые единицы измерения. Одно из следующего:<br><b>1</b> Градусы<br><b>2</b> Гоны<br><b>4</b> Mils    |
| 42    | dist        | Единицы измерения расстояний. Одно из следующего:<br><b>1</b> Метры<br><b>2</b> Футы                    |
| 43    | press       | Единицы измерения давления. Одно из следующего:<br><b>1</b> мм рт ст<br><b>2</b> In. Hg<br><b>3</b> гПа |
| 44    | temp        | Единицы измерения температуры. Одно из следующего:<br><b>1</b> по Цельсию<br><b>2</b> по Фаренгейту     |
| 45    | coor        | Порядок отображения координат. Одно из следующего:<br><b>1</b> NEZ<br><b>2</b> ENZ                      |
| 46    | <b>1</b>    | Не используется   |

### Запись инструмента

|              |       |       |       |       |          |         |              |              |              |
|--------------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| <b>01KI1</b> | instr | serNo | Instr | serNo | <b>1</b> | zero VA | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> |
|--------------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|

|        |              |   |
|--------|--------------|---|
| 1–5    | <b>01KI1</b> | Идентификатор записи инструмента (фиксированный текст)        |
| 6–21,  | instr        | Производитель и модель инструмента                            |
| 28–43  |              |   |
| 22–27, | serNo        | Серийный номер инструмента                                    |
| 44–49  |              |   |
| 50     | <b>1</b>     | Не используется   |
| 51     | zero VA      | Опорная точка отсчета вертикальных углов. Одно из следующего: |
|        | <b>1</b>     | Зенит   |
|        | <b>2</b>     | Горизонт  |
| 52–61, | <b>0.000</b> | Не используется   |
| 62–71, | <b>0.000</b> | Не используется   |
| 72–81, | <b>0.000</b> | Не используется   |

### Запись параметров станции

|             |       |          |         |           |    |      |
|-------------|-------|----------|---------|-----------|----|------|
| <b>02KI</b> | stnpt | northing | easting | elevation | hi | desc |
|-------------|-------|----------|---------|-----------|----|------|

|                            |             |   |
|----------------------------|-------------|---|
| 1–4                        | <b>02KI</b> | Идентификатор записи параметров станции (фиксированный текст) |
| 5–8 (2x),<br>5–20 (33)     | stnpt       | Номер точки станции   |
| 9–18 (2x),<br>21–36 (33)   | northing    | Широта станции  |
| 19–28 (2x),<br>37–52 (33)  | easting     | Долгота станции   |
| 29–38 (2x),<br>53–68 (33)  | elevation   | Высота станции  |
| 39–48 (2x),<br>69–84 (33)  | hi          | Высота инструмента  |
| 49–64 (2x),<br>85–100 (33) | desc        | Описание станции  |

### Запись параметров цели

|             |    |
|-------------|----|
| <b>03NM</b> | ht |
|-------------|----|

|                         |             |  |
|-------------------------|-------------|--|
| 1–4                     | <b>03NM</b> | Идентификатор записи параметров цели (фиксированный текст) |
| 5–14 (2x),<br>5–20 (33) | ht          | Высота цели  |

### Запись параметров задней точки

|      |       |      |        |    |
|------|-------|------|--------|----|
| 07KI | stnpt | bspt | bsazim | ha |
|------|-------|------|--------|----|

|                           |             |   |
|---------------------------|-------------|---|
| 1–4                       | <b>07KI</b> | Идентификатор записи параметров задней точки<br>(фиксированный текст) |
| 5–8 (2x),<br>5–20 (33)    | stnpt       | Номер точки станции   |
| 9–12 (2x),<br>21–36 (33)  | bspt        | Номер задней точки  |
| 13–22 (2x),<br>37–52 (33) | bsazim      | Азимут на заднюю точку  |
| 23–32 (2x),<br>53–68 (33) | ha          | Горизонтальный угол   |

### Запись координат

|      |    |          |         |           |      |
|------|----|----------|---------|-----------|------|
| 08KI | pt | northing | easting | elevation | desc |
|------|----|----------|---------|-----------|------|

|                           |             |  |
|---------------------------|-------------|--|
| 1–4                       | <b>08KI</b> | Идентификатор записи координат (фиксированный текст) |
| 5–8 (2x),<br>5–20 (33)    | pt          | Номер точки  |
| 9–18 (2x),<br>21–36 (33)  | northing    | Широта   |
| 19–28 (2x),<br>37–52 (33) | easting     | Долгота  |
| 29–38 (2x),<br>53–68 (33) | elevation   | Высота   |
| 39–54 (2x),<br>69–84 (33) | desc        | Код объекта  |

### Запись наблюдения

|      |       |    |    |    |    |      |
|------|-------|----|----|----|----|------|
| 09MC | stnpt | pt | sd | va | ha | desc |
|------|-------|----|----|----|----|------|

|                            |             |   |
|----------------------------|-------------|---|
| 1–4                        | <b>09MC</b> | Идентификатор записи наблюдений (фиксированный текст) |
| 5–8 (2x),<br>5–20 (33)     | stnpt       | Номер точки станции                                   |
| 9–12 (2x),<br>21–36 (33)   | pt          | Номер точки наблюдения                                |
| 13–22 (2x),<br>37–52 (33)  | sd          | Наклонное расстояние                                  |
| 23–32 (2x),<br>53–68 (33)  | va          | Вертикальный угол                                     |
| 33–42 (2x),<br>69–84 (33)  | ha          | Горизонтальный угол                                   |
| 43–58 (2x),<br>85–100 (33) | desc        | Код объекта   |

### Запись идентификатора проекта

|             |       |          |      |         |         |        |        |
|-------------|-------|----------|------|---------|---------|--------|--------|
| <b>10NM</b> | jobid | <b>1</b> | incZ | T&Pcorr | C&Rcorr | refcon | sealev |
|-------------|-------|----------|------|---------|---------|--------|--------|

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| 1–4  | <b>10NM</b> | Идентификатор записи проекта (фиксированный текст)    |
| 5–8 (2x),<br>5–20 (33)   | jobid       | Название проекта                                      |
| <i>Примечание – Следующие поля имеются только в формате SDR33.</i> |             |   |
| 21   | <b>1</b>    | Длина идентификатора точки                            |
| 22   | incZ        | 2D или 3D координаты. Одно из следующего:             |
|  | <b>1</b>    | 2D  |
|  | <b>2</b>    | 3D  |
| 23   | T&Pcorr     | Поправка за атмосферу. Одно из следующего:            |
|  | <b>1</b>    | Выкл  |
|  | <b>2</b>    | Вкл   |
| 24   | C&Rcorr     | Поправка за кривизну и рефракцию. Одно из следующего: |
|  | <b>1</b>    | Выкл  |
|  | <b>2</b>    | Вкл   |
| 25   | refcon      | Постоянная рефракции. Одно из следующего:             |
|  | <b>1</b>    | 0.132   |
|  | <b>2</b>    | 0.200   |
| 26   | sealev      | Поправка за уровень моря. Одно из следующего:         |
|  | <b>1</b>    | Выкл  |
|  | <b>2</b>    | Вкл   |

### Запись примечания

|             |      |
|-------------|------|
| <b>13NM</b> | note |
|-------------|------|

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 1–4  | <b>13NM</b> | Идентификатор записи примечания (фиксированный текст) |
| 5–64 | note        | Текст примечания                                      |

## Примеры данных

### Формат сырых данных Nikon

CO,Nikon RAW data format V2.00  
CO,B: EXAMPLE5  
CO,Description: SAMPLE DATA OF DOWNLOAD  
CO,Client: NIKON  
CO,Comments: YOKOHAMA PLANT  
CO,Downloaded 22-JUL-2007 18:56:10  
CO,Software: Pre-installed software version: 1.30  
CO,Instrument: Nikon NPR-352  
CO,Dist Units: Metres  
CO,Angle Units: DDDMMSS  
CO,Zero azimuth: North  
CO,Zero VA: Zenith  
CO,Coord Order: NEZ  
CO,HA Raw data: Azimuth  
CO,Tilt Correction: VA:ON HA:ON  
CO, EXAMPLE5 <JOB> Created 22-JUL-2007 07:09:21  
MC,1,,100.000,200.000,10.000,  
CO,Temp:20C Press:760mmHg Prism:0 22-JUL-2007 07:11:34  
ST,1,,,1.400,55.4500,55.4500  
F1,,,0.0000,90.0000,8.27:58  
SS,3,1.200,330.706,326.027,20.320,07:13:46,SIGN  
SS,4,1.250,379.193,300.847,29.084,07:14:24,TREE  
SS,5,1.218,363.344,328.032,30.105,07:14:57,TREE R  
SO,1003,,1.240,331.220,326.783,19.998,07:18:17,

### Формат координат Nikon

1,100.0000,200.0000,10.0000,  
2,200.0000,300.0000,20.0000,  
3,116.9239,216.9140,11.8425,TRAIN PLATFORM  
4,126.6967,206.2596,11.2539,RAMP  
11,100.0045,199.9958,10.0000,  
13,116.9203,216.9113,11.7157,  
14,126.6955,206.2579,10.9908,  
21,100.0103,199.9958,10.0000,  
31,100.0013,200.0005,10.0000,  
41,100.0224,200.0331,9.9000,  
43,116.9263,216.9165,11.8016,CURB  
44,126.7042,206.2871,10.8193,DITCH  
45,116.9266,216.9160,11.8028,  
46,126.7046,206.2845,10.8213,CP POINT

**Формат сырых данных SDR2x**

00NMSDR20V03-05 000023-Jul-2007 18:39:111211  
10NMTEST JOB  
01KI1 Nikon NPR332000000 Nikon NPR33200000012 0.000 0.000 0.000  
13NMDownloaded 23-Jul-2002 18:39:22  
13NMSftware: Pre-installed software version: 1.30  
13NMInstrument: Nikon NPR-332  
13NMDist Units: Metres  
13NMAngle Units: Degrees  
13NMZero azimuth: North  
13NMZero VA: Horizon  
13NMCoord Order: NEZ  
13NMClient:  
13NMDescription:  
13NM P\_509 <JOB> Created 23-Jul-2007 07:09:21  
08KI0001100.000 200.000 10.000  
08KI0002200.000 300.000 20.000  
02KI0001100.000 200.000 10.000 0.100  
07KI0001000245.0000 0.0000  
13F100000002<null> <null> 0.0000  
13F200000002<null> <null> 179.9639  
13NMBS Check HA:359.3525 Reset to HA: 0.0000 07:21:41  
13F10000000323.990 4.1694 0.0000  
13F20000000323.990 175.8403 180.0028  
03NM0.000  
13F10001000323.990 4.1653 359.9833 MAIN PLATFORM  
13F10001000427.445 2.4097 328.1958 RAMP  
13NMStart of 2-Pt Resection  
13F10000000427.445 2.4097 0.0000  
13F10000000323.991 4.1542 31.8042  
13F10000000427.430 1.8583 121.4306  
13F10000000323.976 3.8625 153.2306  
08KI0011100.005 199.996 10.000  
02KI0011100.005 199.996 10.000 0.100  
07KI0011000344.9980 0.0000

**Формат координат SDR2x**

00NMSDR20V03-05 000023-Jul-2007 18:40:111211  
10NMTEST JOB  
01KI1 Nikon NPR332000000 Nikon NPR332000000 0.000 0.000 0.000  
13NMDownloaded 23-Jul-2007 18:40:06  
13NMSftware: Pre-installed software version: 1.30  
13NMInstrument: Nikon NPR-332  
13NMDist Units: Metres  
13NMAngle Units: Degrees  
13NMZero azimuth: North  
13NMZero VA: Horizon  
13NMProjection correction: OFF  
13NMC&R correction: OFF  
13NMSea level correction: OFF  
13NMCoord Order: NEZ  
13NMClient:  
13NMDescription:  
13NMTilt Correction: VA:OFFHA:OFF  
13NM P\_0509 <JOB> Created 23-Jul-2007 07:09:21  
13NMPrism constant: 0  
08KI0001100.000 200.000 10.000  
08KI0002200.000 300.000 20.000  
13NMBacksight Check to Pt:2 HA:359.3525 07:21:39  
13NMBacksight Pt:2 Reset to HA: 0.0000 07:21:41  
08KI0003116.924 216.914 11.843 MAIN PLTFORM  
08KI0004126.697 206.260 11.254 RAMP  
13NMStart of 2-Pt Resection  
08KI0011100.005 199.996 10.000

# Сообщения об ошибках

В этой главе:

- Угол
- Задачи
- Связь
- Данные
- Менеджер проектов
- Программы
- Запись данных
- Поиск
- Настройки
- Разбивка
- Установка станции
- Ошибка системы

## Угол

### Установка станции должна быть сделана при КЛ/КП

Вы выбрали Угол>КЛ/КП не сделав измерения КЛ/КП при установке станции. Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран. Затем вернитесь в установку станции и произведите измерения на заднюю точку (BS) при КЛ/КП.

## Задачи

### Нет результата

Невозможно вычислить площадь, т.к. точки были введены в неверном порядке. Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем введите точки в правильном порядке.

### Повтор координат

Введены одинаковые точки или точки с координатами, идентичными ранее введенной точке.

Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем введите другую точку.

### Необходимы координаты XY

Введенная точка не содержит XY координат.

Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем введите точку, которая содержит XY координаты.

## Связь

Если ошибка обнаружена при загрузке данных, NPL-302 прекращает процесс загрузки и выводит одно из следующих сообщений.

### Проверьте данные

Обнаружены ошибки в загружаемых данных, такие как, например алфавитный символ, находящийся в значении координат.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

### **Повтор точки**

Попытка загрузки точки с существующим именем Т.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте точку данных с ошибкой.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Если существующая точка является UP, СС или МР записью и не имеет отношения к станции или задней точке, она будет заменена загружаемой записью. Сообщения об ошибке в этом случае не будет.

### **Имя Т более 20 символов**

Загружаемые данные содержат точку с именем или номером длиной более 20 символов.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

### **XYZ вне диапазона**

Значения загружаемых координат содержат более чем 13 знаков.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

## **Данные**

### **Нельзя редактировать текущую станцию**

Вы попытались редактировать текущую станцию.

*Примечание – Редактирование для текущей станции невозможно. Однако могут быть отредактированы записи старых станций. При этом инструмент не делает никаких перевычислений.*

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода имени кода/слова.

### **Нельзя редактировать ST/BS, относящиеся к этой точке**

Вы попытались редактировать координаты, относящиеся к текущим точке станции или задней точке (ST/BS). Нельзя редактировать координаты, относящиеся к текущим точке станции или задней точке (ST/BS).

Нажмите любую клавишу для возврата в экран просмотра данных.

### **Нельзя редактировать XYZ, полученные при измерении**

Вы попытались изменить координаты SO, SS, или СР записи. Нельзя изменить координаты SO, SS, или СР записей.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран.

### Удалить XYZ стн

Вы попытались удалить запись координат, относящиеся к текущим точке станции или задней точке (ST/BS). Необходимо подтвердить, что вы действительно хотите удалить запись координат, относящиеся к текущим точке станции или задней точке (ST/BS).

| Чтобы ...                                       | Нажмите ...                               |
|---|---|
| удалить XYZ                                     | Программную кнопку <b>Удал</b>            |
| вернуться к предыдущему экрану без удаления XYZ | [ESC] или программную кнопку <b>Прерв</b> |

## Менеджер проектов

### Зад. невозм.

Вы попытались установить в качестве контрольного текущий проект.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран. Затем выберите другой проект.

### Не могу создать

Для создания проекта или записи точки нет свободного места.

Нажмите любую клавишу для возврата в менеджер проектов. Затем удалите старые проекты при помощи программной клавиши **Удал**.

### Существ. зад.

Вы ввели имя для нового проекта, которое уже существует.

Нажмите любую клавишу и измените имя для нового проекта.

### 32 проекта макс

Вы попытались создать новый проект, а в памяти уже хранится 32 проекта.

Нажмите любую клавишу для возврата в менеджер проектов. Затем удалите старые проекты при помощи программной клавиши **Удал**.

## Программы

### Нет Уст. СТН

Вы не выполнили установку станции или проверку ЗТ перед входом в функции Программ.

| Чтобы ...                              | Нажмите ...              |
|--|--------------------------|
| перейти к меню установки<br>станции    | [2] или выберите Уст.СТН |
| вернуться в главный экран<br>измерений | [ESC]                    |
| перейти в меню Программы               | [1] или выберите Продолж |



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Выбор опции **Продолж не восстанавливает** запись последней станции. Используйте эту опцию только в том случае, если вы уверены, предыдущие координаты станции и текущая ориентация горизонтального угла верны. В противном случае, записи в программных функциях будут неверными.

### Требуются XY и Z корд.

Для функции S-План требуются XYZ координаты.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем введите 3D координаты точки.

## Запись данных

### Память заполнена

Заполнена память для хранения данных.

Нажмите любую клавишу для возврата в главный экран измерений. Затем:

| Чтобы ...               | перейдите в ... |
|-------------------------|-----------------|
| удалить ненужные данные | МЕНЮ > Данные   |
| удалить проекты         | МЕНЮ > Проекты  |

### ПОВТ. ТЧК

Вы попытались записать уже имеющуюся в текущем проекте точку. Имеющиеся записи координат не могут быть перезаписаны данными измерений.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Измените точку.

### Повт. ТЧК

При вводе точки вы попытались записать уже имеющуюся в текущем проекте запись, такую как SS, SO или CR. Существующая запись SS, SO или CR может быть перезаписана данными измерений.

| Чтобы ...  | Нажмите ...                               |
|--|---|
| вернуться в экран ввода точки                        | [ESC] или программную кнопку <b>Прерв</b> |
| записать сырье данные и обновить<br>данные координат | программную кнопку <b>XYZ</b>             |
| записать только сырье данные                         | программную кнопку <b>RAW</b>             |

### Не откры. Пркт

Нет открытого проекта.

| Чтобы ...                                  | Нажмите ...                          |
|--|--------------------------------------|
| открыть список проектов для выбора из него | [1] или выберите <b>Выбрать пркт</b> |
| создать новый проект                       | [2] или выберите <b>Создать пркт</b> |
| вернуться к предыдущему экрану             | [ESC]                                |

### Нет Уст.СТН

В текущем проекте нет записей станции или установка станции или проверка ЗТ не были сделаны после перезагрузки программы.

| Чтобы ...                      | Нажмите ...   |
|--------------------------------|---|
| продолжить запись              | [1] или выберите <b>Continue</b> . Если запись станции уже имеется в проекте, появится сообщение <b>CO, Использовать текущую ориентацию</b> . |
| перейти в меню Уст.СТН         | [2] или выберите <b>Уст.СТН</b>   |
| вернуться к предыдущему экрану | [ESC]   |

### Вне диапазона

Попытка записать координату длиной более чем 13 цифр.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран. Проверьте координаты текущей станции.

## Поиск

### ТЧ не найдена

Нет точки, удовлетворяющей заданному критерию поиска.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки.

Это сообщение может появляться в различных функциях, таких как Установка станции или Вынос в натуру, где вводится номер точки или код T/CD.

## Настройки

### Настройки проекта были изменены

Вы изменили один или более параметров проекта:

- В экране "Угол" - "НульVA" или НА (см. Угол, стр. 115)
- В экране "Расстояние" - "Масштаб", "Коррекция Т-Д", "Ур.моря" или "Рефракция" (см. Расстояние, стр. 116)
- В экране "Координаты" - "Порядок" или "Нуль А3" (см. Координаты, стр. 118)
- В экране "Единицы" - "Угол", "Расст", "Темп" или "Давление" (см. Единицы, стр. 119)

| Чтобы ...   | Нажмите ...   |
|---|---|
| отменить изменение параметров проекта                           | [ESC] или программную кнопку <b>Прерв.</b><br>Текущий проект остается открытим. |
| закрыть текущий проект и сохранить изменения параметров проекта | [ENT] или программную кнопку <b>OK</b>  |

**Примечание – Для записи точки, с использованием новых параметров, создайте новый проект с новыми параметрами.**

## Разбивка

### Ошибка ввода

Стиль имени точки в поле "От" отличается от стиля точки, используемого в поле "До". Например, в поле "От" введено "1", а в поле "До" - "A200".

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода От/ До. Заново введите имена точек, используя одинаковый стиль в обоих полях.

### Нет Уст. СТН

Вы не выполнили установку станции или проверку ЗТ перед входом в функции Разбивки.

| Чтобы...                            | Нажмите ...                     |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| перейти к меню установки станции    | [2] или выберите <b>Уст.СТН</b> |
| вернуться в главный экран измерений | [ESC]                           |
| перейти в меню Разбивка             | [1] или выберите <b>Продолж</b> |



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –** Выбор опции **Продолж не восстанавливает** запись последней станции. Используйте эту опцию только в том случае, если вы уверены, предыдущие координаты станции и текущая ориентация горизонтального угла верны. В противном случае, записи в программных функциях будут неверными.

## Установка станции

### Расчет невозможен, необходимо дополнительное измерение

Вычисление станции невозможно, ошибка при вычислении засечки. Это сообщение может появиться после удаления точки в экране просмотра измерений.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Сделайте повторное измерение для перевычисления координат станции.

### Повтор координат

Введенные точка или координаты идентичны координатами станции или одинаковые координаты двух точек в засечке.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте другую точку.

### Мало места

Не достаточно памяти для записи станции при запуске любой функции Установки станции.

| Чтобы ...                           | Нажмите ...   |
|-------------------------------------|---|
| вернуться в главный экран измерений | [ESC] или программную кнопку <b>Прерв</b> . Используйте программную кнопку <b>Удал</b> в Менеджере проектов для удаления ненужных проектов. |
| продолжить                          | [ENT] или программную кнопку <b>OK</b> . Вы не можете быть уверены в записи всего процесса.   |

### Требуются XY коорд

Введенная точка станции или задняя точка ST/BS не содержит N/E координат.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте точку, имеющую N/E координаты.

### Требуются Z коорд

Введенная точка высотного репера не содержит Z координату.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте точку, имеющую Z координату.

## Ошибка системы

### =Системная ошибка=

Система обнаружила внутреннюю ошибку, связанную с работой системы на нижнем уровне.

Нажмите любую клавишу для выключения инструмента. После отображения этого сообщения система будет перезагружена. Если вам по-прежнему необходимо отснять точки на этой площадке, включите инструмент и повторите процедуры открытия проекта и установки станции.

Данные, сохраненные до появления этой ошибки, будут гарантированно сохранены в файле проекта.

Если эта ошибка будет часто повторяться, свяжитесь с вашим дилером или службой технической поддержки Trimble и продиктуйте сообщение, отображаемое на экране ниже строки **Системная ошибка**.

