

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Тахеометр Spectra Precision® FOCUS® 6+ 2"

Версия 1.0  
Редакция В  
Сентябрь 2014 г.



# Правовая информация

## Контактная информация

Spectra Precision  
10368 Westmoor Drive  
Westminster, CO 80021  
USA (США)  
Тел.: +1-720-587-4700  
888-477-7516 (бесплатный звонок в США)  
sales@spectraprecision.com

## Правовая информация

### Авторские права и товарные знаки

© 2006-2014 г., Nikon-Trimble Co. Limited. Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Spectra Precision, логотип Spectra Precision, FOCUS и логотип FOCUS являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Spectra Precision, зарегистрированными в США и в других странах.

Словесный знак и логотипы Bluetooth являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков осуществляется компанией Nikon-Trimble Co. Limited в соответствии с лицензией.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

### Информация о выпуске

Это издание: «Тахеометр Spectra Precision FOCUS 6+ 2''  
Руководство пользователя », дата выпуска: Сентябрь 2014 г.,  
(редакция В). В настоящем руководстве описывается тахеометр  
Spectra Precision FOCUS 6+ 2'' версии 1.0.

### Производитель

Nikon-Trimble Co., Ltd.  
Technoport Mituseimei Bldg.  
16-2, Minamikamata 2-chome, Ota-ku  
Tokyo 144-0035 Japan (Япония)

### Информация об ограниченной гарантии на изделие

Сведения об ограниченной гарантии на изделие см. в гарантийном талоне, прилагающемся к данному изделию Spectra Precision. Или обратитесь к местному авторизованному дистрибьютору продукции Spectra Precision.

### Примечания

Заявление об устройстве класса В. Информация для пользователей. Данный прибор прошел испытания и признан соответствующим ограничениям на цифровые устройства Класса В согласно Части 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и в случае установки и эксплуатации с нарушением инструкций может создавать помехи для радиосвязи. Однако нельзя гарантировать отсутствие помех в отдельных случаях даже при правильной установке. Если данный прибор создает помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем включения и выключения прибора, пользователю следует устранить помехи следующими способами:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между данным прибором и приемником;
- подключить данный прибор к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- обратиться за помощью к продавцу прибора или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Изменения и модификации, явно не утвержденные производителем или органом, регистрирующим данное оборудование, могут привести к аннулированию права на эксплуатацию данного прибора в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Данный прибор сертифицирован на соответствие ограничениям для персональных компьютеров и периферийных устройств Класса В согласно подразделу В части 15 правил FCC. К данному прибору допускается подключать только периферийные устройства (компьютерные устройства ввода-вывода, терминалы, принтеры и т.п.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса В. Эксплуатация с несертифицированными компьютерами и (или) периферийными устройствами может привести к возникновению помех для приема радио- и телевизионных сигналов. Подключение некранированных интерфейсных

кабелей к данному прибору аннулирует сертификацию FCC для данного прибора и может привести к возникновению помех, уровень которых превышает установленные FCC ограничения для данного прибора. Предупреждаем, что любые изменения и модификации, явно не утвержденные стороной, ответственной за выполнение нормативных требований, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного прибора.

## Канада

Данный цифровой прибор не превышает пределов излучения радиопомех, установленных для устройств класса В нормативами по радиопомехам Министерства связи Канады.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique dicté par le Ministre des Communications du Canada.

## Европа

Данный прибор прошел испытания и признан соответствующим требованиям к устройствам Класса В, согласно Директиве Европейского Союза 89/336/ЕЕС по ЭМС, и таким образом, отвечает требованиям для маркировки CE и для продажи в пределах Европейской экономической зоны (ЕЕА). Данные требования разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования в жилых и коммерческих условиях.



## Представитель в Европе

Trimble GmbH  
Am Prime Parc 11  
65478 Raunheim, Germany (Германия)

## Австралия и Новая Зеландия

Данный прибор соответствует нормативным требованиям Австралийского департамента связи (ACA) по электромагнитной совместимости и, таким образом, отвечает требованиям для маркировки C-Tick и для продажи на территории Австралии и Новой Зеландии.



## Тайвань. Требования к переработке батарей

Изделие содержит съемную никель-металлогидридную батарею. В соответствии с тайваньскими нормативными требованиями использованные батареи подлежат переработке.



## 汚措珍惠能潤

## Информация для потребителей из Европейского союза

Для получения инструкций и дополнительной информации по переработке изделия посетите веб-сайт [www.spectraprecision.com/ev.shtml](http://www.spectraprecision.com/ev.shtml).

Переработка в Европе. По вопросам переработки отработанного электрического и электронного оборудования и изделий Spectra Precision, работающих от электричества, (WEEE) следует обратиться по телефону +31 497 53 24 30 к специалисту по WEEE (WEEE Associate). Или отправьте письменный запрос на получение инструкций по переработке по адресу:  
Spectra Precision Europe BV  
c/o Menlo Worldwide Logistics  
Meerheide 45  
5521 DZ Eersel, NL (Нидерланды)



#### Заявление о соответствии стандартам

Компания Spectra Precision Limited  
10368 Westmoor Drive  
Westminster, CO 80021  
United States of America (Соединенные Штаты  
Америки)  
+1-720-587-4700

заявляет с полной ответственностью, что изделие:  
FOCUS 6+ 2"  
соответствует части 15 правил FCC.

Эксплуатация допускается при соблюдении  
следующих двух условий:

- (1) данный прибор не должен вызывать вредных помех; и
- (2) данный прибор должен принимать любые помехи, включая помехи, которые могут нарушить его работу.

#### Информация для дополнительного модуля Bluetooth США

Соответствует требованиям FCC, часть 15, подраздел C/RSS-210, бюллетень OET 65, дополнение C.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.** Любые изменения и модификации, явно не утвержденные стороной, ответственной за выполнение нормативных требований, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Данный прибор прошел испытания и признан соответствующим ограничениям Класса В для цифровых устройств согласно части 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и в случае установки или эксплуатации с нарушением инструкций может создавать помехи для радиосвязи. Однако нельзя гарантировать отсутствие помех в отдельных случаях даже при правильной установке. Если данный прибор создает помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем включения и выключения прибора, пользователю следует устранить помехи следующими способами:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между данным прибором и приемником;
- подключить данный прибор к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- обратиться за помощью к продавцу прибора или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

#### Канада

*Директива RSS-210 по устройствам низкой мощности*

Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данный прибор не должно вызывать вредных помех; и (2) данный прибор должен принимать любые помехи, включая помехи, которые могут нарушить его работу.

#### Страны Европейского Союза, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Турция и Швейцария

*Соответствует стандартам EN300 328, EN50360*

Настоящим компания Nikon-Trimble Co., Ltd. заявляет, что данный прибор соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC.

С заявлением о соответствии можно ознакомиться на веб-сайте <http://www.nikon-trimble.com/>

#### Соответствие требованиям к воздействию радиочастотного излучения

- Для выполнения требований FCC/IC к воздействию радиочастотного излучения между антенной данного прибора и всеми людьми необходимо соблюдать расстояние не менее 20 см.
- Данный передатчик не допускается размещать или эксплуатировать совместно с какими-либо другими антеннами и передатчиками.



# Техника безопасности

Перед использованием тахеометра Spectra Precision® FOCUS® 6+ 2", для обеспечения личной безопасности, внимательно и в полной мере ознакомьтесь с этим руководством. Хотя продукция фирмы Nikon разработана для обеспечения максимальной безопасности при ее использовании, некорректное обращение с приборами или игнорирование инструкции по эксплуатации может привести к травмам персонала или повреждениям оборудования.

Вам также необходимо прочесть документацию к другому оборудованию, которое вы используете совместно с электронным тахеометром FOCUS 6+ 2".

***Примечание** – Всегда храните это руководство рядом с прибором для быстрого доступа к требуемой информации.*

## Предупреждения и предосторожения

Для отображения информации о безопасности, приняты следующие соглашения:



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Предупреждение сигнализирует вам о ситуации, которая может стать причиной смерти или серьезного вреда.

---



---

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Предостережение сигнализирует вам о ситуации, которая может причинить вред или уничтожение имущества.

---

Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям.

## Предупреждения

Перед использованием инструмента ознакомьтесь со следующими предупреждениями и всегда следуйте их инструкциям:



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не смотрите в зрительную трубу на солнце - это может привести к повреждению глаз.

---



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – В инструментах FOCUS 6+ 2" не предусмотрена взрывозащитная конструкция. Не используйте инструмент на угольных шахтах, в местах загрязненных угольной пылью или вблизи других горючих веществ.

---



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не разбирайте, не изменяйте и не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Это может привести к возгоранию прибора, или вы можете получить электрический удар или ожог.

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Такие действия могут привести к поражению электрическим током, получению ожогов или к возгоранию прибора. Также может снизиться точность прибора.

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Используйте *только* зарядное устройство и сетевой блок питания, поставляющиеся с инструментом. **Не** используйте любые другие зарядные устройства, это может привести к возгоранию батареи или взрыву.

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Во время зарядки батареи не накрывайте зарядное устройство и сетевой блок питания материалом или тканью, это может привести к перегреву. Будьте внимательны, зарядное устройство достаточно сильно излучает тепло.

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не заряжайте батарею в сырых или пыльных местах, на прямом солнечном свете и близко от источников тепла. Не заряжайте батарею, если она сырая. Это может привести к удару током, перегреву или возгоранию батареи.

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Несмотря на то, что батарея снабжена автоматом размыкания при коротком замыкании её контактов, необходимо заботиться о том, чтобы не допускать короткого замыкания выводов. Короткое замыкание может вызвать возгорание батареи или привести к ожогу.

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не нагревайте и не жгите батарею. Это может привести к утечке химического вещества или повреждению корпуса и стать причиной серьезных повреждений.

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – При хранении батареи или зарядного устройства, чтобы избежать короткого замыкания, изолируйте контакты предохранительной тесьмой. Отсутствие изоляции может привести к короткому замыканию и стать причиной возгорания, ожога или привести к поломке инструмента.

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Батарея сама по себе не является водонепроницаемой. Защищайте батарею от влаги, когда вынимаете ее из инструмента. Попадание воды в батарею может быть причиной ее возгорания.

---

## Предостережения

Перед использованием инструмента ознакомьтесь со следующими предостережениями и всегда следуйте их инструкциям:



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Использование органов управления, настройки или выполнение действий не в соответствии с их назначением может вызвать опасное излучение.

---



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Металлические ножки штатива очень острые, вы можете пораниться. Будьте осторожны при переноске и установке штатива.

---



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Проверьте плечевой ремень и его застежку перед переносом штатива или инструмента, закрытого в транспортировочном ящике. Повреждение ремня или не до конца застегнутая пряжка могут стать причиной случайного падения инструмента, что может нанести вред инструменту и вам.

---



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Перед установкой штатива удостоверьтесь, что ножки штатива хорошо закреплены. В противном случае вы по дороге можете поранить руку или ногу острием ножки штатива.

---



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – После установки прибора на штатив крепко затяните закрепительные винты на ножках штатива. В противном случае при падении штатива инструмент может получить повреждение или нанести вред вам.

---



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – После установки прибора на штатив, крепко затяните становой винт трегера. В противном случае инструмент может упасть и получить повреждения или нанести вред вам.

---



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Затяните зажимной винт трегера. Если он недостаточно закреплен, трегер может упасть, когда вы станете поднимать инструмент, что может причинить вред вам или инструменту.

---



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Надежно затяните винт крепления основания прибора. Если винт не затянут, основание может отделиться или упасть, когда вы будете поднимать инструмент, что может причинить вред вам и инструменту.

---



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Не складывайте предметы на транспортировочном ящике и не используйте его вместо стула. Пластиковый транспортировочный ящик неустойчив, его поверхность скользкая. Вы можете упасть и удариться или предметы могут разбиться.

---



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Система инструмента может прекратить работу при обнаружении сильного электромагнитного излучения, чтобы избежать ошибок в измерениях. В этом случае выключите инструмент и устранили источник электромагнитного излучения. Затем снова включите инструмент и продолжите работу.

---

---

## Аккумуляторные литий-ионные батареи



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не допускайте повреждения аккумуляторной литий-ионной батареи. Повреждение батареи может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу. Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения. Признаками повреждения могут быть обесцвечивание, деформация и утечка электролита батареи.
  - Не утилизируйте батарею в огне, не подвергайте батарею воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
  - Не погружайте батарею в воду.
  - Не используйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду.
  - Не роняйте и не пробивайте батарею.
  - Не вскрывайте батарею и не замыкайте ее контакты.
- 



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не дотрагивайтесь до аккумуляторной литий-ионной батареи с признаками протечки. Внутри батареи находится едкий электролит, контакт с которым может причинить вред здоровью и (или) материальный ущерб. Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Если батарея протекает, избегайте контакта с жидкостью из батареи.
  - Если жидкость из батареи попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. Не трите глаза!
  - Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду незамедлительно смойте жидкость из батареи чистой водой.
- 



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Заряжайте и эксплуатируйте аккумуляторную литий-ионную батарею в строгом соответствии с инструкциями. Зарядка и использование батареи с неразрешенным оборудованием может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу. Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения или протечки.
  - Заряжайте литий-ионную батарею только в предназначенных для этого приборах. Выполняйте все инструкции, поставляющиеся с зарядным устройством для батареи.
  - При перегреве или появлении дыма следует прекратить зарядку батареи.
  - Используйте батарею только в предназначенных для нее приборах.
  - Используйте батарею только по прямому назначению и в соответствии с документацией прибора.
-



---

## Безопасность при работе с излучающим прибором

Инструмент FOCUS 6+ 2” является лазерным прибором класса 3R в соответствии со следующим стандартом: IEC60825-1, Am2 (2001): «Безопасность лазерных приборов».

Использование лазерного оборудования класса 3R может представлять опасность.

Меры предосторожности. Для предотвращения опасных ситуаций все пользователи должны неукоснительно выполнять меры предосторожности и контроля, указанные в стандарте IEC60825-1 (2001-08) соотв. EN60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001, на **безопасном расстоянии**<sup>1</sup>; в частности, как описано в настоящем документе.



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Лазерное оборудование разрешается устанавливать, настраивать и эксплуатировать только квалифицированному и подготовленному персоналу.

---



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Места использования данных лазеров должны быть обозначены соответствующим предупреждающим знаком о лазерной излучении.

---



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Необходимо принять меры предосторожности, чтобы люди не смотрели на лазерный луч непосредственно или без оптического инструмента.

---



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Лазерный луч должен прерываться в конце своего полезного пути и обязательно должен прерываться, если опасный путь луча выходит за пределы (**безопасное расстояние**<sup>1</sup>) участка, на котором за наличием и работой персонала ведется наблюдение с целью его защиты от лазерного излучения.

---



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Путь лазерного луча должен проходить значительно ниже или выше уровня глаз, если это возможно.

---



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Когда лазерный прибор не используется он должен храниться в месте, недоступном для неуполномоченного персонала.

---



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять (даже случайно) лазерный луч класса 3R на зеркальные отражающие поверхности, например призмы, металлические предметы и окна. Необходимо принять особые меры предосторожности для исключения подобных ситуаций.

---

<sup>1</sup> Безопасное расстояние – это расстояние от лазера, на котором лазерное излучение или энергетическая экспозиция имеет максимально допустимую величину, воздействию которой может подвергаться персонал без угрозы здоровью.

---

**Таблица 1.1 Характеристики лазерного излучения**

<b>Лазерный указатель</b>	
Длина волны	630-680 нм
Выходная мощность	CW $P_o \leq 4,75$ мВт

---

<b>Дальномер в безотражательном режиме</b>	
Длина волны	630-680 нм
Выходная мощность	$P_p \leq 8,75$ мВт $P_o \leq 4,75$ мВт
Ширина импульса	1,2 нс/400 МГц - 1,6 нс/320 МГц

---

<b>Дальномер в режиме измерения по призме</b>	
Длина волны	630-680 нм
Выходная мощность	$P_p \leq 0,037$ мВт $P_o \leq 0,02$ мВт
Ширина импульса	1,2 нс/400 МГц - 1,6 нс/320 МГц

---

<b>Лазерный отвес (дополнительно)</b>	
Длина волны	635 нм
Выходная мощность	CW $P_o < 1.0$ мВт

---

**Таблица 1.2 Стандарты**

<b>Евросоюз</b>	EN60825-1/Am.2 : 2001 (IEC60825-1/Am.2 : 2001): Класс 3R
<b>США</b>	FDA21CFR Часть 1040 Разделы 1040.10 и 1040.11 (за исключением изменений Laser Notice No.50, датированных 24 июня 2007 г.)

---


Этикетки




Лазерный указатель и дальномер



Лазерный отвес (дополнительно)

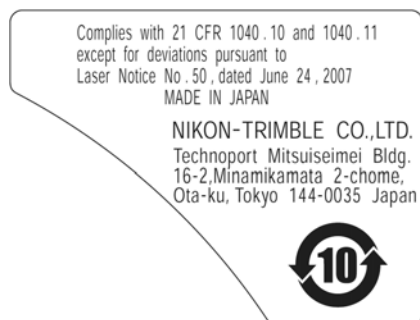

CFR

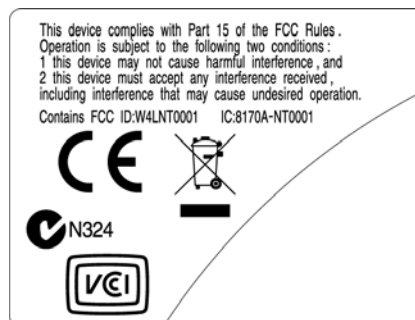

FCC



# Содержание

<b>1</b>	<b>Техника безопасности</b>	<b>5</b>
	Предупреждения и предосторожения	5
	Предупреждения	5
	Предостережения	6
	Аккумуляторные литий-ионные батареи	8
	Безопасность при работе с излучающим прибором	9
<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>19</b>
	Внешний вид инструмента	20
	Хранение	22
<b>2</b>	<b>Подготовка к работе</b>	<b>25</b>
	Распаковка и упаковка инструмента	26
	Распаковка	26
	Упаковка	26
	Зарядка батареи	26
	Отсоединение и присоединение батареи	30
	Установка штатива	31
	Центрирование	32
	Центрирование с помощью оптического отвеса	32
	Центрирование с помощью лазерного отвеса	33
	Центрирование при помощи свинцового отвеса	33
	Нивелировка	34
	Наведение	35
	Установка режима измерения и подготовка цели	36
	Измерения с отражателем	36
	Измерения в безотражательном режиме	37
	Подготовка отражательной марки	38
	Сборка призмного отражателя	39
	Юстировка переходника трегера по высоте	40
	Изменение направления отражателя	40
	Установка постоянной призмы	40
	Установка положения визирной марки отражателя	41
	Измерения при КЛ и КП	41
<b>3</b>	<b>Работа с прибором</b>	<b>43</b>
	Включение и выключение инструмента	44
	Включение инструмента	44
	Выключение инструмента	44
	Изменение региональных настроек	45
	Экран и функции клавиш	47
	Панель состояния	49
	Подсветка экрана, лазерный указатель, звуковой сигнал и настройка контраста	50
	Клавиша <b>DSP</b>	51
	Клавиша <b>MODE</b>	53
	Клавиша <b>COD</b>	54
	Клавиша <b>HOT</b>	55
	Индикатор пузырькового уровня	57

Лазерный отвес . . . . .	.58
Клавиши [USR] . . . . .	.58
Клавиша [DAT] . . . . .	.60
Экран списка . . . . .	.60
Ввод данных . . . . .	.61
Ввод имени или номера точки . . . . .	.61
Ввод кодов . . . . .	.64
<i>Дополнительные возможности: Поиск кодов по первому символу</i> . . . . .	.66
Ввод значений в футах и дюймах. . . . .	.66
Проекты . . . . .	.67
Создание нового проекта . . . . .	.67
Измерение расстояний . . . . .	.69
Наведение на призмный отражатель . . . . .	.69
Измерение расстояний . . . . .	.70
Параметры измерений . . . . .	.71
<b>4 Применение . . . . .</b>	<b>73</b>
Сброс ГК (горизонтального угла) и угловые измерения. . . . .	.74
Установка горизонтального угла в 0 . . . . .	.74
Ввод горизонтального угла . . . . .	.74
Запись передней точки после повторных угловых измерений . . . . .	.74
Измерение при КЛ/КП . . . . .	.75
Удержание горизонтального угла. . . . .	.76
Установка станции . . . . .	.76
Установка станции по точке с известными координатами или азимутом . . . . .	.76
<i>Дополнительная функция: измерение при КЛ и КП</i> . . . . .	.78
Установка станции с использованием обратной засечки на известные точки. . . . .	.80
<i>Дополнительные возможности: просмотр и удаление измерений засечки</i> . . . . .	.82
Быстрая установка станции без ввода координат . . . . .	.83
Определение высоты станции . . . . .	.84
Контроль и восстановление направления на заднюю точку . . . . .	.84
Засечка по двум точкам вдоль известной линии. . . . .	.86
Разбивка . . . . .	.88
Вынос в натуру точки по углу и расстоянию . . . . .	.88
Вынос в натуру точки по координатам . . . . .	.90
<i>Дополнительные возможности: задание списка точек по диапазону их имен</i> . . . . .	.92
Вынос в натуру створа . . . . .	.92
Вынос в натуру линии . . . . .	.93
Кнопка Программы. . . . .	.95
Измерение расстояния и величин смещения вдоль заданной линии . . . . .	.95
Определение расстояние и смещение относительно круговой кривой. . . . .	.97
Удаленное измерение расстояний . . . . .	.99
Измерение высот недоступных объектов . . . . .	101
Измерение расстояния и смещения в вертикальной плоскости . . . . .	102
Измерение расстояния и смещения в наклонной плоскости . . . . .	104
Запись измеренных данных . . . . .	105
Запись данных из любого экрана измерений . . . . .	105
Вывод данных на СОМ порт. . . . .	106

Измерение смещений . . . . .	107
Измерение линейных смещений . . . . .	107
Измерение с угловым смещением . . . . .	108
Веха с двумя призмами . . . . .	108
Продолжение линии по смещению горизонтального угла (+Линия) . . . . .	109
Ввод горизонтального расстояния после измерения угла . . . . .	110
Вычисление угловой точки (Угол) . . . . .	111
Измерение центра окружности (Окруж) . . . . .	113
Продление наклонного расстояния . . . . .	114
<b>5 Описание меню . . . . .</b>	<b>115</b>
Введение . . . . .	116
Менеджер проектов. . . . .	116
Открытие существующего проекта . . . . .	116
Создание нового проекта . . . . .	117
Удаление проекта . . . . .	118
Настройка контрольного проекта. . . . .	118
Просмотр информации о проекте. . . . .	119
Импорт проекта . . . . .	120
Экспорт проекта . . . . .	121
Задачи (координатная геометрия) . . . . .	122
Обратная задача: вычисление угла и расстояния по двум точкам с известными координатами . . . . .	122
Вычисления и ввод координат вручную . . . . .	124
Вычисление площади и периметра . . . . .	126
<i>Расширенные возможности: ввод диапазона точек</i> . . . . .	127
Вычисление координат точки по линии и смещению . . . . .	128
Расчет координат с использованием функций пересечения . . . . .	129
<i>Расширенные возможности: Ввод смещения угла и расстояния</i> . . . . .	133
Настройки . . . . .	134
Угол . . . . .	134
Расстояние . . . . .	134
Координаты . . . . .	136
Энергосбережение . . . . .	137
Связь . . . . .	137
Разбивка . . . . .	137
Единицы . . . . .	137
Запись . . . . .	138
Прочие параметры . . . . .	138
Вид/Ред . . . . .	140
Просмотр записей . . . . .	140
Удаление записей . . . . .	144
Редактирование записей . . . . .	145
Поиск записей . . . . .	148
Ввод координат . . . . .	150
Список имен точек и список кодов . . . . .	150
Связь . . . . .	154
Разгрузка данных . . . . .	154

Загрузка координат . . . . .	154
<i>Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки</i> . . . . .	156
Загрузка списка имен точек или кодов. . . . .	156
Кнопки быстрого доступа . . . . .	158
Настройки клавиши <b>MSR</b> . . . . .	158
Настройки клавиши <b>DSP</b> . . . . .	158
Настройки клавиши <b>USR</b> . . . . .	159
Настройки клавиши <b>S-O</b> . . . . .	159
Настройки клавиши <b>DAT</b> . . . . .	159
Юстировка . . . . .	160
Время . . . . .	160
Съемное запоминающее устройство (USB-накопитель). . . . .	161
Отображение файлов со внешнего запоминающего устройства . . . . .	161
Копирование проекта со съемного запоминающего устройства . . . . .	162
Переключение представления списка файлов на съемном запоминающем устройстве. . . . .	162
<b>6 Поверки и юстировка . . . . .</b>	<b>163</b>
Юстировка электронного уровня . . . . .	164
Поверка и юстировка круглого уровня . . . . .	164
Поверка и юстировка оптического (лазерного) центрира . . . . .	164
Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка . . . . .	165
Поверка . . . . .	165
Юстировка . . . . .	165
Поверка постоянной инструмента . . . . .	166
Поверка лазерного указателя (опция) . . . . .	168
<b>7 Технические характеристики . . . . .</b>	<b>169</b>
Инструмент . . . . .	170
Зрительная труба. . . . .	170
Дальность измерений . . . . .	170
Точность измерения расстояния . . . . .	170
Интервалы измерений . . . . .	171
Угловые измерения . . . . .	171
Компенсатор . . . . .	171
Микрометрический винт . . . . .	171
Треггер . . . . .	171
Уровень . . . . .	171
Оптический центрир . . . . .	172
Лазерный центрир (опция). . . . .	172
Экран и клавиатура . . . . .	172
Соединение инструмента . . . . .	172
Аккумуляторная батарея . . . . .	172
Температурный диапазон . . . . .	173
Размеры . . . . .	173
Вес . . . . .	173
Защита от воздействия окружающей среды . . . . .	173
Стандартные компоненты . . . . .	174
Разъем для внешних устройств . . . . .	174



<b>8</b>	<b>Связь</b> . . . . .	<b>177</b>
	Загрузка данных координат . . . . .	178
	Настройки . . . . .	178
	Формат записи . . . . .	178
	Загрузка списка точек и списка кодов . . . . .	180
	Настройки . . . . .	180
	Формат файла . . . . .	180
	Пример данных . . . . .	181
	Разгрузка данных . . . . .	182
	Настройки . . . . .	182
	Формат сырых данных Nikon . . . . .	182
	Форматы записей SDR2x и SDR33 . . . . .	185
	Примеры данных. . . . .	189
<b>9</b>	<b>Системная диаграмма</b> . . . . .	<b>193</b>
	Компоненты системы . . . . .	194
<b>10</b>	<b>Сообщения об ошибках</b> . . . . .	<b>197</b>
	Угол . . . . .	198
	Задачи . . . . .	198
	Связь. . . . .	198
	Данные. . . . .	199
	Менеджер проектов. . . . .	200
	Программы. . . . .	201
	Запись данных . . . . .	201
	Поиск . . . . .	202
	Настройки . . . . .	203
	Разбивка . . . . .	203
	Установка станции . . . . .	204
	Ошибка системы . . . . .	205



# Введение

## В этой главе:

- [Внешний вид инструмента](#)
- [Хранение](#)

Благодарим вас за приобретение этого оборудования.

Эта инструкция написана для пользователей, использующих тахеометр FOCUS 6+ 2". Внимательно прочтите эту инструкцию перед работой с тахеометром FOCUS 6+ 2".

Обратите особое внимание на предупреждения и предостережения, приведенные в разделе Техника безопасности в начале руководства. Также прочитайте инструкции по хранению инструмента. Дополнительную информацию смотрите в разделе [Хранение, стр. 22](#).

## Внешний вид инструмента

На Рис. 1.1 и Рис. 1.2 показаны основные элементы конструкции тахеометра FOCUS 6+ 2".

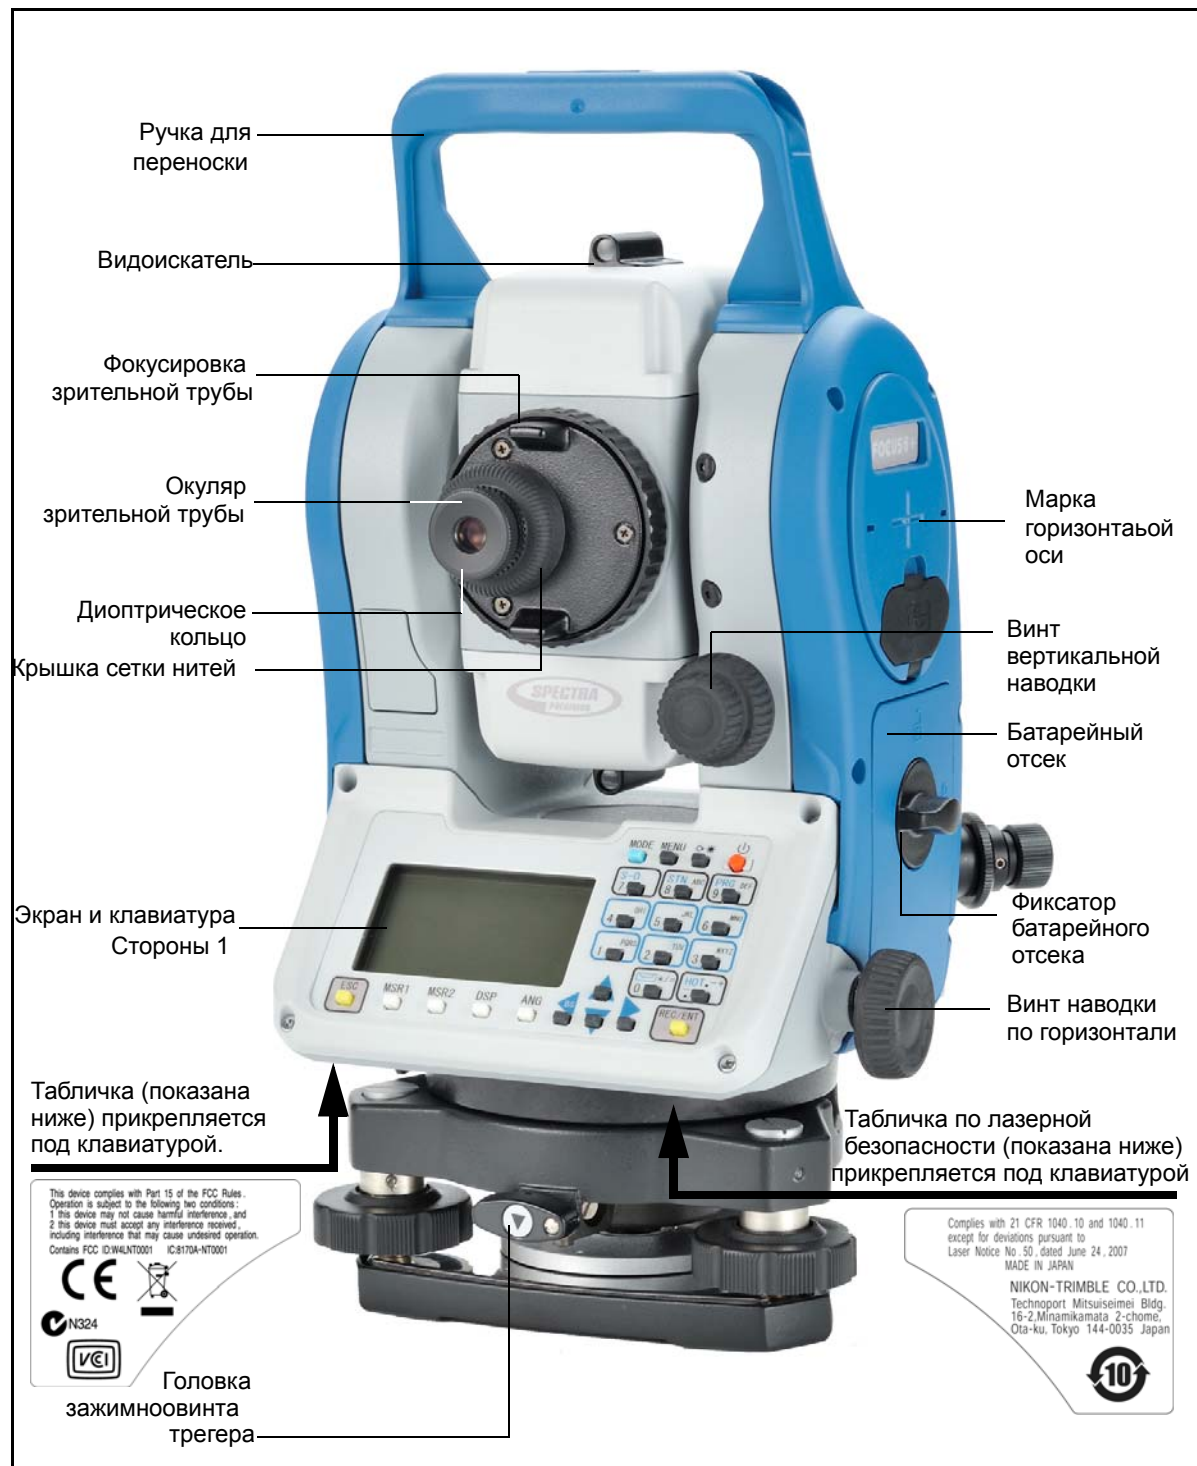


Рисунок 1.1 Сторона-1

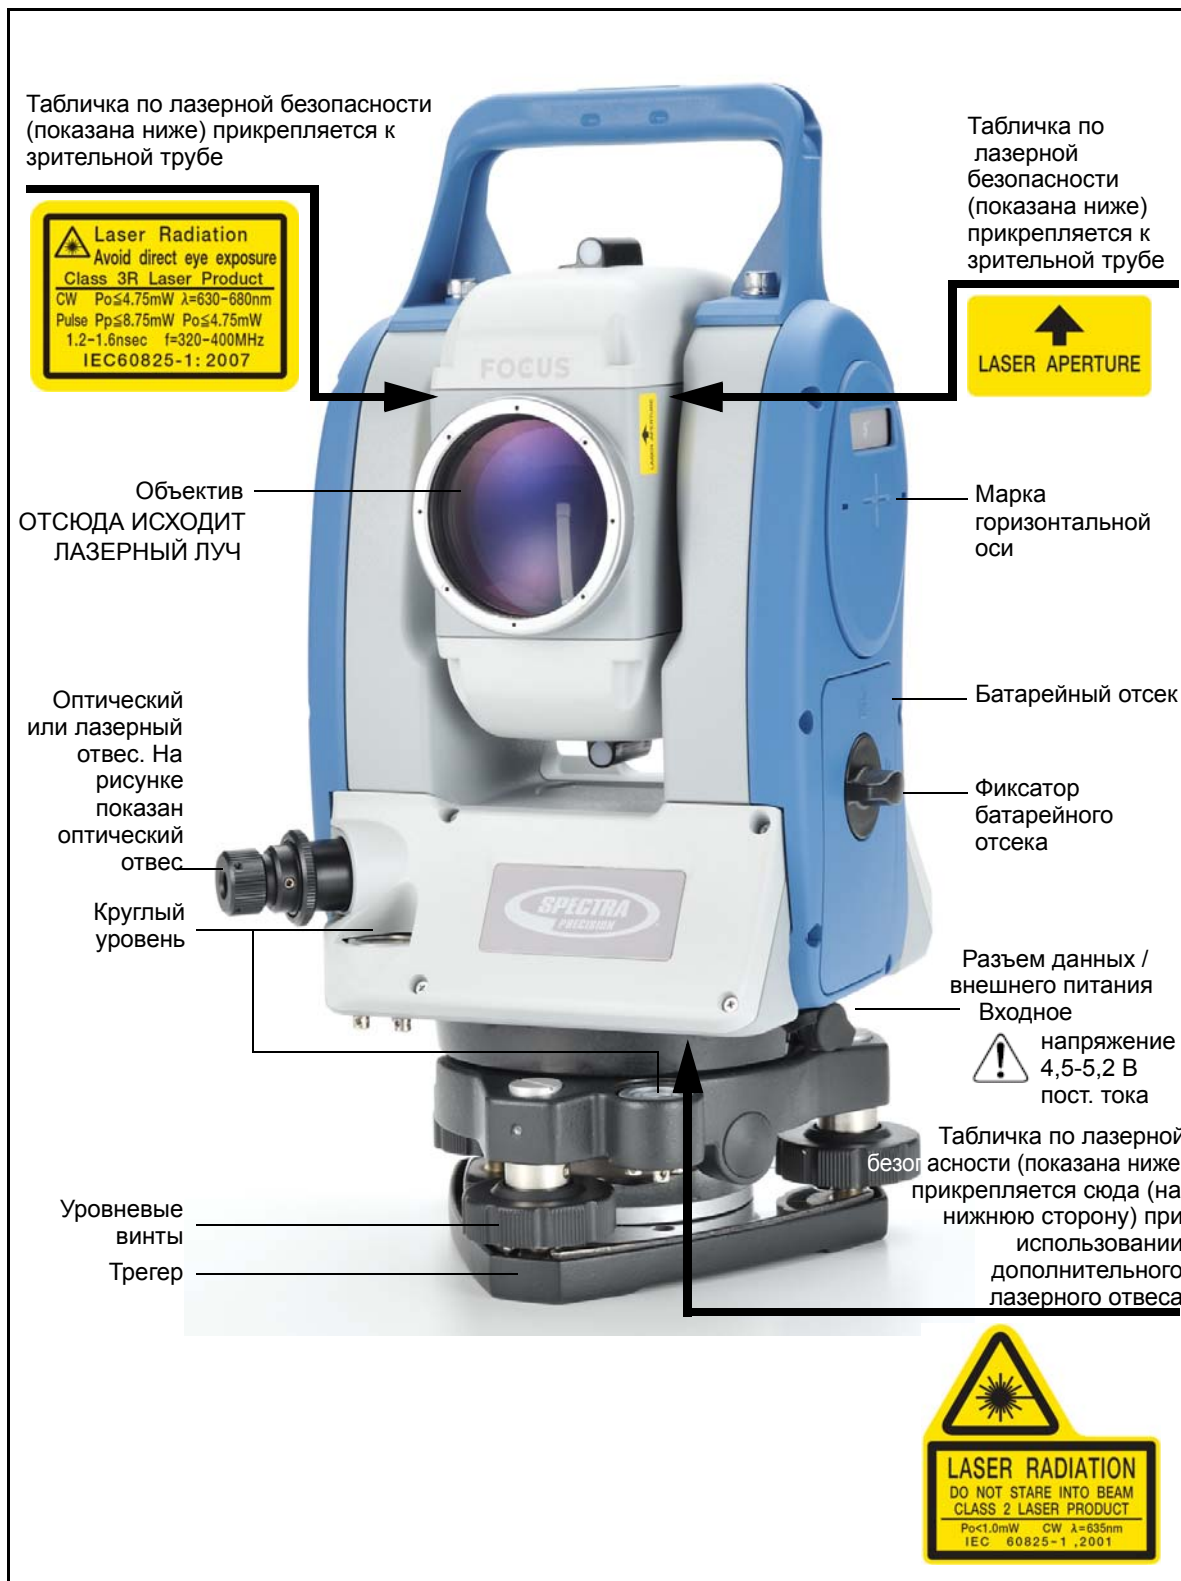


Рисунок 1.2 Сторона-2

## Хранение

Перед использованием инструмента прочтите инструкции по хранению прибора и следуйте им в дальнейшем:

- Не оставляйте инструмент надолго на солнце или в закрытом нагретом транспорте. Перегрев неблагоприятно воздействует на его производительность.
- Если FOCUS 6+ 2” был использован при неблагоприятной погоде, немедленно протрите всю влагу и пыль, высушите его полностью перед укладкой в транспортировочный ящик. Инструмент содержит много чувствительных электронных схем, которые необходимо хорошо предохранять от пыли и влаги. Если пыль и влага попадут в инструмент, то могут произойти серьезные неполадки.
- Внезапное изменение температуры может привести к затемнению линз и сильно повлиять на уменьшение дальности действия прибора или стать причиной сбоя в системе электроники. Поступайте следующим образом: внося инструмент в теплое помещение, оставляйте его в закрытом ящике до тех пор, пока его температура не сравняется с комнатной.
- Избегайте хранения FOCUS 6+ 2” в жарких и влажных местах. Батарея должна храниться в сухом помещении, при температуре ниже 30 °C (86 °F). Высокая температура и чрезмерная влажность могут привести к появлению плесени на линзах и порче электронных микросхем, что ведет к повреждению инструмента.
- Храните батарею разряженной, в специальной коробке.
- При хранении инструмента в районах с экстремально низкими температурами, оставляйте транспортировочный ящик открытым.
- При юстировке уровневые винты по возможности необходимо устанавливать к центру их хода, как показано линией на ручке.
- Если трегер не будет использоваться в течение длительного времени, заблокируйте внизу закрепительный винт трегера и затяните становой винт трегера.
- Не используйте органические растворители (такие как эфир или растворитель краски) для протирания неметаллических частей инструмента, таких как клавиатура. Это может привести к обесцвечиванию поверхности или отслаиванию нанесенных надписей. Используйте для протирания этих частей мягкую ткань, слегка смоченную водой или моющим средством.
- Оптические линзы могут быть очищены путем осторожного протирания мягкой кисточкой или специальной тканью для линз, смоченных спиртом.

- Крышка сетки визирных нитей должна быть правильно подогнана. Не прилагайте к ней чрезмерных усилий, чтобы не утратилась ее водонепроницаемость.
- Перед присоединением батареи, проверьте, чистая ли контактная поверхность на батарее и на инструменте.



Крышка сетки нитей

- Плотно прижмите колпачок, закрывающий разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания. Инструмент не будет водонепроницаем, пока этот колпачок не закрыт или пока используется разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания.
- Транспортировочный ящик разработан водонепроницаемым, но вы не должны оставлять его под дождем на длительное время. Если нет возможности укрыть ящик от дождя, сделайте так, чтобы титульная табличка Nikon на нем была направлена вверх.
- Батарея состоит из литий-ионных элементов. Когда вы выбрасываете батарею, следуйте местным законам об утилизации.
- Инструмент может быть поврежден статическим электричеством, возникшим в теле человека, при разрядке через разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания. Перед переноской инструмента прикоснитесь к другому проводящему ток материалу для снятия статического электричества.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не зажать палец между зрительной трубой и горизонтальной осью инструмента.





## Подготовка к работе

### В этой главе:

- Распаковка и упаковка инструмента
- Зарядка батареи
- Отсоединение и присоединение батареи
- Установка штатива
- Центрирование
- Нивелировка
- Наведение
- Установка режима измерения и подготовка цели
- Измерения в безотражательном режиме
- Измерения в безотражательном режиме
- Подготовка отражательной марки
- Измерения при КЛ и КП

## Распаковка и упаковка инструмента

*Примечание* – Аккуратно переносите тахеометр FOCUS 6+ 2", чтобы защитить его от вибраций и ударов.

### Распаковка

При распаковке держите прибор за переносную ручку и аккуратно вынимайте из ящика.

### Упаковка

Для упаковки инструмента в ящик для переноски руководствуйтесь рисунком справа.



## Зарядка батареи

Перед зарядкой батареи ознакомьтесь с предупреждениями (они также приведены вначале руководства в главе Техника безопасности) и следующими замечаниями.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не допускайте повреждения аккумуляторной литий-ионной батареи. Повреждение батареи может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу. Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения. Признаками повреждения могут быть обесцвечивание, деформация и утечка электролита батареи.
- Не подвергайте батарею воздействию огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Не погружайте батарею в воду.
- Не используйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду.
- Не роняйте и не пробивайте батарею.
- Не вскрывайте батарею и не замыкайте ее контакты.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не дотрагивайтесь до аккумуляторной литий-ионной батареи с признаками протечки. Внутри батареи находится едкий электролит, контакт с которым может причинить вред здоровью и (или) материальный ущерб. Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Если батарея протекает, избегайте контакта с жидкостью из батареи.
- Если жидкость из батареи попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. Не трите глаза!
- Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду незамедлительно смойте жидкость из батареи чистой водой.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Заряжайте и эксплуатируйте аккумуляторную литий-ионную батарею в строгом соответствии с инструкциями. Зарядка и использование батареи с неразрешенным оборудованием может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу.

Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения или протечки.
  - Заряжайте литий-ионную батарею только в предназначенных для этого приборах.
- Выполняйте все инструкции, поставляющиеся с зарядным устройством для батареи.
- При перегреве или появлении дыма следует прекратить зарядку батареи.
  - Используйте батарею только в предназначенных для нее приборах.
  - Используйте батарею только по прямому назначению и в соответствии с документацией прибора.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Для зарядки батареи используйте только зарядное устройство и сетевой блок питания, поставляющиеся с инструментом. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ любые другие зарядные устройства, это может привести к возгоранию батареи или взрыву. Поставляемая в комплекте батарея не может быть использована с другими зарядными устройствами.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Во время зарядки батареи не накрывайте зарядное устройство и сетевой блок питания материалом или тканью, это может привести к перегреву. Будьте внимательны, зарядное устройство достаточно сильно излучает тепло.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не заряжайте батарею в сырых или пыльных местах, на прямом солнечном свете и близко от источников тепла. Не заряжайте батарею, если она сырая. Это может привести к удару током, перегреву или возгоранию батареи.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Несмотря на то, что батарея снабжена автоматом размыкания при коротком замыкании её контактов, необходимо заботиться о том, чтобы не допускать короткого замыкания выводов. Короткое замыкание может вызвать возгорание батареи или привести к ожогу.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не нагревайте и не жгите батарею. Это может привести к утечке химического вещества или повреждению корпуса и стать причиной серьезных повреждений.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – При хранении батареи или зарядного устройства, чтобы избежать короткого замыкания, изолируйте контакты предохранительной тесьмой. Отсутствие изоляции может привести к короткому замыканию и стать причиной возгорания, ожога или привести к поломке инструмента.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Батарея сама по себе не является водонепроницаемой. Предохраняйте батарею от влаги, когда она вынута из инструмента. Попадание воды внутрь батареи может вызвать ее возгорание.

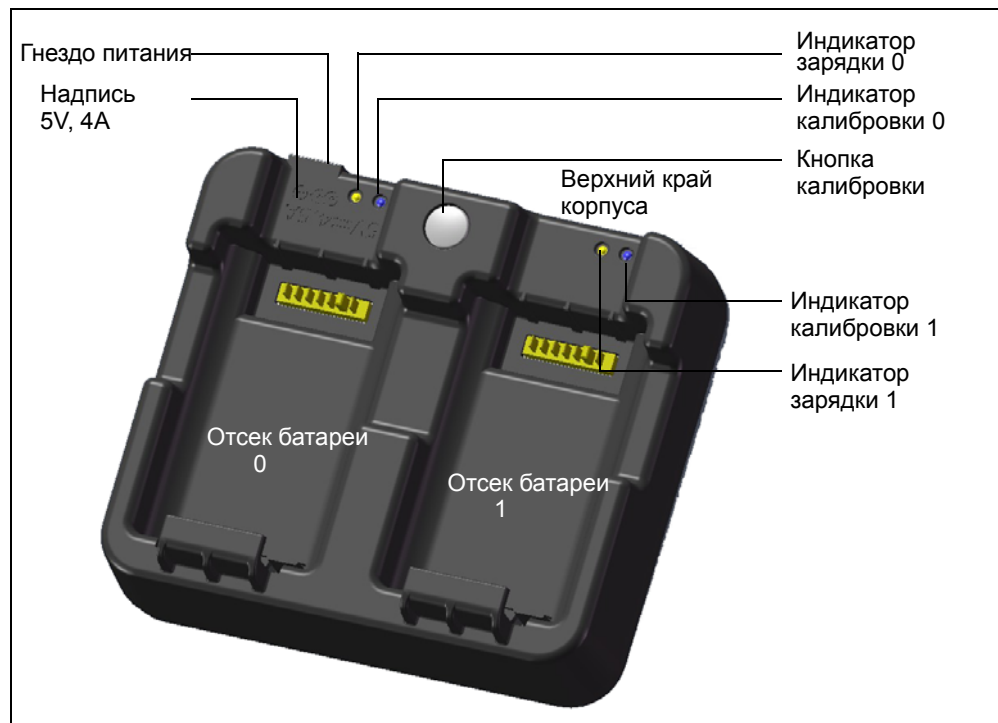

### Подача питания

- Подключите зарядное устройство к входящему в комплект сетевому блоку питания для включения прибора. Входное напряжение должно составлять 5 В, а номинальный ток источника питания не менее 4 А. Зарядный ток каждой батареи может составлять до 2 А.

### Зарядка батареи

- Задвиньте батарею в отсек батареи, чтобы начать ее зарядку. Индикатор, расположенный рядом с отсеком, будет светиться желтым цветом во время выполнения зарядки. Индикатор зарядки станет светиться зеленым цветом по окончании зарядки.
- Отсеки зарядного устройства полностью независимы друг от друга, поэтому батарею можно устанавливать в отсек независимо от состояния другого отсека батареи.
- Зарядка может занять 2 – 4 часа, если батарея была нормально разряжена.
- Зарядка может занять до 5 часов, если батарея была полностью разряжена и хранилась несколько месяцев без использования.

- Литий-ионные батареи не предназначены для зарядки при температуре выше 40 °C – 45 °C, поэтому мигающий индикатор зарядки может означать слишком высокую температуру батарей для зарядки. Зарядка продолжится после охлаждения батарей. Время зарядки увеличится вследствие охлаждения батарей в случае их зарядке при температуре 40 °C – 45 °C.
- Если индикатор(ы) зарядки мигает (мигают) и батареи не нагрелись, это может свидетельствовать о проблеме с батареей или зарядным устройством. Если индикатор зарядки продолжает мигать после попытки зарядить несколько ненагретых батарей, это свидетельствует о проблеме с устройством или самими батареями.

### Кондиционирование и калибровка батарей

- Калибровку батареи следует проводить каждые 6 месяцев или чаще, если требуется. Калибровка обеспечивает точную индикацию остающегося заряда батареи.
- Удерживайте кнопку калибровки на приборе, а затем установите батарею, не отпуская кнопку калибровки, чтобы начать калибровку батареи. Калибровка начнется только для той батареи, которая была установлена при нажатой кнопке калибровки. Во время калибровки батареи батарея будет заряжена, полностью разряжена, а затем снова заряжена. Калибровка должна занять приблизительно 17 часов, и во время калибровки нельзя закрывать вентиляционные отверстия зарядного устройства (см. примечание 1).
- Синий индикатор калибровки (или оба индикатора калибровки) будет медленно мигать (вкл. 1,5 с, выкл. 2 с) во время выполнения калибровки, а индикаторы зарядки могут быть включены или выключены во время цикла калибровки при условии, что корпус не перегревается.
- По завершении цикла калибровки, индикатор калибровки перестанет мигать и останется включенным, пока не будет извлечена соответствующая батарея.
- Температура нижней части корпуса может повышаться приблизительно до 43 °C, после чего сработает регулировка температуры для предотвращения перегрева корпуса. При падении напряжения батареи корпус охлаждается и автоматическое ограничение температуры не требуется, благодаря чему сокращается время разрядки батареи.
- На случае если внутренняя температура корпуса остается слишком высокой даже после включения регулировки температуры, предусмотрена вторичная схема защиты, которая полностью прервет калибровку. Если это происходит, индикатор(ы) калибровки будет (будут) быстро мигать и будет снова включена зарядка батареи.

## Отсоединение и присоединение батареи

### Отсоединение батареи



---

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Избегайте прикосновения к контактам батареи.

---

1. Если инструмент включен, нажмите кнопку [PWR] для его выключения.
2. Поверните фиксатор батарейного отсека против часовой стрелки, откройте крышку батарейного отсека и извлеките батарею из батарейного отсека.

### Присоединение батареи

Перед тем, как присоединить батарею, протрите отсек батареи от пыли и других частиц.



1. Поверните фиксатор батарейного отсека против часовой стрелки и откройте крышку батарейного отсека.
2. Поместите батарею в батарейный отсек. Соедините батарею в нижней части, направив контакты внутрь.
3. Закройте крышку батарейного отсека и поверните фиксатор по часовой стрелке до щелчка, чтобы закрепить соединение.



---

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Если батарея присоединена неправильно, нарушится водонепроницаемость инструмента.

---

## Установка штатива



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Ножки штатива достаточно острые и вы можете пораниться об них. Будьте осторожны при переноске и установке штатива.

1. Для установки штатива раздвиньте его ножки так, что бы он был достаточно устойчив.
2. Разместите штатив непосредственно над точкой станции. Для проверки положения штатива, посмотрите через центральное отверстие площадки штатива.
3. Хорошо вдавите ножки штатива в землю.
4. Выставьте по уровню верхнюю плоскость площадки штатива.
5. Затяните зажимные винты на ножках штатива.
6. Установите прибор на площадку штатива.
7. Вставьте становой винт штатива в центральное отверстие трегера инструмента.
8. Затяните становой винт штатива.

*Примечание* – Не переносите прибор на штативе.

## Центрирование


Когда вы центрируете инструмент, вы выставляете его центральные оси так, чтобы они проходили через точку станции. Этого можно достичь, используя оптический, лазерный или нитяной отвес.


### Центрирование с помощью оптического отвеса

**Примечание** – Не забудьте выполнить поверку и юстировку оптического отвеса, если вы хотите достичь высокой точности измерений. Подробные инструкции приводятся в разделе *Поверка и юстировка оптического (лазерного) центрира*, стр. 164.

Для центрирования инструмента с помощью оптического отвеса:

1. Установите инструмент на штатив. Как это сделать, описано в разделе *Установка штатива*, стр. 31.

2. Наблюдая в окуляр оптического отвеса, совместите изображение точки центра станции с центром сетки нитей. Для этого, вращайте подъемные винты до тех пор, пока центральная марка  сетки нитей не окажется точно над изображением точки станции.

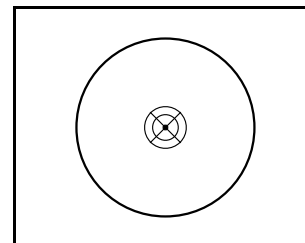

3. Пока вы поддерживаете платформу штатива одной рукой, ослабляйте зажимные винты на ножках штатива и настраивайте длину ножек, пока воздушный пузырек не окажется в центре круглого уровня.
4. Затем закрепите винты на ножках штатива.
5. Используйте электронный уровень для установки инструмента по уровню. Детальное описание этого процесса приведено в разделе *Нивелировка*, стр. 34.
6. Наблюдая в окуляр оптического отвеса, проверьте, что изображение центра станции все еще находится в центре марки визирных нитей.
7. Если точка станции ушла из центра, сделайте следующее:
  - Если точка станции незначительно ушла из центра, ослабьте стеновой винт штатива и затем отцентрируйте инструмент на штативе. Используйте только прямое перемещение инструмента к центру. Не вращайте его.  
Когда инструмент отцентрирован, снова затяните стеновой винт.
  - Если смещение точки станции велико, повторите процедуру с шага 2.



## Центрирование с помощью лазерного отвеса



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не смотрите** непосредственно на лазер.

**Примечание** – Если требуется высокая точность, проверьте и отъюстируйте лазерный отвес перед центрированием инструмента. Как это сделать, описано в разделе *Поверка и юстировка оптического (лазерного) центрира*, стр. 164.

1. Установите инструмент на штатив. Как это сделать, описано в разделе *Установка штатива*, стр. 31.
2. Включите лазерный отвес.
3. Совместите лазерный указатель с точкой станции. Для этого поворачивайте уровневые винты, пока лазерный указатель не окажется над точкой станции.
4. Пока вы поддерживаете платформу штатива одной рукой, ослабляйте зажимные винты на ножках штатива и настраивайте длину ножек, пока воздушный пузырек не окажется в центре круглого уровня.
5. Затем закрепите винты на ножках штатива.
6. Используйте электронный уровень для установки инструмента по уровню. Детальное описание этого процесса приведено в разделе *Нивелировка*, стр. 34.
7. Проверьте, что лазерный указатель находится над точкой станции.
8. Если точка станции ушла из центра, сделайте следующее:
  - Если точка станции незначительно ушла из центра, ослабьте становой винт штатива и затем отцентрируйте инструмент на штативе. Используйте только прямое перемещение инструмента к центру. Не вращайте его.
  - Когда инструмент отцентрирован, снова затяните становой винт.
  - Если смещение точки станции велико, повторите процедуру с шага 2.

## Центрирование при помощи свинцового отвеса

1. Установите инструмент на штатив. Как это сделать, описано в разделе *Установка штатива*, стр. 31.
2. Повесьте нить отвеса на крючок станowego винта штатива
3. Уравняйте длину нити таким образом, чтобы отвес был на уровне высоты точки станции.
4. Слегка ослабьте становой винт штатива.
5. Придерживая обеими руками основание инструмента, осторожно двигайте инструмент по головке штатива до тех пор, пока свинцовый отвес не окажется над центром точки станции.



**Примечание** – Чтобы убедиться в точности установки прибора, проверьте его положение в двух направлениях, под прямым углом друг к другу.

## Нивелировка

Используйте электронный уровень, чтобы сделать вертикальные оси инструмента абсолютно вертикальными. Во время нивелирования всегда устанавливайте инструмент в направлении КЛ (см. рис. 1.1 на стр. 3).

Для нивелировки инструмента:

1. Переместите пузырек в центр круглого уровня и затем включите питание.
2. Поверните алидаду так, чтобы нижний край панели клавиатуры стал параллелен двум подъемным винтам (В и С).
3. Используйте подъемные винты В и С для перемещения пузырька в нуль пункт электронного уровня.
4. Поверните алидаду примерно на  $90^\circ$ .
5. Переместите пузырек в нуль пункт электронного уровня, вращая подъемный винт А.
6. Повторите шаги с 1 по 5, чтобы привести пузырек в центр в обеих ситуациях.
7. Поверните алидаду на  $180^\circ$ .
8. Если пузырек электронного уровня остается в нуль пункте, нивелировка прибора выполнена. Если пузырек уходит из нуль пункта сделайте поверки и юстировки электронного уровня. Детальные инструкции приводятся в разделе [Юстировка электронного уровня, стр. 164](#).

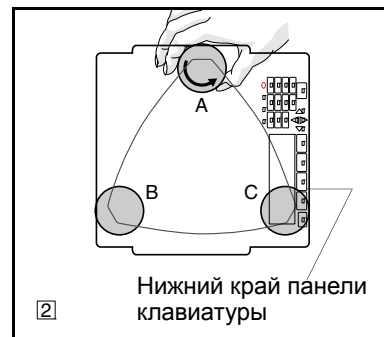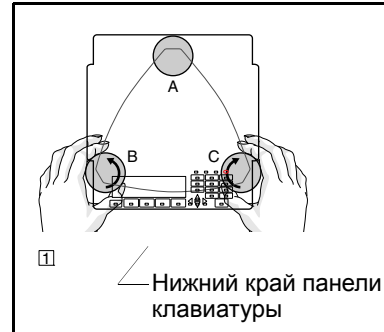


## Наведение

Когда вы наводите инструмент, вы нацеливаете зрительную трубу на цель, фокусируете изображение цели и совмещаете изображение с пересечением визирных нитей.

Для наведения инструмента:

1. Настройте визир:
  - a. Наведите зрительную трубу на светлую поверхность такую, как небо или лист бумаги.

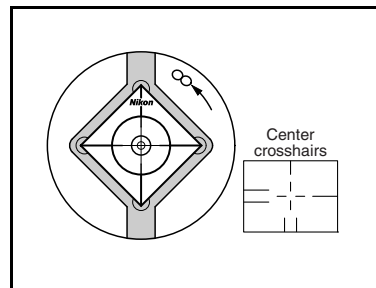

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не смотрите на солнце через зрительную трубу. Так вы можете нанести вред своему зрению или потерять его.

- b. Наблюдая в окуляр, вращайте окулярное кольцо до тех пор, пока сетка нитей не будет отчетливо видна.
2. Устраните параллакс:
    - a. Нацельте зрительную трубу на изображение цели.
    - b. Поверните кремальеру до появления сфокусированного изображения цели на сетке нитей.
    - c. Перемещайте ваш глаз вертикально и горизонтально. Смотрите, переместилось ли изображение цели относительно сетки нитей.  
Если изображение цели не переместилось, значит параллакс отсутствует.
    - d. Если изображение цели сдвинулось, вращайте кольцо фокусировки зрительной трубы. Затем повторите действия, начиная с [шага с](#).
  3. Поверните винт точной наводки:
    - Последний поворот винта точной наводки должен быть в направлении **по часовой стрелке**, чтобы цель находилась точно в перекрестии сетки нитей.



## Установка режима измерения и подготовка цели

Тахеометр FOCUS 6+ 2" имеет два режима измерения: отражательный режим и безотражательный режим. Эти режимы могут быть изменены в любое время при помощи нажатия на одну секунду клавиш **(MSR1)** или **(MSR2)**. Дополнительная информация имеется в разделе [Параметры измерений](#), стр. 71.

Как установить режим измерения в зависимости от измеряемой цели показано в следующей таблице.

Цель	Параметры цели
Призма, отражательная марка	Отражатель (Отражательный режим)
Другое (отражающие материалы)	Без отражателя (Безотражательный режим)


В некоторых случаях вы можете измерить цель, отличную от подходящей установленному режиму.

**Примечание** – Тахеометр Spectra Precision FOCUS 6+ 2" имеет класс лазера 3R в безотражательном режиме и в режиме лазерного указателя и класс лазера 1 в режиме измерения по призме.

Не визируйте призму, когда включен лазерный указатель.

### Измерения с отражателем


Не используйте призму с царапинами, грязной поверхностью или сколотым центром. Рекомендуется использовать призмы с тонкими гранями.

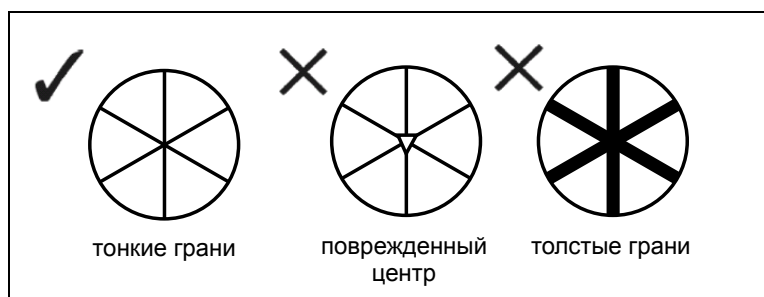

Так как тахеометр FOCUS 6+ 2" очень чувствительный, многократные отражения от поверхности призмы иногда могут стать причиной значительного ухудшения точности.

Для поддержания точности ваших измерений:

- При измерении малых расстояний слегка наклоняйте призму, так чтобы дальномер мог игнорировать ненужные отражения от призмы, как это показано на рисунке ниже.

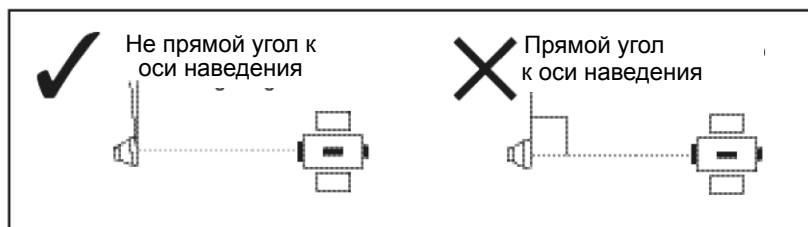

**Примечание** – Держите призму в безопасном месте и не двигайте ее когда производится измерение.

**Примечание** – В отражательном режиме, во избежание ложных измерений объектов, других нежели отражатель или отражательная марка, цели с отражающей способностью меньшей чем у призмы или отражающей марки, измеряться не будут. Даже если вы делаете измерение, измеренные величины не будут отображаться. Для измерения целей с меньшей отражающей способностью, используйте безотражательный режим.

## Измерения в безотражательном режиме

Интенсивность отражения от цели определяет расстояние, на котором тахеометр FOCUS 6+ 2" может производить измерения. Цвет и состояние поверхности цели так же оказывают влияние на измеряемое расстояние, даже если цели одинаковые.

В следующей таблице показаны примеры некоторых целей и приблизительное измеряемое расстояние.

Цель	Вы можете измерить приблизительно...
Дорожный знак, отражатель	500 метров
Бумага (белая), фанера (новая)	300 метров
стена (ярко покрашенная), кирпич	от 100 до 200 метров

Измеряемое расстояние может быть меньше или интервалы измерения могут быть больше в следующих случаях:

- угол лазера мал по отношению к цели
- поверхность цели влажная

В направлении солнечных лучей измеряемое расстояние может уменьшиться. В этом случае постарайтесь создать тень над целью.


Цели с абсолютно плоской поверхностью, такие как зеркало, не могут быть измерены, если луч и цель перпендикулярны друг другу.

**Примечание** – Когда вы делаете измерение, убедитесь, что между инструментом и целью нет препятствий.

**Примечание** – Если вы производите измерения через дорогу или в месте, где часто движутся машины или другие объекты, для получения лучших результатов делайте несколько измерений.


## Подготовка отражательной марки

В отражательном режиме можно использовать отражающую марку. Монтируйте отражательную марку как показано ниже.

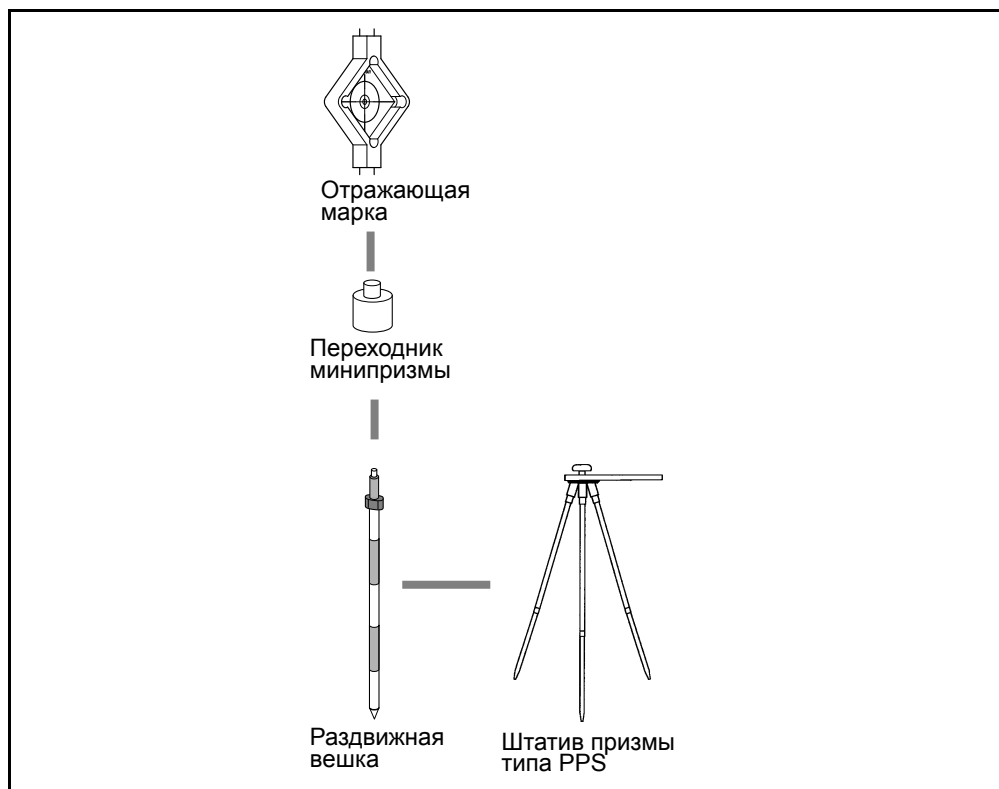

## Сборка призмного отражателя

1. Соберите отражающую марку как показано на рисунке ниже.

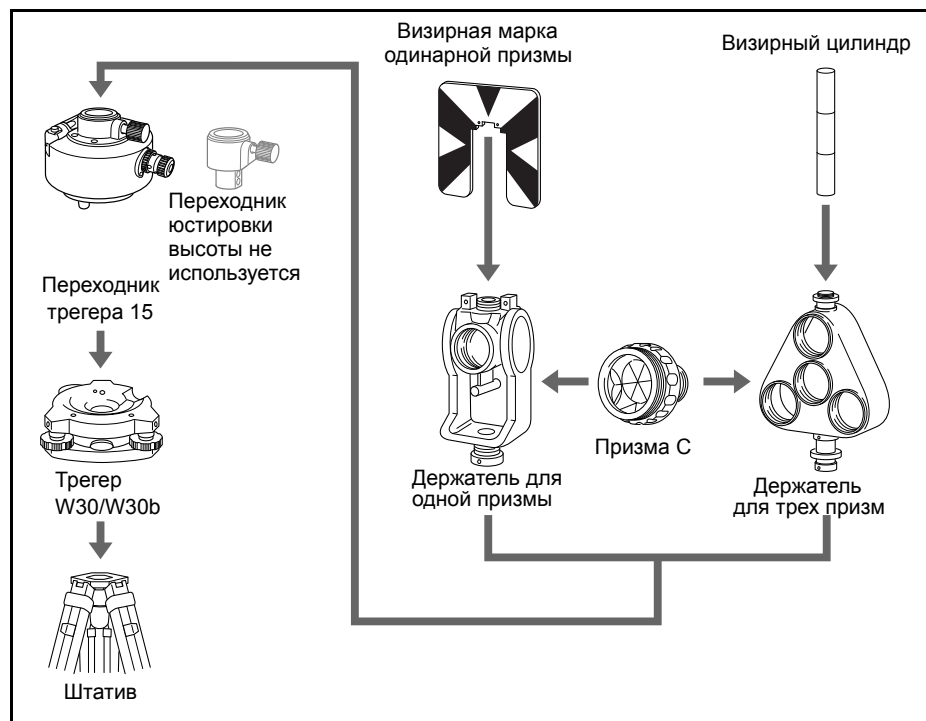

2. Настройте высоту переходника трегера (см. [стр. 40](#)).
3. При необходимости измените направление призмы (см. [стр. 40](#)).
4. Установите постоянную призмного отражателя (см. [стр. 40](#)).
5. Если используется держатель одиночной призмы, установите положение подставки цели (см. [стр. 41](#)).

Подробные инструкции от [шага 2](#) до [шага 5](#) приводятся на соответствующих страницах.

**Примечание** – Тахеометр серии FOCUS 6+ 2" необходимо использовать с трегером W30 или W30b.

## Юстировка переходника трегера по высоте

Переходник трегера может оснащён переходником юстировки высоты. Для использования призмного отражателя с тахеометрами FOCUS 6+ 2", снимите переходник юстировки высоты, как показано на рисунке ниже.

Переходник юстировки высоты используется с другими тахеометрами Nikon.




## Изменение направления отражателя

Призмный отражатель, установленный на переходнике трегера может быть повернут в любом направлении.

Для изменения направления отражателя:

1. Ослабьте зажимной винт, повернув его по направлению против часовой стрелки.
2. Поверните верхнюю часть переходника трегера так, чтобы плоскость призмы находилась в нужном направлении.
3. Поверните зажимной винт по часовой стрелке.

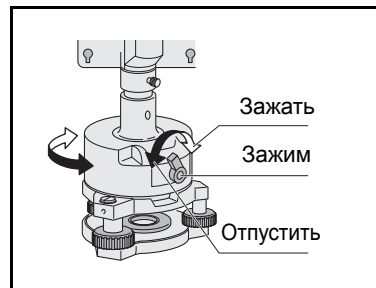


## Установка постоянной призмы

1. Установите призму в однопризмный или трехпризмный держатель.



**Подсказка** – Чтобы использовать трехпризмный держатель как однопризмный, вставляйте призму в его центральное отверстие.

2. Установите постоянную призму. Для этого удерживайте нажатой в течение одной секунды кнопку [MSR1] или [MSR2]. Подробнее об этом смотрите в разделе [Параметры измерений](#), стр. 71.

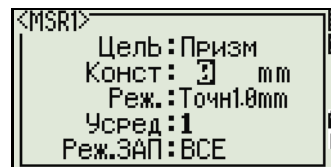

**Примечание** – постоянная призмы Nikon всегда равна 0, при использовании как однопризмного, так и трехпризмного держателя.

**Примечание** – Если постоянная призмы не равна 0 мм, вы должны ввести значение постоянной призмы в поле Конст. Например, если постоянная вашей призмы равна 30 мм, введите 30mm в поле Конст на инструменте.



**Подсказка** – Когда вы используете призму на малых расстояниях, немного наклоняйте ее относительно угла наведения.




## Установка положения визирной марки отражателя

Если вы используете одиночную призму, убедитесь что визирная марка находится в одной плоскости с призмой и переходником трегера.

Для установки положения визирной марки:

1. Используйте два установочных винта для крепления визирной марки к держателю одиночной призмы.
2. В пределах отверстий винтов держателя установите визирную марку таким образом, чтобы она совместилась с вертикальной осью призмы и переходника трегера.

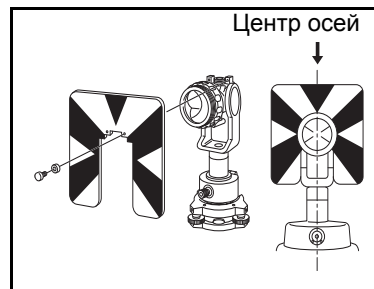

## Измерения при КЛ и КП


Можно выполнять измерения при любом круге инструмента. Для смены круга поверните инструмент на  $180^\circ$  на его основании и поверните зрительную трубу на  $180^\circ$  в пределах стойки.

Усредняя измерения при КЛ и КП, можно устранить большинство постоянных механических погрешностей. Некоторые погрешности, например погрешность вертикальной оси, невозможно устранить усреднением измерений при КЛ и КП.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Поворачивая зрительную трубу, соблюдайте осторожность, чтобы не зажать палец в зазоре между стойкой инструмента и зрительной трубой.

Измерение при КЛ выполняется, когда вертикальный круг расположен слева от окуляра зрительной трубы. Измерение при КП выполняется, когда вертикальный круг расположен справа от окуляра зрительной трубы.

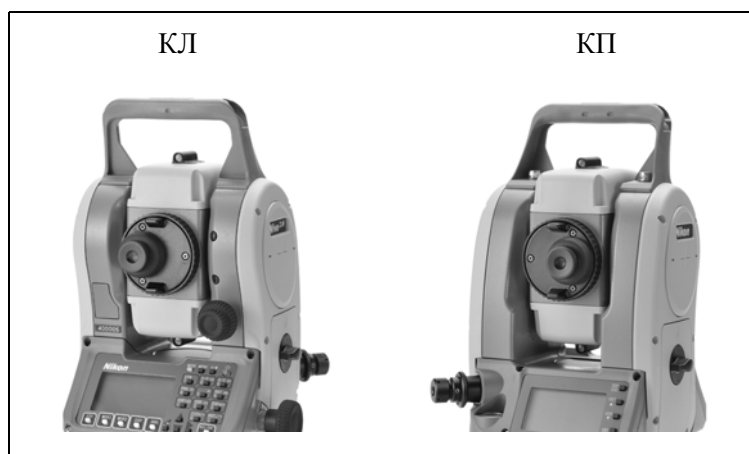



## Работа с прибором

### В этой главе:



- Включение и выключение инструмента
- Изменение региональных настроек
- Экран и функции клавиш
- Экран списка
- Ввод данных
- Проекты
- Измерение расстояний

## Включение и выключение инструмента

### Включение инструмента

Для включения инструмента нажмите кнопку **[PWR]**. Появится стартовый экран. На нем показаны: название модели, текущая температура, давление, дата и время. Через 2 секунды на дисплее автоматически отобразится электронный уровень.

**Примечание** – Если вы введете ваше имя или имя вашей компании поле "Владелец:", то текст из этого поля будет появляться на стартовой заставке. Для установки поля «Владелец:» войдите в **МЕНЮ > Установ > Другие**. Подробнее об этом смотрите в соответствующем разделе, [стр. 139](#).

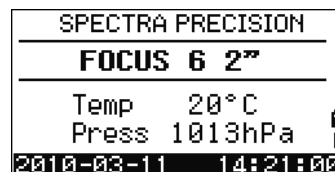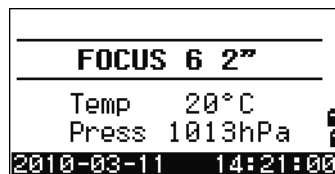

### Выключение инструмента

Чтобы начать процесс выключения питания инструмента, нажмите **[PWR]** и **[ENT]**.




Затем сделайте одно из следующего:

Нажмите...	Чтобы...
<b>[ENT]</b> снова	выключить инструмент
программную кнопку <b>Перез</b>	перезагрузить программу и перезапустить инструмент
программную кнопку <b>Ожид</b>	перевести инструмент в режим ожидания (энергосбережения)
<b>[ESC]</b>	прервать процесс выключения прибора и вернуться к предыдущему экрану

**Примечание** – Если вы нажмете программную клавишу **Перез** программное обеспечение перезагрузится и появится основной экран измерений без открытия проекта.

### Режим ожидания

Если вы нажимаете программную кнопку **Ожид** в экране отключения питания или устанавливаете параметры режима энергосбережения (см. [Энергосбережение, стр. 137](#)), инструмент переходит в режим ожидания.

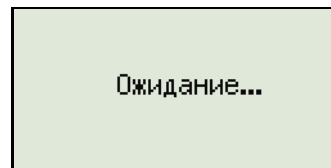

Когда он находится в этом режиме, он ожидает что произойдет одно из следующего:

- Вы нажмете клавишу
- Инструмент получит команду дистанционного управления
- Вы повернете алидаду
- Вы наклоните зрительную трубу


## Изменение региональных настроек

Вы можете быстро настроить электронный тахеометр Nikon в соответствии с ранее заданной комбинацией параметров или параметрами региональных настроек по умолчанию. Экран РЕГИОН. НАСТРОЙКИ появляется только после настройки языка интерфейса и перезагрузки инструмента.

1. Выполните процедуры, описанные в разделе [Язык, стр. 139](#).

После перезагрузки инструмента появится экран РЕГИОН. НАСТРОЙКИ.

2. Нажмите  $\square$  или  $\square$  для выбора требуемых параметров региональной настройки и затем нажмите  $\text{[ENT]}$ .
3. Если вы не хотите менять региональные настройки, нажмите  $\text{[ESC]}$ . Инструмент продолжит работу в соответствии с ранее установленными параметрами.

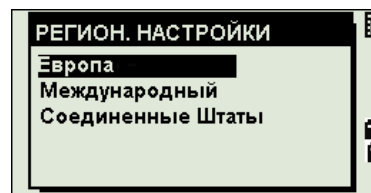

Параметры, которые можно настроить в экране РЕГИОН. НАСТРОЙКИ:












Категория	Параметр	Европа	Международные	США
Углы	Ноль ВК	Зенит	Зенит	Зенит
	Точность	1"(см. прим.)	1"(см. прим.)	1"(см. прим.)
	ГК	От севера	От севера	От севера
Расстояния	Масштаб	1.000000	1.000000	1.000000
	Корр. Т-Д	Вкл	Вкл	Вкл
	Ур. моря	Выкл	Выкл	Выкл
	Корр. С&R	0.132	0.132	0.132
Координаты	Порядок	ENZ	ENZ	NEZ
	Метка	ENZ	ENZ	NEZ
	ноль AZ	North	North	North
Энергосбережение	Основной блок	Выкл	Выкл	Выкл
	Спящий режим	5 минут	5 минут	5 минут
Связь	Формат	Nikon	Nikon	Nikon
	Скорость	4800	4800	4800
	Длина	8	8	8
	Четность	Нет	Нет	Нет

 
 












Категория	Параметр	Европа	Международные	США
	Стоп бит	1	1	1
Разбивка	Доб. точку	1000	1000	1000
Единицы	Углы	GON	DEG	DEG
	Расстояние	метры	метры	футы США
	Температура	°C	°C	°F
	Давление	mm Hg	mm Hg	In Hg
Запись	Хранение DB	RAW&XYZ	RAW&XYZ	RAW&XYZ
	Запись данных	Встроенная память	Встроенная память	Встроенная память
Прочее	отображение XYZ	Fast	Fast	Fast
	2-е единицы	None	None	None
	Split ST	Нет	Нет	Нет
	Ввод кода	<ABC>	<ABC>	<ABC>
	Имя владельца	Пусто	Пусто	Пусто

По умолчанию установлены параметры “США”. Подробнее об этом смотрите в разделе [Настройки, стр. 134](#).

## Экран и функции клавиш

 Ниже приведены функции клавиш тахеометра FOCUS 6+ 2”.

Клавиша	Функция	Описание
	Включение или выключение инструмента.	<a href="#">стр. 44</a>
	(Клавиша подсветки) Обеспечивает доступ к окну с переключателями. Если нажата в течение одной секунды, включает и выключает подсветку ЖК-дисплея.	<a href="#">стр. 50</a>
MENU 	Отображает экран МЕНЮ.	<a href="#">стр. 115</a>
MODE 	При нажатии клавиши при вводе значений в поля PT или CD изменяет режим ввода с алфавитно-числового на числовой и наоборот. При нажатии в главном экране измерений активирует режим Qкод.	<a href="#">стр. 53</a>
REC/ENT 	Запись измеряемых данных, перемещение к следующему экрану или подтверждение и применение введенных данных в режиме ввода. Если вы подержите нажатой эту клавишу одну секунду, находясь в главном экране измерений, вы получите доступ к опциям для записи измерений в виде CP записей вместо SS записей. Вывод инструментом измеренных данных (PT, HA, VA и SD) на COM порт при нажатии этой клавиши в главном экране измерений или Экране Разбивка (в поле "Запись" меню Запись должно быть установлено значение "COM")	<a href="#">стр. 105</a>
ESC 	Возврат к предыдущему экрану. В числовом и алфавитно-числовом режиме - удаление введенных данных.	
MSR1 	Запуск измерения расстояния, с использованием режима, установленного для клавиши MSR1. Если удерживать нажатой одну секунду, будут показаны настройки режима измерения.	<a href="#">стр. 58</a>
MSR2 	Запуск измерения расстояния, с использованием режима, установленного для клавиши MSR2. Если удерживать нажатой одну секунду, будут показаны настройки режима измерения.	<a href="#">стр. 69</a>
DSP 	Переключение между доступными для отображения экранами. Переключение полей, появляющихся на экранах DSP1, DSP2, DSP3, если удерживать клавишу одну секунду.	<a href="#">стр. 51</a>
ANG 	Отображает меню Угол.	<a href="#">стр. 74</a>
STN 7 	Выводит меню Настройки станции. В числовом режиме ввод числа 7. В алфавитно-числовом режиме ввод 7.	<a href="#">стр. 76</a>

Клавиша	Функция	Описание
	<p>Отображает меню Разбив..</p> <p>Показывает параметры разбивки, если удерживать одну секунду.</p> <p>В числовом режиме ввод числа 8. В алфавитно-числовом режиме ввод А, В, С или 8.</p>	стр. 88
	<p>Отображает меню Измерения со смещением.</p> <p>В числовом режиме ввод числа 9. В алфавитно-числовом режиме ввод D, E, F или 9.</p>	стр. 107
	<p>Отображает меню Программы, которое содержит дополнительные программы измерений.</p> <p>В числовом режиме ввод числа 4. В алфавитно-числовом режиме ввод G, H, I или 4.</p>	стр. 95
	<p>В числовом режиме ввод числа 5. В алфавитно-числовом режиме ввод J, K, L или 5.</p>	
	<p>Отображает меню Выбор формата данных. В зависимости от вашей установки будут выбраны RAW, XYZ или STN данные.</p> <p>В числовом режиме ввод числа 6. В алфавитно-числовом режиме ввод M, N, O или 6.</p>	стр. 60
	<p>Выполнение функции, которая назначена для клавиши [USR1].</p> <p>В числовом режиме ввод числа 1. В алфавитно-числовом режиме ввод P, Q, R, S или 1.</p>	стр. 58
	<p>Выполнение функции, которая назначена для клавиши [USR2].</p> <p>В числовом режиме ввод числа 2. В алфавитно-числовом режиме ввод T, U, V или 2.</p>	
	<p>Открывает окно, в которое вы можете ввести код. Значение кода по умолчанию - последний введенный код.</p> <p>В числовом режиме ввод числа 3. В алфавитно-числовом режиме ввод W, X, Y, Z или 3.</p>	стр. 54
	<p>Выводит меню "Кл.НОТ" в которое входят настройки Высоты цели, Температуры-Давления, Цели, Примечания и Точки по умолчанию.</p> <p>В числовом режиме ввод знака - (минус). В алфавитно-числовом режиме ввод десятичной точки, - (минус) или + (плюс).</p>	стр. 55
	<p>Показывает пузырьковый уровень.</p> <p>В числовом режиме ввод 0. В алфавитно-числовом режиме ввод символов *, /, =, (пробел) или 0.</p>	стр. 57
(КП) DSP ESC 	<p>В функции наблюдения переключает экран, где предоставляется доступ к двум или более отобраемым экранам. В других функциях действует также как кнопка [ESC] на клавиатуре КП.</p>	
(КП) OSET 	<p>Устанавливает горизонтальный угол на 0 в функции наблюдения. При отображении меню или списка перемещает курсор к предыдущему пункту.</p>	
(КП) MSR 	<p>В функции наблюдения запускает измерение расстояний, при этом режим измерения назначается кнопке [MSR1], и отображает результат. При отображении меню или списка перемещает курсор к следующему пункту.</p>	
(КП) ENT 	<p>Действует также как кнопка [REC/ENT] на клавиатуре КП.</p>	



## Панель состояния

Панель состояния отображается с правой стороны каждого экрана. Она состоит из иконок, индицирующих состояние различных системных функций.



## Индикатор режима ввода

Индикатор режима ввода появляется только в том случае, когда вы вводите точки или координаты. Он отображает режим ввода данных:

- 1** Режим ввода цифр. Нажимайте на кнопки чтобы ввести цифру, которая подписана под клавишей.
- А** Режим ввода букв. Нажимайте на кнопки чтобы ввести букву, которая написана под клавишей первая. Повторно жмите не эту клавишу, чтобы ввести следующие буквы. Например чтобы ввести букву "О" в режиме ввода букв, три раза подряд нажмите на клавишу [O].

## Индикатор лазерного указателя

Данный значок появляется при включении лазерного указателя. Когда этот значок отображается на экране, лазер имеет класс мощности излучения 3R.

- ✳** Индикатор лазерного указателя включен.
- (Нет) Индикатор лазерного указателя выключен.

## Состояние измерения дальномера

Когда вы делаете измерения, состояние измерения дальномера показывает, какой режим был использован.

При отображении данных наблюдений, состояние измерения дальномера показывает режим, который был использован при сборе данных.

- Н** Безотражательный режим


 
## Состояние порта связи

Значок «Bluetooth включен» показывает, что в качестве порта в меню «Связь» выбран Bluetooth. (См. [Связь, стр. 177.](#))

- BT** Включен Bluetooth

## Индикатор заряда батареи


Отдельно показывает уровень напряжения правой и левой внутренних батарей. В случае подключения к инструменту внешней батареи отображается ее напряжение.

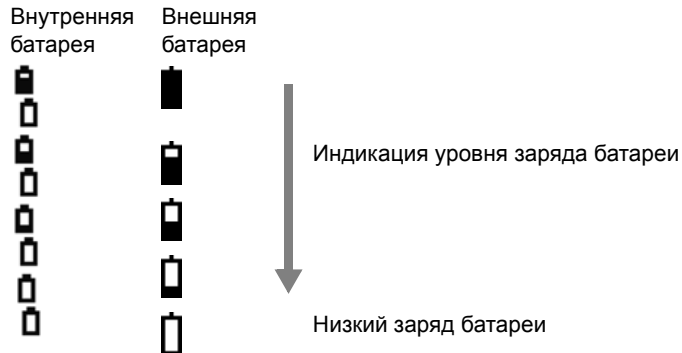

Если уровень заряда батареи опускается до критически низкого, появляется показанное справа сообщение:



## Подсветка экрана, лазерный указатель, звуковой сигнал и настройка контраста

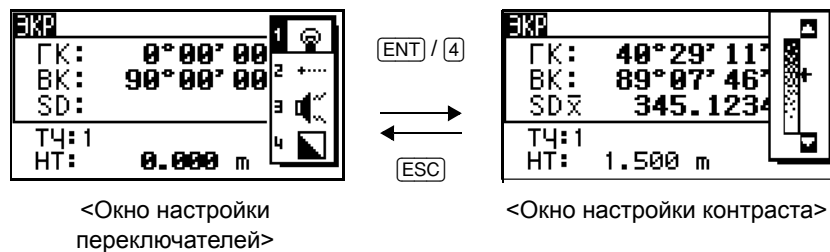

Для включения и выключения (1) подсветки экрана, (2) лазерного указателя или (3) звукового сигнала, а также для (4) настройки контраста, нажмите клавишу и откройте окно настройки переключателей, показанное выше.

Удерживая клавишу подсветки нажатой в течение одной секунды, можно включать и выключать подсветку экрана.

- Для включения и выключения каждой функции нажимайте **[ENT]**, когда выбран пункт 1, 2, 3 или 4, или нажимайте непосредственно цифровые клавиши **[1]**, **[2]**, **[3]**, **[4]**.
- Нажимайте клавиши **[^]** и **[v]** для перемещения курсора вверх и вниз.
- В окне настройки контраста настраивайте контраст при помощи клавиш **[^]** и **[v]**.

Чтобы закрыть окно, нажмите **[ESC]**.

## 1. Подсветка экрана



Подсветка экрана выключена



Подсветка экрана включена

## 2. Лазерный указатель



Лазерный указатель выключен.



Лазерный указатель включен.

## 3. Звук



Звук включен.



Звук выключен.

## Клавиша **[DSP]**

Используйте эту клавишу для переключения между экранами или смены настроек экрана.

### Переключение отображаемых экранов


Когда доступны несколько экранов, в верхнем левом углу экрана появляется индикатор **DSP** и его номер (например 1/4) в правом верхнем углу.

Для переключения к следующему доступному экрану нажмите **[DSP]**.


<b>DSP</b>	1/4
HA:	40°29'11"
VA:	89°07'46"
SD $\bar{x}$	345.678 m
PT: 1	
HT:	1.500 m

<b>DSP</b>	2/4
HA:	40°29'11"
VD:	0.802 m
HD:	343.248 m
PT: 1	
HT:	1.500 m

Например если отображается экран DSP2 нажмите **[DSP]** для переключения к экрану DSP3. Индикатор экранов изменится с 2/4 на 3/4.

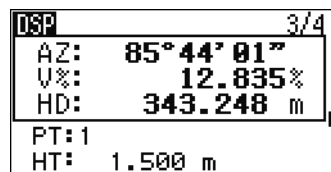

**Примечание** – Когда установлены вторичные единицы измерения для расстояний, становится доступным дополнительный экран. На нем показаны величины HD, VD и SD. Информация об установке вторичных единиц измерения для расстояний приведена в соответствующем разделе, см. [стр. 138](#).

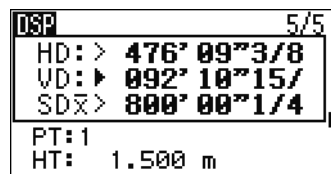


**Примечание** – Минимальная отображаемая величина для измерения расстояний в футах и дюймах составляет 1/16 ввода. Меньшие единицы измерения непрактичны при работе в поле. Когда текущая величина больше чем 99999'11"15/16, отображается символ ">". Если текущее расстояние менее -9999'11"15/16, отображается символ "▲" (заполненный треугольник). Эта величина не влияет на вычисления. Точная величина используется во всех случаях.

### Настройка значений, отображаемых в главном экране измерений

Для выбора значений, которые будут отображаться на экранах DSP1, DSP2 и DSP3:

1. Удерживайте **[DSP]** одну секунду.
2. Используйте клавиши курсора **[↑]**, **[↓]**, **[←]** и **[→]** для выбора значения, которое хотите изменить.
3. Используйте программные кнопки **[←]** и **[→]** для перемещения по списку значений величин, которые могут быть отображены.

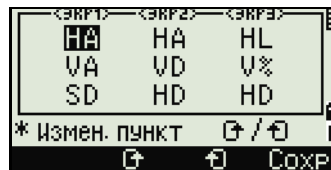

Вы можете выбрать следующие величины:  
HA/AZ/HL/VA/V%/SD/VD/HD/Z и пустая строка.

4. Чтобы сохранить изменения нажмите программную клавишу **Сохран**. Иначе, выберите значение для экрана DSP3 и затем нажмите **[ENT]**. На экране DSP отобразится выбранная вами величина.

**Примечание** – За исключением пустой строки, невозможно отображать более чем в одной строке экрана одинаковые значения.


**Примечание** – Значения, отображаемые на экранах DSP1, DSP2, DSP3 и DSP4, также используются в соответствующих экранах Разбивки (SO2, SO3, SO4 и SO5).

**Примечание** – Вы можете также выбрать значения, отображаемые в экране Разбивка.

**Примечание – Символы заголовка**

На экранах DSP могут быть использованы следующие символы заголовка:

- (:) показывает, что компенсатор работает.
- (#) показывает, что компенсатор отключен.
- ( ) показывает, что используется поправка за Уровень моря и Масштабный коэффициент.

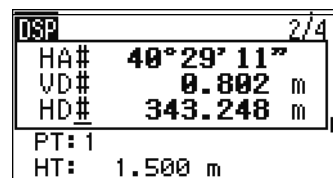**Клавиша [MODE]**


Используйте клавишу [MODE] для изменения режима ввода с клавиатуры для текущего экрана.

**Изменение режима ввода при вводе точки или кодов**

Когда курсор находится в поле для ввода точки (T) или кода (CD), нажмите [MODE] для изменения режима ввода между алфавитно-числовым (A) и числовым (1).




Индикатор ввода на панели состояния отображает текущий режим ввода.

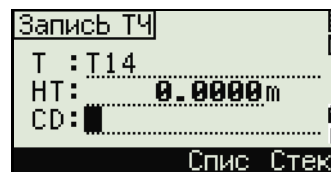

**Примечание** – Когда курсор находится в поле высоты (HT), доступен только числовой режим. Нажатие [MODE] не даст эффекта, когда курсор находится в поле HT.

**Режим измерения с применением Быстрого кода (Q-код)**


- Для активации режима измерения Быстрого кода, нажмите [MODE] в главном экране измерений.

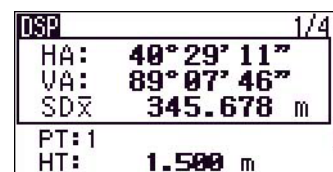


В поле T стоит имя точки по умолчанию.

- Нажмите любую числовую клавишу (от [0] до [9]) для начала измерения и записи точки.


Список цифровых клавиш и назначенных для них кодов объектов представлен в правой части экрана.

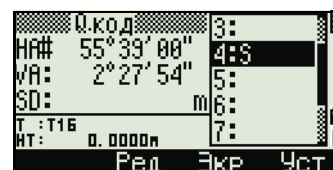

Например, если вы нажимаете **[6]**, выбирается код, назначенный для 6 и инструмент начинает измерение.

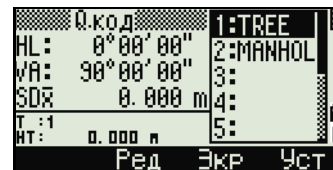

3. Если вы установили режим подтверждения записи (см. [Параметры измерений, стр. 71](#)), после каждого измерения появляется экран Запись ТЧ.

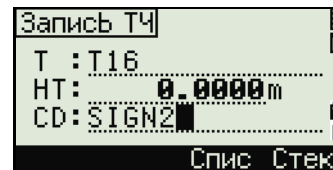

Сделайте одно из следующего:

- Для записи точки нажмите **[ENT]**.
- Для возврата в главный экран измерений нажмите **[ESC]**.

**Примечание** – Чтобы назначить новый код объекта цифровой клавише нажмите **[^]** или **[v]** чтобы выбрать код, который вы хотите изменить. Затем нажмите программную кнопку **Ред**.

**Примечание** – Вы можете использовать программную кнопку **DSP** чтобы изменить значение, отображаемое в окне измерений так же, как и при использовании клавиши **[DSP]** в главном экране измерений.

4. Чтобы вернуться в главный экран измерений из экрана Qкод, нажмите **[MODE]** или **[ESC]**.

### Клавиша **[COD]**

В главном экране измерений нажмите клавишу **[COD]** для изменения кодов объектов по умолчанию, которые будут назначаться в поле CD при записи точки.

### Установка кодов по умолчанию

Когда вы нажимаете **[COD]** в главном экране измерений, появляется окно для ввода кода объекта.

Вы можете использовать программные кнопки **Спис** и **Стек** для ввода кода.





## Измерения Qкод

Для ввода Быстрых кодов наблюдений в определенном порядке нажмите программную клавишу Qкод.

Эта функция позволяет вам использовать десять цифровых клавиш для кода объекта и завершения съемки точки.


Чтобы изменить режим измерения для Быстрых кодов наблюдений, нажмите кнопку Уст.

**Примечание** – При измерениях Быстрых кодов режим записи может быть установлен только как "Подтв." или "ВСЕ".

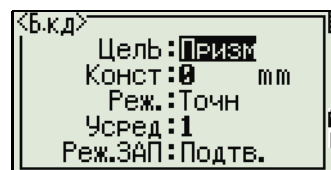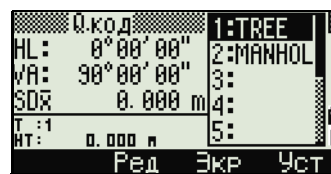

## Клавиша [НОТ]


Меню клавиши НОТ доступно на нескольких экранах наблюдений. Чтобы отобразить это меню нажмите [НОТ].

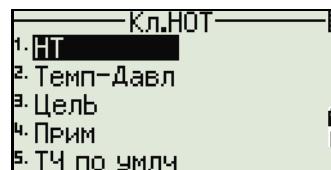

## Изменение высоты цели


Для изменения высоты цели нажмите [НОТ] чтобы вывести меню Кл.НОТ. Затем нажмите [1] или выберите НТ и нажмите [ENT].

Введите высоту цели и нажмите или нажмите программную клавишу Стек чтобы просмотреть содержимое стека. В стеке НТ хранятся последние 20 введенных значений высоты.

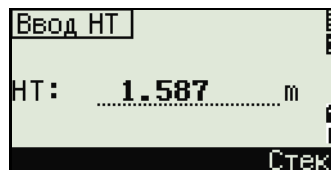


## Установка температуры и давления

Для установки температуры и давления нажмите [НОТ] для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите [2] или выберите Темп-Давл и нажмите [ENT]. Введите текущие значения температуры и давления. Значение ppm обновляется автоматически.

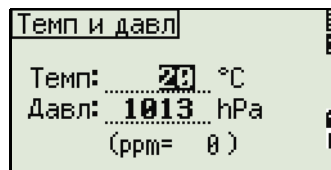

### Выбор настроек для цели


Настройки цели заключаются в установке типа цели, постоянной призмы и высоты цели. При изменении выбранного набора настроек соответственно меняются все три настройки. Вы можете использовать эту функцию для быстрого переключения между двумя типами цели. Можно подготовить до пяти настроек цели.

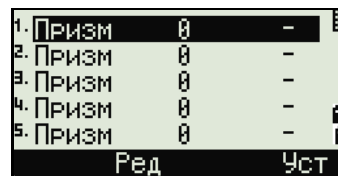

Нажмите **[НОТ]** для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите **[3]** или выберите **Цель** и нажмите **[ENT]**. Появится список из пяти настроек цели. Для выбора нужного набора настроек нажмите соответствующую цифровую клавишу (от **[1]** до **[5]**), или используйте **[^]** или **[v]** для выбора настроек цели из списка и нажмите **[ENT]**.

Чтобы изменить установки, определенные в качестве настроек цели, выберите в списке набор настроек и нажмите программную клавишу **Ред**.

Тип	Призма/Без отражателя
Конст	от -999 до 999 мм
НТ	от -9.990 до 99.990 м

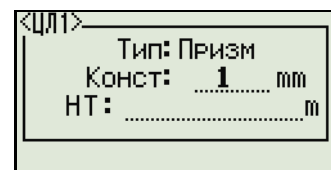

**Примечание** – Поле **НТ** может быть не заполнено в настройках цели. Если вы оставили это поле пустым, текущее значение высоты **НТ** всегда принимается равным измеренному.

**Примечание** – Если выбран набор настроек цели, значения величин "Тип" и "Конст" будут применены для настройки режимов **[MSR1]** и **[MSR2]**, а также к измерениям в режиме **Q**-кода. Если вы определили значение для высоты **НТ**, текущая высота **НТ** всегда будет равна ему.



### Ввод полевых примечаний

Для ввода полевых примечаний нажмите **[НОТ]** для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите **[4]**, или выберите **Прим** и нажмите **[ENT]**.

Эта функция может использоваться в любое время и в любом экране наблюдений.

Каждое примечание может состоять не более чем из 50 символов.


Примечания хранятся в сырых данных как **СО** записи.

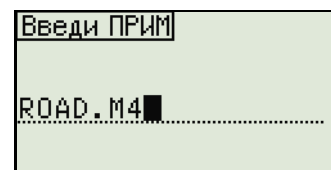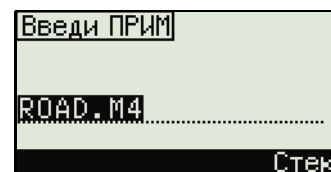



Отобразить список предыдущих примечаний можно нажав программную клавишу **Стек**. В стеке хранятся последние 20 примечаний.

Используйте  $\uparrow$  или  $\downarrow$  для выбора примечания в списке. Затем нажмите **ENT** для выбора примечания.

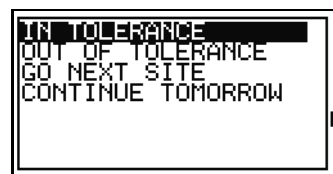

### Установка имени точки по умолчанию


Чтобы изменить установленное по умолчанию имя точки, нажмите **НОТ** для отображения меню Кл.НОТ. Затем нажмите **5**, или выберите **ТЧ по умлч** и нажмите **ENT**.



Эта функция доступна из любого экрана наблюдения.

Измените имя точки по умолчанию для следующей записи.

Нажмите **ENT** чтобы подтвердить новое имя точки по умолчанию. Новое имя будет применено, как имя T по умолчанию на экране ввода.

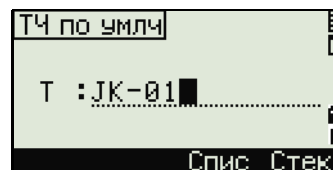


### Индикатор пузырькового уровня

Если при включенном компенсаторе был сбит уровень установки инструмента, автоматически появится индикатор пузырькового уровня, он также отображается после экрана запуска.


Для вывода индикатора пузырькового уровня из экрана наблюдения нажмите  $\square$ .

Инструмент серии FOCUS 6+ 2'' имеет двухосевую компенсацию уровня. Чтобы включить или выключить компенсацию уровня используйте клавиши курсора  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$ . При выключенной компенсации уровня на экране появится надпись **ВЫК**.

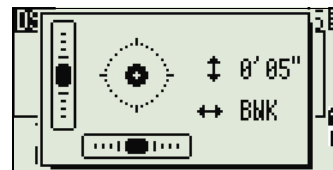

Если инструмент отклонен от уровня более чем на  $\pm 3'30''$ , на экране появится надпись **OVER**.

Чтобы вернуться в экран наблюдений нажмите **ESC** или **ENT**.

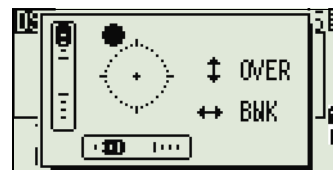


## Лазерный отвес

### Включение и выключение лазерного отвеса.

Нажмите [ \* Вкл. ] для включения переключателя лазерного отвеса.

Нажмите [ESC], чтобы закрыть окно индикатора пузырькового уровня.

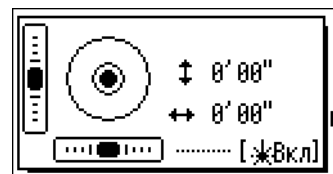

Нажмите [ ↓ Выкл. ] для выключения переключателя лазерного отвеса.

Нажмите [Светим.], чтобы открыть окно регулировки светимости.

Нажмите [ESC], чтобы выключить переключатель лазерного отвеса и закрыть окно индикатора пузырькового уровня.



### Настройка светимости лазера

Можно установить один из 4-х уровней светимости лазера.

Нажмите один раз [Светлее], чтобы увеличить светимость на один уровень.

Нажмите один раз [Темнее], чтобы уменьшить светимость на один уровень.

Нажмите [ESC] / [ENT] для возвращения к окну индикатора пузырькового уровня.



**Примечание** – Текущие настройки компенсаторов отображаются при помощи заголовочных знаков (: , # , : и #) после поля меток (таких как HA, VA, SD и HD) на экранах наблюдения. Дополнительную информацию можно найти на стр. 53.

### Клавиши [USR]

Если в поле вы часто используете какие-то определенные функции, вы можете назначить их для клавиш [USR1] или [USR2]. Всякий раз, при нажатии клавиши [USR], активируется функция, которую вы назначили для этой клавиши.

Для клавиш [USR] могут быть назначены следующие функции:


- Ввод высоты НТ
- Проверка BS
- База XYZ
- РТ по умолчанию

- Выбор цели
- Ввод температуры-давления
- Ввод примечания
- Следующее меню или одиночные функции из этих меню:
  - Геом
  - Смщ
  - Прг

По умолчанию для клавиши [USR1] присвоена функция ввода высоты НТ, а для клавиши [USR2] не присвоено никаких функций.


Удерживайте нажатой одну секунду клавишу [USR] для вывода на экран списка функций, которые могут быть присвоены для этой клавиши.

Присвоенная клавише в настоящий момент функция помечается звездочкой (\*) перед именем функции.

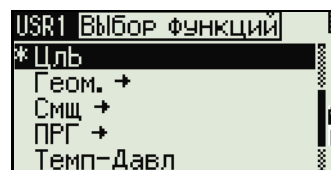


Чтобы изменить присвоенную функцию, нажимайте клавишу курсора [↑] или [↓] для ее выбора. Затем нажмите [ENT].

Если после пункта списка стоит стрелка (->) это означает, что данный пункт представляет собой отдельное меню. Если вы выбрали пункт меню и затем нажали [ENT], появится следующий уровень меню.


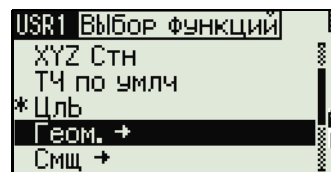


Первый пункт подменю заканчивается текстом [МЕНЮ]. Если вы выберете этот пункт, то для клавиши [USR] будет назначено все меню.

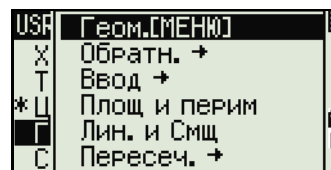


Чтобы присвоить определенную функцию из подменю, нажимайте клавиши курсора [↑] или [↓] чтобы выбрать имя нужной функции. Затем нажмите [ENT].

Однажды присвоив функцию для клавиши [USR], вы каждый раз вызываете ее просто нажав клавишу [USR] в главном экране измерений.

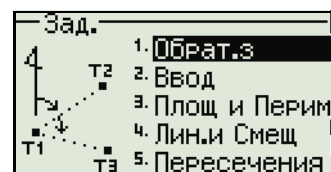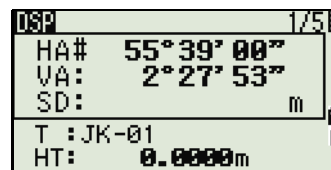


**Примечание** – Для изменения типа данных назначаемых для клавиши [USR] войдите в МЕНЮ > (1 с) Клавиши > [USR]. Дополнительную информацию вы найдете в разделе [Настройки клавиши \[USR\]](#), стр. 159.

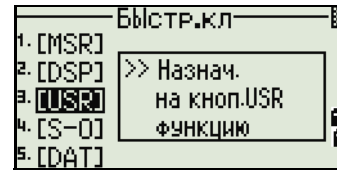


## Клавиша [DAT]

Используйте клавишу [DAT] для быстрого доступа к данным текущего проекта из экранов наблюдений.


Когда вы нажимаете клавишу [DAT] в главном экране измерений или экрана наблюдений для таких функций как Разбивка, Смещение от линии, проведенной через 2 точки или Смещение от дуги, назначенные данные текущего проекта отображаются на экране.

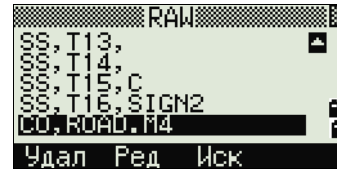

Удерживайте клавишу [DAT] в течение одной секунды чтобы появился экран Выбор формата. Используйте этот экран для изменения типа данных, назначенных для клавиши [DAT]. Нажмите [1] или выберите DAT [MENU] чтобы меню Данные отображалось каждый раз после нажатия клавиши [DAT].

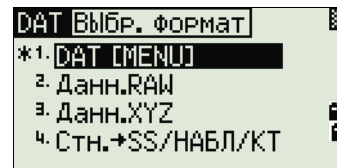


После выбора опции на этом экране, изменения будут сразу же применены и появится выбранный тип данных.

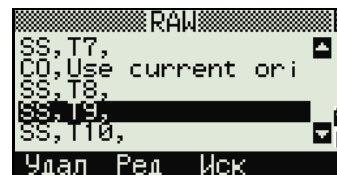

Нажмите [ESC] для возврата к предыдущему экрану наблюдений.

**Примечание** – Для изменения типа данных назначаемых для клавиши [DAT], войдите в МЕНЮ > (1 с) Клавиши > [DAT]. Дополнительную информацию вы найдете в разделе [Настройки клавиши \[DAT\]](#), стр. 159.

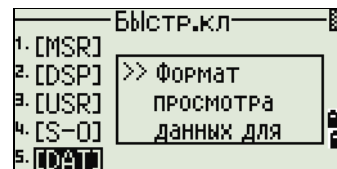


## Экран списка

Доступные проекты или данные появляются в виде экрана списка, если вы сделаете следующее:

- просматриваете или редактируете данные (МЕНЮ > Данные)
- открываете список кодов, список точек или Менеджер проектов (МЕНЮ > Проекты)
- производите поиск точек или кодов

В списке текущая позиция курсора обозначена инверсным цветом (белый текст на черном фоне).

Нажмите  $\uparrow$  или  $\downarrow$  для перемещения на строку вверх или вниз.

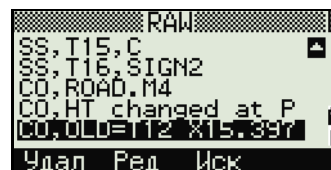

Если появляется иконка перехода на предыдущую страницу  $\leftarrow$ , значит перед текущей страницей имеются еще страницы. Нажмите  $\leftarrow$  для перехода на страницу выше.

Если появляется иконка перехода на следующую страницу  $\rightarrow$ , значит после текущей страницы имеются еще страницы. Нажмите  $\rightarrow$  для перехода на страницу ниже.

Для выбора необходимого пункта списка, переместите на него курсор и затем нажмите  $\text{ENT}$ .

## Ввод данных

### Ввод имени или номера точки

Вы можете использовать цифровые или алфавитно-цифровые имена состоящие не более чем из 16 символов для идентификации точек.



По умолчанию, новое имя точки соответствует последнему введенному имени точки с увеличенной на единицу последней цифрой. Например, если последнее имя точки было A100, значит имя по умолчанию, присваиваемое следующей точке будет A101.

Если последний символ предыдущего имени точки алфавитный, имя по умолчанию, присваиваемое следующей точке будет такое же, как и у последней точки.


Когда курсор находится в поле T (точка), существует несколько путей для определения точки или ввода координат.

### Ввод существующей точки

Если вводится имя существующей в памяти точки, то будут показаны ее координаты. Перед переходом на следующий экран или выбором следующего поля прибор издает короткий звуковой сигнал.

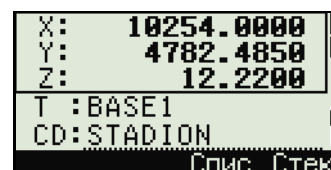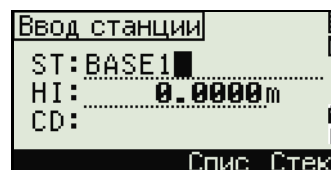


**Примечание** – Для настройки продолжительности отображения окна с координатами, войдите в меню **МЕНЮ>Установки>Другие**. Чтобы окно сохранялось до нажатия на клавишу **[ENT]**, установите в поле **Пок.XYZ** значение **+ENT**. Подробнее об этом см. [стр. 138](#).

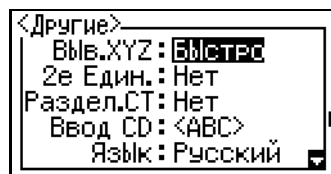


### Ввод новой точки

При вводе имени или номера не существующей в памяти точки, появляется экран ввода координат. Введите координаты в формате NE, NEZ, или (Z) - только высота.

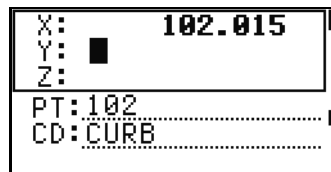


Нажмите **[ENT]** в последней строке (поле CD) для сохранения точки в текущем проекте.

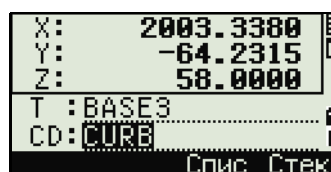


### Нажатие **[ENT]** без ввода имени точки

Если вы хотите использовать точку, но не записывать координаты в память, вы можете просто нажать клавишу **[ENT]** не вводя имени точки в поле T.

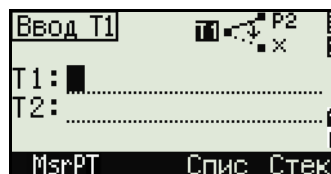

Введенные координаты будут использоваться в вычислениях. Они не будут сохранены в базе данных.

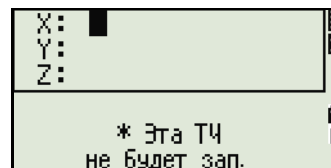






### Определение группового символа (\*)

Если при вводе имени точки использовать звездочку (\*), появится список всех точек в проекте, которые начинаются с введенных символов.

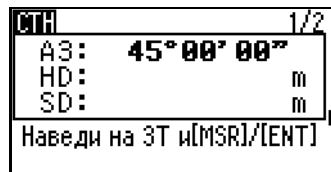

Используйте **[^]** или **[v]** для выбора нужной точки, затем нажмите **[ENT]**.



Символы  или  показывают, что доступна еще одна страница до или после текущей страницы, используйте клавиши  или  для переключения на предыдущую или следующую страницу списка.



При выборе точки из списка, будут показаны ее координаты, и прибор издаст звуковой сигнал.






### Запись текущих измерений

 
Вы также можете вводить в качестве точек текущие измерения. Для этого необходимо нажать программную клавишу MSR.


Появится экран наблюдений.

 Нажмите  или  чтобы начать измерение. Чтобы изменить высоту цели, нажмите программную кнопку HT.

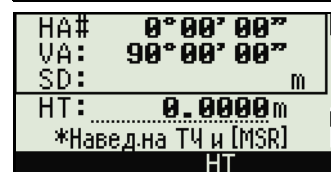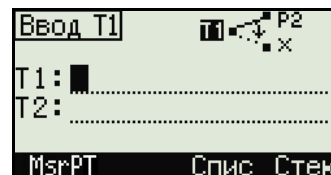
 



Для перехода к экрану записи точки после окончания измерения, нажмите .

Введите имя и код точки и нажмите .

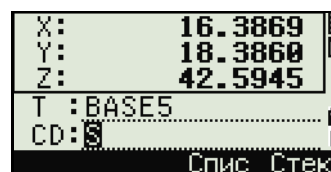




**Примечание** – Когда вы перемещаете курсор в какое-либо поле, появляется текущее значение или значение по умолчанию в виде инверсного текста (это режим ввода по умолчанию "Заменить все значения").


**Примечание** – Нажмите клавишу  для изменения режима ввода на режим перезаписи и выделения первого символа. Нажмите клавишу  для перемещения курсора в конец строки.

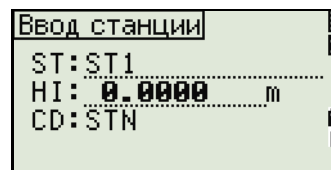

### Ввод точки из стека

  В стеке находится список недавно использованных точек. Для отображения содержимого стека нажмите программную клавишу Стек, когда курсор находится в поле T.

Используйте кнопки  или , чтобы переместить курсор на точку, которую вы хотите использовать. Затем нажмите .

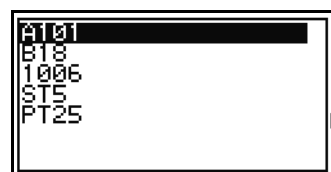

Когда вы вернетесь к экрану ввода точки, имя выбранной точки увеличится на единицу. Например если имя выбранной точки было A101, в поле T появится имя A102.


**Примечание** – В стеке содержатся имена последних 20 использованных точек. Они отображаются в хронологическом порядке, начиная с последней использованной точки.



### Ввод точки из списка точек

Для вывода списка имеющихся точек нажмите программную клавишу **Спис**, когда курсор находится в поле T.

Используйте клавиши курсора  $\uparrow$  или  $\downarrow$ , чтобы переместить курсор на точку, которую вы хотите использовать. Затем нажмите **ENT**.

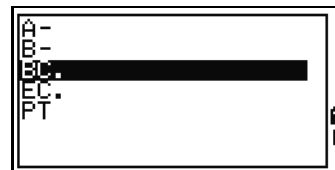

Когда вы вернетесь к экрану ввода точки, имя выбранной точки будет введено в поле T. При необходимости вы можете добавить к имени цифры или буквы.




### Ввод кодов

В поле CD (код) по умолчанию всегда устанавливается последний использованный код. Вы можете изменить выбранный код в экране ввода точки или нажать клавишу **[COD]** в главном экране измерений. Подробнее об этом смотрите в разделе **Клавиша [COD]**, стр. 54.

Для идентификации кодов вы можете использовать цифровые или алфавитно-цифровые имена длиной не более 16 символов.

### Непосредственный ввод кодов

Чтобы напрямую ввести код, нажмите клавишу **[MODE]** для выбора цифрового или алфавитно-цифрового режима ввода. Затем введите код с клавиатуры.

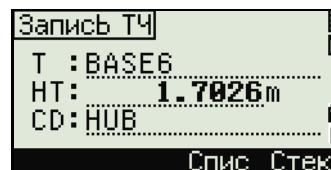



### Ввод кода из стека



В стеке находится список недавно использованных кодов. В стеке может содержаться до 20 кодов.

Для отображения содержимого стека нажмите программную клавишу **Стек**, когда курсор находится в поле CD.

Используйте клавиши курсора  $\uparrow$  или  $\downarrow$ , чтобы переместить курсор на код, который вы хотите использовать. Затем нажмите **ENT**.

Выбранный код будет скопирован в поле CD.

**Примечание** – При перезагрузке инструмента, стек с кодами очищается.

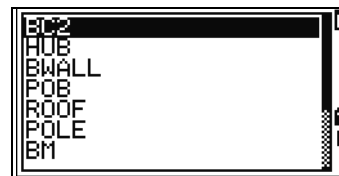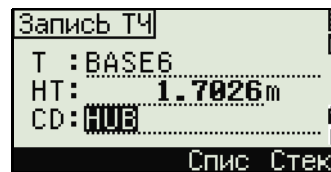

### Ввод кодов из списка кодов

Для вывода списка имеющихся точек нажмите программную клавишу **Спис**, когда курсор находится в поле CD.

Для редактирования списка кодов выберите **МЕНЮ > Данные > Спис.код**. Дополнительная информация по этой теме находится в разделе [Редактирование объектов в списке кодов и списке точек](#), стр. 151.



Используйте клавиши курсора  $\uparrow$  или  $\downarrow$ , чтобы переместить курсор на код, который вы хотите использовать. Затем нажмите **ENT**.

Для обозначения слоев применяется стрелка в конце метки кода. Если после выбора слоя вы нажмете **ENT**, будут отображены коды и слои из этого слоя.

После возврата к экрану ввода, выбранный код будет введен в поле CD.

**Примечание** – Пункты списка отображаются в алфавитном порядке.


**Примечание** – Для быстрого поиска кода вы можете использовать поиск по первому символу кода. Дополнительная информация приведена в разделе [Дополнительные возможности: Поиск кодов по первому символу](#), стр. 66.

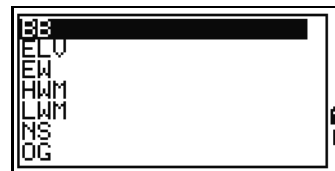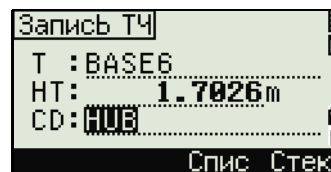


### Дополнительные возможности: Поиск кодов по первому символу

Для быстрого поиска кода в списке используйте поиск по первому символу.


Например, для поиска кодов, начинающихся на букву Q, введите букву Q с клавиатуры. Для этого дважды нажмите клавишу **[Q]**.

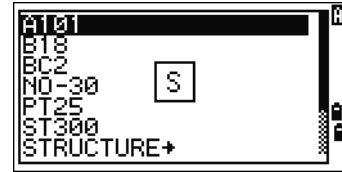

После каждого нажатия клавиши в поле режима ввода отображается выбранная буква. Например, после первого нажатия клавиши **[Q]**, отобразится буква P. Если вы быстро нажмете **[Q]** еще раз, будет выбрана буква Q. Если вы больше не будете нажимать **[Q]**, буква Q останется выбранной.

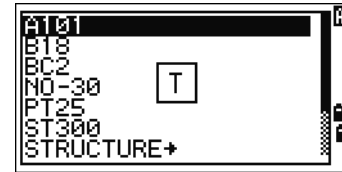


После выбора буквы, курсор переместится к кодам, которые начинаются с этой буквы.

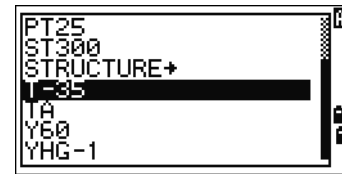

Если коды, начинающиеся с этой буквы отсутствуют, курсор переместится к следующей доступной букве.

### Быстрые коды (Q-коды)

Быстрые коды (Q-коды) позволяют вам снимать и записывать в поле множество точек с кодами объектов. Вы можете занести в список до 10 Q-кодов. Для занесения в список Q-кодов нажмите программную клавишу **Red**. Дополнительная информация приведена в разделе [Режим измерения с применением Быстрого кода \(Q-код\)](#), стр. 53.

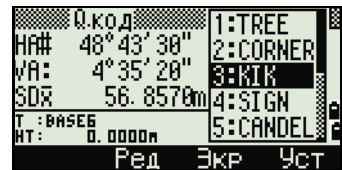

**Примечание** – Нажмите **[MODE]** для включения/выключения режима Q-кодов. Нажмите программную клавишу **Red** для изменения Q-кода. Вы можете редактировать введенный код или добавить число в конце кода. Вы по-прежнему можете использовать **[DSP]** для смены экранов.

### Ввод значений в футах и дюймах

Когда в качестве величин измерения длины выбраны американские футы (US-Ft) или международные футы (I-Ft), вы можете вводить и отображать расстояния, высоты и значения координат в десятичных футах или в футах и дюймах. Дополнительную информацию вы найдете в разделах [Единицы](#), стр. 137 и [Прочие параметры](#), стр. 138.


Для ввода величин в футах и дюймах на экране ввода, введите элементы, деленные на периоды при помощи точки (.) в следующем формате:

<Футы> **[.]** <Дюймы> **[.]** <Числитель> **[.]** <Знаменатель> **[ENT]**  
 (0–11)            (0–15)            (0–99)

По умолчанию знаменатель равен 16. Если знаменатель равняется 16, вы можете не вводить его, и он не будет отображаться на экране.



Например, если вы вводите  $2\ 0\ 8\ 5\ \text{ENT}$ , на экране будет отображено значение 2'08" 5/ (2 фута, 8 и 5/16-х дюйма).

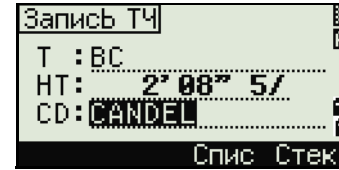

Следующие примеры иллюстрируют, как вводить различные значения:

Для ввода...	Наберите...
65' 5 3/8"	6 5 0 5 0 3 0 8 ENT
65'	6 5 ENT
65' 5"	6 5 0 5 ENT
65' 5 3/8"	6 5 0 5 0 6 ENT
5 3/8"	0 0 5 0 3 0 8 ENT или 0 0 5 0 6 ENT

**Примечание** – Числитель и знаменатель, введенные вами, автоматически преобразуются в значение, ближайшее к одной из следующих величин: 0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16, 15/16.

**Примечание** – Если знаменатель равен 16 он не отображается на экране.

## Проекты


Для записи данных в прибор, вы должны создать или открыть проект.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Перед началом работы с прибором, первым делом проверьте настройки проекта.

### Создание нового проекта


1. Нажмите **MENU**, чтобы открыть экран МЕНЮ.
2. Нажмите **1** чтобы открыть Менеджер проектов.
3. Нажмите программную кнопку Созд, чтобы открыть экран Созд.пркт.

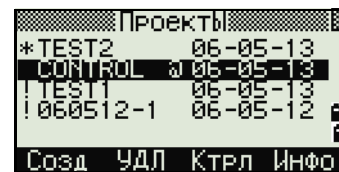

4. Введите имя проекта.



5. Нажмите программную кнопку Уст для проверки параметров проекта. Вы не можете изменить параметры ранее созданного проекта.

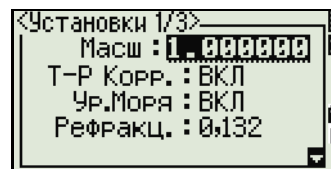



6. Нажмите [ENT] в последнем поле экрана Создать проект для создания нового проекта.

**Примечание** – При появлении одного из сообщений БОЛЕЕ 50 ПРКТ или "Переполнение данными" удалите один из имеющихся проектов, чтобы освободить место для нового проекта. Вы не освободите место, удаляя записи существующего проекта.

### Создание контрольного проекта

Контрольный проект (или общий файл) хранит данные координат, которые можно использовать в нескольких проектах. Вы можете создать контрольный проект в офисе.

1. Нажмите [MENU], чтобы открыть экран МЕНЮ.
2. Нажмите [1] или выберите Проекты чтобы открыть Менеджер проектов.
3. Подведите курсор к проекту, который вы хотите использовать в качестве контрольного.
4. Нажмите программную кнопку ФНК.
5. Нажмите [1], чтобы перейти на страницу «Контрольный проект».
6. Нажмите программную кнопку Да.

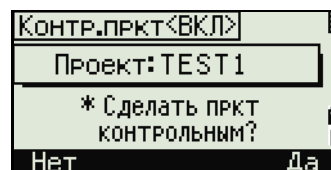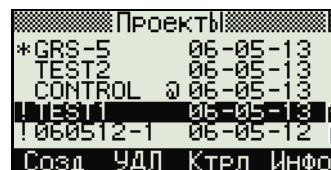

**Примечание** – Когда вы вводите имя или номер точки, система сначала ищет эту точку в текущем проекте. Если точка не будет найдена, поиск автоматически будет продолжен в контрольном проекте. Если эта точка будет найдена в контрольном проекте, она копируется в текущий проект как UP (верхняя) запись.

## Измерение расстояний

### Наведение на призмный отражатель



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не смотрите через зрительную трубу на солнце - это может привести к повреждению глаз и потере зрения.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Места использования данных лазеров должны быть обозначены соответствующим предупреждающим знаком о лазерной излучении.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Необходимо принять меры предосторожности, чтобы люди не смотрели на лазерный луч непосредственно или без оптического инструмента.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Лазерный луч должен прерываться в конце своего полезного пути и обязательно должен прерываться, если опасный путь луча выходит за пределы (**безопасное расстояние**<sup>1</sup>) участка, на котором за наличием и работой персонала ведется наблюдение с целью его защиты от лазерного излучения.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Путь лазерного луча должен проходить значительно ниже или выше уровня глаз, если это возможно.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Запрещается направлять (даже случайно) лазерный луч класса 3R на зеркальные отражающие поверхности, например призмы, металлические предметы и окна. Необходимо принять особые меры предосторожности для исключения подобных ситуаций.

**Примечание** – Информация по сборке призмного отражателя приведена в разделе *Сборка призмного отражателя, стр. 39*.


Визируйте зрительную трубу, чтобы увидеть перекрестие по центру призмного отражателя.




<sup>1</sup>. Безопасное расстояние – это расстояние от лазера, на котором лазерное излучение или энергетическая экспозиция имеет максимально допустимую величину, воздействию которой может подвергаться персонал без угрозы здоровью.

## Измерение расстояний


Чтобы измерить расстояние нажмите клавишу **[MSR1]** или **[MSR2]** в главном экране измерений или любом другом любом экране наблюдений.

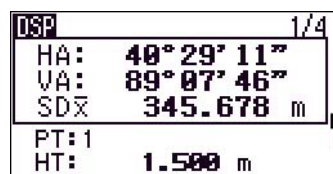

Пока прибор делает измерение, постоянная призмы отображается мелким шрифтом.

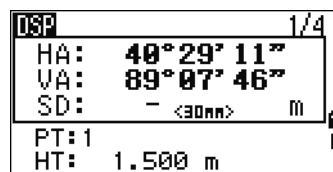


Если количество измерений для осреднения установлено равным 0, измерения будут продолжаться до тех пор, пока вы не нажмете клавиши **[MSR1]**, **[MSR2]**, или **[ESC]**. После каждого измерения значение расстояния обновляется.

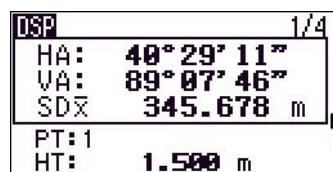


Если количество измерений для осреднения установлено равным значению от 1 до 99, осредненное расстояние будет показано только при завершении последнего измерения. Когда отображается осредненная величина, поле SD меняет свое название на SDx.

**Примечание** – Для изменения высоты цели HT, температуры и давления нажмите клавишу **[HOT]**. Подробнее об этом смотрите в разделе [Клавиша \[HOT\]](#), стр. 55.

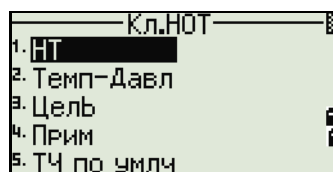


**Примечание** – Настройки, от которых зависят величины поправок (Т-Р Корр., Ур.Моря и Картографическая проекция) включены в настройки проекта. Эти установки индивидуальны для каждого проекта. Если вам необходимо изменить эти установки, создайте новый проект. Дополнительная информация приводится в разделах [Параметры проекта](#), стр. 117, и [Настройки](#), стр. 134.

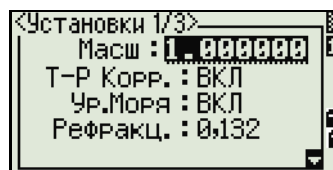

## Параметры измерений

Чтобы просмотреть настройки измерений, удерживайте нажатой одну секунду клавишу [MSR1] или [MSR2].

Используйте клавиши курсора [↑] или [↓] для перемещения курсора между полями. Используйте клавиши курсора [←] или [→] для изменения значения в выбранном поле.

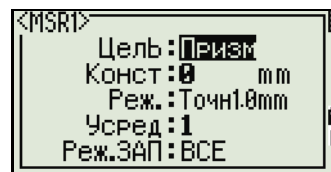


Поле	Значение
Цель	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Призма</li> <li>• Без отражателя</li> </ul>
Конст (постоянная призмы)	от -999 мм до 999 мм
Реж.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точно</li> <li>• Норма</li> </ul>
Усред (Осреднение)	от 0 (непрерывно) до 99
Реж.ЗАП	Одно из следующего: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Толь.ИЗМ</li> <li>• Подтв</li> <li>• ВСЕ</li> </ul>



### Поле цели

 Символ «-» (тире) появляется при измерении над значением постоянной призмы, если в поле "Цель" установлено значение **Призма**.

Символ «}» (квадратная скобка) появляется при измерении над значением постоянной призмы, если в поле «Цель» установлено значение **Без отражателя**.

Символ постоянно перемещается по экрану слева направо над значением постоянной призмы.

При производстве безотражательных измерений в панели состояния (над иконкой батареи) появится иконка .

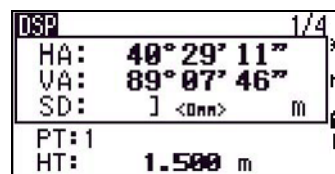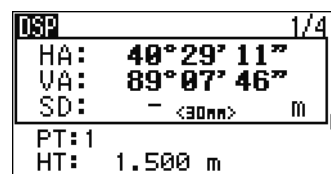

**Примечание** – Неверные параметры цели могут привести к тому, что точность измерений выйдет за допустимые пределы и интервалы, определенные для инструмента.

**Примечание** – При наведении на призмный отражатель в безотражательном режиме отобразится предупреждение «Мощный сигнал!» → Попробуйте режим призмы» из-за чрезмерного отражения света.

***Примечание** – Измерения, сделанные непосредственно после изменения параметров цели могут занять больше времени, чем обычно. Параметры цели используются чтобы применить лучшую настройку циклической ошибки измерения расстояния. Это эффективно устраняет многопутные отражения.*

### Поле Реж.ЗАП

Параметры режима записи контролируют работу клавиш **MSR1** и **MSR2** в главном экране измерений.

Значение **Толь.ИЗМ** установлено по умолчанию. После измерения инструмент возвращается в главный экран измерений и ожидает нажатия клавиши **ENT** перед записью точки.

Если установить значение **Подтв**, перед записью данных отображается экран "Запись ТЧ".

Если установить значение **ВСЕ**, прибор переходит в режим быстрого измерения и записи данных. Он автоматически запишет точку, используя значения Т и CD по умолчанию. После измерения инструмент возвращается в главный экран измерений для проведения следующего измерения.




# Применение

## В этой главе:

- Сброс ГК (горизонтального угла) и угловые измерения
- Установка станции
- Разбивка
- Кнопка Программы
- Запись измеренных данных
- Измерение смещений

## Сброс ГК (горизонтального угла) и угловые измерения

Чтобы открыть меню Угол, нажмите клавишу **[ANG]** в главном экране измерений. Для выбора команды из этого меню нажмите соответствующую цифровую клавишу или, используя клавиши курсора **[←]** или **[→]**, выберите команду и затем нажмите **[ENT]**.

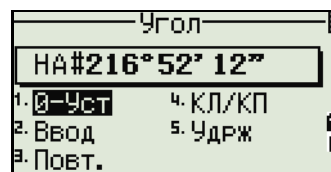


**Примечание** – Измерение при КЛ/КП не поддерживается для модели с одним дисплеем.

### Установка горизонтального угла в 0

Нажмите клавишу **[1]** или выберите **0-Уст** в меню Угол для установки горизонтального угла в 0. После установки угла вы вернетесь в главный экран измерений.

### Ввод горизонтального угла



Нажмите клавишу **[2]** или выберите **Ввод** в меню Угол для появления строки ввода угла. Введите горизонтальный угол, используя цифровые клавиши, и затем нажмите **[ENT]**.

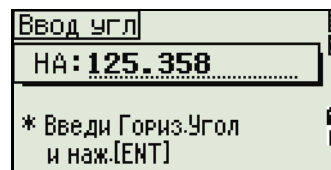


**Примечание** – Для ввода  $123^{\circ}45'50''$ , наберите **[1][2][3][4][5][5][0]**. Отображаемое значение будет округлено до минимального приращения угла.

### Запись передней точки после повторных угловых измерений

1. Нажмите клавишу **[3]** или выберите **Повт.** для активизации режима повторных угловых измерений. На экране будет отображено **HR=0**.
2. Наведитесь на заднюю точку (BS) и нажмите **[ENT]**.
3. Наведитесь на переднюю точку (FS) и нажмите **[ENT]**.  
Горизонтальный угол накапливается, и значение снова зафиксировано.
4. Для прекращения угловых измерений нажмите **[ESC]**.

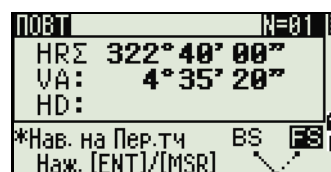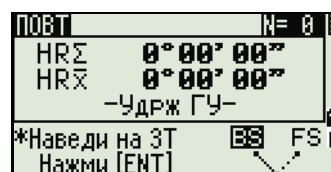

5. Когда вы накопите достаточное количество измерений горизонтального угла между задней и передней точками, произведите измерение на переднюю точку, нажав [MSR1] или [MSR2].

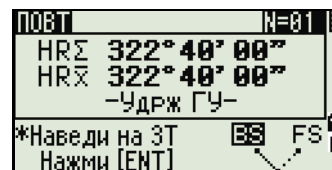


Появится осредненное значение горизонтального угла. Это значение фиксировано, пока процесс измерений не будет завершен или прерван.

$$HRx = HR\bar{\Sigma} \div N$$

$$HA = BSAz + HR\bar{x} \text{ (нормализовано)}$$

$HR\bar{x}$  не обновляется, даже если инструмент сместится.

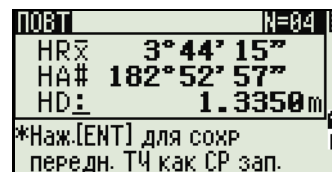

6. Нажмите [ENT] для сохранения наблюдения на переднюю точку как CP запись. Проверьте значения T/HT/CD и затем нажмите [ENT] для записи.




**Примечание** – При повторных угловых измерениях значение ГК меняется на  $HR\bar{\Sigma}$ . Количество повторений углов отображается вверху экрана (например, N=5). Измеренное значение горизонтального угла может быть не более 1999°59'59"5.

**Примечание** – Эта функция сохраняет сырые и XYZ данные в виде CP записей невзирая на настройки хранения БД.


## Измерение при КЛ/КП

**Примечание** – Используйте измерения при КЛ/КП для достижения максимальной точности угловых измерений. Измерения при КЛ/КП позволяют эффективно устранить постоянные механические погрешности, за исключением некоторых особых погрешностей, например погрешности вертикальной оси. Дополнительные сведения см. в разделе [Измерения при КЛ и КП, стр. 41](#). Измерение при КЛ/КП не поддерживается для модели с одним дисплеем.

Для сбора данных при КЛ/КП без измерения расстояния нажмите [4] или выберите КЛ/КП в меню Угол.

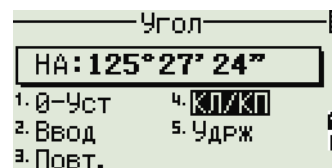

Если вы уже выполнили измерение расстояния до цели, можно запустить осреднение измерений при КЛ/КП, перевернув зрительную трубу.

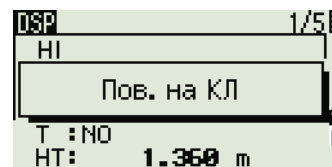

Нажмите [ENT] при КП. Отобразится экран дельты.

Для записи осредненных значений HA, VA и SD по данным при КЛ/КП нажмите [ENT] или программную кнопку ОК и выберите тип записи CP или SS.

**Примечание** – Для юстировки HA по измерению при КЛ/КП во время установки станции должна быть также измерена задняя точка при КЛ/КП.



## Удержание горизонтального угла

Нажмите клавишу [5] или выберите Удрж в меню угловых измерений для фиксации текущего значения горизонтального угла.

Чтобы установить отображаемое на экране значение горизонтального угла нажмите [ENT] или программную клавишу Уст.

Чтобы прервать процесс и вернуться в главный экран измерений нажмите [ESC] или программную кнопку Прерв.





## Установка станции

Чтобы открыть меню Уст. СТН нажмите [STN] в главном экране измерений.

Для выбора команды из этого меню нажмите соответствующую цифровую клавишу или, используйте клавиши курсора [←] или [→] чтобы выбрать команду и затем нажмите [ENT]. Нажмите [▲] или [▼] для перемещения между страницами.

Подсвеченной остается последняя использованная функция.

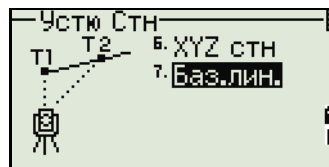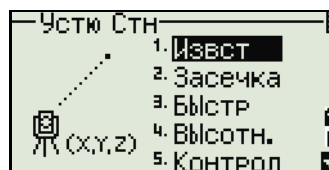


## Установка станции по точке с известными координатами или азимутом


1. Нажмите [1] или выберите Извст в меню Уст. СТН.

2. Введите имя или номер точки в поле ST.


- Если ввести номер известной точки, то на экране появятся координаты этой точки и курсор автоматически установится в поле высоты инструмента - HI.

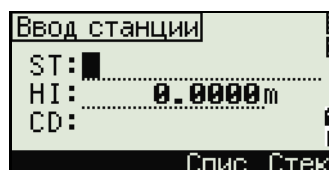


- Если вводится номер точки, которая не существует, то появляется экран ввода координат точки. Введите координаты и нажмите **[ENT]** после ввода каждого поля. Новая точка сохраняется в памяти после нажатия клавиши **[ENT]** в последнем поле CD.
  - Если точка имеет код, он появится в поле CD.
3. Введите высоту инструмента и затем нажмите **[ENT]**.

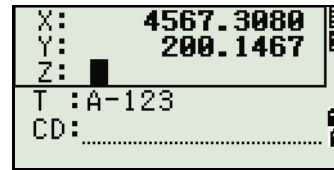


- Появится экран Задняя ТЧ.
4. Выберите способ, который Вы будете использовать для ориентировки на заднюю точку.

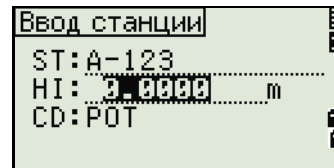

- Путем ориентации на заднюю точку по введенным координатам.
- Путем ориентации на заднюю точку по введенным азимуту и углу, см. [стр. 79](#).

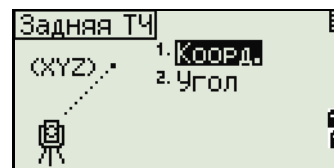

### Ориентация на заднюю точку с известными координатами

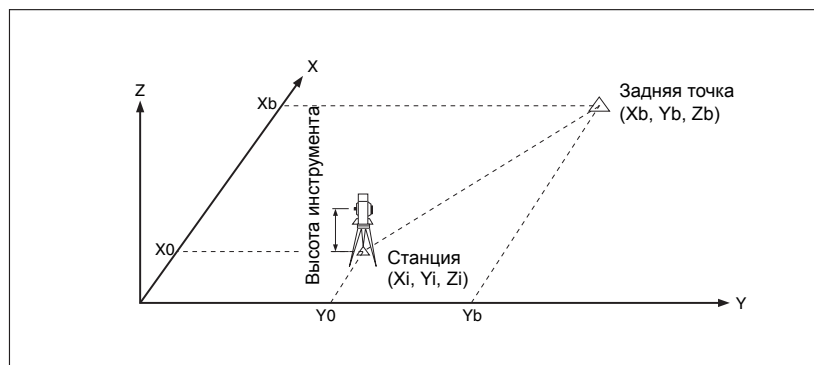


1. Нажмите клавишу **[1]** или выберите **Корд.** в меню ввода задней точки для появления экрана ввода координат задней точки.
2. Введите имя задней точки. Если точка существует в текущем проекте, то на экране появятся ее координаты.



3. Если Вы будете проводить измерение расстояния на ЗТ, то введите высоту отражателя в поле НТ.




4. Наведитесь на ЗТ при КЛ. Нажмите клавишу [ENT] для завершения установки станции.
- Если вам необходимо записать полноценное наблюдение, т.е. (НА/ВА/СД) нажмите [MSR1] или [MSR2].

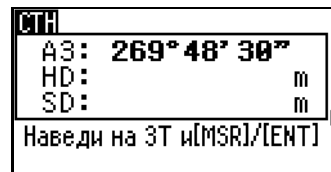


AZ Азимут вычисленный по координатам

- Если измерено расстояние на ЗТ с известными координатами нажмите на клавишу [DSP] для отображения экрана QA. На экране QA можно просмотреть величины dHD/dVD которые показывают разницу между измеренным расстоянием и расстоянием, вычисленным по известным координатам.

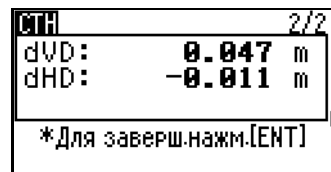


5. Для записи станции нажмите [ENT].
6. После измерения расстояния нажмите [ENT] для завершения установки станции. Записи ST и F1 сохраняются в текущем проекте.

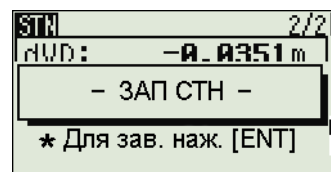


### **Дополнительная функция: измерение при КЛ и КП**

**Примечание** – Измерение при КЛ/КП не поддерживается для модели с одним дисплеем.

Чтобы измерить угол и перейти к следующему измерению при КП, нажмите экранную кнопку КП.

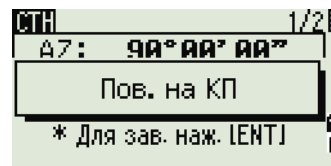


Для перехода непосредственно к КП после измерения расстояния до ЗТ при КЛ, переверните зрительную трубу. Инструмент автоматически определяет КЛ и КП.

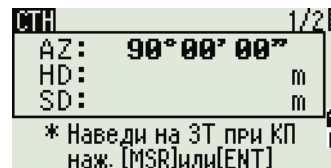


Нажмите клавишу [ENT] при КП. Отобразится экран дельты.


Для сохранения записей ST и КЛ/КП нажмите клавишу [ENT] или программную кнопку ОК.

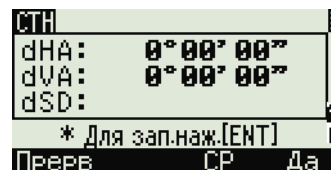

### Наведение на заднюю точку посредством ввода азимута

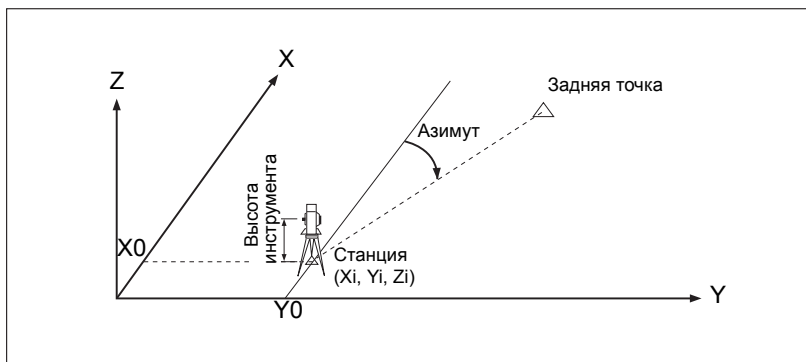

1. Нажмите [2] или выберите Угол в экране выбора типа задней точки для ввода азимута.

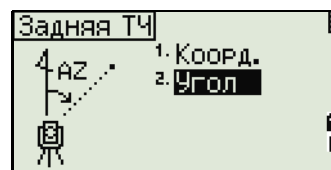


2. Если вы не желаете вводить какое либо имя задней точки (только ввести азимут), нажмите клавишу [ENT] в поле ЗТ.




3. Введите азимут на заднюю точку в поле AZ.

При нажатии на клавишу [ENT] без ввода азимута в поле AZ будет автоматически установлено значение 0°00'00".

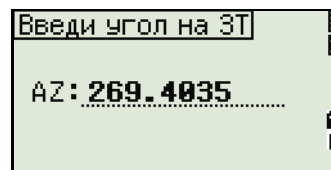

4. Наведите на ЗТ и нажмите [ENT]. Записи ST и F1 будут сохранены в проекте.


Также можно нажать программную кнопку КП для выполнения измерений при КЛ/КП. См. [Дополнительная функция: измерение при КЛ и КП](#), стр. 78.

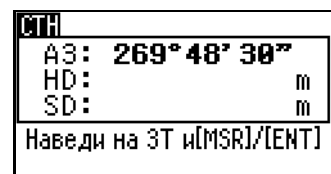

**Примечание** – Программная кнопка КП недоступна на модели с одним дисплеем.

## Установка станции с использованием обратной засечки на известные точки

Для установки станции при помощи обратной засечки используются измерения углов/расстояний на известные точки.

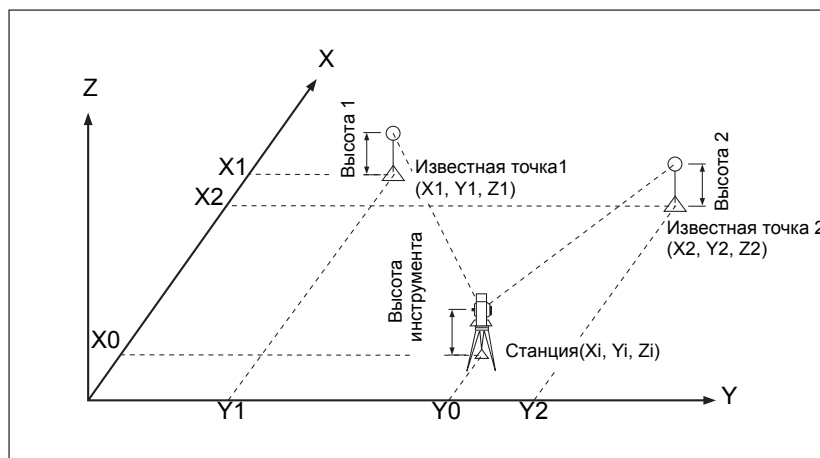


Вы можете использовать максимум 10 точек для засечки. Можно производить измерения как углов и расстояний, так и только углов. Вычисление производится автоматически, как только будет сделано необходимое количество измерений.

Можно удалить неправильно сделанные измерений и произвести перерасчет при необходимости. Также вы можете выбрать заднюю точку.


**Примечание** – Если угол между известной точкой 1 и известной точкой 2 (измеренные от точки станции) очень острый или тупой результирующее решение может быть геометрически неверным. Для достижения геометрической правильности выбирайте известные точки (или точку станции) так, чтобы они были разнесены в пространстве.

1. Нажмите клавишу **[2]** или выберите **Засечка** в меню **Уст. Стн** для входа в меню обратной засечки.
2. Введите имя первой наблюдаемой точки (ТЧ1).
3. Введите высоту цели и нажмите **[ENT]**.

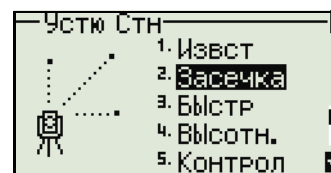




- Наведите на ТЧ1 и нажмите [MSR1] или [MSR2].  
Сведения об использовании программной кнопки КП для измерений при КЛ/КП см. в разделе [Дополнительная функция: измерение при КЛ и КП](#), стр. 78.

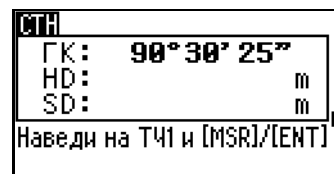

**Примечание** – Кнопка КП недоступна на модели с одним дисплеем.

- Для измерения следующей точки нажмите [ENT].

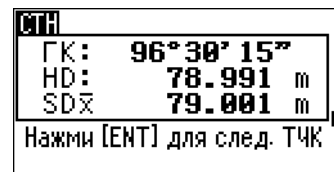


- Введите вторую точку (ТЧ2) и высоту отражателя.



- Измерьте вторую точку и нажмите [ENT].  
Когда инструмент получит достаточное количество данных, он вычислит координаты станции.




- Если доступно больше минимального количества данных, появится экран стандартных отклонений.

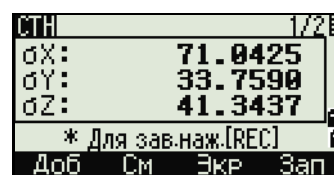

- Чтобы увеличить точность засечки можно выполнить дополнительные измерения. Для этого нажмите на программную кнопку Доб. Информация о том, как использовать программную кнопку См приведена в разделе [Дополнительные возможности: просмотр и удаление измерений засечки](#), стр. 82.

- Если результат вас устраивает, нажмите программную кнопку Зап или [ENT] для записи станции.

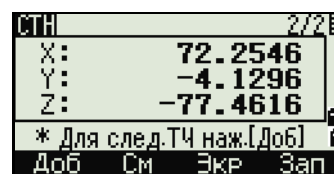


- Введите высоту инструмента, если это требуется и нажмите [ENT]. В поле ST по умолчанию устанавливается значение «последняя запись PT+1».




- Имя точки можно изменить, если установить курсор в поле ST и редактировать или поменять текст.

**Примечание** – Если в поле Разм.СТ вы установили Да, в поле ST по умолчанию появится последний номер ST + 1. Подробнее об этом см. [Прочие параметры, стр. 138](#).


11. В качестве задней точки по умолчанию будет первая измеренная точка. Чтобы изменить ЗТ, нажмите программную кнопку **Замен**.

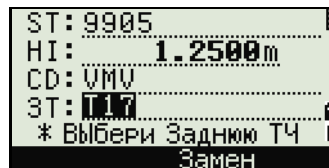

12. Выберите заднюю точку ЗТ и нажмите клавишу **ENT**.

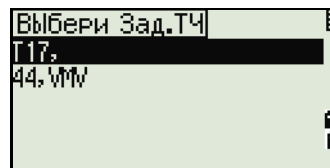

13. Для завершения засечки нажмите **ENT** когда курсор находится в поле ЗТ.

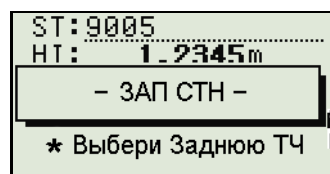


**Примечание** – Для вычисления засечки должны быть произведены измерения углов минимум на 3 точки или одно угловое измерение и одно измерение расстояния и угла. Высота станции может быть вычислена, если измерялось расстояние. Если расстояние не измерялось, то высота станции рассчитывается с использованием только угловых измерений на точки с известными трехмерными координатами.

### **Дополнительные возможности: просмотр и удаление измерений засечки**

Нажмите программную клавишу **См** в экране вычисления станции (сигма или координаты) для контроля измерений на каждой точке.



- dNA Распределенная ошибка ГК по каждому направлению
- dVD Вертикальная ошибка между измеренным и вычисленным расстоянием
- dHD Ошибка по горизонтальному проложению между измеренным и вычисленным расстоянием

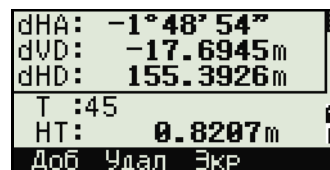

Если требуется удалить измерение (возможно из-за больших ошибок), установите курсор на ту точку, которую надо удалить, и затем нажмите программную клавишу **Удал**. После удаления, координаты станции будут автоматически перевычислены.


Чтобы продолжить наблюдения, нажмите программную клавишу Доб. Появится экран для ввода следующей точки.



### Быстрая установка станции без ввода координат

Точка станции (ST) в этой функции определяется как точка с новым номером. Для новой точки координаты сохраняются как MP (0, 0, 0). Если станция ST была вручную изменена на известную точку, то установка станции производится с координатами этой точки.


1. Для быстрой установки станции нажмите клавишу [3] или выберите Быстр в меню установки станции.

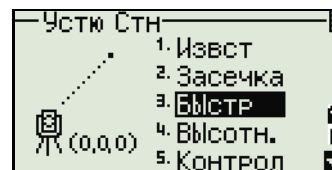

- ST Точка станции (по умолчанию - последняя записанная точка ТЧ+1 или ST+1 (в зависимости от установки в поле Разм.СТ)
- HI Высота инструмента
- BS Задняя точка (пусто)
- AZ Азимут на заднюю точку (по умолчанию - ноль)



2. По умолчанию задней точке номер не присваивается. Оставьте это поле пустым или введите имя задней точки.
3. Азимут на заднюю точку (AZ) по умолчанию равен нулю, но вы можете изменить это значение.

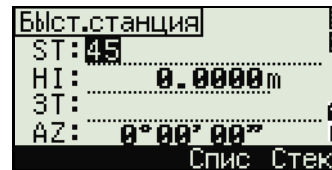




4. Чтобы завершить установку станции, наведите на заднюю точку и нажмите [ENT].

Когда вы нажимаете [ENT] в поле AZ, в полях HI и AZ устанавливаются введенные вами значения.

**Примечание** – Даже если точки ST и ЗТ являются известными точками, эта функция не вычисляет угол на заднюю точку AZ автоматически. Для вычисления AZ между двумя известными точками (ST и ЗТ) используйте функцию Уст. Стн > Извест. Дополнительная информация содержится в разделе Установка станции по точке с известными координатами или азимутом, стр. 76.

## Определение высоты станции


1. Нажмите [4] или выберите **Высотн** в меню установки станции.
2. Введите имя точки с известной высотой ВР (высотный репер) и нажмите [ENT]. Если точка найдена в проекте, то курсор переместится в поле НТ (высота отражателя).
3. Введите высоту отражателя - НТ и нажмите [ENT].
4. Наведитесь на отражатель, установленный на точке ВР и нажмите [MSR1] или [MSR2].
5. Для выполнения измерения при КЛ/КП нажмите программную кнопку **КП** или переверните зрительную трубу на КП после измерения расстояния.

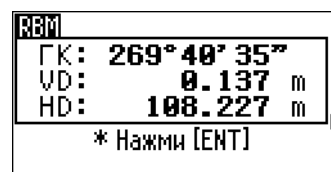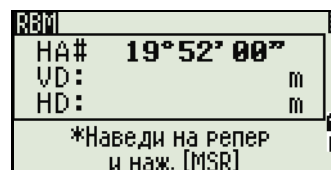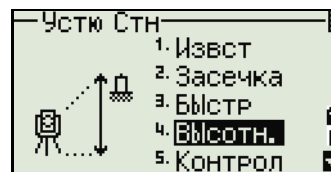

**Примечание** – Кнопка **КП** недоступна на модели с одним дисплеем.

Будут отображены обновленные координаты станции. Высота инструмента НІ может быть изменена в этом экране.

6. Для записи обновленных координат станции нажмите [ENT].

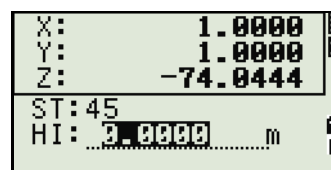


**Примечание** – Когда высота инструмента НІ изменяется, координата Z обновляется до записи станции. Установка станции должна быть завершена перед использованием функции *Высотной привязки*.

## Контроль и восстановление направления на заднюю точку

**Примечание** – Установка станции должна быть сделана до выполнения функции *контроля задней точки*. Эта функция всегда ссылается на заднюю точку из последней записи станции, сохраненной в текущем открытом проекте.

1. Для выбора функции контроля задней точки нажмите **[5]** или сделайте одно из следующего и выберите **Контроль** в меню установки станции.

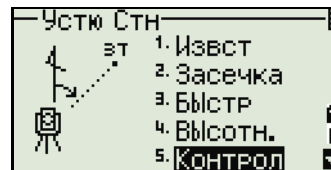

- |    |   |
|----|---|
| HA | Текущий отсчет ГК   |
| ЗТ | Горизонтальный угол HA на заднюю точку ЗТ в последней установке станции. Введите координаты станции для наблюдения без записи данных. |




2. Сделайте одно из следующего:
  - Для восстановления горизонтального угла, такого, каким он был при установке последней станции, наведите трубу на заднюю точку и нажмите программную клавишу **Сброс** или **[ENT]**.
  - Для отмены действия и возврата к главному экрану измерений нажмите программную кнопку **Прерв** или **[ESC]**.

### Функция Базовые координаты XYZ


**Примечание** – Функция Базовые координаты XYZ не сохраняет запись станции, поэтому функция Контроль ЗТ не может проверить заднюю точку, если вы устанавливаете станцию при помощи функции Базовые координаты XYZ. Чтобы сохранить сырые данные, используйте любую другую функцию из меню Уст. Стн. Эта функция не сохраняет запись станции в проекте. Вы можете использовать эту функцию без открытия проекта. Если при использовании этой функции открыт какой-то проект, СО записи сохраняются чтобы показать, что базовые координаты инструмента были изменены.

1. Чтобы вызвать функцию Базовые координаты XYZ, нажмите **[6]** или выберите XYZ стн в меню установки станции.

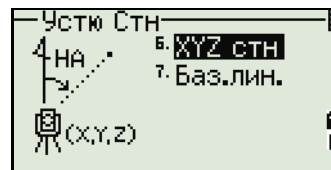


По умолчанию отображаются текущие значения XYZ для инструмента.

2. Введите новые значения XYZ для инструмента и нажмите **[ENT]**.
3. Сделайте одно из следующего:
  - Для восстановления горизонтального угла, введите значение в поле HA и нажмите **[ENT]**.

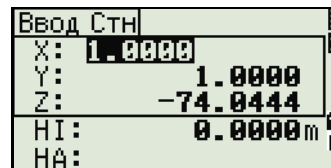


- Если необходимости в восстановлении значения горизонтального угла нет, оставьте поле НА пустым и нажмите **[ENT]**.

Вы вернетесь к главному экрану измерений.

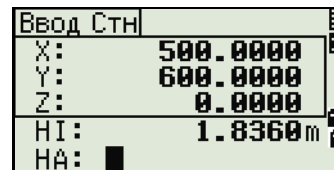

### Засечка по двум точкам вдоль известной линии


1. Для вызова функции Известная линия нажмите **[7]** или выберите **Баз.лин.** в меню установки станции.

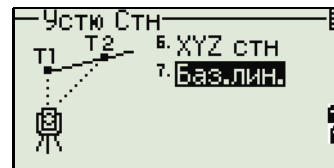

2. Введите известную точку как ТЧ1.  
Если вы вводите имя новой точки, появляется экран ввода координат.




Наведитесь на ТЧ1 и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]** чтобы выполнить измерение. Нажмите **[ENT]**.

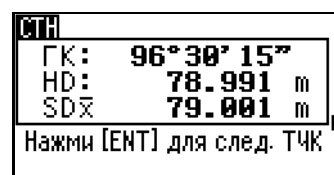


3. Выберите способ определения известной линии:

- Для описания линии с помощью ввода координат точки ТЧ2 нажмите **[1]** или выберите **По кд.**
- Для описания линии с помощью ввода азимута, нажмите **[2]** или выберите **По уг.**

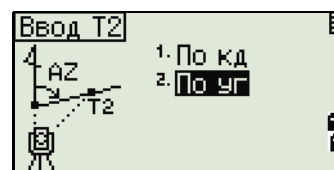


4. Если вы выбрали **По уг.**, появится экран ввода азимута. Введите значение угла и нажмите **[ENT]**.

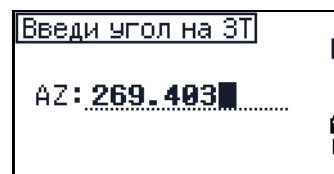


Появится экран измерений.

5. Наведитесь на ТЧ2 и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]** чтобы выполнить измерение. Нажмите **[ENT]**.

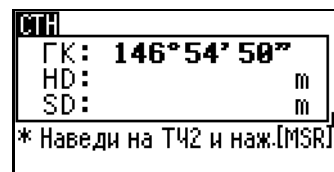


Когда точка ТЧ2 будет измерена, прибор вычислит координаты станции.

6. Чтобы записать координаты станции нажмите **[ENT]** или программную кнопку **Зап.**
7. Для контроля измерения нажмите программную кнопку **Экр.** Если вы определяете линию путем ввода азимута, будут показаны величины HD и VD между ТЧ1 и ТЧ2.

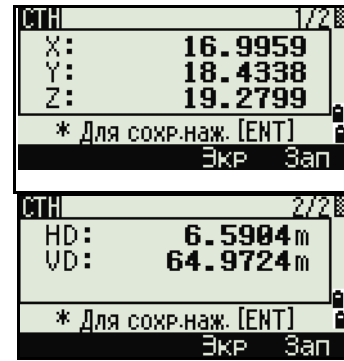

Если вы определяете линию путем ввода координат ТЧ2, будут показаны разности горизонтального проложения (dHD) и вертикального расстояния (dZ) между измеренными и введенными вами данными.


8. Введите имя станции, высоту инструмента (HI) и код объекта (CD) при необходимости. По умолчанию имя станции будет соответствовать последней записанной ТЧ+1 или последней записанной ST+1 в зависимости от установки параметра Разм.СТ.
9. По умолчанию задняя точка становится первой точкой (ТЧ1). Чтобы изменить это, выберите поле ЗТ и затем нажмите программную кнопку **Замен.**
10. Чтобы закончить запись координат станции, нажмите **[ENT]** в поле ЗТ.

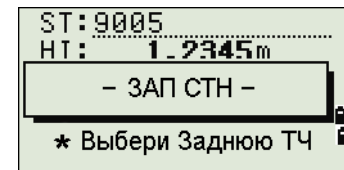


**Примеры записей**

CO, Temperature:20C Pressure:1013hPa Prism:0 ...  
 ST,9005, ,265, ,1.2350,150.40300,150.40300  
 F1,265,1.6040,79.0010,90.30150,89.35260,  
 F1,200,1.4590,50.2300,269.4035,93.50110,  
 CO, P1-P2 HD=122.0350 VD=0.5600

## Разбивка

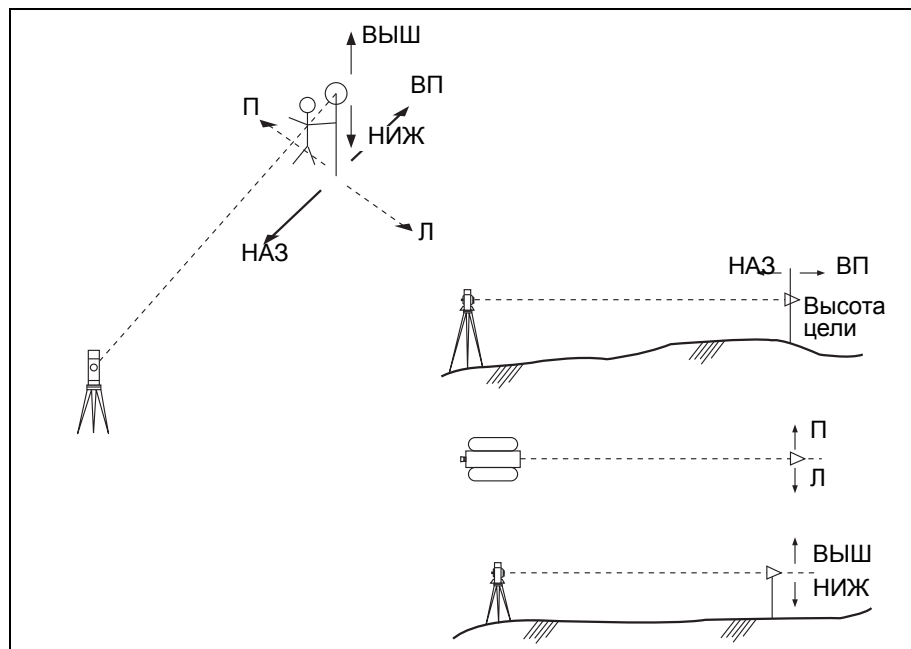


Для входа в меню Разбив. нажмите **[S-O]**.

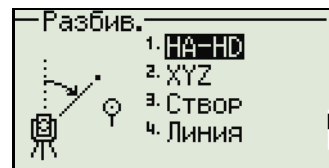

### Вынос в натуру точки по углу и расстоянию

1. Для отображения экрана ввода горизонтального проложения и угла нажмите **[1]** или выберите **НА-НД** в меню Разбив.
2. Введите значения и нажмите **[ENT]**.

HD      Горизонтальное проложение от точки стояния до точки разбивки  
 dVD    Превышение от точки стояния до точки разбивки  
 HA      Горизонтальный угол

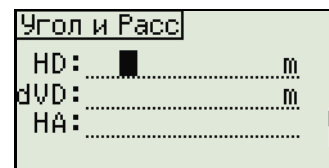


**Примечание** – Если вы нажимаете **[ENT]** без ввода горизонтального угла, используется текущее значение HA.




3. Поверните инструмент до тех пор, пока dHA не будет равен числу, близкому к 0°00'00".

4. Наведитесь на цель и нажмите [MSR1] или [MSR2].

Когда измерение будет завершено, то на экране будет показана разница между текущим положением отражателя и требуемой точкой разбивки.

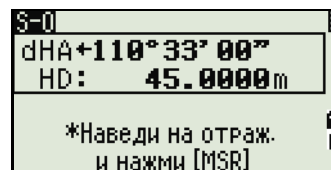


dHA	Разница по ГК
П/Л	Вправо/Влево (Поперечная ошибка)
ВП/НАЗ	Вперед/Назад (Продольная ошибка)
НИЖ/ВЫШ	Ниже/Выше

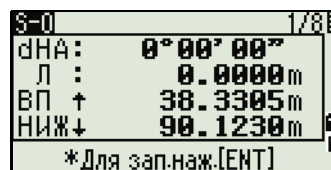

Если измерения выполнены, величина НИЖ/ВЫШ и Z координата обновляются при изменении вертикального угла VA.

**Примечание** – Если вы нажмете клавишу [HOT] в любом экране наблюдений, появится меню горячих клавиш. Вы можете использовать это меню в любое время чтобы изменить высоту отражателя HT, температуру и давление T - P.

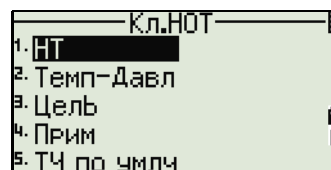

### Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите [DSP] для переключения между экранами выноса в натуру. Доступны следующие экраны:

<b>S-01</b>	<b>S-02</b>	<b>S-03</b>	<b>S-04</b>
dHA← R← OUT↑ CUT↑	HA VA SD	HA VD HD	HL V% HD
<b>S-05</b>	<b>S-06</b>	<b>S-07</b>	<b>S-08</b>
X Y Z	dX dY dZ	rSD rVD rHD	HD VD SD

Экран S-08 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе [Прочие параметры, стр. 138](#).



При каждом нажатии на [DSP], появляется следующий экран. Если вы нажали [DSP] в последнем экране (S-07 или S-08 если установлены вторые единицы измерения расстояния), появится экран S-01.

Чтобы изменить экраны S-02, S-03 и S-04, удержите клавишу [DSP] одну секунду. Дополнительная информация приведена в разделе [Настройка значений, отображаемых в главном экране измерений, стр. 52](#).

Для записи точки разбивки (ENT). Номер точки по умолчанию принимается равным номеру последней записанной точки +1.


Нажмите (ENT) для записи координат точки.

После записи точки прибор вернется в экран измерений. Вы можете продолжить наблюдения или нажать клавишу (ESC) для ввода нового расстояния и угла.

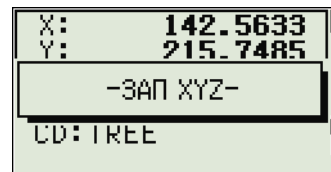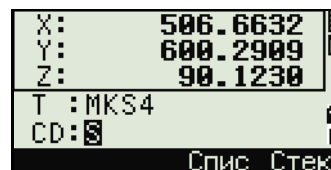

## Вынос в натуру точки по координатам

1. Для выноса в натуру точки по координатам нажмите (2) или выберите XYZ в меню Разбив.

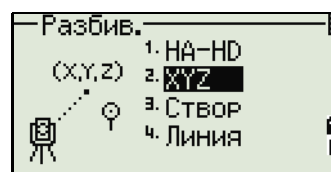


2. Введите имя точки, которую вы хотите вынести в натуру и нажмите (ENT).

Вы можете также задать точку, введя код точки или радиус от инструмента.




Если будет найдено несколько точек, они отображаются в списке. Используйте (▲) или (▼) для перемещения по элементам списка. Используйте (◀) или (▶) для перемещения между страницами списка.

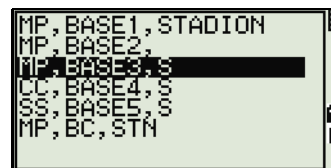

3. Выберите точку в списке и нажмите (ENT).

После выбора точки появится угол поворота и расстояние до точки.


4. Поверните инструмент до тех пор, пока dHA не будет равен числу, близкому к 0°00'00". Нажмите (MSR1) или (MSR2).

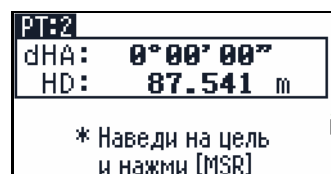

dHA            Разница по ГК  
HD             Расстояние до точки разбивки

5. Попросите реечника как можно более точно выйти на нужную точку. Когда отражатель будет в требуемом месте, ошибка, отображаемая на экране станет 0.000 м (или 0.000 фт).

dHA	Разница в горизонтальном угле
П/Л	Вправо/Влево (Поперечная ошибка)
ВП/HAЗ	Вперед/Назад (Продольная ошибка)
НИЖ/ВЫШ	Ниже/Выше

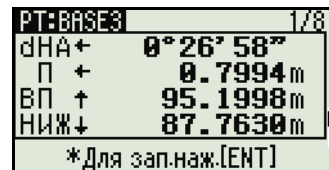


**Примечание** – Для переключения между экранами нажмите [DSP]. Эта функция работает так же, как для разбивки по углу и расстоянию, за исключением того, что счетчик экранов (например, S-01/8) не отображается.


Дополнительная информация приведена в разделе [Использование клавиши \[DSP\] для переключения между экранами](#), стр. 89.

**Примечание** – Если выполнено измерение, величина НИЖ/ВЫШ и Z координата обновляются при изменении вертикального угла VA.


6. Для записи точки нажмите [ENT]. По умолчанию будет установлено имя точки T + 1000.

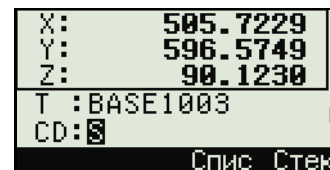


**Примечание** – Используйте поле Доб.ТЧ в МЕНЮ > Установ > Разбивка для определения целого числа, которое будет добавляться к номеру выносимой точки чтобы создать новый номер для записи выносимой точки. Значение по умолчанию равно 1000. Например, при разбивке точки ТЧЗ с таким значением, запись точки разбивки будет с номером 1003. Дополнительная информация приведена в разделе [Разбивка](#), стр. 137.

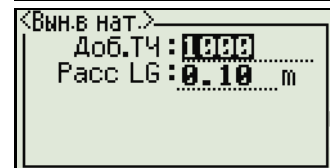

После записи точки вы вернетесь в экран измерений. При нажатии клавиши [ESC] вы сможете выбрать новую точку в экране ввода T/CD/R. Если для введенной точки выноса использовалось одно имя точки, ТЧ по умолчанию будет следующая ТЧ+1.

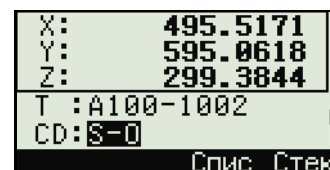

Если вы выбирали точку из списка, то вы вернетесь обратно в список выбора точек, в котором не будет уже выбранных точек. Нажмите клавишу [ESC] для возврата в экран ввода точки.

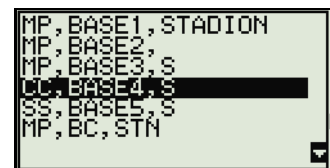

### Дополнительные возможности: задание списка точек по диапазону их имен

1. Нажмите программную клавишу **От/До** когда курсор находится в поле **Ч** для ввода точек по диапазону.
2. Введите первую точку (в поле **От**) и последнюю точку (в поле **До**). Диапазон может быть меньше чем 1001 точка.



Если точки были найдены, то появляется список точек «От» и «До».

Выберите точку, используя клавиши курсора  $\uparrow$  или  $\downarrow$  и нажмите **ENT** для перехода в экран разбивки.






Если у Вас имеется контрольный проект и дополнительные точки найдены в нем, то в конце списка появляется программная клавиша **Конт**.





### Вынос в натуру створа

Эта функция делит линию между инструментом и первой измеренной точкой на введенное число, что позволяет вам сделать вынос в натуру точек по створу через заданный интервал.


1. Нажмите  $\text{[3]}$  или выберите **Створ** в меню разбивки.
2. Установите базовую линию. Для этого установите отражатель на линию (конечная точка) и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.
3. Введите количество точек разбивки в поле **Итого**.

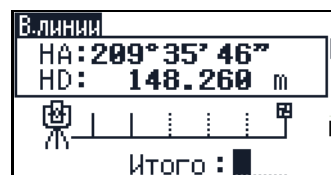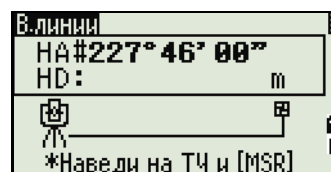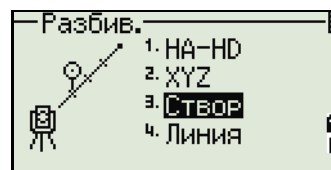

- Появляется экран для выноса первой точки (от инструмента).
- Наведитесь на призму и нажмите клавишу **[MSR1]** или **[MSR2]**.
  - Для перехода к следующей точке воспользуйтесь клавишами курсора **[↵]** или **[↩]**.
  - Для записи точки в качестве точки разбивки (SO) нажмите **[ENT]**.

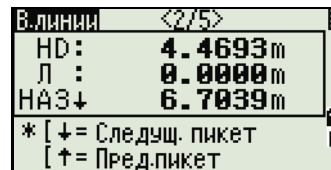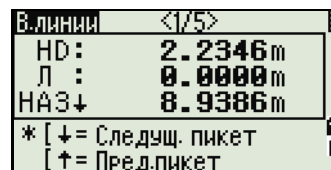


**Примечание** – Например, если измеренная вами точка находится на расстоянии 100 м от инструмента и в поле Итого установлено 2, будут вычислены для выноса в натуру следующие четыре точки:

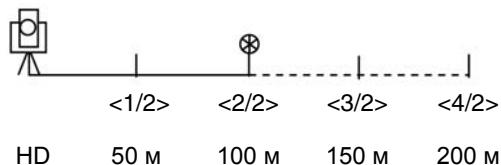


### Вынос в натуру линии

Эта функция позволяет сделать вынос в натуру линии по расстоянию от первой точки Sta, смещению O/S и превышению dZ от заданной линии.


- Нажмите **[4]** или выберите **Линия** в меню разбивки.
- Введите первую точку линии (T1).

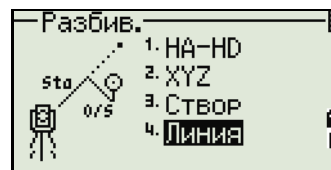

**Примечание** – Если вы нажмете **[ENT]** без ввода имени точки, вы сможете ввести временные координаты, которые не сохраняются в проекте. Иначе можно нажать программную клавишу **MSR**.

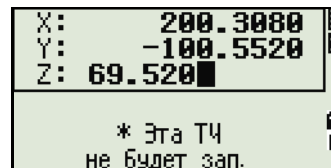


3. Введите вторую точку (T2) линии.

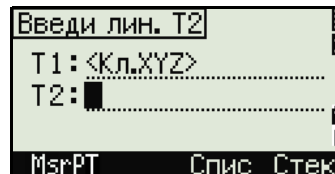


4. Введите смещение от линии.

Нажмите **[ENT]** в пустом поле для ввода значения 0.0000.

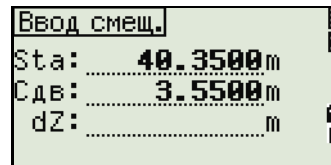


Sta	Расстояние от T1 вдоль линии
Сдв	Расстояние перпендикулярно линии
(+)	Правая сторона линии T1-T2
(-)	Левая сторона линии T1-T2
dZ	Разность высот от линии

5. Поворачивайте инструмент до тех пор пока dHA не станет близким к 0°00'00".

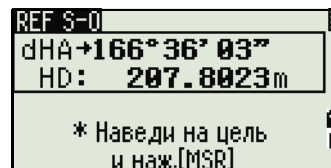

6. Наведитесь на цель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

Когда будет произведено измерение расстояния, на экране будет отображена разница между проектной точкой и текущим положением отражателя.

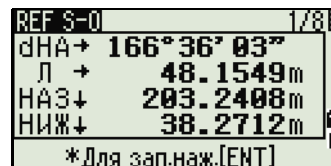

7. Для записи точки в качестве точки разбивки (SO) нажмите **[ENT]**.

### Использование клавиши **[DSP]** для переключения между экранами


Нажмите клавишу **[DSP]** для переключения между экранами. Эта функция работает так же, как для выноса в натуру по углу-расстоянию. Дополнительная информация приведена в разделе [Использование клавиши \[DSP\] для переключения между экранами, стр. 89.](#)

## Кнопка Программы

Для доступа к меню Програм., нажмите клавишу [PRG].

### Измерение расстояния и величин смещения вдоль заданной линии

1. Нажмите [1] или выберите 2-ТЧ лин.отс в меню Програм..

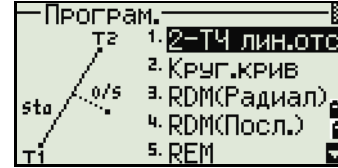

2. Введите первую точку опорной линии. Эта точка может быть также измерена. Нажмите программную клавишу MsrPT.




**Примечание – Экран прямых измерений.**

Нажмите программную клавишу MsrPT для входа в экран прямых измерений.



Наведите на отражатель и нажмите [MSR1] или [MSR2]. Появится экран Запись ТЧ.

**Примечание –** Если вы нажмете [ESC] в экране Запись ТЧ, то точка будет использоваться, но не будет сохранена в проекте.


3. Введите вторую точку опорной линии.

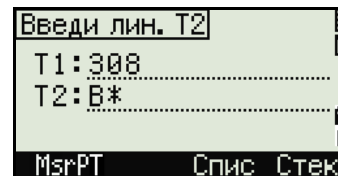

4. Введите значок "звездочка" (\*) в строке имени точки, для выполнения поиска по групповому символу. На экране появиться список точек. Выберите клавишами курсора точку и нажмите [ENT].

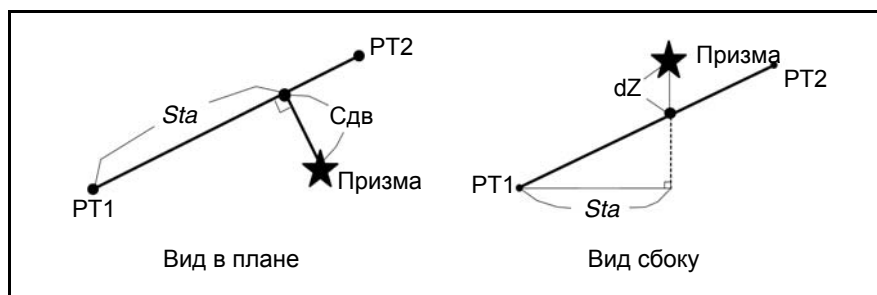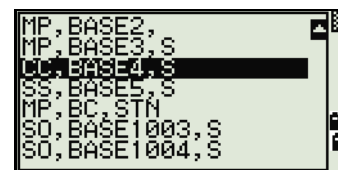

5. Наведитесь на отражатель или марку и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.
- Sta Горизонтальное проложение от T1 до измеренной точки вдоль линии T1-T2
- Сдв Смещение по горизонтали от линии T1-T2 до измеренной точки
- dZ Вертикальное смещение от линии T1-T2 до измеренной точки

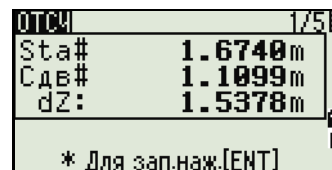

### Использование клавиши **[DSP]** для переключения между экранами

Нажмите клавишу **[DSP]** для переключения между экранами разбивки. Доступны следующие экраны:

REF1	REF2	REF3	REF4
Sta	X	HA	HA
Сдв	Y	VA	VD
dZ	Z	SD	HD
REF5			
HD			
VD			
SD			

Экран REF5 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе [Прочие параметры, стр. 138](#).

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу **[DSP]**, появляется следующий экран. Если нажать **[DSP]** в последнем экране (REF4 или REF5 если установлены вторые единицы измерения расстояния), появится экран REF1.

Для сохранения точки и информации о смещении относительно заданной линии нажмите **[ENT]**.

Введите имя точки и код.

Высота отражателя - HT также может быть изменена в этом экране.



### Примеры записей

CO, 2pt-Ref Pt:16 & Pt:13 Az:311.2932



CO, Sta= -12.6876 Offset= 1.3721 dZ= 0.0971

SS,17,1.0000,6.9202,18.4700,80.3120,15:48:48,2REF-LINE




## Определение расстояние и смещение относительно круговой кривой




1. Нажмите **[2]** или выберите **Круг.крив** в меню Программ..
2. Введите точку начала круговой кривой (T1) и азимут линии тангенса (A31).
3. Точка T1 может быть введена путем непосредственных измерений, для этого нажмите программную клавишу **MSR**.
4. Выберите метод задания кривой.

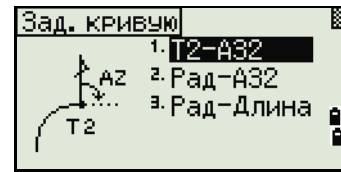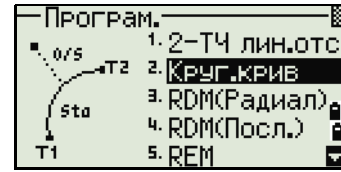

Точка T2 может быть любой точкой на линии тангенса.

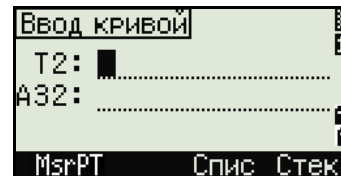


5. Когда вводится радиус (Rad), положительное значение задается по часовой стрелке и отрицательное значение - против часовой стрелки.

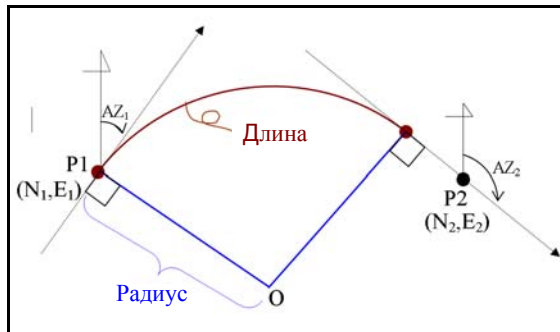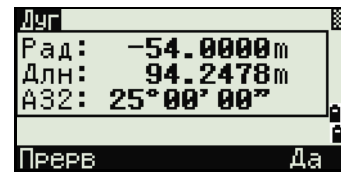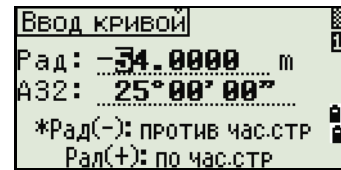

После ввода всех данных будет вычислена кривая.

Если введенная длина кривой "Len" больше, чем возможно для этой кривой (зависит от радиуса), она будет соответственно укорочена.

Для...	Нажмите...
переключения между экранами	<input type="button" value="DSP"/>
изменения HT	<input type="button" value="HOT"/>
записи точек	<input type="button" value="ENT"/>

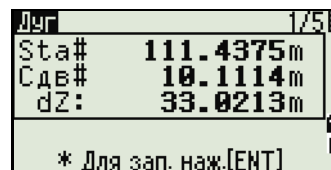

### Использование клавиши для переключения между экранами


Нажмите клавишу  для переключения между экранами выноса в натуру. Доступны следующие экраны:

ARC1	ARC2	ARC3	ARC4
Sta	X	HA	HA
Сдв	Y	VA	VD
dZ	Z	SD	HD
<b>ARC5</b>			
HD			
VD			
SD			

Экран ARC5 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе [Прочие параметры, стр. 138](#).

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу , появляется следующий экран. Если нажать  в последнем экране (ARC 4 или ARC 5 если установлены вторые единицы измерения расстояния), появится экран ARC 1.

Нажмите клавишу  для сохранения точки в любом экране наблюдений. Дуга сохраняется в записях примечаний.

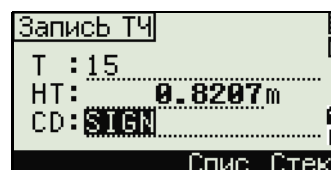


### Примеры записей

```
CO,Arc P1:583 AZ1=0.0000 P2:102
CO, AZ2=311.2932 Radius=50.0000 Length=125.6637
CO, Sta= -12.6876 Offset= 1.3721 dZ= 0.0971
SS,17,1.0000,6.9202,18.4700,80.3120,15:48:48,2REF-LINE
```

## Удаленное измерение расстояний


При помощи этой функции измеряется горизонтальное проложение, превышение и наклонное расстояние между двумя точками.

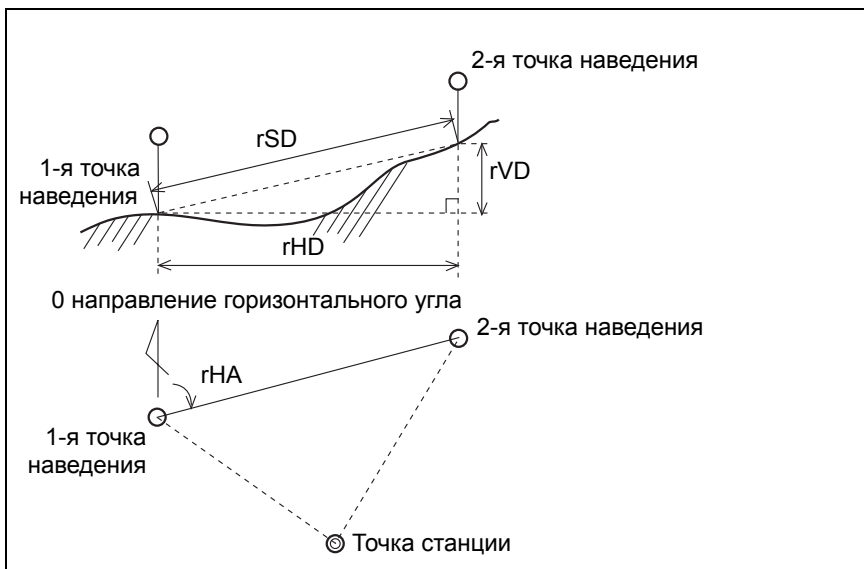



rSD	Наклонное расстояние между двумя точками
rHD	Горизонтальное проложение между двумя точками
rVD	Вертикальное расстояние между двумя точками
rV%	Процент уклона ( $rVD/rHD$ ) Ч 100%
rGD	Заложение ( $rHD/rVD$ ) :1
rAZ	Азимут с первой на вторую точку

## Измерение между текущей и первой точкой

- Для входа в функцию RDM (Радиал) нажмите **[3]** или выберите **RDM(Радиал)** в меню Программ..
- Наведитесь на первую точку и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

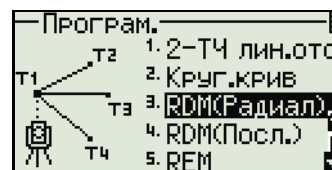

На экране будет показано расстояние между точкой станции и первой точкой.

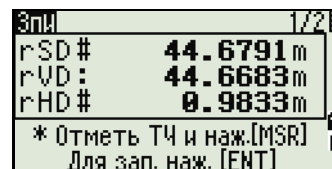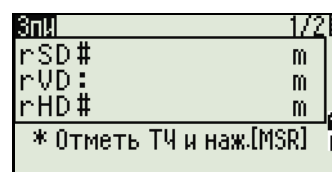


- Наведите на вторую точку и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**. На экране будет показано расстояние между первой и второй точками.

rSD Наклонное расстояние между двумя точками  
 rVD Вертикальное расстояние между двумя точками  
 rHD Горизонтальное проложение между двумя точками

- Для переключения между экранами нажмите **[DSP]**.


rAZ Азимут от первой точки до второй точки  
 rV% Процент уклона (rVD/rHD) × 100%  
 rGD Вертикальный уклон (rHD/rVD) :1

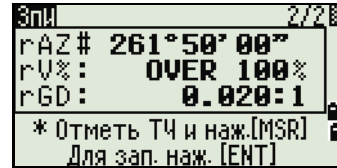

- Вы можете записать эти данные, но только как строку комментариев (примечаний), если нажмете клавишу **[ENT]** в экране 1/2 или 2/2.



Номера точек по умолчанию будут показаны на экране. Эти номера могут быть изменены по вашему усмотрению. Нажмите **[ENT]** в строке До для записи комментария.


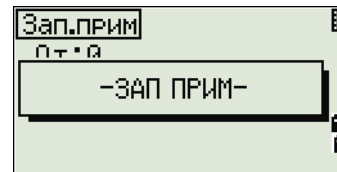


**Примечание** – Данные, записываемые при помощи функции RDM сохраняются в RM записях.


Подробнее об этом см. [Записи RM, стр. 142](#). Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW они выводятся в виде записей примечаний (CO).

### Измерение расстояния между предыдущей и текущей точкой


- Для входа в функцию RDM (Посл.) нажмите **[4]** или выберите **RDM(Посл.)** в меню Программ..
- Следуйте инструкциям приведенным для функции RDM (Радиал). Подробнее об этом см. [Измерение между текущей и первой точкой, стр. 99](#).

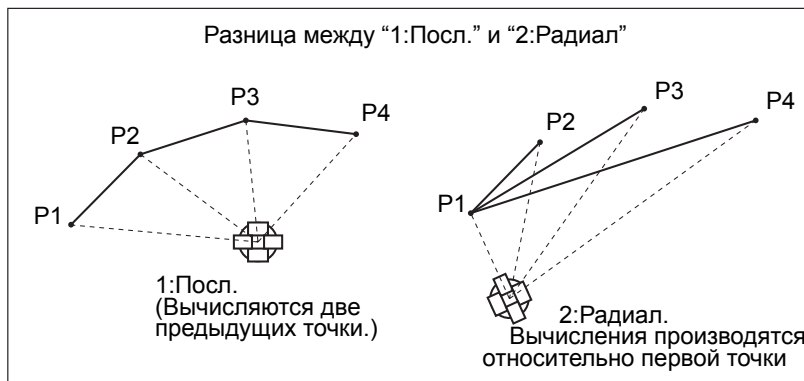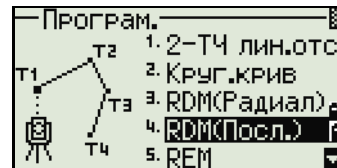

## Измерение высот недоступных объектов

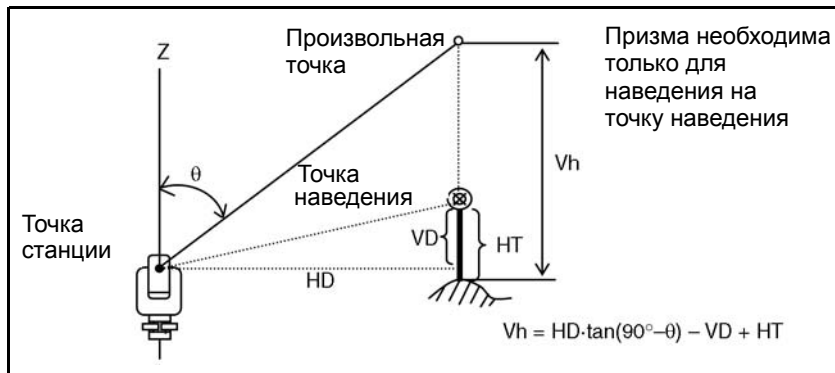


1. Для входа в функцию Удаленного измерения высоты нажмите **[5]** или выберите **REM** в меню Программ..

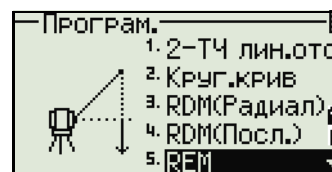

2. Введите высоту отражателя.




3. Наведитесь на точку наведения и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

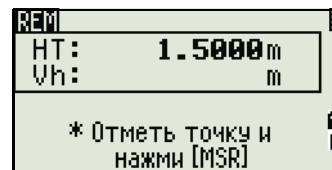

4. Ослабьте зажимной винт вертикальной оси, и наводите на нужную недоступную точку.


На экране будет показана высота (Vh).

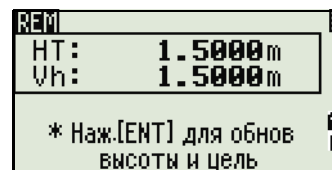





**Примечание** – Вы можете использовать **REM** измерения для обновления высоты цели.

Произведите измерение на призму, наводите на низ вежи и нажмите **[ENT]**.

## Измерение расстояния и смещения в вертикальной плоскости

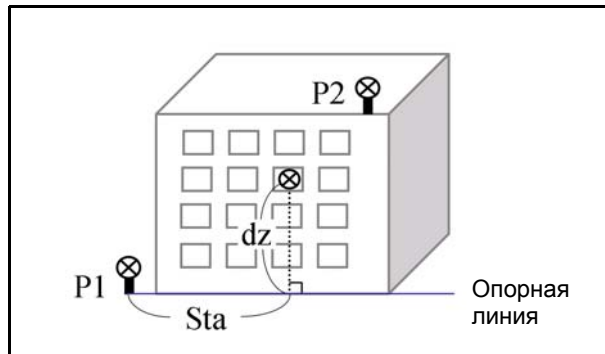


1. Для входа в функцию вертикальной планировки нажмите **[6]** или выберите **V-плоск** в меню Программ..
2. Введите две точки, определяющие опорную линию.  
Для ввода точек путем непосредственных измерений нажмите программную клавишу **MSR**.  
После нажатия клавиши **MSR PT** появится экран временных измерений.
3. Нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**. Появится экран Запись ТЧ.
4. Введите в соответствующие поля имя точки и код. Нажмите **[ENT]**.
5. Введите вторую точку вертикальной плоскости и нажмите **[ENT]**.

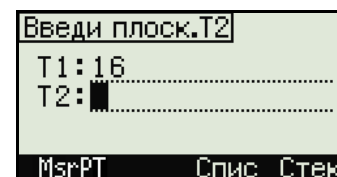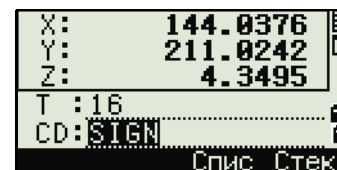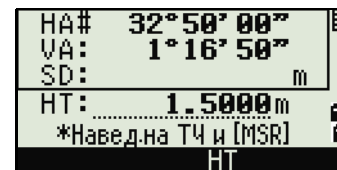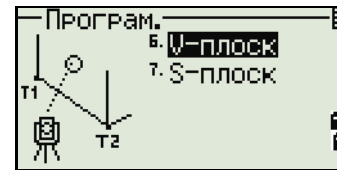

Как только плоскость будет определена, то значения Sta/dZ будут автоматически обновляться при перемещении зрительной трубы. При этом измерять расстояние не требуется.

- Sta Горизонтальное проложение от точки T1 вдоль опорной линии
- dZ Вертикальное расстояние от T1 до измеряемой точки

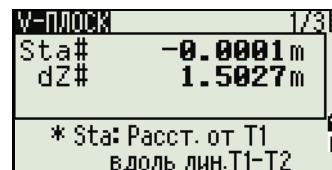

### Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами


Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами. Доступны следующие экраны:

PLN1	PLN2	PLN3
Sta	X	HA
dZ	Y	VA
	Z	

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу [DSP], появляется следующий экран. Если нажать [DSP] в последнем экране (PLN3), появится экран PLN1.

Для записи точки нажмите [ENT] в любом экране (от V-PLN1/3 до V-PLN3/3).


Введите имя и код точки. Нажмите [ENT].

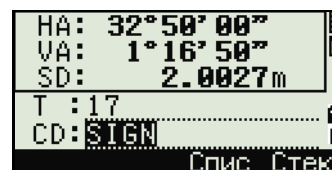


#### Примеры записей

- CO, Vertical Ref Plane Pt1:516-A1 Pt2:530
- CO, Sta=68.021 dz=17.459
- SS, 30123-A48, 1.5480, 16.4020, 40.4720, 89.0730, 14:22:47,


## Измерение расстояния и смещения в наклонной плоскости

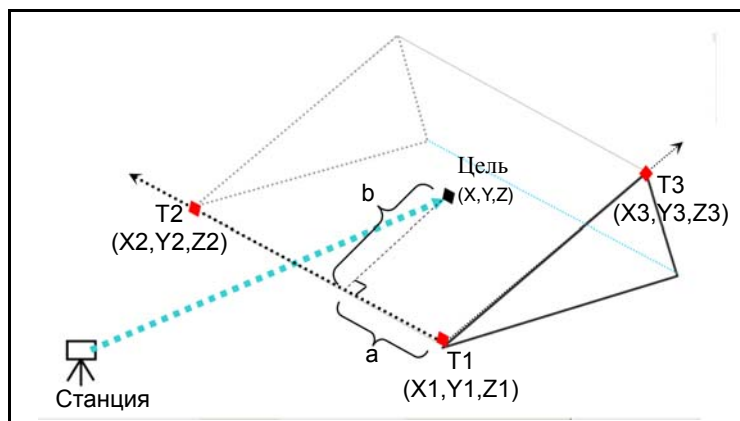


1. Для входа в функцию измерения расстояния и смещения в наклонной плоскости нажмите  $\boxed{7}$  или выберите S-Плоск в меню Програм.

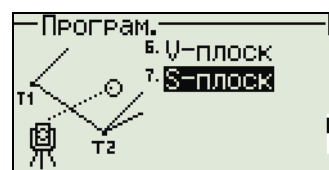


2. Введите три точки, определяющие плоскость. Можно также непосредственной измерить эти точки, нажав программную клавишу MSR.

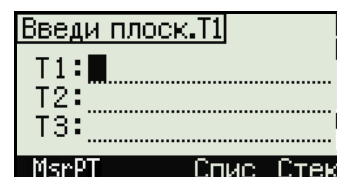


Если нажать клавишу  $\boxed{ENT}$  в пустом поле, появится экран ввода временных координат. Эти координаты не записываются в память прибора.

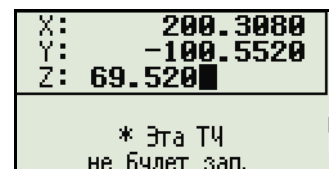

После ввода временных координат в строке номера точки появится надпись <Кл.XYZ>.

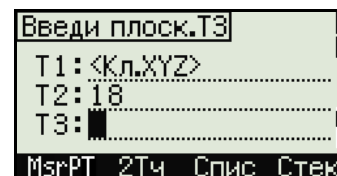


**Примечание** – В случае, если плоскость определяется двумя точками (выбором [2ТЧ]), то работа функции будет аналогична функции V-плоск но будут отображаться следующие величины: Sta и dZ, а не a и b. Подробная информация приведена в разделе [Измерение расстояния и смещения в вертикальной плоскости, стр. 102.](#)

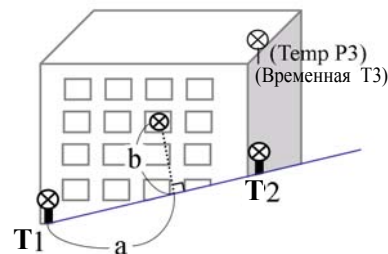




Как только плоскость будет определена, то значения a и b будут автоматически обновляться при перемещении зрительной трубы. При этом измерять расстояние не требуется.

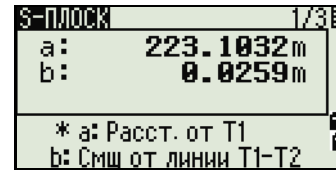

- a Расстояние между Т1 и перпендикуляром к точке наведения, вдоль линии Т1-Т2
- b Длина перпендикуляра от линии Т1-Т2 к точке наведения

### Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами


Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами. Доступны следующие экраны:

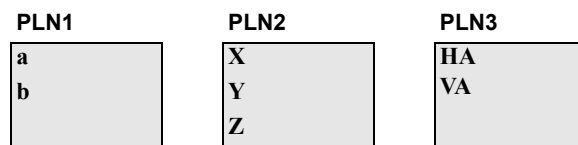

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу [DSP], появляется следующий экран. Если нажать [DSP] в последнем экране (PLN3), появится экран PLN1.

Для записи точки нажмите [ENT] в любом экране (от V-PLN1/3 до V-PLN3/3).

Введите имя и код точки. Нажмите [ENT].

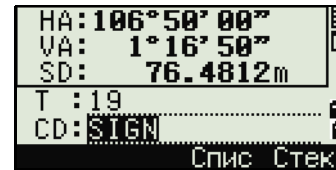

#### Примеры записей

CO,3ptPlane P1:1062 P2:2902 P3:1547  
 CO,a=31.497 b=14.239  
 SS,30123-A49,1.6110,0.0000,234.3210,86.0955,16:07:18,

## Запись измеренных данных


### Запись данных из любого экрана измерений

Для записи точек в экране измерений нажмите [ENT].

По умолчанию имя точки Т принимается равным имени последней записанной точки +1.

Вы можете ввести имя точки из списка точек или из стека точек. Подробная информация приведена в разделах [Ввод точки из списка точек, стр. 64](#) и [Ввод точки из стека, стр. 63](#).

Вы можете использовать список кодов или стек кодов. Подробная информация приведена в разделах [Ввод кодов из списка кодов, стр. 65](#) и [Ввод кода из стека, стр. 65](#).

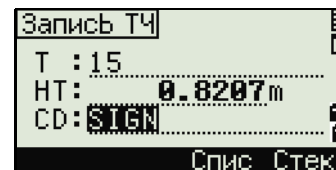

Для записи точки нажмите **[ENT]** в последнем поле.



При записи засечек, записей разбивки и контрольных измерений с помощью функции Повт, вы должны выбрать сохранение только сырых данных, только XYZ данных или сырые данные и координаты. Подробнее см. [Запись, стр. 138](#).

**Примечание** – Если *HA/VA* были изменены после взятия измерений но до нажатия **[ENT]**, то будут записаны последние значения углов.

В записях только угловых измерений значение *SD* всегда записывается как 0.0000.

Если записывается точка, имя которой уже существует в проекте, то появится сообщение об ошибке. В зависимости от типа существующих данных, вы можете заменить старую запись на новую. Дополнительная информация приводится в разделе [Запись данных, стр. 201](#).

Удерживайте **[ENT]** одну секунду, чтобы сохранить измерения как *CP* запись.

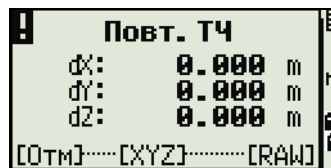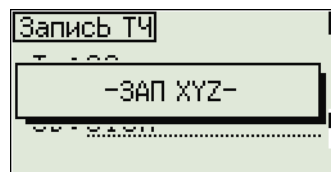




## Вывод данных на СОМ порт

Если вы нажимаете **[ENT]** когда значок **[COM]** показан на экране наблюдений, строка данных передается на СОМ-порт.

**Примечание** – Если появляется значок **[COM]**, данные **не сохраняются** в проекте, когда вы нажимаете **[ENT]**.

Формат выводимых данных может быть задан установкой параметров в поле Вн.Связь в **МЕНЮ > Установ > Связь**. Подробнее см. [Связь, стр. 154](#).

**Примечание** – Для вывода данных на СОМ порт при нажатии на **[ENT]** необходимо установить значение *СОМ* в поле **Запись МЕНЮ > Установ > Запись**. Дополнительная информация приводится в разделе [Запись, стр. 138](#).

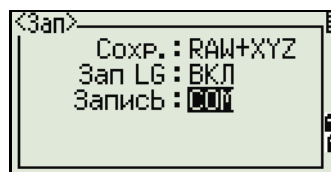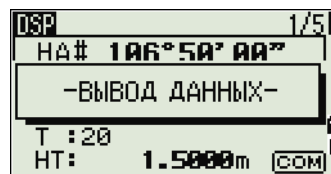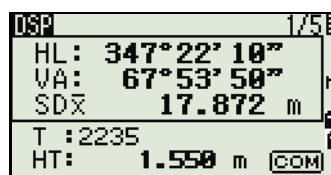

### Пример данных, выдаваемых на СОМ порт

Когда в поле Вн.связь установлено NIKON:

TR PN: PT8 SD:000066626 HA:003856010 VA:008048500 HT:0000061757  
(TR PN: point name SD HA VA HT; when ACK is returned, PN is incremented.)


Когда в поле Вн.связь установлено SET:

0006662 0804806 0394324 97  
(SD VA HA Chk-SUM)


## Измерение смещений

### Измерение линейных смещений


1. Для входа в функцию линейных смещений нажмите **[F1]** или выберите **Лин.** в меню **Смещ.**

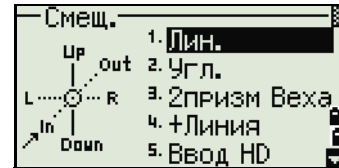

Если расстояние не было измерено перед использованием этой функции, то появляется временный экран измерений.

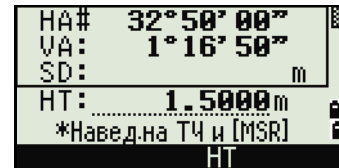


2. Наведитесь на цель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.
3. Введите смещение от измеренной до определяемой точки. Клавишами курсора **[↑]** или **[↓]** выберите необходимое поле для ввода смещения.

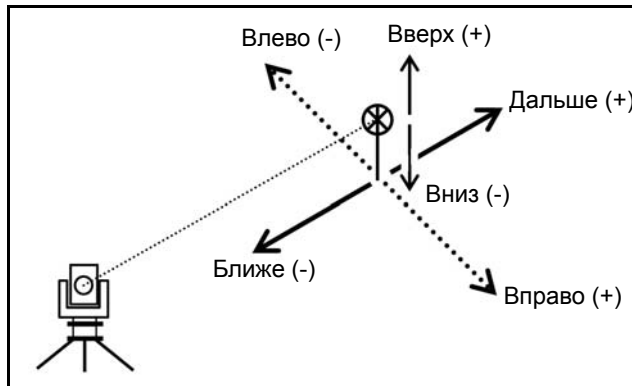


Вы можете вводить любые комбинации линейных смещений от заданной точки.

4. Для перехода к экрану записи точки нажмите **[ENT]** в последнем поле.

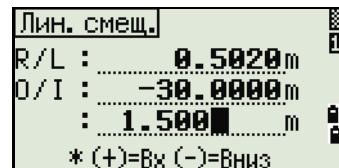

Будут отображены вычисленные координаты.


5. Введите имя точки и код.
6. Нажмите **[ENT]** для записи точки.

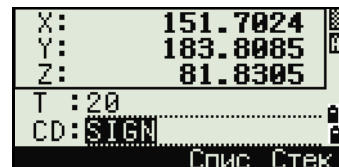

Сырые данные RAW будут также пересчитаны согласно величинам линейного смещения.


## Измерение с угловым смещением

1. Для входа в функцию линейных смещений нажмите [2] или выберите **Лин.** в меню Смещ.

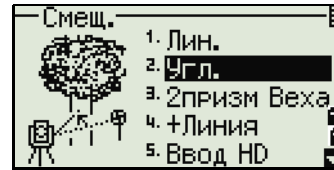


Если расстояние не было измерено перед использованием этой функции, то появляется временный экран измерений.

2. Наведитесь на цель и нажмите [MSR1] или [MSR2].
3. Чтобы получить угловое смещение, поверните алидаду и зрительную трубу на требуемый угол. Измеренное расстояние (HD) останется неизменным.
4. Для записи точки со смещением нажмите [ENT] или программную кнопку Да.

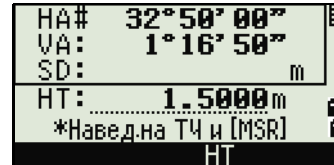



Координаты XYZ будут перевычислены с учетом нового угла.

**Примечание** – Вы можете записывать угловые смещения в главном экране измерений. После измерения расстояния, поверните алидаду и/или зрительную трубу. Затем нажмите [ENT] для записи измеренного расстояния и обновленной величины угла. Если вы используете этот метод, измерение углового смещения не хранится в виде СО записей. Для сохранения СО записей используйте функцию Смещение.

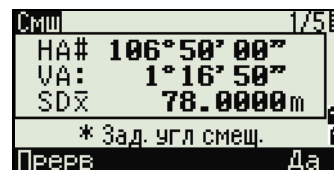


## Веха с двумя призмами

1. Для входа в функцию двухпризменной вехи нажмите [3] или выберите **2призм Веха** в меню Смещ.
2. Наведитесь на первую призму и нажмите [MSR1] или [MSR2].

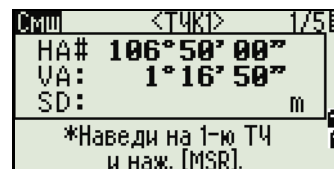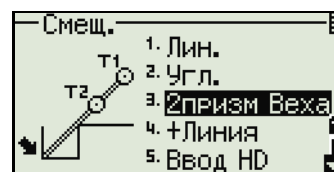

3. Наведитесь на вторую призму и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.
4. Введите расстояние между второй призмой и целью. Расстояние между первой и второй призмой можно не вводить, если нет необходимости контроля качества.
5. Если вы ввели расстояние между призмами, появится экран контроля качества. Сравниваются введенная величина и измеренное расстояние для проверки точности измерений.
6. Для записи точки нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да.

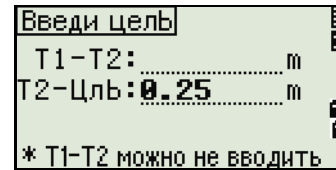




**Примеры записей**

SS,14,0.0000,38.9200,271.0350,89.2630,11:04:15,DITCH  
 CO,2Prism O/S: P1-P2= 0.5090( 0.5060) P2-Tgt= 0.5020



*Примечание – В примерах: 0.5090 - измеренное значение; 0.5060 - введенное значение.*

**Продолжение линии по смещению горизонтального угла (+Линия)**



1. Для входа в эту функцию нажмите **[4]** или выберите **+Линия** в меню Смещ.
2. Наведитесь на первую призму или марку и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.  
 Вы перейдете в следующий экран.

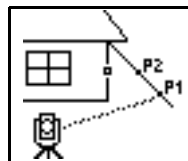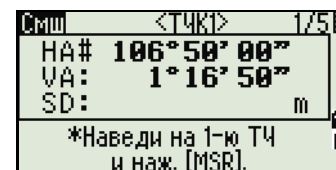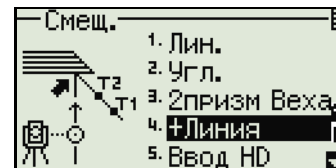


3. Наведитесь на вторую призму или марку и нажмите [MSR1] или [MSR2].

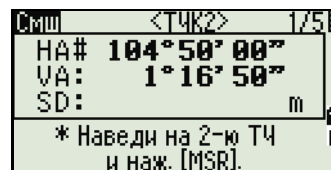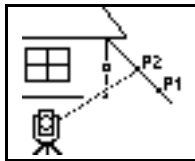

4. Наведитесь на «альтернативную» точку (ALT на рисунке), которая находится на той же вертикальной линии, что и измеряемая.

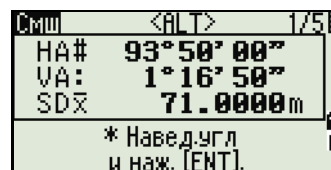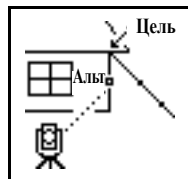

5. Для вычисления координат и сырых данных для этой точки нажмите [ENT].
6. Введите имя точки T (и код - CD) и нажмите [ENT] для записи точки. Высота отражателя устанавливается равной 0.0000 для точки смещения.

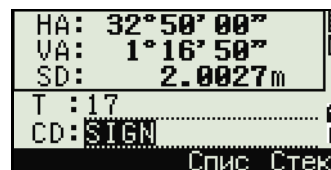

#### Примеры записей

SS, 40, 0.0000, 48.3304, 169.20370, 82.02470, 10:52:37  
 CO, PT1, 0.0000, 48.3020, 169.19165, 83.58565  
 CO, PT2, 0.0000, 48.3155, 168.54250, 85.42440  
 CO, O/S MSR:40 0.0000 0.0000 169.20370 87.02340



**Примечание** – Вычисленная точка сохраняется как SS запись.

**Примечание** – Измерения на первую и вторую точку (P1 и P2) сохраняются как записи комментариев T1 и T2. Последняя строка представляет собой запись углового измерения на точку ALT (вертикальное смещение точки от действительной точки цели).



### Ввод горизонтального расстояния после измерения угла

**Примечание** – Эта функция может быть использована, если определяемая точка не может быть измерена непосредственно с помощью дальномера.

1. Для входа в эту функцию нажмите **[5]** или выберите **Ввод HD** в меню Смещ.

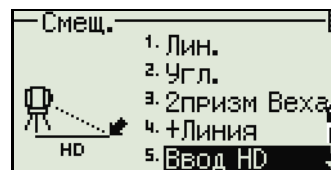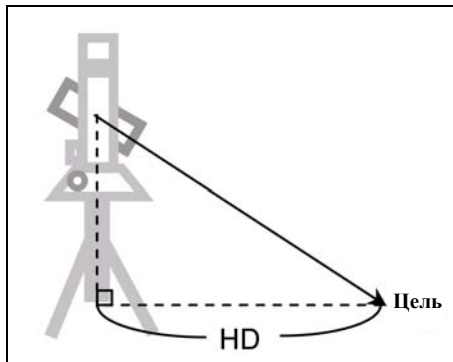

2. Наведите зрительную трубу в направлении точки, которую вы хотите сохранить.
3. Введите расстояние HD. Обычно это линейный промер от инструмента.
4. Введите имя и код точки, затем нажмите **[ENT]**.  
Вычисленная точка сохраняется как SS запись.


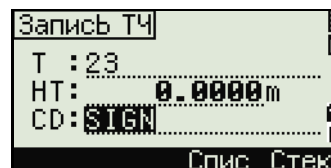
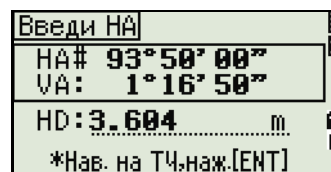


### Примеры записей



SS,158,0.0000,77.0518,62.08380,108.06510,11:51:48,  
CO, Input HD:76.1243

## Вычисление угловой точки (Угол)


1. Для входа в эту функцию нажмите **[6]** или выберите **Угол** в меню Смещ.
2. Выполните измерение расстояния до первой призмы (или марки) на стене. Нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.
3. Выполните измерение расстояния до второй призмы (или марки) на той же стене. Нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

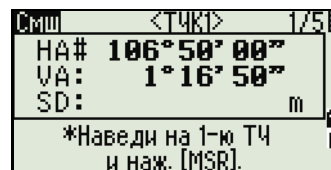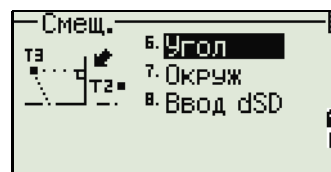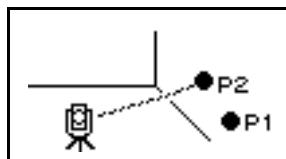



4. Наведитесь на первую точку на другой стене. Нажмите [MSR1] или [MSR2].

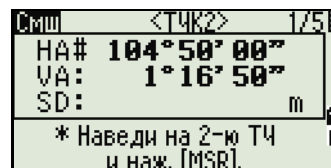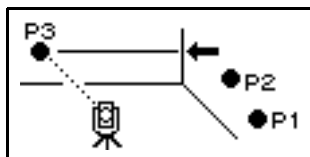

5. Если две стены находятся под прямым углом, нажмите программную клавишу Вчсл для расчета угловой точки по трем точкам.

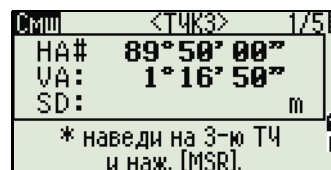

6. Если вы выполните измерение до четвертой точки, угловая точка может быть вычислена как точка пересечения двух стен (P1-P2 и P3-P4). По умолчанию высота дается для точки P4.

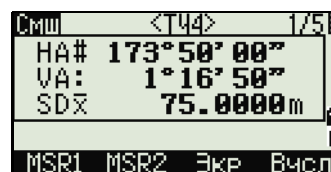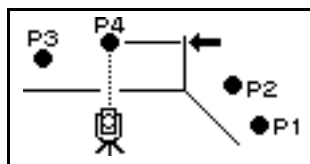

7. Введите имя точки - Т (и код CD). По умолчанию значение высоты берется из последнего измерения.
8. Для записи угловой точки нажмите [ENT].



#### Примеры записей


SS, 58, 0.0000, 48.3304, 169.19165, 82.02470, 10:52:37, FLOOR2  
 CO, PT1, 1.0080, 48.3020, 169.19165, 83.58565  
 CO, PT2, 1.0080, 48.3155, 128.54250, 85.42440  
 CO, O/S MSR:40 0.0000 0.0000 169.20370 87.02340

**Примечание** – Вычисленная точка сохраняется как SS запись. Следующие три или четыре записи комментариев являются измерениями точек. Например: CO, Point name (фиксировано PT1, PT2 и т.д.), HT, SD, HA, VA.




## Измерение центра окружности (Окруж)

1. Для входа в функцию измерения центра окружности нажмите **[7]** или выберите **Окруж** в меню **Смещ.**

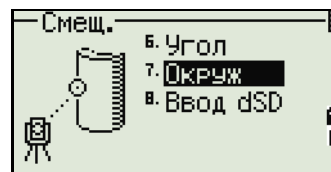


Если расстояние не было измерено до входа в функцию, то появится экран временного измерения точки.


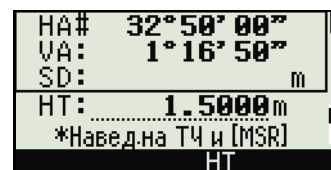


2. Наведитесь на любую точку на поверхности "цилиндра" и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

**Примечание** – Если для измерения расстояния используется призма, приставляемая к поверхности цилиндра, нажмите программную клавишу «+SD» для устранения ошибки смещения (от точки соприкосновения до измеряемой поверхности призмы) перед нажатием **[ENT]**.

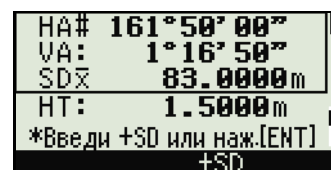




3. Наведитесь на край окружности и нажмите **[ENT]**.

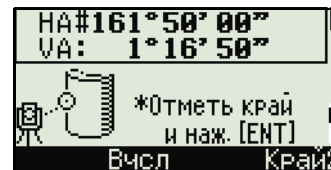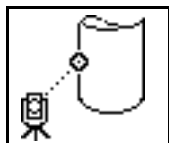

**Примечание** – Если измерение расстояния было произведено по направлению к центру окружности, то достаточно сделать измерение только на одну границу окружности и нажать программную клавишу **Вчсл** для вычисления сдвига.

4. Наведитесь на другой край окружности и нажмите **[ENT]**.

Инструмент вычислит и запишет центр окружности.

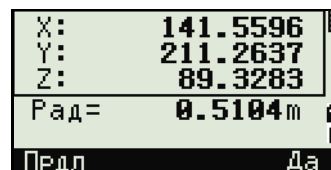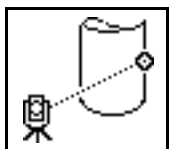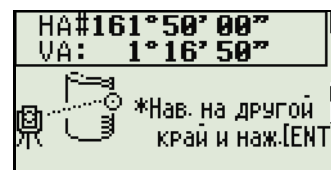

Также будут вычислены координаты центра окружности и его радиус.

5. Для записи точки нажмите **[ENT]** или программную кнопку **Да**.

### Примеры записей

SS,71,1.5000,37.0518,32.08380,81.06510,11:51:48,

CO, PT1, 0.0000, 0.0000, 47.05350, 83.58560  
 CO, PT2, 0.0000, 0.0000, 29.53010, 83.58560  
 CO, O/S MSR: 71 1.5555 36.5418 38.28360 81.06510  
 CO, Radius of circle 0.356  
 CO, Input +SD: 0.0020

**Примечание** – Вычисленная точка (центр окружности) сохраняется как SS запись.


**Примечание** – Следующие одна или две записи комментариев являются измерениями точек. Например:

CO, Point name (фиксировано PT1/ PT2), HT(0.0000), SD(0.0000), HA, VA.


**Примечание** – Если нажать программную клавишу +SD перед наведением на первую границу, введенная величина сохраняется в конце.

## Продление наклонного расстояния


1. Для входа в эту функцию нажмите [8] или выберите **Ввод dSD** в меню Смещ.

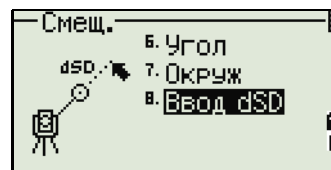

Если расстояние не было измерено до входа в функцию, то появится экран временного измерения точки.

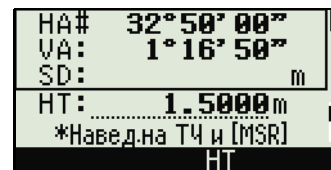

2. Введите расстояние, которое вы хотите прибавить или отнять. Вы можете ввести любое число в диапазоне от -99.990 до +99.990 м (от -328.000 до +328.000 фт).
3. Для записи точки нажмите [ENT].

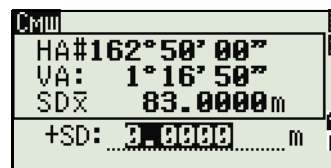

### Примеры записей

SS, 83, 1.5000, 77.0518, 62.08380, 81.06510, 11:51:48,  
 CO, O/S MSR: 83 1.5555 76.5518 62.08380 81.06510

## Описание меню


### В этой главе:

- Введение
- Менеджер проектов
- Задачи (координатная геометрия)
- Настройки
- Вид/Ред
- Связь
- Кнопки быстрого доступа
- Юстировка
- Время
- Съёмное запоминающее устройство (USB-накопитель)

## Введение

Используйте экран МЕНЮ для доступа к важным функциям и настройкам.

Для отображения экрана МЕНЮ нажмите клавишу **MENU**.

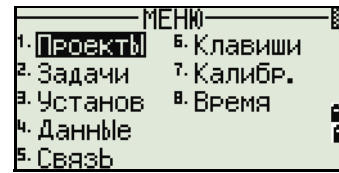


## Менеджер проектов

Используйте менеджер проектов для открытия, создания, удаления проектов и для управления ими. Чтобы открыть менеджер проектов, нажмите клавишу **[1]** или выберите **Проекты** в экране МЕНЮ.

Появится список всех проектов, которые были сохранены в памяти инструмента. Последний созданный проект отображается вверху списка.


Если ранее сохраненных проектов нет в памяти, появится экран создания проекта. Смотрите раздел [Создание нового проекта](#), стр. 117.

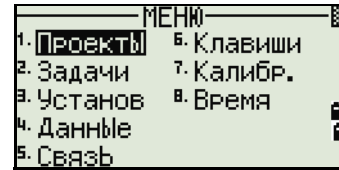

## Открытие существующего проекта

В списке проектов отображаются все проекты, сохраненные в инструменте, в порядке, обратном их созданию.

Для предоставления дополнительной информации о проекте могут быть использованы следующие символы:

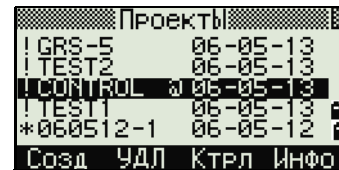




Символ	Значение
*	Текущий проект.
@	Контрольный проект.
!	Некоторые параметры проекта отличаются от текущего проекта.
?	Проект создан в старой версии БД. Старые файлы не могут быть открыты в версии программного обеспечения 1.10 или более поздней.

Нажмите **[↑]** или **[↓]** для перемещения по списку. Нажмите **[ENT]**, чтобы открыть выбранный проект.

Когда вы откроете проект, настройки автоматически изменятся таким образом, чтобы максимально соответствовать используемым настройкам открытого проекта.

## Создание нового проекта


1. Нажмите программную кнопку **Созд** в списке проектов.
2. Введите имя проекта длиной не более чем 8 символов. Нажмите **[ENT]**.
3. Сделайте одно из следующего:
  - Для проверки параметров проекта нажмите программную клавишу **Уст.**
  - Для создания нового проекта с использованием параметров текущего проекта, нажмите **[ENT]** или программную кнопку **Да**.

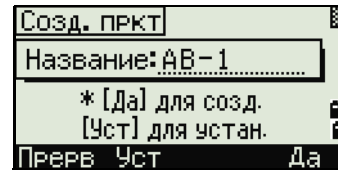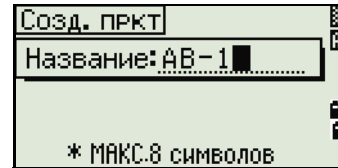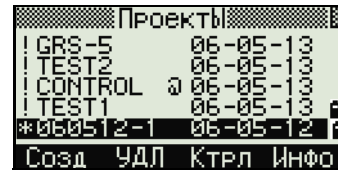


## Параметры проекта

При создании проекта устанавливаются следующие параметры, которые нельзя будет изменить позже. Это дает гарантию, что данные будут верно сохраняться в базе данных и что все необходимые поправки будут применены при сохранении каждой записи.

Масш	0.999600 to 1.000400
Т-Р корр.	ВКЛ/ВЫКЛ
Ур.Моря	ВКЛ/ВЫКЛ
Рефракц.	ВЫКЛ/0.132/0.200

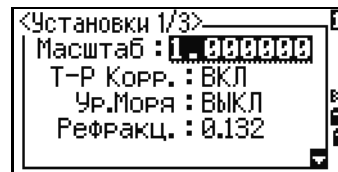


Угол	DEG/GON/MIL
Расст.	Метры/Ам-Фт/М-Фт
Темп	°C/°F
Давл	hPa/mmHg/inHg

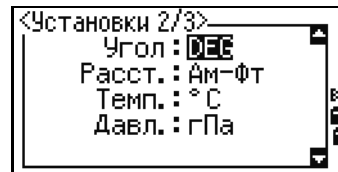

**Примечание** – Если вы выбрали "М-Фт" или "Ам-Фт" появляется экран дополнительных настроек. Используйте этот экран для выбора отображения в десятичных футах или футах и дюймах.



VA ноль	Зенит/Горизонт/Компас
AZ ноль	Север/Юг
Поряд	NEZ/ENZ
НА	Азимут/0 на 3Т

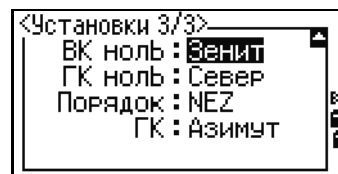

Для перемещения между полями нажмите  $\uparrow$  или  $\downarrow$ . Иначе, для перемещения к следующему полю нажмите  $\text{ENT}$ .

Любой из параметров может быть изменен клавишами курсора  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$ .

Чтобы подтвердить установленные параметры нажмите  $\text{ENT}$  в последнем поле (НА).


Эти настройки обособлены от других временных настроек, применяются для всего проекта и не могут быть изменены после создания проекта.

## Удаление проекта




**Подсказка** – Эта функция безвозвратно удаляет проект. Прежде чем нажать  $\text{ENT}$  или выбрать УДЛ, убедитесь, что выбранный проект вы действительно хотите удалить.

1. В меню проектов, установите курсор на имя проекта, который требуется удалить.

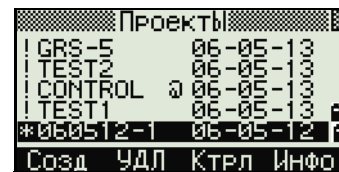


2. Нажмите программную кнопку УДЛ. Появится экран подтверждения.

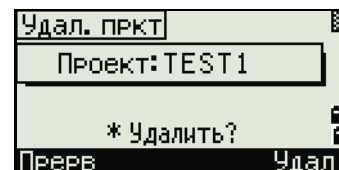

3. Сделайте одно из следующего:

- Для удаления выбранного проекта нажмите  $\text{ENT}$  или программную кнопку УДЛ.
- Для отмены процедуры удаления проекта и возврата в предыдущий экран нажмите  $\text{ESC}$  или программную кнопку Прерв.

После удаления проекта прибор вернется в экран списка проектов.

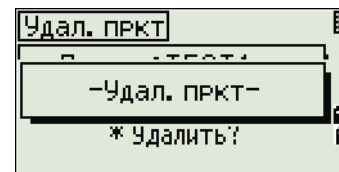

## Настройка контрольного проекта

Если вы ищете точку, когда задан контрольный проект, и система не может найти ее в текущем проекте, то будет автоматически произведен поиск этой точки в контрольном проекте и в случае положительного результата точка будет скопирована в текущий проект как UP запись.

Контрольный проект имеет тот же самый формат, что и обычный проект. Он может быть открыт и модифицирован. Вы можете использовать его для записи любых данных.

Для установки контрольного проекта:




1. Выберите проект, который хотите использовать.
2. Нажмите программную кнопку **ФНК**.

Отобразится страница «ФНК».

3. Нажмите **[F]**. Отобразится страница «Контрольный проект».
4. Сделайте одно из следующего:

- Чтобы установить выбранный проект в качестве контрольного нажмите **[ENT]** или программную кнопку **Да**.
- Для отмены процедуры нажмите **[ESC]** или программную кнопку **Нет**.

**Примечание** – Если контрольный проект уже назначен, вновь назначенный проект заменит его в качестве контрольного. Для того чтобы отменить контрольный проект установите курсор на него, и вновь нажмите программную клавишу **Ктрл**. Затем нажмите **[ENT]** или программную кнопку **Да** для подтверждения.

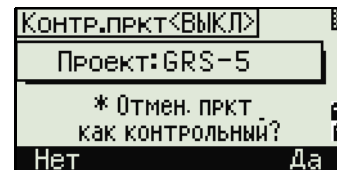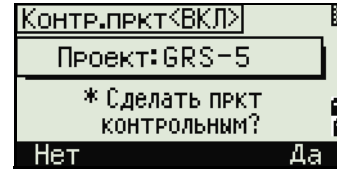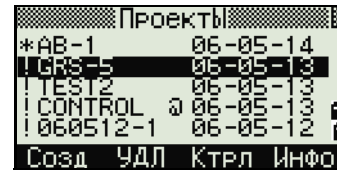


## Просмотр информации о проекте

Выберите проект, информацию о котором требуется просмотреть и нажмите программную клавишу **Инфо**.

На информационном экране появится число записей в проекте, число свободных записей и дата создания проекта. Поле Свободно показывает, как много точек может быть сохранено в проекте.


Для возврата к списку проектов нажмите любую клавишу.

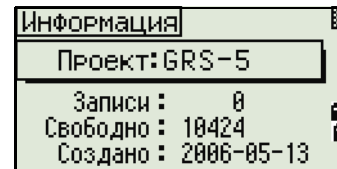


## Импорт проекта

Процедура импорта проекта с USB-накопителя на инструмент

1. В списке проектов нажмите программную кнопку **ФНК**. Отобразится страница «ФНК».

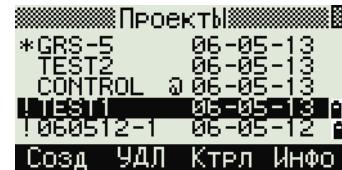


2. При помощи клавиши **[2]** или **[v]** выделите пункт «Импорт проекта (USB->Инст.)» и нажмите **[ENT]**. Отобразится страница «USB-накопитель (проект)». На этой странице отображается список проектов на съемном запоминающем устройстве.

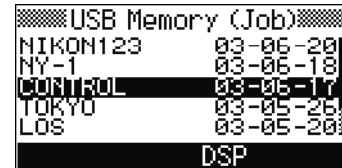

**Примечание** – Чтобы изменить порядок сортировки списка (по имени или по дате создания проекта), нажмите программную кнопку **ОТБ**.

3. При помощи клавиши **[v]** выделите проект, который требуется скопировать, и нажмите **[ENT]**.

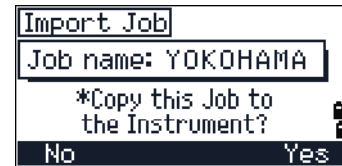


4. Проверьте название проекта, а затем нажмите программную кнопку **Да**, чтобы скопировать проект на инструмент. Если проект содержит большое количество записей, процесс может занять длительное время. Отобразится индикатор прогресса

Для отмены операции нажмите программную кнопку **Нет**.

5. После копирования проекта выполните одно из следующих действия:

- чтобы сразу начать работать с проектом, нажмите программную кнопку **Да**.
- чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите программную кнопку **Прерв**.

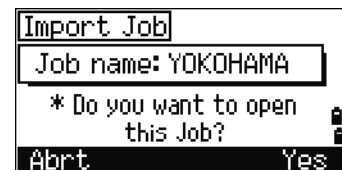




## Экспорт проекта

Чтобы сохранить файл проекта для последующего использования можно экспортировать его на USB-накопитель:

1. Выделите проект, который требуется экспортировать на внешнее запоминающее устройство.
2. Нажмите программную кнопку **ФНК**. Отобразится страница «ФНК».
3. При помощи клавиши **[3]** или **[v]** выделите пункт «Экспорт проекта (Инст.->USB)» и нажмите **[ENT]**. Отобразится страница «Экспорт проекта».
4. Проверьте название проекта, а затем нажмите программную кнопку **Да**, чтобы экспортировать проект на запоминающее устройство. Если проект содержит большое количество записей, процесс может занять длительное время. Отобразится индикатор прогресса

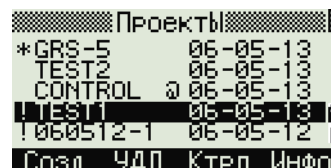


Для отмены операции нажмите программную кнопку **Нет**.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – НЕ отключайте внешнее запоминающее устройство (USB-накопитель), пока отображается индикатор прогресса.


5. По окончании экспорта проекта отобразится страница «Удаление проекта». Выполните одно из перечисленных ниже действий.
  - Чтобы удалить проект, нажмите программную кнопку **УДЛ**.
  - Чтобы отменить операцию нажмите программную кнопку **Прерв**.

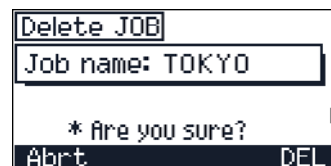

## Задачи (координатная геометрия)

Используйте меню Зад. для выполнения расчетов координатной геометрии (COGO). Доступ к этому меню вы можете получить в любое время из экранов наблюдений или ввода точки.

Чтобы открыть меню Зад. нажмите клавишу [2] или выберите **Задачи** в экране МЕНЮ.

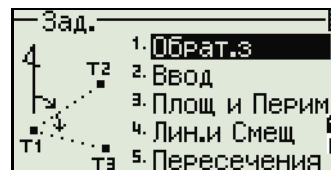

### Обратная задача: вычисление угла и расстояния по двум точкам с известными координатами


Чтобы открыть меню обратной задачи нажмите клавишу [1] или выберите **Обрат.з** в меню Зад.

#### “ТЧ-ТЧ” - вычисление по двум точкам

Эта функция вычисляет расстояние и угол между двумя введенными точками.

Для расчета обратной задачи по двум точкам:

1. Нажмите [1] или выберите **ТЧ-ТЧ** в меню Обрат.з.
2. Введите имя первой точки и нажмите [ENT].

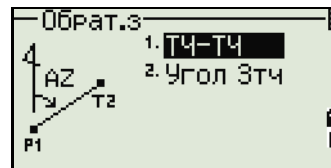


**Примечание** – Если вы нажимаете [ENT] не вводя номер точки, то появится экран ввода координат.

Эти координаты **не будут сохранены** в базе данных проекта. Если вы хотите сохранить точку, определите новое имя для этой точки.


3. Введите имя второй точки и нажмите [ENT]. Программная кнопка MSR позволяет вам провести измерение на точку для использования ее в вычислениях.



На экране будут показаны: азимут, горизонтальное проложение, и превышение от первой до второй точки.

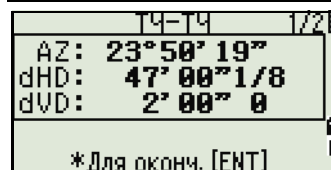

4. Сделайте одно из следующего:
- Для возврата к экрану ввода точек нажмите **[ESC]**.
  - Для возврата в меню Расчеты нажмите **[ENT]**.
  - Для просмотра других величин нажмите **[DSP]**.

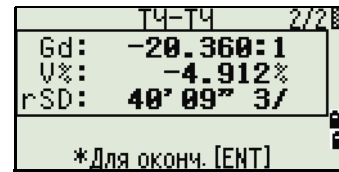




Gd      Наклон (HD/VD)  
 V%     100/Gd  
 rSD    Наклонное расстояние от T1 до T2

### Угол Зтч

Эта функция позволяет вычислить угол между двумя прямыми, заданными по трем точкам.


Для расчета угла, образованного тремя точками:

1. Нажмите **[2]** или выберите **Угол Зтч** в меню **Обрат.з.**  
 T1 - базовая точка. Два прямые определяются точками T2 и T3 и общей точкой T1.
2. Введите имя точки или выполните измерение, используя программную клавишу **MSR**.
3. Введите вторую точку (T2) для задания базовой линии (T1 - T2). Угол (dHA) измеряется от базовой линии.
4. Введите третью точку (T3) для задания второй прямой (T1 - T3).

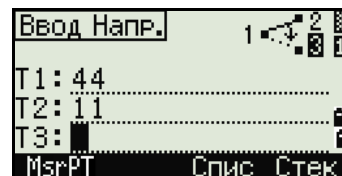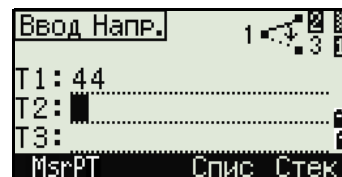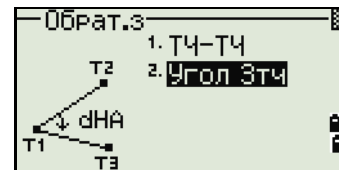


**Примечание** – Когда вы нажимаете программную клавишу **MSR** появляется временный экран измерений. Наведитесь на цель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]** чтобы выполнить измерение.

**Примечание** – После измерения, появится экран сохранения точки. Для сохранения измеренной точки введите значения в поля **T**, **HT** и **CD** и нажмите **[ENT]**. Чтобы использовать точку, не записывая ее, нажмите **[ESC]**.

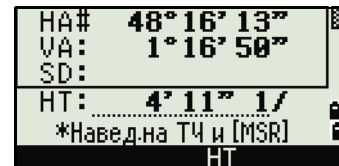


После ввода всех трех точек будет вычислен угол между двумя направлениями и расстояния.

5. Сделайте одно из следующего:
  - Для возврата в экран Обрат.з нажмите **[ENT]**.
  - Для возврата в экран Ввод напр. нажмите **[ESC]**.

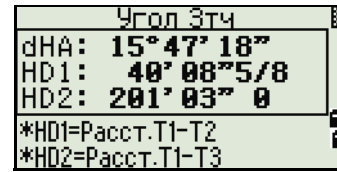


## Вычисления и ввод координат вручную

Чтобы открыть меню Ввод, нажмите клавишу **[2]** или выберите **Ввод** в меню Зад. Эта функция, в свою очередь, содержит три меню, чтобы записать новые координаты точек.

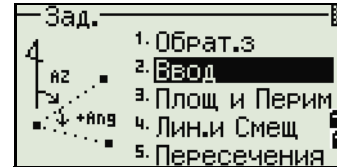

### Ввод азимута + HD (горизонтального проложения)


Для вычисления координат по углу и расстоянию от базовой точки (Т1), нажмите **[1]** или выберите **AZ+HD** в меню Ввод.

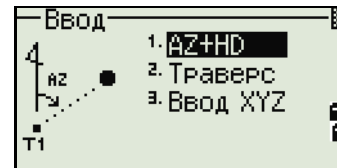


Введите базовую точку (Т1) - наберите ее имя и нажмите **[ENT]**.



Введите азимут, горизонтальное проложение, и превышение, затем нажмите **[ENT]**.

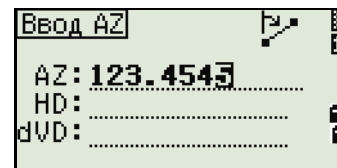


Для ввода 123°45'45" наберите 123.4545 и нажмите **[ENT]**.

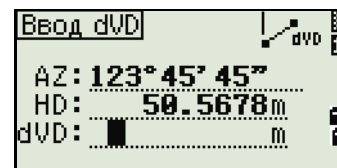

Если превышение dVD оставить пустым, то ему будет присвоено значение 0.000.

После ввода появится экран сохранения точки. Имя точки Т по умолчанию - последняя записанная точка Т+1.

Нажмите **[ENT]** чтобы сохранить точку.

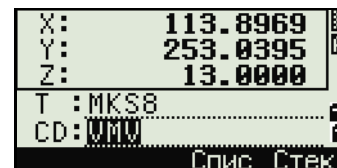

## Траверс

Чтобы открыть меню Траверс (2 точки и угол), нажмите клавишу [2] или выберите **Траверс** в меню Ввод.

Функция «Траверс» позволяет вычислить координаты точки, образованной отложением угла от линии, образованной известными точками T1 и T2, а также вводом горизонтального проложения и превышения от этой линии.

Введите имена T1 и T2 или выполните их измерение.

Введите положительное или отрицательное значение угла, горизонтальное проложение и превышение от базовой линии T1-T2.

Если превышение dVD оставить пустым, то ему будет присвоено значение 0.000.

Когда вы нажимаете [ENT] в поле dVD вычисляются координаты новой точки и появится экран записи точки. Имя точки T по умолчанию - последняя записанная точка T+1.

Для записи новой точки и возвращения к экрану ввода точек нажмите [ENT].





T1 (базовая точка) по умолчанию будет иметь значение предыдущей записанной точки. T2 по умолчанию соответствует предыдущему значению T1.

**Примечание** – Для последовательного вычисления новых точек хода вводите +Ang, HD и dVD из предыдущей линии хода. Это наиболее удобный путь для ввода точек хода.


## Ввод координат

Для ручного ввода XYZ координат нажмите [3] или выберите **Ввод XYZ** в меню Ввод.


Номер точки T будет равен номеру последней записанной точки + 1.

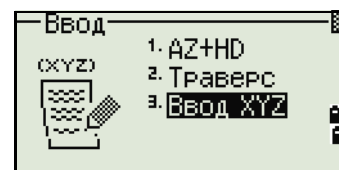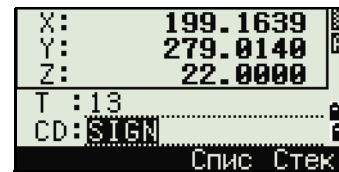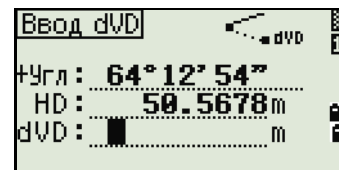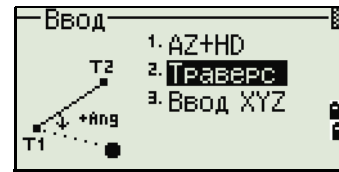

Введите координаты при помощи цифровых клавиш. Для перехода к следующему полю нажмите **[ENT]** или **[V]** в поле

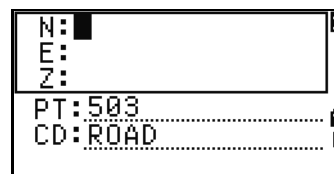


Чтобы сохранить точку в виде MP записи и вернуться к экрану ввода точки, нажмите **[ENT]** в поле Z. По умолчанию T увеличится к следующему значению.

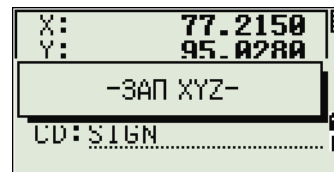

**Примечание** – Вы можете записать данные NE, NEZ или только Z.

## Вычисление площади и периметра

Для вычисления площади и периметра нажмите **[3]** или выберите **Площ и Перим** в меню Зад.

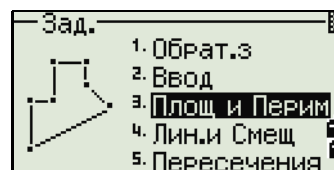


Чтобы сделать измерение, введите первую точку и нажмите **[ENT]** или выберите программную клавишу **MSR**.

Счетчик в правом верхнем углу экрана показывает, сколько точек вы ввели.




Для последовательного ввода номеров точки используйте программную клавишу **От/До**. Дополнительная информация приводится в разделе [Расширенные возможности: ввод диапазона точек](#), стр. 127.

Если вы ввели имя новой точки, вы можете ввести новые координаты и записать точку. Если вы не хотите записывать точку, нажмите **[ENT]** без записи значения в поле T. Введенные координаты XY появятся на экране.

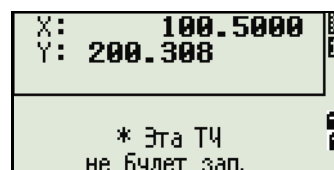


Продолжайте вводить точки, пока не введете все поворотные точки участка. Затем нажмите **[V]** для вычисления площади и периметра.

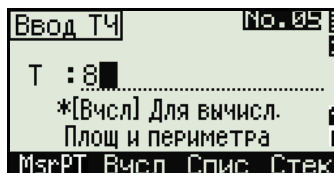


**Примечание** – Первая и последняя введенные точки соединяются, чтобы замкнуть участок. Вы должны вводить точки в том порядке, в котором они образуют участок. Вы можете ввести до 99 точек.

Нажмите **[ENT]** чтобы сохранить вычисленные значения как запись комментария или нажмите **[ESC]** чтобы вернуться в меню Зад.

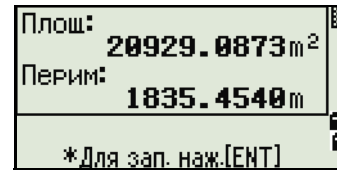

Если вы желаете сохранить площадь, введите имя, которое будет идентифицировать площадь, и нажмите **[ENT]**.

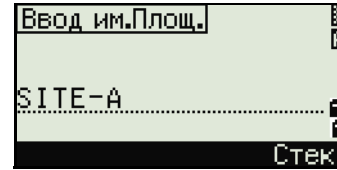

**Примечание** – При загрузке данных в формате Nikon RAW, записи площади (AR) выводятся как записи примечаний (CO).

### Расширенные возможности: ввод диапазона точек


Для быстрого ввода последовательного диапазона точек используйте функцию диапазонного ввода. Для доступа к этой функции нажмите программную кнопку От/До в экране ввода No. 01 или No. 02.



Введите имя начальной точки в поле От и имя конечной точки в поле До. Вы можете использовать буквы и дефис в имени точки, но последний символ должен быть цифрой.




Нажмите **[ENT]** в поле До, чтобы начать поиск точек. Будет показано количество найденных в данном диапазоне точек.

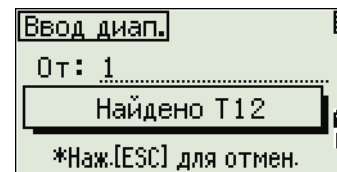

По окончании поиска вы вернетесь к экрану ввода точки.

Нажмите программную кнопку Вчсл для выполнения расчета площади и периметра или введите имя точки в поле Т.

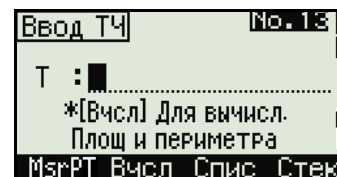

Нажмите **[ESC]** чтобы вернуться к экрану ввода точки с предыдущим именем.


## Вычисление координат точки по линии и смещению

Для входа в эту функцию нажмите **[4]** или выберите **Лин.и Смещ** в меню **Зад.**

Введите базовую точку (T1).

ВВОД P1	
T1: P10	
AZ: .....	
T2: .....	
МsrPT	Спис Стек

Задайте азимут. Для этого введите значения в поля AZ или T2. T2 - вторая точка на линии

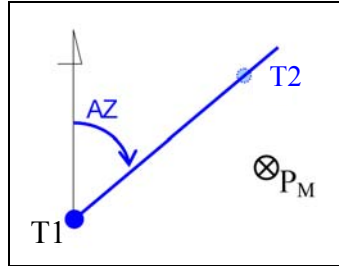


ВВОД AZ/P2	
T1: P10	T1
AZ: █	
T2: .....	

После ввода базовой точки и азимут, введите расстояние от точки T1 - (Sta), горизонтальное проложение перпендикулярно линии - (Сдв) и превышение (dVD).

Лин. и Смещ.	
Sta: 50.5500m	dVD
Сдв: 7.2500m	
dVD: █	
*dVD Базир.на P1-Z	

**Примечание** – Отрицательное значение *Sta* означает обратное направление.  
Отрицательное значение *Сдв* означает смещение в левую сторону от направления введенной линии.

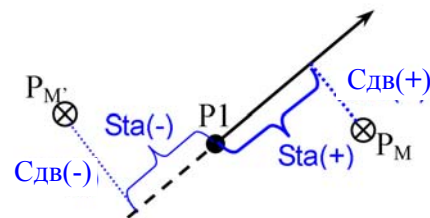

Для вычисления координат точки (PM) нажмите **[ENT]** в поле dVD. Вы можете изменить здесь значение Z координаты.

X: 225.1089	
Y: 118.7135	
Z: 34.0000	
T : P11	
CD: .....	

Для записи точки нажмите **[ENT]** в поле CD.

X: 225.1089	
Y: 118.7135	
Z: 34.0000	
T : P11	
CD: KIK	
Спис Стек	



Координаты сохраняются как СС запись.  
Информация о линии: Sta, Сдв и dVD сохраняется как комментарий (CO).




## Расчет координат с использованием функций пересечения

Для входа в меню Пересечения нажмите клавишу [3] или выберите **Пересечения** в меню Зад. В этом меню имеются четыре функции для расчета координат.


### Расчет пересечения типа азимут-азимут

Пересечения типа азимут-азимут являются точкой пересечения двух линий.


1. Для расчета пересечения типа азимут-азимут нажмите клавишу [1] или выберите **Азим-Азим** в меню Пересечения.

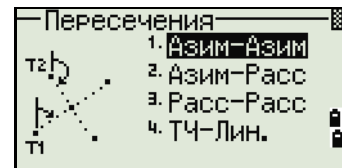

2. Введите имя точки и нажмите [ENT]. Иначе, для непосредственного измерения точки, нажмите программную кнопку MSR.

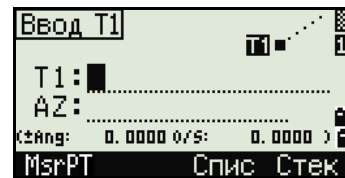

3. Определите первую линию путем ввода азимута.

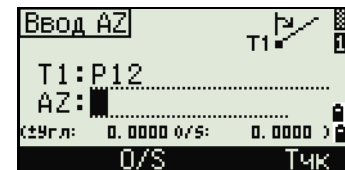


4. Чтобы определить линию по двум точкам, нажмите программную клавишу Тчк. Поле От по умолчанию принимает значение точки T1, но вы можете изменить его. Введите имя точки в поле До или измерьте эту точку.



Дополнительная информация о программной клавише O/S приведена в разделе [Расширенные возможности: Ввод смещения угла и расстояния](#), стр. 133.


5. Сделайте одно из следующего:
  - Для возврата к предыдущему экрану нажмите [ESC]. Рассчитанное значение появится в поле AZ.
  - Для перехода к следующему экрану нажмите [ENT].

6. Задайте вторую точку по двум точкам, или по точке T2 и азимуту.

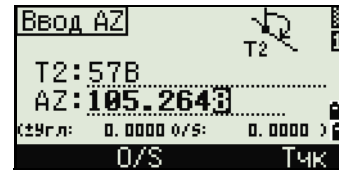

7. Для вычисления координат точки пересечения нажмите **ENT** в поле AZ.

Появятся вычисленные координаты. При необходимости вы можете ввести значение в поле Z.

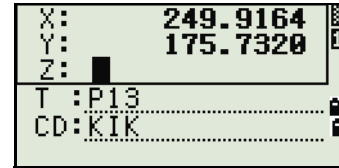



8. Введите значения в поля T и CD.  
9. Для записи точки нажмите **ENT**.

#### Примеры записей


CO,Int BB P1:P10 AZ:330.54175-90.00000  
CO, P2:408 AZ:100.0000+0.0000  
CC,A123,,4567.3080,200.1467,-1.2056,POT

### Расчет пересечения типа азимут-расстояние

- Нажмите **2** или выберите **Азим-Расс** в меню Пересечения.  
Пересечения типа азимут-расстояние являются точкой пересечения одной линии с одним расстоянием (радиусом).
- Введите имя точки на линии.  
Линия может быть задана двумя точками или одной точкой и азимутом.
- Введите вторую точку (T2), которая будет являться центром радиуса.
- Введите расстояние от T2.
  - Чтобы определить расстояние (HD) по двум точкам, нажмите программную клавишу **Тчк**.

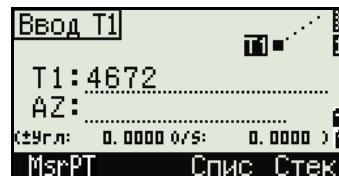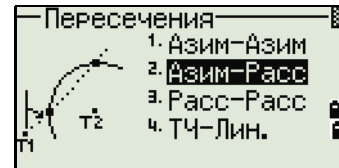

- Для вычисления координат точки пересечения нажмите **[ENT]** в поле HD.
5. Если результатом решения являются две точки, первое решение отображается в виде диаграммы относительно точек T1 и T2. Чтобы посмотреть второе решение, нажмите клавишу курсора **[<]** или **[>]**.
  6. Для записи точки нажмите **[ENT]** когда на дисплее будет интересующее вас решение.
  7. При необходимости вы можете ввести значение координаты Z.
  8. Для перехода к полям T и CD нажмите **[ENT]**.

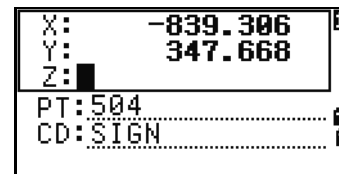

#### Примеры записей


CO,Int BD P1:4672 AZ:330.54175+0.00000  
 CO, P2:71 HD:100.0000  
 CC,504,,-839.3065,347.6682,,SIGN

### Расчет пересечения типа расстояние-расстояние

1. Нажмите **[3]** или выберите **Расс-Расс** в меню Пересечения.
2. Введите имя первой точки и нажмите **[ENT]**, или нажмите программную кнопку **MSR** для непосредственного измерения точки.
3. Введите расстояние от T1 и нажмите **[ENT]**.
4. Чтобы определить расстояние (HD) по двум точкам, нажмите программную клавишу **Тчк**.
5. Введите T2 и расстояние от T2 (HD).
6. Для вычисления координат точки пересечения нажмите **[ENT]** в поле HD.



7. Нажмите  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$  чтобы увидеть второе решение.
8. Для записи точки нажмите  $\text{ENT}$ , когда на дисплее будет интересующее вас решение.
9. При необходимости вы можете ввести значение координаты Z. Для перехода к полям T и CD нажмите  $\text{ENT}$ .

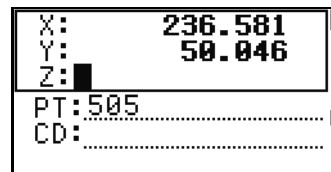


#### Примеры записей


CO,Int DD P1:486 HD:330.6020  
 CO, P2:7 HD:100.0000  
 CC,505,,236.5817,50.0461,0.0000,

### Расчет пересечения типа точка-линия

1. Нажмите  $\leftarrow$  или выберите **ТЧ-Лин** в меню Пересечения.
2. Введите имя точки и нажмите  $\text{ENT}$ , или для непосредственного измерения точки нажмите программную клавишу **MSR**.

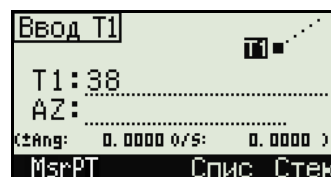

3. Введите азимут или нажмите программную клавишу **Тчк** для ввода имени точки на линии.

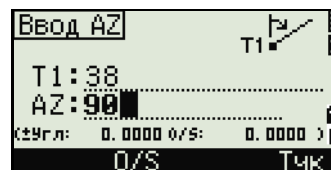


4. Введите точку, из которой проводится перпендикуляр к линии, или для непосредственного измерения точки нажмите программную клавишу **MSR**.



5. Чтобы вычислить координаты точки пересечения, нажмите  $\text{ENT}$ .

Если T1 и T2 описываются 3-х мерными координатами, координата Z искомой точки вычисляется относительно наклона между T1 и T2.

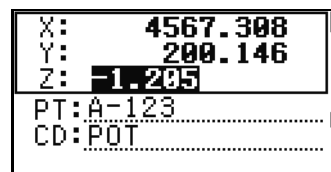


6. Введите T и CD и затем нажмите  $\text{ENT}$  для записи точки.

#### Примеры записей



CO,Int PtLine P1:38 AZ:90.00000+0.00000  
 CO, P2:506  
 CC,A-123,,4567.3080,200.1467,-1.2056,POT

### Расширенные возможности: Ввод смещения угла и расстояния


Чтобы перейти к экрану ввода смещения, нажмите программную клавишу O/S.

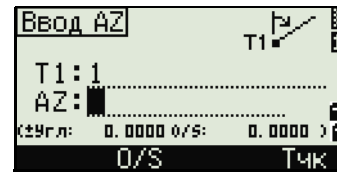

В поле «Угл» вводится положительное значение, если угол отсчитывается по часовой стрелке и отрицательное, если против часовой стрелки.

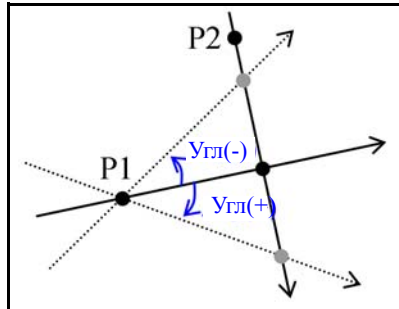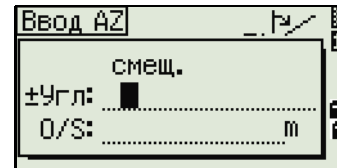

В поле O/S вводите положительное значение для смещения вправо и отрицательное, для смещения влево.


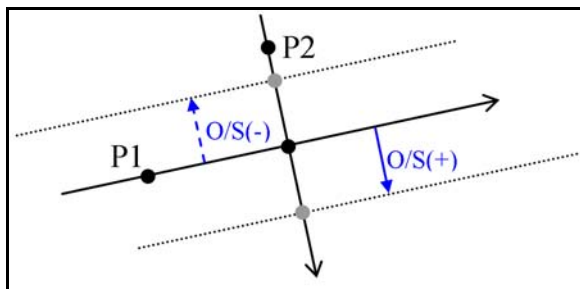


## Настройки

Чтобы войти в меню настроек нажмите клавишу [2] или выберите **Установ** в экране МЕНЮ.

Используйте это меню для установки начальных параметров проекта.

**Примечание** – Некоторые параметры проекта, определенные в следующих разделах, не могут быть впоследствии изменены в созданном проекте. Если изменялись некоторые параметры, когда проект был открыт, появляется экран запроса на создание нового проекта с новыми настройками или применения параметров к текущему проекту без сохранения данных. Подробнее об этом см. [Настройки, стр. 134](#).

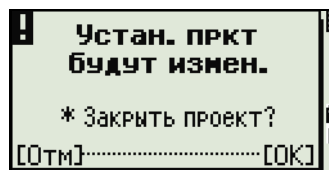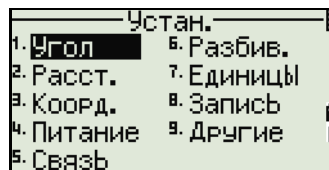

### Угол

Чтобы открыть меню Угол, нажмите клавишу [1] или выберите **Угол** в меню Устан.

Нуль      Зенит/Горизонт/Компас  
VA

**Примечание** – Параметр Нуль VA в проекте может быть установлен только при его создании.

Дискретность    1"/5"/10" или 0.2 mgon/1 mgon/2 mgon  
HA                0 или 3T/Азимут

**Примечание** – Параметр HA в проекте может быть установлен только при его создании.

**Примечание** – Если установить в этом поле значение Азимут, то в проекте, в значениях горизонтального угла будет записан азимут (HA). Если в этом поле значение 0 на 3T, то будет записан 0 при наблюдении на заднюю точку.



### Расстояние

Чтобы открыть меню Расст., нажмите клавишу [2] или выберите **Расст** в меню Устан

Масшб      Числовое значение от 0.999600 до 1.000400  
Корр.Т-Д    ВКЛ/ВЫКЛ  
Ур.морья    ВКЛ/ВЫКЛ  
Рефракц.    ВЫКЛ/0.132/0.200



**Примечание** – Параметры масштаба, коррекции Т-Д, поправки за уровень моря и за кривизну и рефракцию земли в проекте могут быть установлены только при его создании.

### Поправки температуры и давления

$$K = 278.23 - \left( \frac{0.29527}{1 + \left( \frac{T}{273.16} \right)} \times P \right)$$

$$SD' = \left( 1 + \frac{K}{1000000} \right) \times SD$$

SD	Наклонное расстояние (до коррекции)
SD'	Наклонное расстояние (после коррекции)
K	Коэффициент компенсации
P	Давление (гПа)
T	Температура (°C)


### Поправка за уровень моря

$$HD' = \frac{HD \times R_e}{R_e + Z_{STN}}$$

HD	Горизонтальное проложение (до коррекции)
HD'	Горизонтальное проложение (после коррекции)
Z <sub>STN</sub>	Инструмент-Z
R <sub>e</sub>	6370 км

## Поправка за кривизну и рефракцию

Так поверхность земли неровная, вертикальные высоты (VD и Z) для измеренных точек различны относительно к горизонтальному плану и включают в себя некоторую ошибку. Эта ошибка называется **ошибкой кривизны**. Также, поскольку плотность воздуха, окружающего землю, уменьшается с высотой, световая рефракция имеет разный коэффициент на разной высоте. Ошибка в результате таких изменений рефракции называется **ошибкой рефракции**.

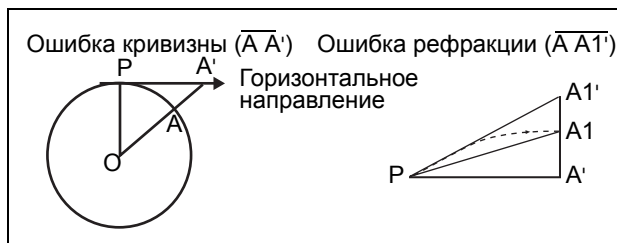

HD	Горизонтальное проложение (до коррекции)
HD'	Горизонтальное проложение (после коррекции)
VD	Вертикальное расстояние (до коррекции)
VD'	Вертикальное расстояние (после коррекции)
SD	Наклонное расстояние
VA	Вертикальный угол
Re	6370 км
k	Постоянная C&R (от 0.132 до 0.200)


$$HD' = HD - \frac{SD^2 \sin(2VA)}{2R_e} \left(1 - \frac{k}{2}\right)$$

$$VD' = VD + \frac{HD^2}{2R_e} (1 - k)$$

## Координаты

Чтобы открыть меню Координаты, нажмите клавишу [3] или выберите Коорд в меню Устан.

Поряд	NEZ/ENZ
Обозн	XYZ/YXZ/NEZ(ENZ)
Ноль AZ	Север/Юг

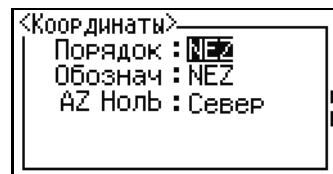


**Примечание** – Параметры Порядок и Ноль AZ в проекте могут быть установлены только при его создании.



## Энергосбережение

Чтобы открыть меню Энергосбережение, нажмите клавишу [4] или выберите Питание в меню Устан.

Основное ВЫКЛ/5min/10min/30min  
Ожид. ВЫКЛ/1min/3min/5min

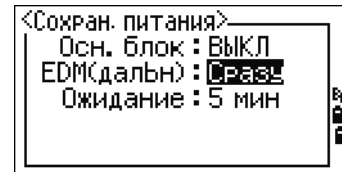


## Связь

Чтобы открыть меню Связь, нажмите клавишу [5] или выберите Связь в меню Устан.

Вн. связь NIKON/SET  
Порт Последов./Bluetooth (\*)  
Скор 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps  
Длина 7/8  
Четн. EVEN/ODD/NONE  
Стоп.бит 1/2

(\*) Поле выбора порта появляется только при наличии встроенного модуля Bluetooth.

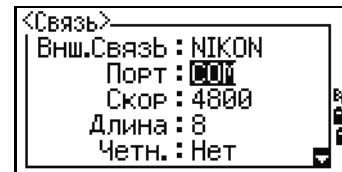

## Разбивка

Чтобы открыть меню Вын.в нат, нажмите клавишу [6] или выберите Разбив. в меню Устан.

Доб ТЧ Целое число между 1 и 999,999.

**Примечание** – Это поле используется для присвоения номера по умолчанию точке, для записи измеренных данных выноса в натуру.



## Единицы

Чтобы открыть меню Един, нажмите клавишу [7] или выберите Единицы в меню Устан.

Угол DEG (Градусы)  
GON (Гоны)  
MIL (Mil/6400)  
Расс Метр/Ам-Фт/М-ФТ

**Примечание** – Если вы выбираете американские футы или международные футы, появляется экран дополнительных установок. Используйте этот экран для определения отображаемых величин в десятичных футах или футах и дюймах.

Темп °C (по Цельсию)  
°F (по Фаренгейту)  
Давл гПа/mmHg/inHg



**Примечание** – Параметры единиц измерения угла, расстояния, температуры и давления в проекте могут быть установлены только при его создании.

## Запись

Чтобы открыть меню Зап, нажмите клавишу [8] или выберите **Запись** в меню Устан.


- Сохранение RAW/XYZ/RAW+XYZ  
Этот параметр определяет, какой тип данных (сырые данные или координаты) будет сохраняться, когда вы записываете SS, CP или SO записи в главном экране измерений или экране выноса в натуре.
- Запись Вт/COM  
При установке параметра COM служит для вывода данных на COM порт без записи данных в проект после нажатия клавиши [ENT] в главном экране измерений или Экране выноса в натуре. Дополнительная информация приведена в разделе [Вывод данных на COM порт, стр. 106](#)



## Прочие параметры

Чтобы открыть меню Другие, нажмите клавишу [9] или выберите **Другие** в меню Устан.

- Выв. XYZ Быстро/Норма/Медл/+ENT  
Определяет скорость смены экрана XYZ после ввода точки
- 2е един Нет/Метр/Ам-Фт/М-ФТ  
Если вторые единицы установлены, они будут доступны в главном экране измерений, экране измерений при выносе в натуре и экране опорной линии, заданной по двум точкам. На дополнительном экране отображаются значения HD, VD и SD во вторых единицах измерения.

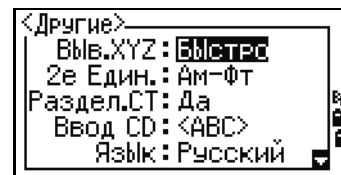

**Примечание** – Если вы выбираете американские футы или международные футы, появляется экран дополнительных установок. Используйте этот экран для определения отображаемых величин в десятичных футах или футах и дюймах.


- Раздел.СТ Нет/Да  
Выберите Да, чтобы номер точки станции можно было выбрать из записей другого типа точек



**Примечание** – Если установить Да в поле Раздел.СТ, появится экран ввода дополнительных параметров. Используйте этот экран для ввода начального номера станции.



- Ввод CD** ABC/123  
Устанавливает режим ввода кода по умолчанию.
- Язык** Выберите язык из списка.  
Нажимайте клавиши [←] / [→], чтобы открыть экран выбора языка.

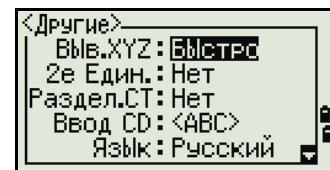


Нажимайте клавиши [↑] / [↓] для перемещения курсора к желаемому языку, затем нажмите клавишу [ENT], чтобы выбрать его.



Отобразится экран подтверждения перезагрузки.

Нажмите [ENT] и перезапустите прибор, после чего будет доступен выбранный язык.

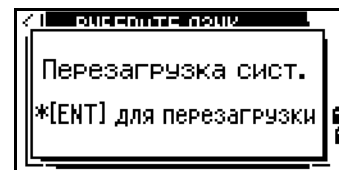

- Владелец** Не более 20 символов.  
Введите ваше имя или название организации. Если вы вводите значение в это поле, оно будет показано на первом экране при включении прибора.




**Подсказка** – Чтобы упростить настройку общих региональных параметров, вы можете быстро настроить тахеометр Nikon на предустановленную комбинацию региональных параметров. Подробная информация приведена в разделе [Изменение региональных настроек, стр. 45](#).



**Подсказка** – Тахеометр Nikon поддерживает до трех языков интерфейса. Дополнительную информацию об изменении языковых параметров смотрите на [стр. 139](#).

## Вид/Ред

Используйте меню Вид/Ред для просмотра или редактирования записей. Чтобы открыть меню данных нажмите [4] в экране МЕНЮ.

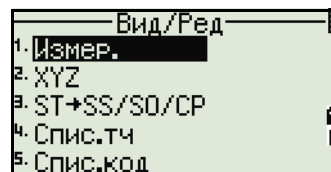

### Просмотр записей

**Примечание** – Вы можете просматривать данные в любое время, даже из экрана наблюдений или когда вводите точки.



### Просмотр сырых данных

Нажмите [1] в меню данных для вывода списка строк сырых данных.

Если вы впервые просматриваете список сырых данных, прибор установит курсор на последнюю записанную строку данных в текущем проекте. Для прокрутки вы можете использовать клавиши курсора [▲] или [▼].

Для детального просмотра данных нажмите [ENT].

Для возврата к списку точек нажмите [ESC].

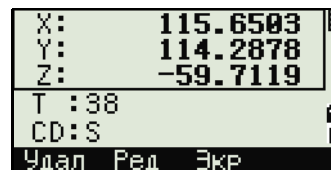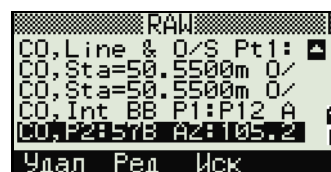

### Записи SS, CP, F1, F2

RAW записи SS, CP, F1 и F2 состоят из полей PT, HT, CD, HA, VA и SD.

SS: Засечка. Все измерения из главного экрана измерений хранятся как SS записи.

CP: Измерения сделанные в меню Угол или Повтор и в главном экране измерений. Подробная информация приведена в разделах [Запись передней точки после повторных угловых измерений, стр. 74](#), и [Запись данных из любого экрана измерений, стр. 105](#).

Записи F1 и F2 – это записи при КЛ и КП. Нажав клавишу [DSP] вы можете переключить экран с первого (показывающего HA, VA SD, PT и CD) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD), если установлен параметр Сохр. для сохранения данных как RAW+XYZ.

В записях F1 и F2 координаты недоступны.

Когда вы делаете несколько измерений одной и той же точки и перезаписываете данные, старые сырые данные становятся только сырыми данными. Как результат, только последняя SS(RAW) запись хранит соответствующую SS(XYZ) запись. Другие SS(RAW) записи этой же точки больше не имеют координат.

### Записи ST

Тип записи ST (станция) состоит из полей ST, HI, BS, и Az.

Нажав **[DSP]** вы можете переключить экран с первого (показывающего ST, HI, BS и Az) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD).

При установке новой станции с помощью меню **МЕНЮ > Уст.СТН > Быстро**, координаты станции будут записаны как (0, 0, 0).

### Записи SO

SO: Измерения сделанные при выносе в натуру. Эти измерения сохранены при выполнении функций разбивки.

Если установлен параметр Сохр. для сохранения данных как RAW+XYZ, нажмите **[DSP]** чтобы переключить экран с первого (показывающего HA, VA SD, PT и CD) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD) и к третьему (показывающему dX, dY, dZ, PT и CD).


В полях dX, dY и dZ хранится разница между действительным и проектным положением точек при выносе в натуру. Эти поля загружаются как записи примечаний в формате Nikon RAW.

### Записи CO

Записи CO это комментарии, добавленные пользователем или системой в файл проекта.

Например, когда вы меняете значение Stn-Z используя функцию Удаленного репера, или сбрасываете горизонтальный угол при помощи функции проверки задней точки, система создает записи комментариев.

Если вы вводите координаты станции при помощи функции База XYZ, запись станции отображается в виде комментариев.

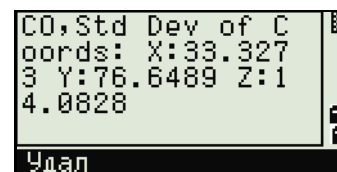

```
CO, Std Dev of C
ords: X: 33.327
3 Y: 76.6489 Z: 1
4.0828
Удал
```



```
CO, База
HI 1.235 m
X= 7.209
Y= 7.462
Z= 4.954
Удал
```

## Записи SY

Запись SY сохраняется, когда вы завершите установку станции. Эта запись содержит значения температуры, давления и постоянной призмы.





## Записи RM

Когда вы записываете измерения в RDM (Посл.) или RDM (Радиал), они маркируются как RM записи.

Каждая RM запись состоит из двух экранов.

Нажмите **[DSP]** чтобы переключить экран с первого (показывающего От, До, rHD и rVD) ко второму (показывающему rAZ, rSD, rV% и rGD).

Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW, RM записи выводятся как записи примечаний (CO).

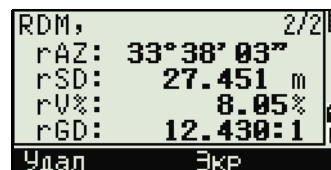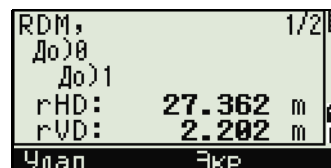

## Записи AR

В виде AR записей сохраняются вычисленные площадь и периметр.

Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW, AR записи выводятся как записи примечаний (CO).





## Просмотр записей координат

Когда вы нажимаете **[2]** или выбираете XYZ в меню просмотра данных, появится список с данными координат, в котором последние записи будут вверху экрана. Для перемещения по записям вы можете использовать клавиши курсора **[^]** или **[v]**. Используйте **[<]** или **[>]** для перемещения между страницами данных.

Нажмите **[ENT]** для просмотра детальной информации по выбранной записи.

**Примечание** – Заголовок (XYZ, YXZ, NEZ, или ENZ) зависит от параметра Обозн в МЕНЮ > Установ > Коорд. Подробная информация приведена в разделе Координаты, стр. 136.

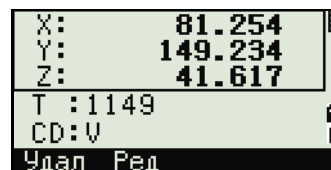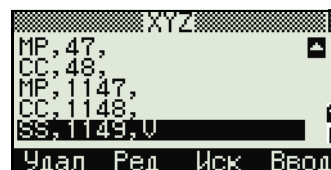

## Записи UP, MP, SS и RE


Все записи координат содержат поля PT, CD, X, Y и Z.

UP: Загружаемые координаты точек; MP: Координаты точек введенные вручную; SS: Вычисленные координаты в меню Зад.; RE: Вычисленные координаты точек засечки.

Если установлен формат сохранения данных RAW+XYZ или XYZ, измерения в главном экране измерений (SS записи), в некоторых функциях смещений (SS записи), в экране опорной линии, заданной по двум точкам (SS записи), в функции «Программы» (SS записи) и в некоторых функциях выноса в натуру (SO записи) тоже сохраняются записи координат. Формат данных такой же, как и для других записей координат.


## Просмотр записей станции

Для просмотра координат станции нажмите  $\boxed{3}$  или выберите ST->SS/SO/CP в меню просмотра данных.

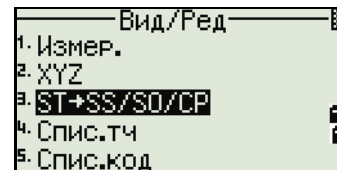


Появится список всех записей для станций.


Используйте  $\boxed{\uparrow}$  или  $\boxed{\downarrow}$  для выбора имени станции, которую вы хотите просмотреть. Используйте  $\boxed{\leftarrow}$  или  $\boxed{\rightarrow}$  для перемещения между страницами данных.

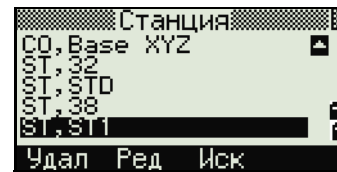

Нажмите  $\boxed{ENT}$  для просмотра детальной информации по выбранной записи.

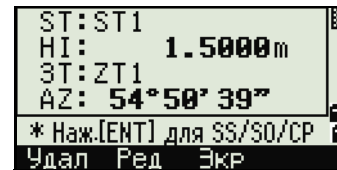

Для отображения всех измерений, выполненных от выбранной станции в хронологическом порядке нажмите  $\boxed{ENT}$  снова.

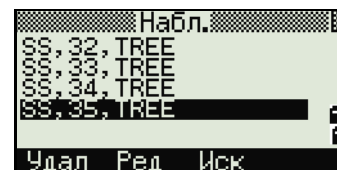

**Примечание** – Отображается такая же детальная информация, как и для сырых данных. Подробная информация приведена в разделе *Просмотр сырых данных*, стр. 140.




## Удаление записей

### Удаление сырых данных

В экране RAW используйте  $\uparrow$  или  $\downarrow$  для выбора записи, которую вы хотите удалить. Затем нажмите программную кнопку Удал.

Появится экран подтверждения. Нажмите  $\text{ENT}$  или программную кнопку Да для удаления записи.

**Примечание** – Если в поле Запись установлено RAW+XYZ, система также удалит координаты, если удаляются записи SS, SO или CP. Можно также удалить сырые данные, нажав программную клавишу Удал в экране детальной информации о записи.

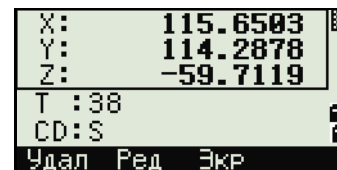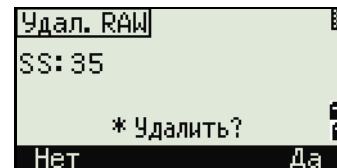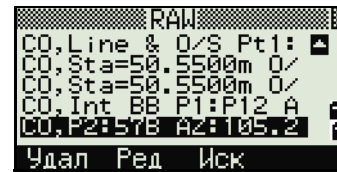

### Удаление координат

На экране координат XYZ выделите запись, которую вы хотите удалить при помощи клавиш курсора  $\uparrow$  или  $\downarrow$ , и нажмите программную клавишу Удал.





Появится экран подтверждения.

Нажмите  $\text{ENT}$  или программную кнопку Да для удаления записи.

Нажмите клавишу  $\text{ESC}$  или программную кнопку Нет для отмены.

**Примечание** – Удаление координат может быть также выполнено при просмотре детальной информации по точке. Нажмите программную кнопку Удал.


**Примечание** – Если удаляемые данные относятся к записи станции ST, появится экран подтверждения.

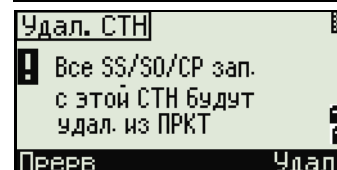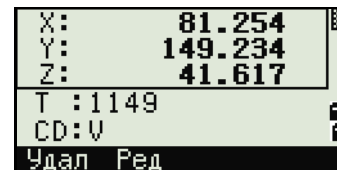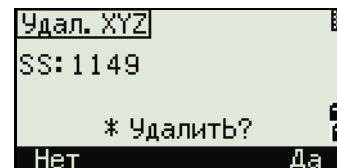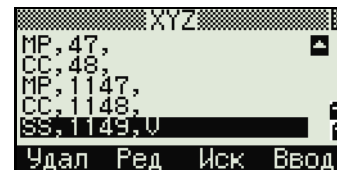



## Удаление записей станции

В меню Станция при помощи клавиш курсора  $\uparrow$  или  $\downarrow$  выделите запись, которую вы хотите удалить, и нажмите программную кнопку Удал.

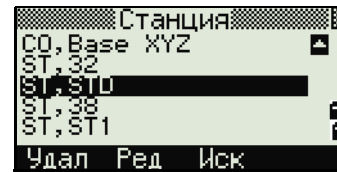


Появится экран подтверждения.

Нажмите  $\text{ENT}$  или программную кнопку Да для удаления записи.



Появится экран повторного подтверждения.

Нажмите программную клавишу Удал, чтобы подтвердить удаление.

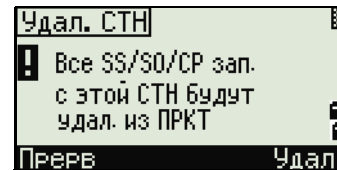

Удаление станции происходит безвозвратно. Прежде чем нажать программную клавишу Удал убедитесь, что вы правильно выбрали запись для удаления. В этом экране вы не можете нажать  $\text{ENT}$ .

Все наблюдения со станции, которую вы выбрали, будут удалены.



**Примечание** – Когда вы удаляете запись станции из вида сырых данных или вида данных станции, все данные наблюдений с этой станции также удаляются.

## Редактирование записей

Для любой записи вы можете отредактировать имя (Т) и код (CD) точек, а также высоту отражателя (HT), высоту инструмента (HI), заднюю точку (BS), и азимут на заднюю точку (Az).


**Примечание** – Строка кода CD не редактируется для записей SO, F1 или F2. Значения HA, VA или SD не могут быть изменены.

## Редактирование сырых данных


1. Сделайте одно из следующего:
  - В меню RAW выберите запись, которую хотите отредактировать. Затем нажмите программную кнопку Ред.



- В экране детального просмотра данных нажмите программную кнопку Ред.

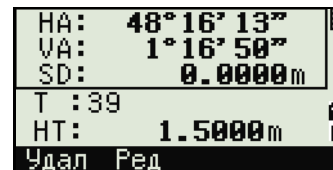


2. Переместите курсор в поле, которое вы хотите отредактировать, при помощи клавиш  $\uparrow$  или  $\downarrow$ . Затем измените значение в выбранном поле.

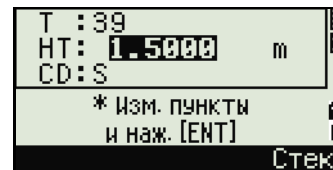


**Примечание** – Координата Z будет перевычислена, если высота отражателя для записей SS, SO или CP будет изменена.

3. После нажатия  $\text{[ENT]}$  на последней строке экрана редактирования, появится экран подтверждения.
4. Сделайте одно из следующего:

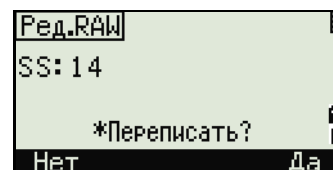

- Чтобы принять изменения и вернуться в экран просмотра данных нажмите  $\text{[ENT]}$  или программную кнопку Да.
- Чтобы вернуться в экран редактирования нажмите клавишу  $\text{[ESC]}$  или программную кнопку Нет.

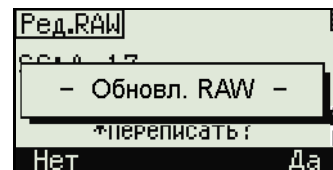


## Редактирование записей координат





Вы можете отредактировать номер точки PT, код CD и значения координат в записях координат.

**Примечание** – Вы не можете редактировать записи координат текущей станции.

1. Сделайте одно из следующего:
  - В экране XYZ при помощи клавиш курсора  $\uparrow$  или  $\downarrow$  выделите запись, которую вы хотите отредактировать, и нажмите программную кнопку Ред.

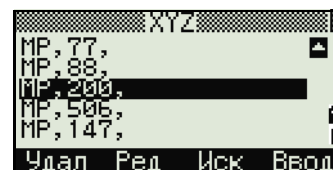


- В экране детального просмотра данных нажмите программную кнопку Ред.
2. Переместите курсор в поле, которое вы хотите отредактировать, при помощи клавиш **[^]** или **[v]**. Затем измените значение в выбранном поле.
  3. Чтобы закончить редактирование нажмите **[ENT]** в поле CD.  
Появится экран подтверждения.
  4. Сделайте одно из следующего:
    - Чтобы принять изменения и вернуться в экран просмотра данных нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да.
    - Чтобы вернуться в экран редактирования нажмите клавишу **[ESC]** или программную кнопку Нет.

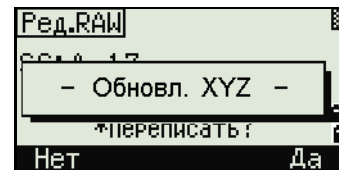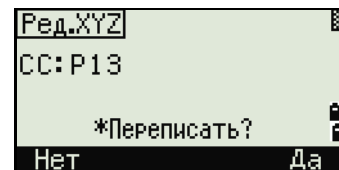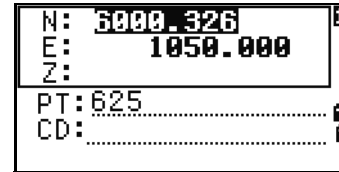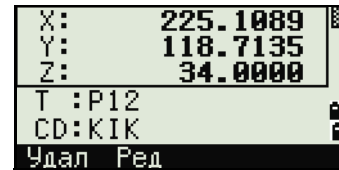

### Редактирование записей станции

**Примечание** – Система не будет перевычислять измерения, относящиеся к данной станции, если вы изменили записи станции. Все координаты и сырые данные наблюдений могут быть пересчитаны только в программном обеспечении постобработки.

В экране RAW при помощи клавиш курсора **[^]** или **[v]** выделите запись, которую вы хотите отредактировать, и нажмите программную кнопку Ред.

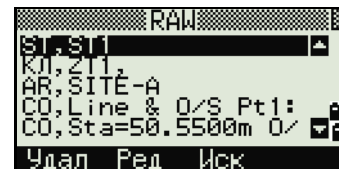

Все поля в записи ST могут быть отредактированы, но никаких перевычислений инструмент не производит.

Нажмите **[ENT]** в поле AZ чтобы подтвердить изменения.




**Примечание** – Если вы меняете значения ST или HI, координаты точек наблюдения не перевычисляются. Комментарии записи будут сохранены с записью изменений. Следующий пример демонстрирует записи комментариев при изменении величины HI: CO, HI изменена для ST: 9012 Old HI= 1.345 м. Если вы меняете значения BS или AZ, сырые записи не перевычисляются. Комментарии записи будут сохранены с записью изменений.

## Поиск записей

Вы можете осуществлять поиск точек по их типу, имени точки, коду, или любой комбинации этих значений.

### Поиск сырых записей

В экране RAW нажмите программную кнопку **Иск** для доступа к функции поиска сырых данных.

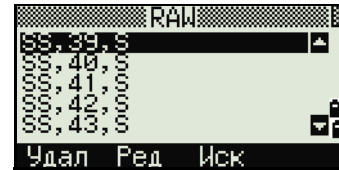


Если Вы хотите найти точку по имени, введите имя точки в поле T и нажмите **ENT** дважды, чтобы начать поиск.



Значок (\*) может быть использован для задания диапазона. Для примера, если вы ввели «30\*» в строку имени точки T, то система найдет точки с именем 300, 301, 302, 300A2, 3010... и т.д.




**Примечание** – Поиск может быть выполнен по типу точки. Установите курсор в поле Тип и используйте клавиши курсора **←** или **→** для выбора нужного типа записи. Доступны типы: BCE, ST, SS, SO, CP, CO, CO(SY) и CO(RDM).

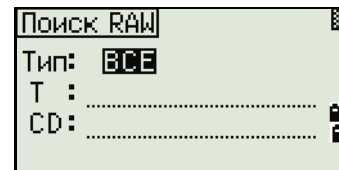


**Примечание** – Если вы выбрали ST, SO, F1 или F2 в поле Тип, вам не нужно вводить значение в поле CD. Поиск будет начат, после того как вы нажмете клавишу **ENT** в поле T. Если вы выбрали CO, CO(SY) или CO(RDM) в поле Тип, курсор не переместится в поле T и CD. Поиск будет осуществлен после нажатия клавиши **ENT** в поле Тип.

Если критериям поиска удовлетворяет более одной точки, будет отображен список этих точек.

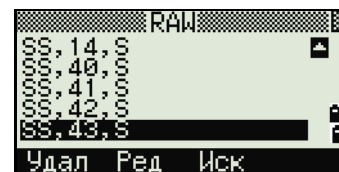


Выберите из списка точку, которую вы хотите использовать, используя клавиши курсора **↑** или **↓**, после чего нажмите клавишу **ENT** для ее выбора.

Будет отображена детальная информация о точке. Нажмите программную кнопку **Экр** для просмотра других данных.

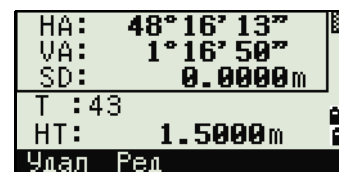


Нажмите клавишу **ESC** для возврата к списку точек.

**Примечание** – Если критериям поиска не удовлетворяет ни одна точка, появится экран с сообщением об ошибке. Нажмите любую клавишу для возврата в экран данных.

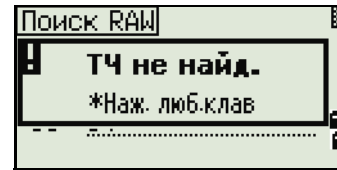

### Поиск записей координат

Нажмите программную клавишу **Иск** в экране XYZ для поиска в записях координат.

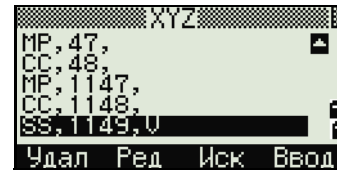

Если Вы хотите найти точку по имени, введите имя точки в поле T и нажмите **ENT** дважды, чтобы начать поиск.




Значок (\*) может быть использован для задания диапазона. Для примера, если вы ввели «500\*» в строку имени точки T, то система найдет точки с именем 500, 500-1, 500-A, 5000... и т.д.



**Примечание** – Поиск может быть выполнен по типу точки. Установите курсор в поле Тип и используйте клавиши курсора **←** или **→** для выбора нужного типа записи. Доступны типы: ВСЕ, MP, UP, CC, и RE.




Если критериям поиска удовлетворяет более одной точки, будет отображен список этих точек.

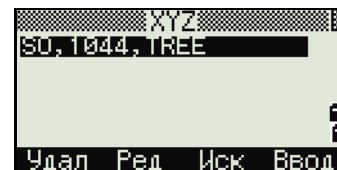

Выберите из списка точку, которую вы хотите использовать, используя клавиши курсора **↑** или **↓**, после чего нажмите клавишу **ENT** для ее выбора.

Будет отображена детальная информация о точке. Нажмите программную кнопку **Экр** для просмотра других данных.

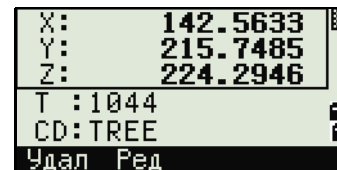


Нажмите клавишу **ESC** для возврата к списку точек.

**Примечание** – Если критериям поиска не удовлетворяет ни одна точка, появится экран с сообщением об ошибке. Нажмите любую клавишу для возврата в экран данных.




## Ввод координат

Нажмите программную клавишу **Ввод** в экране XYZ для отображения экрана ввода новой точки.

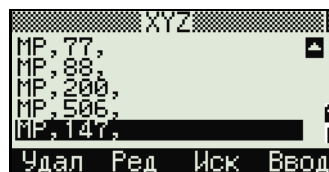

Имя точки T по умолчанию принимается как последняя введенная точка +1. Это имя вы можете изменить.

После ввода T и CD нажмите **[ENT]** для ввода координат.

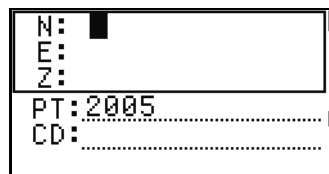


Введите координаты, используя цифровые клавиши. Для перехода в следующее поле нажмите **[ENT]** или клавишу курсора **[v]**.



После того как вы нажмете **[ENT]** в последней строке CD, эта точка будет записана в память как MP запись.

После записи точки появится экран для ввода следующей точки с обновленным именем по умолчанию.

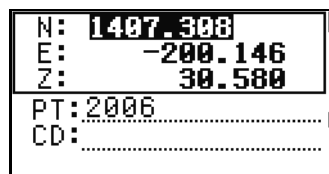


**Примечание** – В базу данных проекта могут быть записаны только NE, NEZ, или Z данные.

## Список имен точек и список кодов

По умолчанию в приборе имеются два специальных списка: список имен точек и список кодов. Структура этих файлов аналогична структуре файлов проектов, т.е. можно удалять, редактировать, добавлять в эти файлы точки.

- **Список имен точек** может понадобиться, если вы используете несколько моделей имен точек. Например, может возникнуть необходимость использовать точки 1,2,3... вместе с точками A1, A2, A3 ....
- **Список кодов** это подготовленный перечень кодов объектов. Вы можете использовать его для хранения своих собственных кодов.

Нажмите **[4]** или выберите **Спис.тч** в экране просмотра данных чтобы открыть список точек.

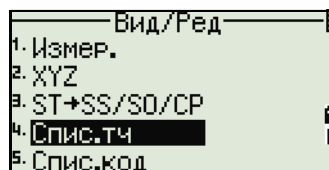

Нажмите **[5]** или выберите **Спис.код** чтобы открыть список кодов.

Имена точек или коды и слои будут показаны в алфавитном порядке. Для работы со списком вы можете использовать четыре программные клавиши.




**Примечание** – В каждом списке может быть сохранено до 254 кодов, имен точек или слоев. Каждый компонент списка может содержать до 16 символов.


Вы можете использовать поиск по первому символу для поиска точек, кодов или слоев в списке. На экране списка введите первый символ имени, которое вы хотите найти, чтобы перескочить к этой части списка. Подробная информация приведена в разделе [Дополнительные возможности: Поиск кодов по первому символу](#), стр. 66.

### Удаление точек, кодов или слоев


При помощи клавиш курсора  $\uparrow$  или  $\downarrow$  выделите в списке точек или кодов строку, которую вы хотите удалить, и нажмите программную клавишу Удал.

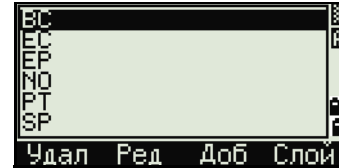


Появится экран подтверждения. Нажмите  $\text{ENT}$  или программную кнопку Да для удаления записи.

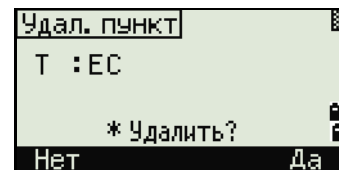

Нажмите клавишу  $\text{ESC}$  или программную кнопку Нет для отмены.

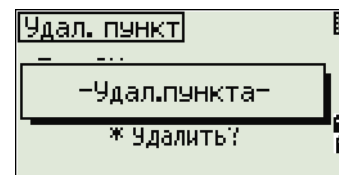


**Примечание** – Для удаления всего слоя, выделите имя слоя в списке и нажмите программную клавишу Удал. Все коды и слои, входящие в этот слой, будут удалены.

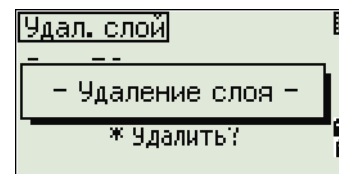


### Редактирование объектов в списке кодов и списке точек

При помощи клавиш курсора  $\uparrow$  или  $\downarrow$  выделите запись, которую вы хотите отредактировать. Затем нажмите программную кнопку Ред.

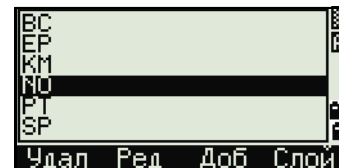


Появится экран редактирования. Для точек появляется экран "Редактировать пункт". Он содержит одно поле T. Для кодов появляется экран «Редактировать код». Он содержит поле CD и поле Зап.

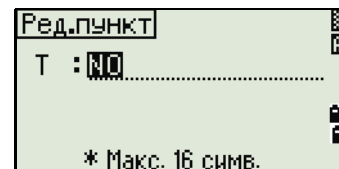


Отредактируйте показанный текст и нажмите  $\text{ENT}$ .

Появится экран подтверждения. Нажмите **[ENT]** или программную кнопку **Да** чтобы принять изменения и вернуться к списку.

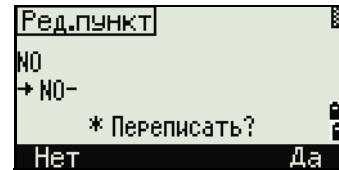


**Примечание – Редактирование списка кодов.**

Экран редактирования кодов состоит из двух полей. Текст, написанный в строке **CD**, будет отображаться на экране. Второе поле **Зап** - дополнительная строка. Она содержит текст, который сохраняется в проекте. Если оставить строку **Зап** пустой, то система автоматически запишет в проект запись из строки **CD**.

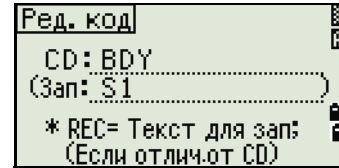


Вы можете использовать поле **Зап** для применения близких слов или кодов на экране, но в проекте сохранять числовой код. Например, Если в поле **CD** стоит значение «**ВСК**», а в поле **Зап** значение **1155**, на экране будет отображаться текст «**ВСК**», но будет сохранен код **1155**.

**Примечание –** Если вы нажмете программную кнопку **Ред** а имени слоя, то появится только одно поле - **Лир**. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите в этом поле **[ENT]**.

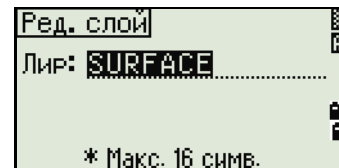


### Добавление имени точки


Когда вы находитесь в списке имен точек, нажмите программную клавишу **Доб** для ввода имени точки.

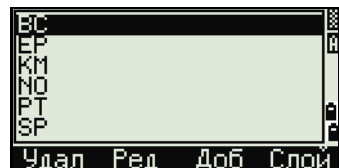

Введите новое имя точки и нажмите **[ENT]**.

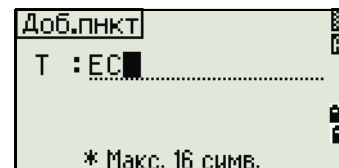


Введенное имя точки будет добавлено в текущий слой и список будет обновлен.

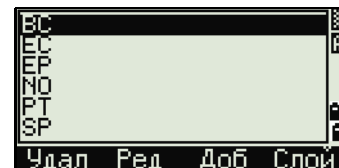




## Добавление кода


Когда вы находитесь в списке кодов, нажмите программную клавишу **Доб** чтобы добавить новый код объекта к текущему слою.

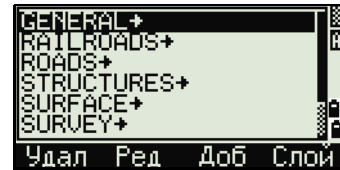

Введите код объекта в поле CD. Клавиша **MODE** позволяет изменить режим ввода с алфавитно-цифрового на числовой.

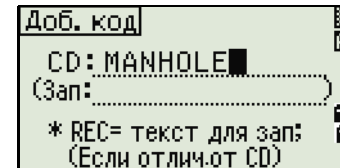

Строка Зап - дополнительное поле ввода цифрового идентификатора каждому коду объекта. Вводить значения в это поле необязательно. Если вы хотите, чтобы записывался тот же код, что и введен в поле «CD», то оставьте поле Зап пустым. Если в это поле будет введено какое-либо значение, оно будет сохранено.


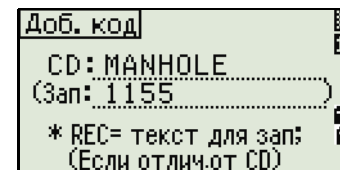


Нажмите **ENT**, чтобы добавить новый код и обновить список кодов.



## Добавление слоя

1. В списке точек или кодов нажмите программную кнопку **Слой**.
2. Введите имя нового слоя.
3. Клавиша **MODE** позволяет изменить режим ввода с алфавитно-цифрового на цифровой. Нажмите **ENT** для сохранения нового слоя.

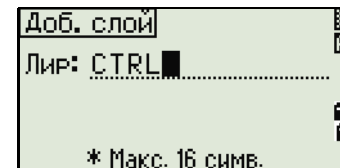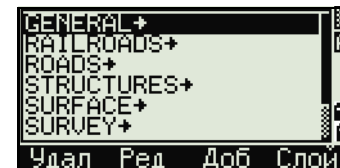

Новый слой будет добавлен в список в алфавитном порядке.




## СВЯЗЬ

Используйте меню Связь для загрузки и выгрузки данных. Чтобы войти в меню Связь нажмите клавишу [5] или выберите **Связь** в экране МЕНЮ.



### Разгрузка данных

Для перехода в экран настройки параметров разгрузки данных нажмите [1] или выберите **Разгрузка** в меню Связь.

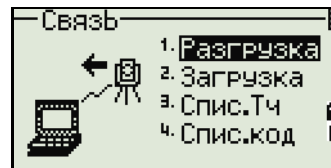


Формат	NIKON SDR2x SDR33
Данн	RAW Координаты

Для отображения общего числа записей, которые будут разгружены, нажмите [ENT] в поле Данн.





В процессе вывода каждой записи из текущего проекта, обновляется номер текущей строки.

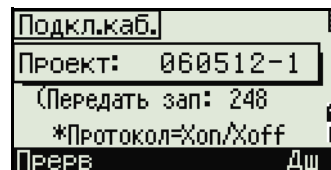


После разгрузки появится запрос на удаление проекта.

Для удаления текущего проекта нажмите [4]. Для возврата к главному экрану измерений без удаления текущего проекта нажмите [ESC] или выберите программную клавишу **Прерв.**

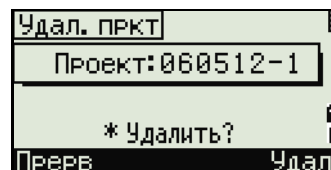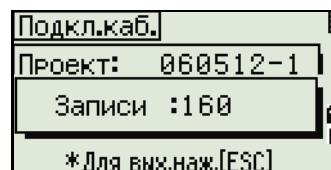


### Загрузка координат

Для загрузки данных из компьютера нажмите [2] или выберите **Загрузка** в меню Связь.

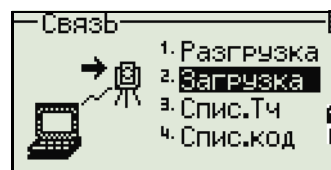


Появится описание формата данных по умолчанию. Если вы желаете изменить поля данных, нажмите программную клавишу **Ред.** Дополнительная информация приведена в разделе [Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки, стр. 156.](#)

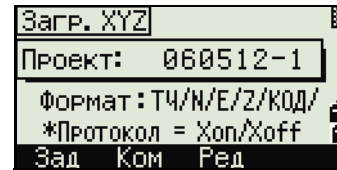

Иначе, просто нажмите **[ENT]**.

**Примечание** – Нажмите программную кнопку **Пркт** для перехода в Менеджер проектов. Подробная информация приведена в разделе [Менеджер проектов, стр. 116.](#)

Чтобы изменить параметры связи, нажмите программную кнопку **Связь**, а затем выберите в поле порта ввода-вывода значение «Последов.» или «Bluetooth/USB». Параметры настройки порта должны совпадать с параметрами, используемыми в терминальной программе на компьютере.

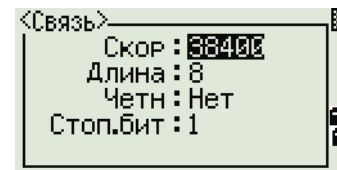

Соедините инструмент с компьютером при помощи кабеля RS-232C.


Поле Свободно показывает количество точек, которые могут быть сохранены.



Нажмите **[ENT]** для перевода инструмента в режим приема. На компьютере выберите команду **Послать текстовый файл** в программе выгрузки для запуска отправки данных.

**Примечание** – В терминальной программе в поле **Контроль передачи** должно быть установлено значение **Хоп/Хoff**.

При приеме инструментом каждой точки, значение в поле **Записи** увеличивается.

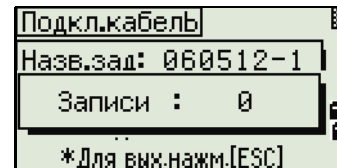


**Примечание** – Если вы нажмете **[ESC]** во время загрузки данных, загрузка прервется и вы перейдете к меню **Связь**. Записи, которые были переданы до нажатия **[ESC]** будут сохранены в проекте.

**Примечание** – В процессе загрузки система будет усекать любые коды, длина которых превышает 16 символов.

**Примечание** – **Дублирующиеся точки.** Если существующая точка является **UP**, **CS** или **MP** записью и она не относится к какой-нибудь станции или задней точке, она будет автоматически перезаписана загружаемой точкой. Сообщений об ошибке не появится.


### Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки

1. Чтобы открыть экран Поля данных, нажмите программную кнопку Ред.

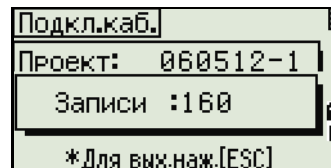

2. Для перемещения между полями нажмите  $\leftarrow$  или  $\rightarrow$ .

3. Для изменения значения в выбранном поле используйте программные клавиши  $\uparrow$  и  $\downarrow$ . Доступны опции ТЧ, Н, В, Z, CD или пусто.

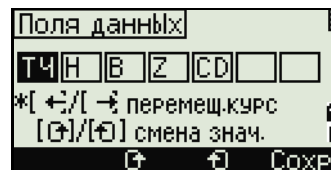

4. Чтобы сохранить ваши изменения и вернуться к предыдущему экрану, нажмите программную клавишу Сохр.

Например, если у вас имеются следующие исходные данные:

1, UB, 30.000, 20.000, L1

и вы установили поля данных как ТЧ Н В CD, загружаемые данные будут такими:

PT=1, N=30.000, E=20.000, CD=L1

### Загрузка координат без имени точки

Вы можете загружать данные без точек. Если вы не включили точку в определение формата, каждая строка данных автоматически обозначает следующий доступный номер точки. Чтобы вам было легче выбрать в поле точку, убедитесь, что вы сохранили ее идентификатор в поле CD.


**Примечание** – Формат данных не может включать одинаковых пунктов. Используйте PT, H, B, Z и CD только один раз в формате строки данных. Чтобы пропустить пункт в вашем исходном файле, оставьте соответствующее поле пустым.

### Загрузка списка имен точек или кодов

**Примечание** – Если вы загружаете список кодов, то существующий в инструменте список будет заменен.

Нажмите  $\left[ \text{3} \right]$  для загрузки имен точек через кабельное соединение с компьютером или выберите Спис.ТЧ в меню Связь.

Для загрузки списка кодов нажмите  $\left[ \text{4} \right]$  или выберите Спис.код.

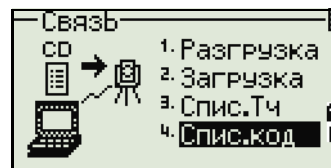

Подсоедините кабель RS-232C.


Запустите терминальную программу на ПК.

Для переключения инструмента в режим приема нажмите **[ENT]** или программную кнопку Да.

Счетчик обновляется каждый раз, когда сохраняется каждая строка списка.


Может быть сохранено максимум 254 кодов или имен точек.

**Примечание** – Система отсекает коды длиной больше чем 16 символов.

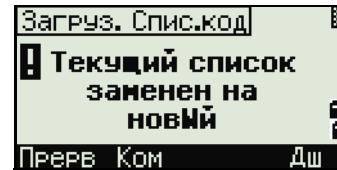


## Кнопки быстрого доступа

Используйте меню Клавиши для настройки параметров кнопок быстрого доступа [MSR], [DSP], [USR], [S-O] и [DAT]. Для доступа к этому меню нажмите [6] или выберите **Клавиши** в экране МЕНЮ.

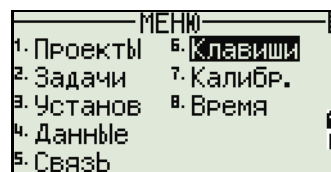


### Настройки клавиши [MSR]

Для изменения настроек клавиш [MSR1] и [MSR2] нажмите [1] или выберите [MSR] в меню Быстр.кл.

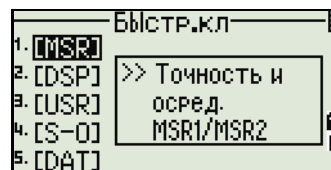


Имеются две клавиши [MSR]:

- Для изменения настроек клавиши [MSR1] нажмите [1] или выберите MSR1.
- Для изменения настроек клавиши [MSR2] нажмите [2] или выберите MSR2.

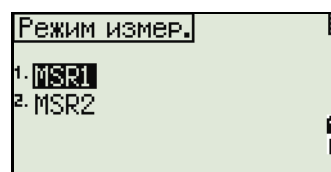

Каждая клавиша [MSR] имеет пять параметров настройки.


Вы можете ввести значения в поля «Конст» (постоянная призмы) и «Усред» (осреднение) при помощи цифровых клавиш. Для смены других установок используйте клавиши курсора [←] или [→].

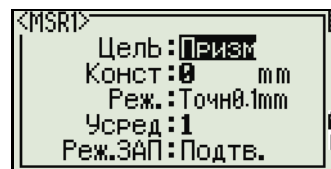

**Подсказка** – Эти установки могут быть также изменены путем нажатия и удержания более одной секунды клавиш [MSR1] или [MSR2].

### Настройки клавиши [DSP]

Нажмите [2] или выберите [DSP] в меню Быстр.кл. для изменения величин, отображаемых в главном экране измерений и в экране выноса в натуру.

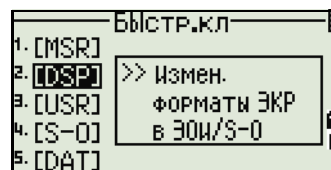

Выберите клавишами курсора [←], [→], [↑] или [↓] требуемое поле. Для изменения настроек нажмите программные клавиши [G] или [H].




Чтобы сохранить настройки нажмите [ENT] в последней строке <ЭКР> или нажмите программную кнопку **Сохр.**



**Подсказка** – Эти установки могут быть также изменены путем нажатия и удержания более одной секунды клавиши [DSP].


## Настройки клавиши **[USR]**

Для изменения функций, присвоенных клавишам **[USR1]** и **[USR2]** нажмите **[3]** или выберите **[USR]** в меню Быстр.кл.

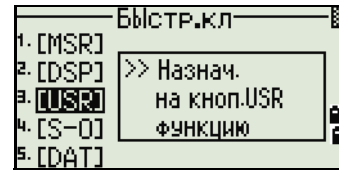


Имеется две клавиши **[USR]**. Функции, присвоенные каждой из клавиш, написаны позади имени клавиши.

- Для изменения настроек клавиши **[USR1]** нажмите **[1]** или выберите **USR1**.
- Для изменения настроек клавиши **[USR2]** нажмите **[2]** или выберите **USR2**.

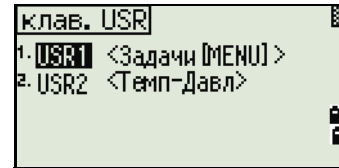


Если вы войдете в экран Выбор функций, значок (\*) будет установлен на функции, которая присвоена клавише в данный момент.

Выделите желаемую функцию клавишами курсора **[^]** или **[v]**. Нажмите клавишу **[ENT]** чтобы присвоить функцию для выбранной клавиши **[USR]**.

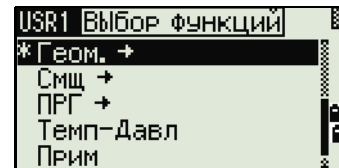

## Настройки клавиши **[S-O]**

Для входа в экран настроек параметров выноса в натуру, нажмите **[4]** или выберите **[S-O]** в меню Быстр.кл.

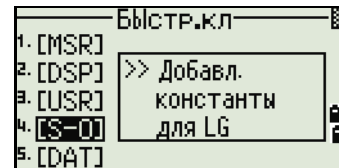


Имеется два параметра настройки выноса в натуру. Дополнительная информация приведена в разделе [Разбивка, стр. 137](#).




## Настройки клавиши **[DAT]**

1. Для изменения настроек клавиши **[DAT]** нажмите **[5]** или выберите **[DAT]** в меню Быстр.кл.

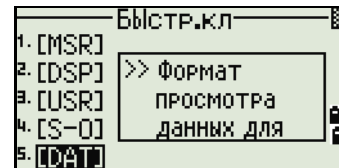

Значок (\*) указывает на текущий установленный формат отображения данных.


2. Для перемещения курсора используйте  $\uparrow$  или  $\downarrow$ .
3. Для изменения формата отображения при помощи клавиши  $\text{[DAT]}$ , нажмите  $\text{[ENT]}$ .

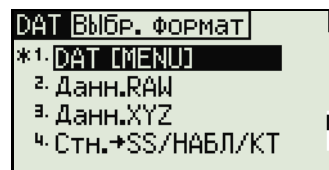

## Юстировка

Используйте экран Калибровка для калибровки инструмента. Чтобы открыть экран калибровки, нажмите  $\text{[7]}$  или выберите **Калибр.** в экране МЕНЮ.


Дополнительная информация приведена в разделе [Юстировка](#), стр. 165.

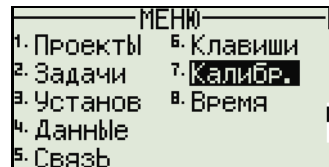

## Время


Используйте экран «Дата/Время» для установки текущей даты и времени.

1. Чтобы открыть экран Дата/Время нажмите  $\text{[8]}$  или выберите **Время** в экране МЕНЮ.

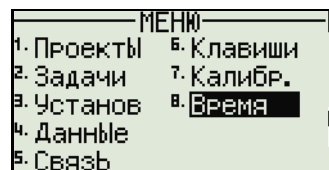


Будут отображены текущие дата и время.

2. Введите дату в формате: год-месяц-день. Для примера, если вы хотите изменить дату, например на Июнь 18, 2008 г., нажмите  $\text{[2][0][0][2][ENT][6][ENT][1][8][ENT]}$ .

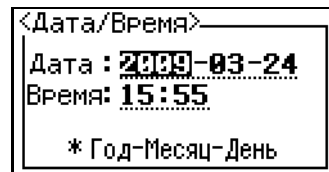

Если выделенная часть поля верна (например, год), вы просто можете нажать  $\text{[ENT]}$ , чтобы использовать текущее значение. Например, если установлена дата Июнь 24, 2008 г., а вы хотите изменить ее на Июнь 18, 2008 г., нажмите  $\text{[ENT][ENT][1][8][ENT]}$ .

3. Для перехода к полю времени, нажмите  $\text{[ENT]}$  в поле Дата.

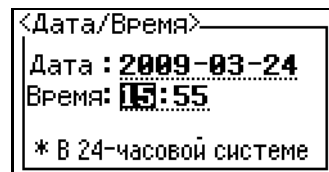

4. Введите время в 24-часовом формате. Например, чтобы установить время 4:35 вечера, нажмите  $\text{[1][6][ENT][3][5][ENT]}$ .

5. Сделайте одно из следующего:

- Чтобы завершить установку даты и времени нажмите  $\text{[ENT]}$  в поле Минуты.
- Чтобы отменить ввод нажмите  $\text{[ESC]}$ .



## Съемное запоминающее устройство (USB-накопитель)

На странице съемного (внешнего) запоминающего устройства отображается список всех проектов, записанных на USB-накопитель.



Файлы проектов и другие файлы, отображающиеся в списке, записываются в следующие папки на съемном запоминающем устройстве (USB-накопителе):

- файлы проектов хранятся в папке \NTTS\JOBS;
- другие файлы хранятся в папке \NTTS.



### Подсказка –



- Не отключайте USB-накопитель во время доступа к данным на нем. Это может привести к повреждению файлов на USB-накопителе.
- Для более эффективной работы рекомендуется использовать USB-накопитель небольшой емкости с небольшим количеством файлов на нем.
- Если это сообщение отображается длительное время, удалите как можно больше файлов на съемном накопителе, а затем повторите операцию.
- USB-накопители некоторых типов могут не работать в данном инструменте. В таком случае используйте USB-накопитель другого типа.



## Отображение файлов со внешнего запоминающего устройства

1. На странице «МЕНЮ» нажмите [9] или выберите пункт USB-накоп. Отобразится страница «USB-накопитель (проект)». На этой странице отображаются все файлы, находящиеся на съемном запоминающем устройстве
2. Для просмотра других файлов нажмите программную кнопку **Файл**, чтобы переключить представление списка.

Для возврата к странице «USB-накопитель (проект)» нажмите программную кнопку **Пркт.**

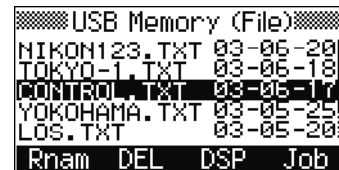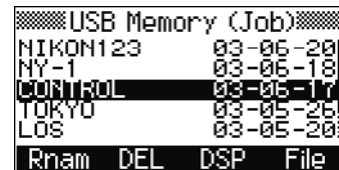


**Примечание** – После импорта файла с USB-накопителя на инструмент проект можно открыть на инструменте.


## Копирование проекта со съемного запоминающего устройства

Можно скопировать на инструмент проект со съемного запоминающего устройства.

1. При помощи клавиш  $\uparrow$  и  $\downarrow$  выделите проект или файл, который требуется скопировать.

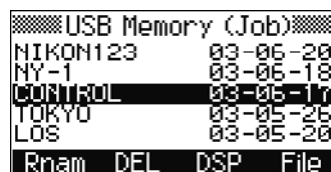

2. Нажмите  $\text{MENU}$ , а затем нажмите  $\text{1}$ .

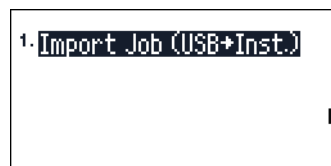

## Переключение представления списка файлов на съемном запоминающем устройстве

### Страница «USB-накопитель (проект)».

Нажимайте программную **ОТБ** для переключения сортировки списка по алфавиту или по датам.

### Страница «USB-накопитель (файл)».

Нажимайте программную **ОТБ** для переключения сортировки списка по алфавиту, по датам или по расширению файла.

## Поверки и юстировка

### В этой главе:

- Юстировка электронного уровня
- Поверка и юстировка круглого уровня
- Поверка и юстировка оптического (лазерного) центра
- Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка
- Поверка постоянной инструмента
- Поверка лазерного указателя (опция)

## Юстировка электронного уровня

Юстировка электронного уровня выполняется по ошибкам места нуля вертикального круга и коллимационным ошибкам. Подробные инструкции приводятся на п. 165.

## Поверка и юстировка круглого уровня

После юстировки электронного уровня выполните поверку круглого уровня.


Если пузырек находится не в нуль-пункте, выполните юстировку юстировочными винтами круглого уровня на инструменте или на трегере.

## Поверка и юстировка оптического (лазерного) центрира

Оптические оси центрира должны совпадать с вертикальными осями инструмента.

Для поверки и настройки оптического (лазерного) центрира:

1. Поставьте инструмент на штатив. Вам не надо устанавливать инструмент по уровню.
2. Поместите лист толстой бумаги с нарисованной меткой X на землю под инструментом.


Пока вы смотрите через оптический центрир, подстраивайте уровневые винты, пока рисунок X не будет в центре визирной марки .

Для лазерного центрира отъюстируйте лазерный указатель на отметку X.


3. Поверните алидаду на  $180^\circ$ .

Если картинка по месту совпадает с центром визирной марки, никаких настроек не требуется.

Для лазерного центрира, если лазерный указатель находится на отметке X, юстировка не требуется.

4. Если картинка или лазерный указатель по месту не совпадает с центром визирной марки, настройте оптический или лазерный центрир:
  - a. Используя шестигранник, покрутите настроечные винты, пока изображение X не окажется в позиции P. Позиция P является центром точки линии, соединяющей X с центром визирной марки .
  - b. Повторите процедуру с [Шаг 2](#).

Для юстировки лазерного центрира снимите крышку.

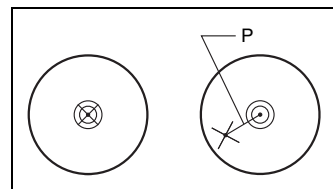

## Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка

### Поверка

1. Установите инструмент на штатив.
2. Выполните процедуру нивелировки, описанную в разделе [Нивелировка](#), стр. 34.
3. Поверните зрительную трубу в положение КЛ.
4. Наведитесь на точку, расположенную в пределах  $45^\circ$  от горизонтальной плоскости.
5. Возьмите отсчет вертикального угла в поле VA1 главного экрана измерений.
6. Поверните инструмент на  $180^\circ$  и разверните зрительную трубу в положение КП.
7. Возьмите отсчет вертикального угла в поле VA2.
8. Сложите оба вертикальных угла вместе, VA1 + VA2.
  - Юстировка не требуется, если ноль вертикального круга установлен в «Зенит» и VA1 + VA2 дают в сумме  $360^\circ$ .
  - Юстировка не требуется, если ноль вертикального круга установлен в «Горизонт» и VA1 + VA2 дают в сумме  $180^\circ$  или  $540^\circ$ .
  - Если VA1 + VA2 не дают в сумме одного из значений, приведенных выше, необходима Юстировка.

**Примечание** – Разница между вертикальным углом и значимым углом (любой из следующих:  $360^\circ$  от зенита или  $180^\circ$  или  $540^\circ$  от горизонта) в ПО прибора обозначается как  $ACV = \text{верт.ошибка (константой высоты)}$ .



### Юстировка

Для входа в меню юстировки нажмите **[MENU]** и **[7]**.

1. Инструмент FOCUS 6+ 2" имеет двухосевую компенсацию уровня. Произведите измерение на точку около горизонтальной плоскости при КЛ. Нажмите **[ENT]**.

Вертикальный угол показан в V0 dir= Horiz setting.

- |     |   |
|-----|---|
| VA1 | Вертикальный угол при КЛ (значение без наклона)   |
| HA1 | Горизонтальный угол при КЛ (значение без наклона) |
| X1  | Значение наклона оси X при КЛ                     |
| Y1  | Значение наклона оси Y при КЛ                     |

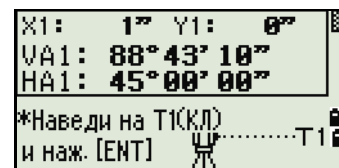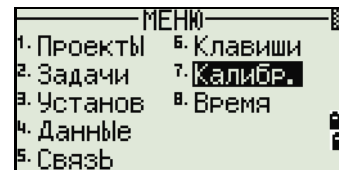

Пока проводятся измерения, на экране появляется надпись **Не трогать!**, затем **Пов. на КП**.

2. Произведите измерение этой же точки при КП. Нажмите [ENT].





VA2 Вертикальный угол при КП (значение без наклона)  
 HA2 Горизонтальный угол при КП (значение без наклона)  
 X2 Значение наклона оси X при КП  
 Y2 Значение наклона оси Y при КП

После завершения измерения при КП появятся значения четырех параметров.

3. Сделайте одно из следующего:

- Для возврата в первый экран наблюдений нажмите [ESC] или программную клавишу **Повт.**
- Чтобы установить параметры на инструменте нажмите [ENT] или программную клавишу **ОК**.


**Примечание** – Если значения *ACV*, *ACH*, *X* или *Y* выходят за допустимый диапазон, отображается надпись **ЗАВЕР**. Нажмите любую клавишу для возврата в первый экран наблюдений.

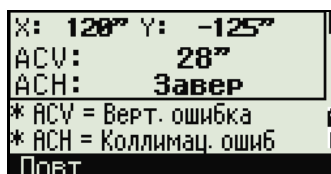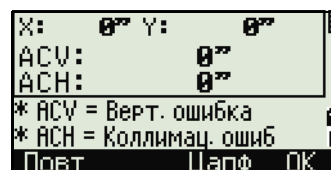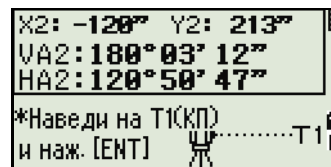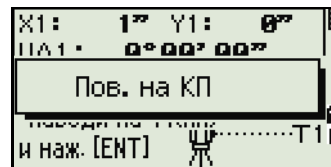

## Поверка постоянной инструмента

Постоянная инструмента это числовое значение, используемое для автоматической коррекции смещения между механическим и электронным центрами инструмента, при измерении расстояний. Хотя эта поверка была сделана перед поставкой прибора, рекомендуется несколько раз в год проверять постоянную инструмента для обеспечения высокой точности измерений.

Поверка может быть выполнена путем сравнения измеренного значения базовой линии со значением этой линии измеренной дальномером прибора (EDM), или выполняя следующие действия.

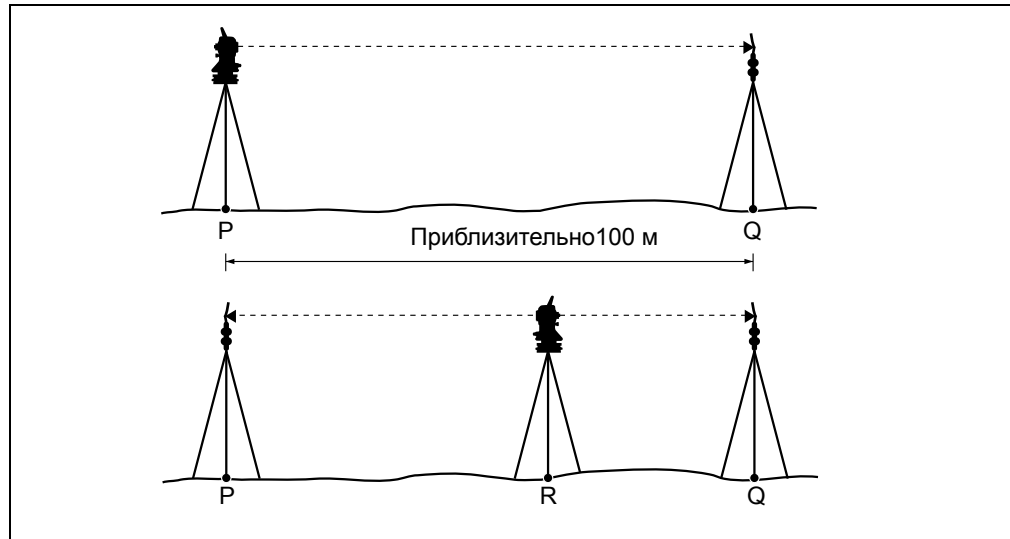

Для проверки постоянной инструмента:

1. Выполняйте поверку на максимально возможно ровном участке. Установите инструмент на точке Р.
2. Установите отражающую призму на точку Q в 100 м от точки Р. Убедитесь, что вы учли постоянную призмы.
3. Измерьте расстояние между точкой Р и точкой Q (PQ).
4. Установите призму на штатив на точку Р.
5. Установите другой штатив в створе между точками Р и Q, на точку R.
6. Переместите тахеометр FOCUS 6+ 2'' на штатив в точке R.
7. Измерьте расстояние от точки R до точки Р (RP) и расстояние от точки R до точки Q (RQ).
8. Вычислите разность между значением PQ и величиной  $RP + RQ$ .
9. Переместите тахеометр FOCUS 6+ 2'' на другие точки в створе между точками Р и Q.
10. Повторите процедуры от [Шаг 5](#) до [Шаг 9](#) несколько раз.
11. Вычислите среднее значение всех разностей.

Допустимый диапазон ошибки составляет 3 мм. Если ошибка выходит за его пределы, обратитесь к продавцу инструмента.

## Поверка лазерного указателя (опция)

В тахеометре FOCUS 6+ 2" используется красный лазерный луч в качестве лазерного указателя. Лазерный указатель расположен соосно с линией визирования зрительной трубы. При надлежащей юстировке инструмента красный лазерный луч указателя совпадает с линией визирования. Внешние воздействия, такие как удары или значительные перепады температуры, могут привести к смещению оси красного лазерного луча указателя относительно линии визирования.



## Технические характеристики

### В этой главе:

- Инструмент
- Стандартные компоненты
- Разъем для внешних устройств

## Инструмент

### Зрительная труба

Длина	125 мм (4,91 дюйма)
Увеличение	30х
Эффективный диаметр объектива	40 мм (1,57 дюйма) EDM 45 мм (1,77 дюйма)
Изображение	Прямое
Угол поля зрения	1°20' 2,3 м на 100 м (2,3 фт на 100 фт)
Разрешающая способность	3,0"
Расстояние фокусировки	от 1,5 м до бесконечности (от 4,92 фт до бесконечности)

### Дальность измерений

Расстояния менее 1.5 м не могут быть измерены этим дальномером

Дальность измерений приведена для хороших условий: нет тумана, видимость примерно 40км (25 миль)

#### Отражательный режим

отражательная марка (5 см x 5 см) 270 м (886 фт)

Стандартная призма (1P) 3000 м (9840 фт)

#### Безотражательный режим

Опорная цель 300 м (984 фт)

- На цель не попадают прямые солнечные лучи.
- “Опорная цель” белого цвета из хорошо отражающего материала.
- Максимальная дальность измерений в безотражательном режиме составляет 500 м.

### Точность измерения расстояния

#### Точный режим

Отражательный  $\pm (2 + 2 \text{ ppm} \times D)$  мм (от  $-20^\circ\text{C}$  до  $+50^\circ\text{C}$ )

Безотражательный  $\pm (3 + 2 \text{ ppm} \times D)$  мм (от  $-20^\circ\text{C}$  до  $+50^\circ\text{C}$ )

#### Нормальный режим

Отражательный  $\pm (10 + 5 \text{ ppm} \times D)$  мм

Безотражательный  $\pm (10 + 5 \text{ ppm} \times D)$  мм

ISO17123-4 для измерений по призме.

## Интервалы измерений

Интервалы измерений зависят от расстояния измерения и погодных условий.

Начальное измерение может занять несколько секунд.

<b>Точный режим</b>	
Отражательный	1,6 с
Безотражательный	2,1 с
<b>Нормальный режим</b>	
Отражательный	1,2 с
Безотражательный	1,2 с
<b>Поправка смещения призмы</b>	-999 мм до +999 мм (шаг 1 мм)

## Угловые измерения

<b>Считывающая система</b>	Абсолютный датчик Диаметральное считывание по HA/VA
<b>Минимальное отображаемое приращение</b>	
360°	1"/5"/10"
400G	0,2 мгон/1 мгон/2 мгон
MIL6400	0,005 MIL/0,02 MIL/0,05 MIL
Точность DIN18723	2" / 0,6 мгон

## Компенсатор

<b>Метод</b>	Жидко-электрическое детектирование (двухосевое)
<b>Диапазон компенсации</b>	±3'

## Микрометрический винт

<b>Тип</b>	Фрикционная муфта, бесконечное точное перемещение
------------	---

## Трегер

<b>Тип</b>	Съемный
------------	---------

## Уровень

<b>Электронный</b>	Отображается на экране
<b>Круглый</b>	Точность 10'/2 мм

## Оптический центрир

<b>Изображение</b>	Прямое
<b>Увеличение</b>	3x
<b>Поле зрения</b>	5°
<b>Диапазон фокусировки</b>	от 0,5 м (1,6 фт) до бесконечности

## Лазерный центрир (опция)

<b>Длина волны</b>	635 нм
<b>Класс лазера</b>	Класс 2
<b>Дальность фокусировки</b>	∞
<b>Диаметр лазерного пятна</b>	Приблизительно 2 мм

## Экран и клавиатура

<b>Тип экрана</b>	Графический ЖКИ
<b>Разрешение</b>	128 × 64
<b>Подсветка экрана</b>	Лампа подсветки
<b>Количество клавиш</b>	25 (сторона 2: 4)

## Соединение инструмента

<b>Связь</b>	
Тип	RS-232C USB Host Класс 2 Bluetooth 2.0 EDR+
Максимальная скорость передачи данных	38400 бит/сек асинхронная (RS-232C)
<b>Внешнее питание</b>	от 4,5 В до 5,2 В постоянного тока

## Аккумуляторная батарея

<b>Выходное напряжение</b>	3,8 В постоянного тока, перезаряжаемая
<b>Время непрерывной работы</b>	
Непрерывное измерение расстояний/углов	19 часов
Измерение расстояний/углов каждые 30 секунд	57 часов
Непрерывное измерение углов	62 часа

Протестировано при температуре 25 °С (номинальная температура). Время работы сильно зависит от рабочих условий и износа батареи.

## Температурный диапазон

Диапазон рабочих температур	от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до +122 °F)
Диапазон температур хранения	от -25 °C до +60 °C (от -13 °F до +140 °F)

## Размеры

Инструмент	149 (Ш) x 145 (Г) x 303 (В) мм
Транспортировочный ящик	435 (Ш) x 206 (Г) x 297 (В) мм

## Вес

Инструмент без аккумулятора	3,8 кг, прибл.
Аккумулятор	0,1 кг, прибл.
Транспортировочный ящик	2,4 кг, прибл.
Зарядное устройство и сетевой блок питания	0,4 кг, прибл.

## Защита от воздействия окружающей среды

Водонепроницаемость/пыленепроницаемость	IP66
---	------

## Стандартные компоненты

- Прибор
- Аккумуляторная батарея (2 шт.)
- Универсальное зарядное устройство, его адаптеры и кабели
- Регулировочный штифт, торцовый ключ
- Виниловый чехол
- *Электронный тахеометр Spectra Precision FOCUS 6+ 2". Руководство пользователя* (этот документ)
- Транспортировочный ящик
- Плечевой ремень (2 шт.)

## Разъем для внешних устройств

Этот разъем используется как для подсоединения источника внешнего питания, так и для связи с внешним устройством.

Перед использованием разъема для внешних устройств убедитесь, что внешнее устройство соответствует техническим характеристикам, приведенным ниже.

<b>Входное напряжение</b>	от 4.5 В до 5.2 В постоянного тока
<b>Система</b>	RS-232C
<b>Уровень сигнала</b>	±9 В стандарт
<b>Максимальная скорость передачи данных</b>	38400 бит/сек асинхронная
<b>Совместимый тип разъема</b>	Hirose HR10A-7P-6P или HR10-7P-6P




**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Соединения, не показанные на Рис. 8.1 на [стр. 180](#) являются опасными для соединяемых приборов, используйте их на свой собственный риск.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Для соединения используйте только штекеры, перечисленные выше. Использование других разъемов может повредить инструмент.

Соединителем для внешних устройств служит гнездо Hirose HR10A-7P-6S. Распайка для присоединения внешнего устройства показана ниже:

Контакт	Сигнал	Описание
1	RXD	Прием данных (Ввод)
2	TXD	Отправка данных (Вывод)
3	NC	Не подсоединен
4	V	Питание
5	GND	Общий
6	NC	Не подсоединен

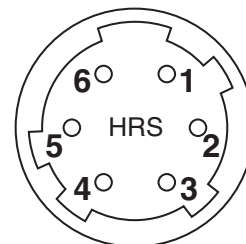



---

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Применяйте только такую разводку сигналов, которая показана выше. Использование других разводов может повредить инструмент.

---



---

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Тахеометр FOCUS 6+ 2" имеет другое назначение контактов по сравнению с другими моделями тахеометров Nikon.

---

При присоединении внешнего источника питания, питающее напряжение подается на 4 контакт (вход питания) и 5 контакт (земля) на инструменте. Инструмент будет использовать внешний источник питания, если к нему присоединены внутренние батареи.



---

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Убедитесь, что напряжение питания не выходит за пределы допустимого диапазона (4.5 - 5.2 В пост. тока, максимум 1 А). Использование другого напряжения питания может повредить инструмент.

---

Для связи с внешним устройством подайте сигналы RS-232C с внешнего устройства на 1 контакт (входной сигнал) и на 2 контакт (выходной сигнал) инструмента.

Крышка предохраняет разъем данных/внешнего питания когда он не используется. Инструмент потеряет влагонепроницаемость, если крышка не надета или надета не плотно, и во время использования разъема данных/внешнего питания.

Инструмент может быть поврежден статическим электричеством с тела человека через разъем данных/внешнего питания. Перед переноской инструмента прикоснитесь к другому токопроводящему материалу для снятия статического электричества.





## СВЯЗЬ


### В этой главе:

- Загрузка данных координат
- Загрузка списка точек и списка кодов
- Разгрузка данных

## Загрузка данных координат

### Настройки

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие параметры перейдите к МЕНЮ > Установки > Связь. Дополнительная информация приведена в разделе [Связь, стр. 154](#).

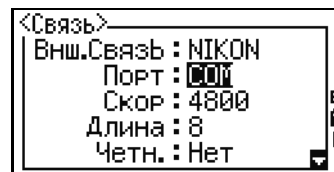

### Формат записи

Вы можете загружать данные координат в следующих форматах:

PT	,	X	,	Y	,	Z	,	CD
----	---	---	---	---	---	---	---	----

PT		X		Y		Z		CD
----	--	---	--	---	--	---	--	----

PT	,	X	,	Y	,	Z
----	---	---	---	---	---	---

PT		X		Y		Z
----	--	---	--	---	--	---

PT	,	X	,	Y	,	,	CD
----	---	---	---	---	---	---	----

PT		X		Y		CD
----	--	---	--	---	--	----

PT	,	X	,	Y	,	,
----	---	---	---	---	---	---

PT	,	X	,	Y	,
----	---	---	---	---	---

PT	,	,	,	Z	,	CD
----	---	---	---	---	---	----

PT	,	,	,	Z
----	---	---	---	---

Для описания форматов, приведенных выше, используются следующие коды:

Код	Описание	Длина
PT	Номер точки	До 20 цифр
X	X координата	Переменной длины
Y	Y координата	Переменной длины
Z	Z координата	Переменной длины
CD	Код объекта	До 16 символов

#### Пример данных

20100,6606.165,1639.383,30.762,RKBSS  
 20104,1165611.6800,116401.4200,00032.8080  
 20105 5967.677 1102.343 34.353 MANHOLE  
 20106 4567.889 2340.665 33.444 PT1  
 20107 5967.677 1102.343 34.353  
 20109,4657.778,2335.667,,PT2  
 20111,4657.778,2335.667  
 20113 4657.778 2335.667  
 20115,,,34.353,MANHOLE  
 20117,,,33.444

## Загрузка списка точек и списка кодов

### Настройки

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие параметры перейдите к МЕНЮ > Установки > Связь. Дополнительная информация приведена в разделе [Связь, стр. 154](#).



### Формат файла

Оба файла для списка имен точек и списка кодов имеют одну и ту же структуру. Но имена файлов должны быть следующие: POINT.LST для списка имен точек и CODE.LST для списка кодов.

<pre> DEFAULT {   String1 , Code1   Layer2   {     String2-1, Code2-1     String2-2, Code2-2   }   Layer3   {     Layer 3-1     {       String3-1-1, Code3-1-1       String3-1-2, Code3-1-2     }     String3-2, Code3-2     String3-3, Code3-3   }   String4, Code4   String5, Code5   String6, Code6   String7, Code7 } </pre>	<p>Первая строка должна содержать текст "DEFAULT", написанный заглавными буквами.</p> <p>Фигурные скобки группируют объекты под предыдущей строкой. Например Layer 3-1 содержит String 3-1-1 и String 3-1-2. Layer 3 содержит 5 объектов от Layer 3-1 до Layer 3-3.</p> <p>"String" относится к символам, которые отображаются на экране. "Code" относится к символам, которые сохраняются в базе данных.</p>
--	---

Рис. 8.1 Формат файла списка кодов или точек


## Пример данных

```
DEFAULT
{
    "STRUCTURES"
    {
        "TREE", "S0001"
        "FENCE", "S0002"
        "MAIL BOX", "S0003"
        "FLOWER BED", "S0004"
    }
    "ROADS"
    {
        "MANHOLE", "R0001"
        "CENTER LINE"
        {
            "WHITE", "R002-W"
            "YELLOW", "R002-Y"
        }
        "SIDEWALK", "R0003"
        "CROSSING", "R0004"
        "BRIDGE", "R0005"
        "SIGNAL", "R0006"
        "HIGHWAY STAR", "R0007"
    }
    "RAILWAY"
    {
        "CROSSING", "RW001"
        "STATION", "RW002"
        "SIGNAL", "RW003"
        "BRIDGE", "RW004"
        "TUNNEL", "RW005"
    }
}
```

## Разгрузка данных

### Настройки

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие параметры перейдите к МЕНЮ > Установки > Связь. Дополнительная информация приведена в разделе [Связь, стр. 154](#).

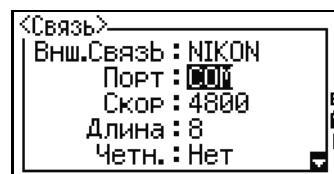

### Формат сырых данных Nikon

#### Записи координат

тип	,	pt	,	(pt id)	,	широта	,	долгота	,	высота	,	код
-----	---	----	---	---------	---	--------	---	---------	---	--------	---	-----

тип	Один из следующих кодов:
<b>UP</b>	Загруженная точка
<b>MP</b>	Точка, введенная вручную
<b>CC</b>	Вычисленные координаты
RE	Точка, полученная из засечки
pt	Номер точки
(pt id)	(ID точки)
широта	Координата широты
долгота	Координата долготы
высота	Высота координат
код	Код объекта

#### Записи станции

<b>ST</b>	,	stnpt	,	(stnid)	,	bspt	,	(bs id)	,	hi	,	bsazim	,	bsha
-----------	---	-------	---	---------	---	------	---	---------	---	----	---	--------	---	------

<b>ST</b>	Идентификатор записи станции (фиксированный текст)
stnpt	Номер точки станции
(stn id)	(ID станции)
bspt	Номер задней точки
(bs id)	(ID задней точки)
hi	Высота инструмента
bsazim	Азимут на заднюю точку
bsha	Отсчет по горизонтальному кругу при наведении на заднюю точку

### Записи контрольной точки

CP	,	pt	,	(pt id)	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time	,	code
----	---	----	---	---------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	---	------

<b>CP</b>	Идентификатор записи контрольной точки (фиксированный текст)
pt	Номер точки
(pt id)	(ID точки)
ht	Высота цели
sd	Наклонное расстояние
ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	24-часовая метка времени
code	Код объекта

### Записи любой точки измерения

SS	,	pt	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time	,	code
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	---	------

<b>SS</b>	Идентификатор записи измерения любой точки (фиксированный текст)
pt	Номер точки
ht	Высота цели
sd	Наклонное расстояние
ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	24-часовая метка времени
code	Код объекта

### Записи разбивки

SO	,	pt	,	(sopt)	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time	,
----	---	----	---	--------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	---

<b>SO</b>	Идентификатор записи разбивки (фиксированный текст)
pt	Recorded point number
(sopt)	(Номер точки разбивки)
ht	Высота цели
sd	Наклонное расстояние
ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	24-часовая метка времени

### Записи F1/F2 (КЛ/КП)

face	,	pt	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time
------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------

face	Одно из следующего:
	<b>F1</b> Измерение с использованием КЛ (фиксированный текст)
	<b>F2</b> Измерение с использованием КП (фиксированный текст)
pt	Номер точки
ht	Высота цели
sd	Наклонное расстояние
ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	Номер точки

### Записи комментария/примечаний

CO	,	text
----	---	------

CO	Идентификатор записи комментария (фиксированный текст)
text	Текст комментария



## Форматы записей SDR2x и SDR33

### Запись заголовка

00NM	ver	0000	datetime	ang	dist	press	temp	coord	1	
1–4	<b>00NM</b>									Идентификатор записи заголовка (фиксированный текст)
5–20	ver									Версия файла SDR. Одно из следующего: <b>SDR20V03-05</b> SDR2x <b>SDR33V04-01</b> SDR33
21–24	<b>0000</b>									Не используется
25–40	datetime									Дата и время загрузки (в часах и минутах)
41	ang									Угловые единицы измерения. Одно из следующего: <b>1</b> Градусы <b>2</b> Гоны <b>4</b> Mils
42	dist									Единицы измерения расстояний. Одно из следующего: <b>1</b> Метры <b>2</b> Футы
43	press									Единицы измерения давления. Одно из следующего: <b>1</b> мм рт ст <b>2</b> In. Hg <b>3</b> гПа
44	temp									Единицы измерения температуры. Одно из следующего: <b>1</b> по Цельсию <b>2</b> по Фаренгейту
45	coord									Порядок отображения координат. Одно из следующего: <b>1</b> NEZ <b>2</b> ENZ
46	<b>1</b>									Не используется

### Запись инструмента

01KI1	instr	serNo	Instr	serNo	1	zero VA	0.000	0.000	0.000	
1–5	<b>01KI1</b>									Идентификатор записи инструмента (фиксированный текст)
6–21, 28–43	instr									Производитель и модель инструмента
22–27, 44–49	serNo									Серийный номер инструмента
50	<b>1</b>									Не используется
51	zero VA									Опорная точка отсчета вертикальных углов. Одно из следующего: <b>1</b> Зенит <b>2</b> Горизонт
52–61,	<b>0.000</b>									Не используется
62–71,	<b>0.000</b>									Не используется
72–81,	<b>0.000</b>									Не используется

### Запись параметров станции

02KI	stnpt	northing	easting	elevation	hi	desc
------	-------	----------	---------	-----------	----	------

1–4	<b>02KI</b>					Идентификатор записи параметров станции (фиксированный текст)
5–8 (2x), 5–20 (33)		stnpt				Номер точки станции
9–18 (2x), 21–36 (33)		northing				Широта станции
19–28 (2x), 37–52 (33)		easting				Долгота станции
29–38 (2x), 53–68 (33)		elevation				Высота станции
39–48 (2x), 69–84 (33)		hi				Высота инструмента
49–64 (2x), 85–100 (33)		desc				Описание станции

### Запись параметров цели

03NM	ht
------	----

1–4	<b>03NM</b>		Идентификатор записи параметров цели (фиксированный текст)
5–14 (2x), 5–20 (33)		ht	Высота цели

### Запись параметров задней точки

07KI	stnpt	bspt	bsazim	ha
------	-------	------	--------	----

1–4	<b>07KI</b>				Идентификатор записи параметров задней точки (фиксированный текст)
5–8 (2x), 5–20 (33)		stnpt			Номер точки станции
9–12 (2x), 21–36 (33)		bspt			Номер задней точки
13–22 (2x), 37–52 (33)		bsazim			Азимут на заднюю точку
23–32 (2x), 53–68 (33)		ha			Горизонтальный угол

## Запись координат

08KI	pt	northing	easting	elevation	desc
------	----	----------	---------	-----------	------

1–4	<b>08KI</b>				Идентификатор записи координат (фиксированный текст)
5–8 (2x), 5–20 (33)	pt				Номер точки
9–18 (2x), 21–36 (33)		northing			Широта
19–28 (2x), 37–52 (33)		easting			Долгота
29–38 (2x), 53–68 (33)		elevation			Высота
39–54 (2x), 69–84 (33)		desc			Код объекта

## Запись наблюдения

09MC	stnpt	pt	sd	va	ha	desc
------	-------	----	----	----	----	------

1–4	<b>09MC</b>					Идентификатор записи наблюдений (фиксированный текст)
5–8 (2x), 5–20 (33)	stnpt					Номер точки станции
9–12 (2x), 21–36 (33)		pt				Номер точки наблюдения
13–22 (2x), 37–52 (33)			sd			Наклонное расстояние
23–32 (2x), 53–68 (33)				va		Вертикальный угол
33–42 (2x), 69–84 (33)					ha	Горизонтальный угол
43–58 (2x), 85–100 (33)					desc	Код объекта

## Запись идентификатора проекта

10NM	jobid	1	incZ	T&Pcorr	C&Rcorr	refcon	sealev
------	-------	---	------	---------	---------	--------	--------

1–4	<b>10NM</b>							Идентификатор записи проекта (фиксированный текст)
5–8 (2x), 5–20 (33)	jobid							Название проекта

**Примечание** – Следующие поля имеются только в формате SDR33.

21	<b>1</b>							Длина идентификатора точки
22	incZ							2D или 3D координаты. Одно из следующего: <b>1</b> 2D <b>2</b> 3D
23	T&Pcorr							Поправка за атмосферу. Одно из следующего:

		<b>1</b>	Выкл
		<b>2</b>	Вкл
24	C&Rcorr		Поправка за кривизну и рефракцию. Одно из следующего:
		<b>1</b>	Выкл
		<b>2</b>	Вкл
25	refcon		Постоянная рефракции. Одно из следующего:
		<b>1</b>	0.132
		<b>2</b>	0.200
26	sealev		Поправка за уровень моря. Одно из следующего:
		<b>1</b>	Выкл
		<b>2</b>	Вкл

### Запись примечания

<b>13NM</b>	note
-------------	------

1–4	<b>13NM</b>	Идентификатор записи примечания (фиксированный текст)
5–64	note	Текст примечания

## Примеры данных

### Формат сырых данных Nikon

CO,Nikon RAW data format V2.00  
 CO,B: EXAMPLE5  
 CO,Description: SAMPLE DATA OF DOWNLOAD  
 CO,Client: NIKON  
 CO,Comments: YOKOHAMA PLANT  
 CO,Downloaded 22-JUL-2008 18:56:10  
 CO,Software: Pre-installed software version: 1.0.0.1  
 CO,Instrument: FOCUS 6+ 2"  
 CO,Dist Units: Metres  
 CO,Angle Units: DDDMMSS  
 CO,Zero azimuth: North  
 CO,Zero VA: Zenith  
 CO,Coord Order: NEZ  
 CO,HA Raw data: Azimuth  
 CO,Tilt Correction: VA:ON HA:ON  
 CO, EXAMPLE5 <JOB> Created 22-JUL-2008 07:09:21  
 MC,1,,100.000,200.000,10.000,  
 CO,Temp:20C Press:760mmHg Prism:0 22-JUL-2008 07:11:34  
 ST,1,,,,1.400,55.4500,55.4500  
 F1,,,,0.0000,90.0000,8:27:58  
 SS,3,1.200,330.706,326.027,20.320,07:13:46,SIGN  
 SS,4,1.250,379.193,300.847,29.084,07:14:24,TREE  
 SS,5,1.218,363.344,328.032,30.105,07:14:57,TREE R  
 SO,1003,,1.240,331.220,326.783,19.998,07:18:17,

### Формат координат Nikon

1,100.0000,200.0000,10.0000,  
 2,200.0000,300.0000,20.0000,  
 3,116.9239,216.9140,11.8425,TRAIN PLATFORM  
 4,126.6967,206.2596,11.2539,RAMP  
 11,100.0045,199.9958,10.0000,  
 13,116.9203,216.9113,11.7157,  
 14,126.6955,206.2579,10.9908,  
 21,100.0103,199.9958,10.0000,  
 31,100.0013,200.0005,10.0000,  
 41,100.0224,200.0331,9.9000,  
 43,116.9263,216.9165,11.8016,CURB  
 44,126.7042,206.2871,10.8193,DITCH  
 45,116.9266,216.9160,11.8028,  
 46,126.7046,206.2845,10.8213,CP POINT

**Формат сырых данных SDR2x**

00NMSDR20V03-05 000023-Jul-2008 18:39:111211  
10NMTEST JOB  
01K11 FOCUS 6+ 2 000000 FOCUS 6+ 2" 00000012 0.000 0.000 0.000  
13NMDownloaded 23-Jul-2008 18:39:22  
13NMSftware: Pre-install version: 1.0.0.1  
13NMInstrument: FOCUS 6+ 2"  
13NMAngle Units: Degrees  
13NMZero azimuth: North  
13NMZero VA: Horizon  
13NMCoord Order: NEZ  
13NMClient:  
13NMDescription:  
13NM P\_509 <JOB> Created 23-Jul-2008 07:09:21  
08KI0001100.000 200.000 10.000  
08KI0002200.000 300.000 20.000  
02KI0001100.000 200.000 10.000 0.100  
07KI0001000245.0000 0.0000  
13F100000002<null> <null> 0.0000  
13F200000002<null> <null> 179.9639  
13NMBS Check HA:359.3525 Reset to HA: 0.0000 07:21:41  
13F10000000323.990 4.1694 0.0000  
13F20000000323.990 175.8403 180.0028  
03NM0.000  
13F10001000323.990 4.1653 359.9833 MAIN PLATFORM  
13F10001000427.445 2.4097 328.1958 RAMP  
13NMStart of 2-Pt Resection  
13F10000000427.445 2.4097 0.0000  
13F10000000323.991 4.1542 31.8042  
13F10000000427.430 1.8583 121.4306  
13F10000000323.976 3.8625 153.2306  
08KI0011100.005 199.996 10.000  
02KI0011100.005 199.996 10.000 0.100  
07KI0011000344.9980 0.0000

**Формат координат SDR2x**

00NMSDR20V03-05 000023-Jul-2008 18:40:111211  
10NMTEST JOB  
01KI1 FOCUS 6+ 2 000000 FOCUS 6+ 2" 00000012 0.000 0.000 0.000  
13NM 080926-2 <JOB> Downloaded 08-Oct-2008 18:40:06  
13NMSftware: Pre-install version: 1.0.0.1  
13NMInstrument: FOCUS 6+ 2"  
13NMDist Units: Metres  
13NMAngle Units: Degrees  
13NMZero azimuth: North  
13NMZero VA: Horizon  
13NMProjection correction: OFF  
13NMC&R correction: OFF  
13NMSea level correction: OFF  
13NMCoord Order: NEZ  
13NMClient:  
13NMDescription:  
13NMTilt Correction: VA:OFFHA:OFF  
13NM P\_0509 <JOB> Created 23-Jul-2008 07:09:21  
13NMPrism constant: 0  
08KI0001100.000 200.000 10.000  
08KI0002200.000 300.000 20.000  
13NMBacksight Check to Pt:2 HA:359.3525 07:21:39  
13NMBacksight Pt:2 Reset to HA: 0.0000 07:21:41  
08KI0003116.924 216.914 11.843 MAIN PLTFORM  
08KI0004126.697 206.260 11.254 RAMP  
13NMStart of 2-Pt Resection  
08KI0011100.005 199.996 10.000





## Системная диаграмма

**В этой главе:**

- Компоненты системы

## Компоненты системы

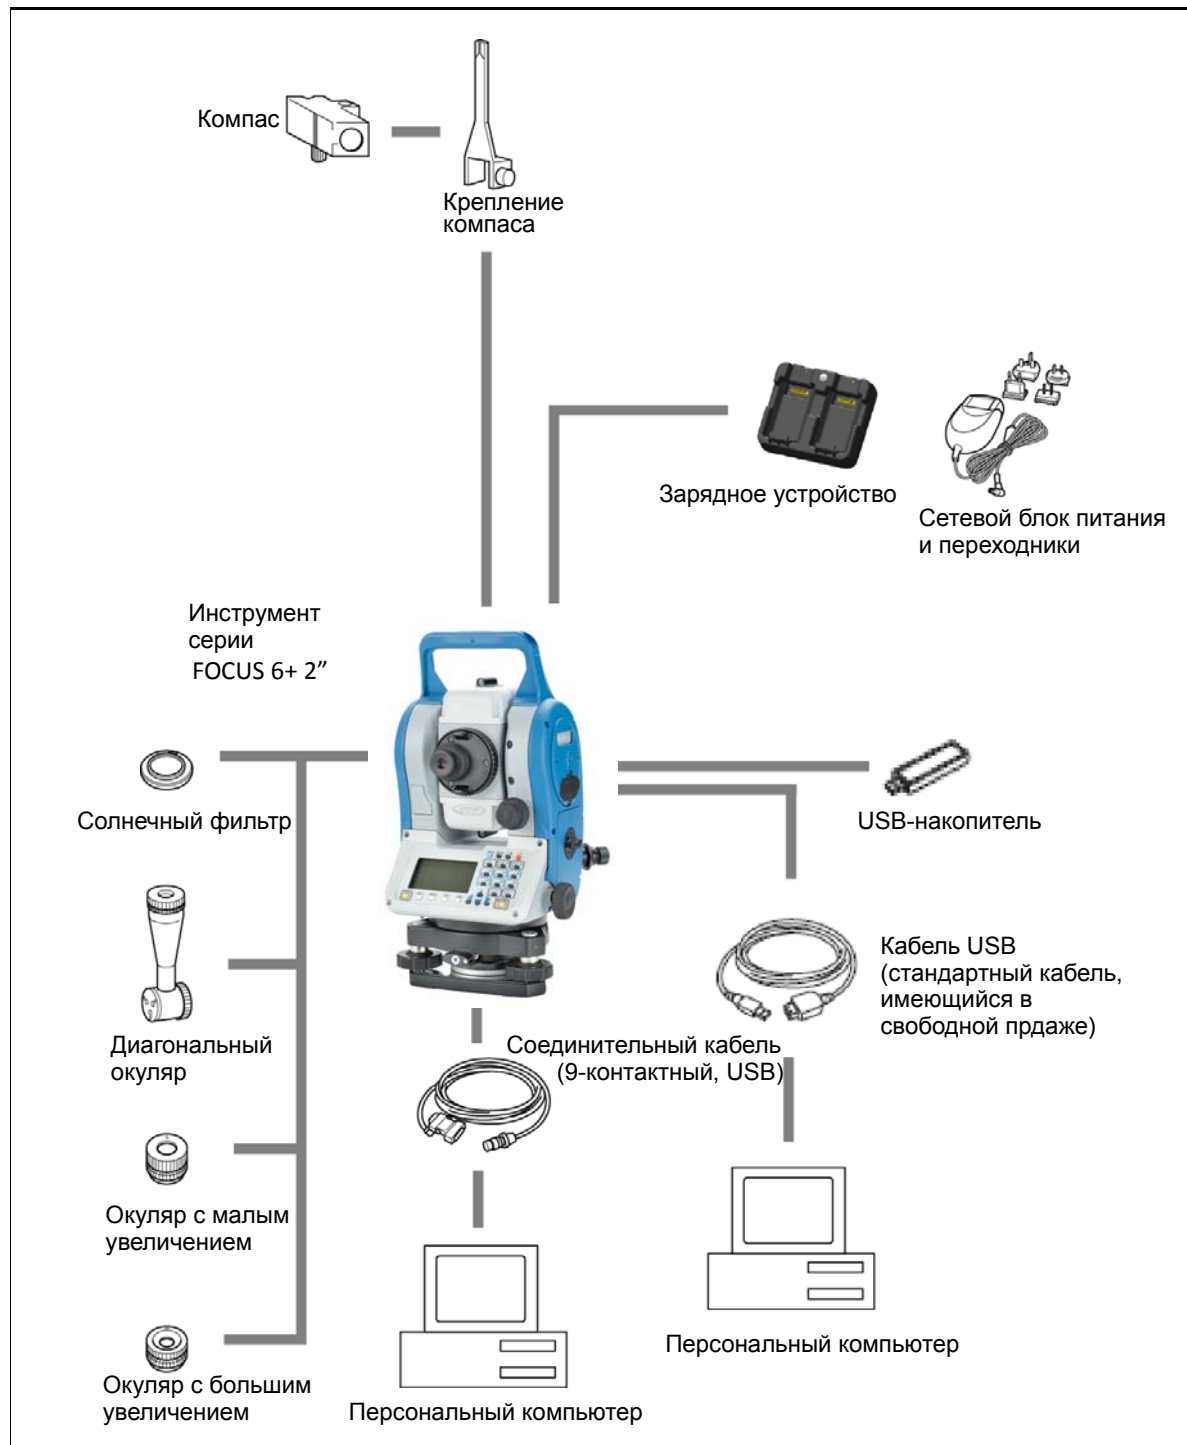


Рисунок 9.1 Компоненты измерительной системы

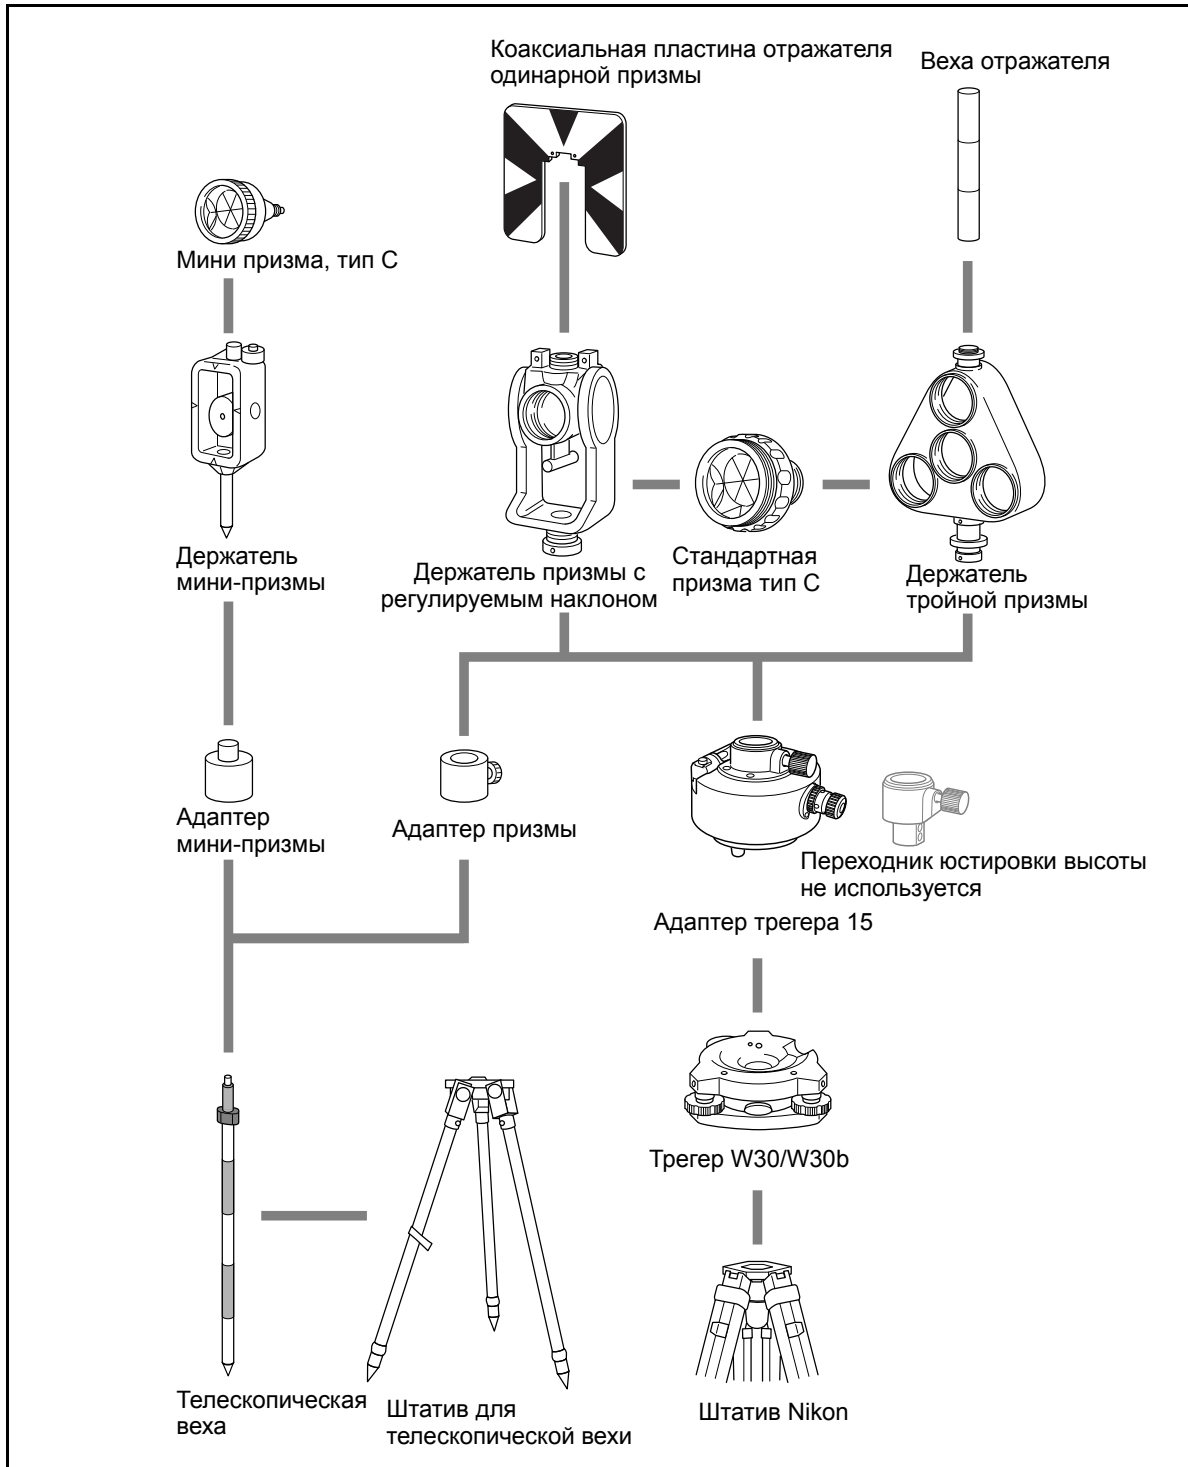


Рисунок 9.2 Компоненты призмного отражателя

**Примечание** – Тахеометр FOCUS 6+ 2" необходимо использовать с трегером W30 или W30b.



## Сообщения об ошибках

### В этой главе:

- Угол
- Задачи
- Связь
- Данные
- Менеджер проектов
- Программы
- Запись данных
- Поиск
- Настройки
- Разбивка
- Установка станции
- Ошибка системы

## Угол

### Установка станции должна быть при КЛ/КП

Вы нажали ANG>КЛ/КП без измерения при КЛ/КП в установке станции.

Нажмите любую клавишу для возвращения к предыдущему экрану. Затем перейдите к установке станции и выполните измерение при КЛ/КП на ЗТ.

## Задачи

### Нет результата

Невозможно вычислить площадь, т.к. точки были введены в неверном порядке.

Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем введите точки в правильном порядке.

### Повтор координат

Введены одинаковые точки или точки с координатами, идентичными ранее введенной точке.

Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем введите другую точку.

### Необходимы координаты XY

Введенная точка не содержит XY координат.

Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем введите точку, которая содержит XY координаты.

## Связь

Если ошибка обнаружена при загрузке данных, FOCUS 6+ 2” прекращает процесс загрузки и выводит одно из следующих сообщений.

### Проверьте данные

Обнаружены ошибки в загружаемых данных, такие как, например алфавитный символ, находящийся в значении координат.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

### Повтор точки

Попытка загрузки точки с существующим именем T.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте точку данных с ошибкой.



---

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Если существующая точка является UP, SS или MP записью и не имеет отношения к станции или задней точке, она будет заменена загружаемой записью. Сообщения об ошибке в этом случае не будет.

---

### Имя T более 20 символов

Загружаемые данные содержат точку с именем или номером длиной более 20 символов.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

### XYZ вне диапазона

Значения загружаемых координат содержат более чем 13 знаков.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

## Данные

### Нельзя редактировать текущую станцию

Вы попытались редактировать текущую станцию.

***Примечание** – Редактирование для текущей станции невозможно. Однако могут быть отредактированы записи старых станций. При этом инструмент не сделает никаких перевычислений.*

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода имени кода/слоя.

### Нельзя редактировать ST/BS, относящиеся к этой точке

Вы попытались редактировать координаты, относящиеся к текущей точке станции или задней точке (ST/BS). Нельзя редактировать координаты, относящиеся к текущим точке станции или задней точке (ST/BS).

Нажмите любую клавишу для возврата в экран просмотра данных.

### Нельзя редактировать XYZ, полученные при измерении

Вы попытались изменить координаты SO, SS, или CP записи. Нельзя изменить координаты SO, SS, или CP записей.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран.

### Удалить XYZ стн

Вы попытались удалить запись координат, относящиеся к текущей точке станции или задней точке (ST/BS). Необходимо подтвердить, что вы действительно хотите удалить запись координат, относящиеся к текущей точке станции или задней точке (ST/BS).

Чтобы...	Нажмите...
удалить XYZ	Программную кнопку <b>Удал</b>
вернуться к предыдущему экрану без удаления XYZ	<b>ESC</b> или программную кнопку <b>Прерв</b>

## Менеджер проектов

### Зад. невозм.

Вы попытались установить в качестве контрольного текущий проект.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран. Затем выберите другой проект.

### Не могу создать

Для создания проекта или записи точки нет свободного места.

Нажмите любую клавишу для возврата в менеджер проектов. Затем удалите старые проекты при помощи программной клавиши **Удал**.

### Существ. зад.

Вы ввели имя для нового проекта, которое уже существует.

Нажмите любую клавишу и измените имя для нового проекта.

### 50 проекта макс

Вы попытались создать новый проект, а в памяти уже хранится 50 проекта.

Нажмите любую клавишу для возврата в менеджер проектов. Затем удалите старые проекты при помощи программной клавиши **Удал**.



## Программы

### Нет Уст. СТН

Вы не выполнили установку станции или проверку ЗТ перед входом в функции Программ.

Чтобы...	Нажмите...
перейти к меню установки станции	<b>2</b> или выберите <b>Уст.СТН</b>
вернуться в главный экран измерений	<b>ESC</b>
перейти в меню Программы	<b>1</b> или выберите <b>Продолж</b>



**Подсказка** – Выбор опции **Продолж** *не восстанавливает* запись последней станции. Используйте эту опцию только в том случае, если вы уверены, предыдущие координаты станции и текущая ориентация горизонтального угла верны. В противном случае, записи в программных функциях будут неверными.

### Требуются XY и Z корд.

Для функции S-План требуются XYZ координаты.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем введите 3D координаты точки.

## Запись данных

### Память заполнена

Заполнена память для хранения данных.

Нажмите любую клавишу для возврата в главный экран измерений. Затем:

Чтобы...	перейдите в...
удалить ненужные данные	<b>МЕНЮ &gt; Данные</b>
удалить проекты	<b>МЕНЮ &gt; Проекты</b>

### ПОВТ. ТЧК

Вы попытались записать уже имеющуюся в текущем проекте точку. Имеющиеся записи координат не могут быть перезаписаны данными измерений.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Измените точку.

### Повт. ТЧК

При вводе точки вы попытались записать уже имеющуюся в текущем проекте запись, такую как SS, SO или CP. Существующая запись SS, SO или CP может быть перезаписана данными измерений.

Чтобы...	Нажмите...
вернуться в экран ввода точки	<b>[ESC]</b> или программную кнопку <b>Прерв</b>
записать сырые данные и обновить данные координат	программную кнопку <b>XYZ</b>
записать только сырые данные	программную кнопку <b>RAW</b>

### Не откр. Пркт

Нет открытого проекта.

Чтобы...	Нажмите...
открыть список проектов для выбора из него	<b>[1]</b> или выберите <b>Выбрать пркт</b>
создать новый проект	<b>[2]</b> или выберите <b>Создать пркт</b>
вернуться к предыдущему экрану	<b>[ESC]</b>

### Нет Уст.СТН

В текущем проекте нет записей станции или установка станции или проверка ЗТ не были сделаны после перезагрузки программы.

Чтобы...	Нажмите...
продолжить запись	<b>[1]</b> или выберите <b>Continue</b> . Если запись станции уже имеется в проекте, появится сообщение <b>СО, Использовать текущую ориентацию.</b>
перейти в меню Уст.СТН	<b>[2]</b> или выберите <b>Уст.СТН</b>
вернуться к предыдущему экрану	<b>[ESC]</b>

### Вне диапазона

Попытка записать координату длиной более чем 13 цифр.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран. Проверьте координаты текущей станции.

## Поиск

### ТЧ не найдена

Нет точки, удовлетворяющей заданному критерию поиска.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки.

Это сообщение может появляться в различных функциях, таких как Установка станции или Вынос в натуру, где вводится номер точки или код T/CD.

## Настройки

### Настройки проекта были изменены

Вы изменили один или более параметров проекта:

- В экране "Угол" - "Нуль VA" или HA (см. [Угол, стр. 134](#))
- В экране "Расстояние" - "Масштаб", "Коррекция Т-Д", "Ур.морья" или "Рефракция" (см. [Расстояние, стр. 134](#))
- В экране "Координаты" - "Порядок" или "Нуль АЗ" (см. [Координаты, стр. 136](#))
- В экране "Единицы" - "Угол", "Расст", "Темп" или "Давление" (см. [Единицы, стр. 137](#))

Чтобы...	Нажмите...
отменить изменение параметров проекта	<b>[ESC]</b> или программную кнопку <b>Прерв.</b> Текущий проект остается открытым.
закрыть текущий проект и сохранить изменения параметров проекта	<b>[ENT]</b> или программную кнопку <b>ОК</b>

***Примечание** – Для записи точки, с использованием новых параметров, создайте новый проект с новыми параметрами.*

## Разбивка

### Ошибка ввода

Стиль имени точки в поле "От" отличается от стиля точки, используемого в поле "До". Например, в поле "От" введено "1", а в поле "До" - "A200".

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода От/ До. Заново введите имена точек, используя одинаковый стиль в обоих полях.

### Нет Уст. СТН

Вы не выполнили установку станции или проверку ЗТ перед входом в функции Разбивки.

Чтобы...	Нажмите...
перейти к меню установки станции	<b>[2]</b> или выберите <b>Уст.СТН</b>
вернуться в главный экран измерений	<b>[ESC]</b>
перейти в меню Разбив.	<b>[1]</b> или выберите <b>Продолж</b>



**Подсказка** – Выбор опции **Продолж** *не восстанавливает* запись последней станции. Используйте эту опцию только в том случае, если вы уверены, предыдущие координаты станции и текущая ориентация горизонтального угла верны. В противном случае, записи в программных функциях будут неверными.

## Установка станции

### Расчет невозможен, необходимо дополнительное измерение

Вычисление станции невозможно, ошибка при вычислении засечки. Это сообщение может появиться после удаления точки в экране просмотра измерений.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Сделайте повторное измерение для перевычисления координат станции.

### Повтор координат

Введенные точка или координаты идентичны координатами станции или одинаковые координаты двух точек в засечке.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте другую точку.

### Мало места

Не достаточно памяти для записи станции при запуске любой функции Установки станции.

Чтобы...	Нажмите...
вернуться в главный экран измерений	<b>[ESC]</b> или программную кнопку <b>Прерв.</b> Используйте программную кнопку <b>Удал</b> в Менеджере проектов для удаления ненужных проектов.
продолжить	<b>[ENT]</b> или программную кнопку <b>ОК</b> . Вы не можете быть уверены в записи всего процесса.

### Требуется XY коорд

Введенная точка станции или задняя точка ST/BS не содержит N/E координат.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте точку, имеющую N/E координаты.

### Требуется Z коорд

Введенная точка высотного репера не содержит Z координату.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте точку, имеющую Z координату.

## Ошибка системы

### =Системная ошибка=

Система обнаружила внутреннюю ошибку, связанную с работой системы на нижнем уровне.

Нажмите любую клавишу для выключения инструмента. После отображения этого сообщения система будет перезагружена. Если вам по-прежнему необходимо отснять точки на этой площадке, включите инструмент и повторите процедуры открытия проекта и установки станции.

Данные, сохраненные до появления этой ошибки, будут гарантированно сохранены в файле проекта.

Если эта ошибка будет часто повторяться, свяжитесь с вашим дилером или службой технической поддержки Spectra Precision и продиктуйте сообщение, отображаемое на экране ниже строки =Системная ошибка=.



Graphics/CT-Spectra-  
 Precision\_3D\_NoDropShadow\_CMYK.png  
 1  
 Graphics/CE.tif @ 144 dpi 2  
 Graphics/CircleTick.tif @ 144 dpi 2  
 Graphics/Recycle.tif @ 150 dpi 2  
 Graphics/WEEEBar.tif @ 144 dpi 2  
 Graphics/Class 3R Laser Product.png 11  
 Graphics/Class 2 Laser Product\_2.png 11  
 Graphics/LaserNotice50.png @ 150 dpi 11  
 Graphics/VCCI label.png @ 300 dpi 11  
 Graphics/Focus6\_ibank\_0008-RR.png @ 75  
 dpi 20  
 Graphics/LaserNotice50.png 20  
 Graphics/LaserNotice50.eps 20  
 Graphics/VCCI label.png 20  
 Graphics/ibank\_0010.png 21  
 Graphics/cautionIconSmall.png 21  
 Graphics/Laser Aperture.png 21  
 Graphics/Class 2 Laser Product\_2.png 21  
 Graphics/Class 3R Laser Product.png 21  
 Graphics/2-6b\_NPR.tif 23  
 Graphics/ibank\_0020.png @ 600 dpi 26  
 Graphics/charger.png 28  
 Graphics/ibank\_0012.png 30  
 Graphics/Focus6\_ibank\_0008-  
 RR\_cropped.png @ 800 dpi 30  
 Graphics/2-4-a.eps 32  
 Graphics/2-4-a.eps 32  
 Graphics/reticlemark.wmf 32  
 Graphics/2-5-a.eps 34  
 Graphics/2-5-b.eps 34  
 Graphics/2-6a\_NPL.eps 35  
 Graphics/2-6b\_NPR.tif 35  
 Graphics/2-7-1a.eps 36  
 Graphics/2-7-1b.eps 36  
 Graphics/2-7-1c.eps 36  
 Graphics/iTick.png 36  
 Graphics/iNo.png 36  
 Graphics/iNo.png 36  
 Graphics/2-7-2ab.eps 37  
 Graphics/2-7-3.eps 38  
 Graphics/2-7-a.eps 39  
 Graphics/2-7-b.eps 40  
 Graphics/2-7-c.eps 40  
 Graphics/2-7-c\_old.eps 40  
 Graphics/2-7-c.eps 40  
 Graphics/2-7-c\_old.eps 40  
 Graphics/Prep\_017.png @ 150 dpi 40  
 Graphics/Prep\_017.png 40  
 Graphics/2-7-d.eps 41  
 Graphics/2-8a\_gray.tif 41  
 Graphics/2-8b\_gray.tif 41  
 Graphics/Start\_053.png 44  
 Graphics/startup 1.bmp 44  
 Graphics/startup 2.bmp 44  
 Graphics/Start\_057.png @ 150 dpi 44  
 Graphics/Start\_057.png 44  
 Graphics/Start\_058.png @ 150 dpi 44  
 Graphics/Start\_058.png 44  
 Graphics/menu\_regional.bmp 45  
 Graphics/menu\_regional.bmp 45  
 Graphics/k\_pwr.tif @ 400 dpi 47  
 Graphics/k\_backlight.tif @ 400 dpi 47  
 Graphics/k\_menu.tif @ 400 dpi 47  
 Graphics/k\_mode.tif @ 400 dpi 47  
 Graphics/k\_rec.tif 47  
 Graphics/k\_esc.tif 47  
 Graphics/k\_msr1.tif 47  
 Graphics/k\_msr2.tif 47  
 Graphics/k\_dsp.tif 47  
 Graphics/k\_ang.tif 47  
 Graphics/k\_7.tif 47  
 Graphics/k\_8.tif 48  
 Graphics/k\_9.tif 48  
 Graphics/k\_4.tif 48  
 Graphics/k\_5.tif 48  
 Graphics/k\_6.tif 48  
 Graphics/k\_usr.tif 48  
 Graphics/k\_3.tif 48  
 Graphics/k\_hot.tif 48  
 Graphics/k\_0.tif 48  
 Graphics/k\_dsp\_F2.tif 48  
 Graphics/k\_oset\_F2.tif 48  
 Graphics/k\_msr\_F2.tif 48  
 Graphics/k\_ent\_F2.tif 48  
 Graphics/Start\_Status\_Input1.png @ 100 dpi  
 49  
 Graphics/Start\_Status\_InputA.png @ 100  
 dpi 49  
 Graphics/Laser pointer ON.jpg 49  
 Graphics/Np\_Mark.bmp @ 110 dpi 49  
 Graphics/Start\_Status\_Bluetooth.png 49  
 Graphics/Start\_001.png 49  
 Graphics/Start\_Status\_Battery\_In.png 50  
 Graphics/Start\_Status\_Battery\_Ex.png 50  
 Graphics/Start\_Status\_Battery\_Internal.png  
 50  
 Graphics/Start\_Status\_Battery4.png @ 100

dpi 50  
 Graphics/Start\_Status\_Battery3.png @ 100  
 dpi 50  
 Graphics/Start\_Status\_Battery2.png @ 100  
 dpi 50  
 Graphics/Start\_Status\_Battery1.png @ 100  
 dpi 50  
 Graphics/Start\_Status\_Battery0.png @ 100  
 dpi 50  
 Graphics/Start\_005\_302.PNG @ 150 dpi 50  
 Graphics/Start\_006.png @ 150 dpi 50  
 Graphics/Start\_003.png 50  
 Graphics/Start\_Status\_Backlite0.png @ 100  
 dpi 51  
 Graphics/Start\_Status\_Backlite1.png @ 100  
 dpi 51  
 Graphics/Switch 2 L pointer Off.jpg 51  
 Graphics/Switch 2 L points On.jpg 51  
 Graphics/Start\_Sound0.png @ 100 dpi 51  
 Graphics/Start\_Sound1.png @ 100 dpi 51  
 Graphics/Start\_059.png @ 150 dpi 51  
 Graphics/Start\_059.png 51  
 Graphics/Start\_063.png @ 150 dpi 51  
 Graphics/Start\_063.png @ 150 dpi 51  
 Graphics/Start\_064.png @ 150 dpi 52  
 Graphics/Start\_064.png @ 150 dpi 52  
 Graphics/Start\_065.png @ 150 dpi 52  
 Graphics/Start\_066.png @ 150 dpi 52  
 Graphics/Start\_066.png @ 150 dpi 52  
 Graphics/ScrollUp.png @ 72 dpi 52  
 Graphics/ScrollDown.png @ 72 dpi 52  
 Graphics/Start\_069.png @ 150 dpi 53  
 Graphics/Start\_069.png 53  
 Graphics/Start\_070.png @ 150 dpi 53  
 Graphics/Start\_070.png @ 150 dpi 53  
 Graphics/Start\_071.png @ 150 dpi 53  
 Graphics/Start\_071.png @ 150 dpi 53  
 Graphics/Start\_059.png @ 150 dpi 53  
 Graphics/Start\_059.png 53  
 Graphics/Start\_072.png @ 150 dpi 53  
 Graphics/Start\_072.png @ 150 dpi 53  
 Graphics/Start\_073.png @ 150 dpi 54  
 Graphics/Start\_073.png @ 150 dpi 54  
 Graphics/Start\_074.png @ 150 dpi 54  
 Graphics/Start\_074.png @ 150 dpi 54  
 Graphics/Start\_075.png @ 150 dpi 54  
 Graphics/Start\_075.png @ 150 dpi 54  
 Graphics/Start\_073.png @ 150 dpi 55  
 Graphics/Start\_073.png @ 150 dpi 55  
 Graphics/Start\_076.png @ 150 dpi 55  
 Graphics/Start\_076.png @ 150 dpi 55  
 Graphics/Start\_077.png @ 150 dpi 55  
 Graphics/Start\_077.png @ 150 dpi 55  
 Graphics/Start\_078.png @ 150 dpi 55  
 Graphics/Start\_078.png @ 150 dpi 55  
 Graphics/Start\_079.png @ 150 dpi 55  
 Graphics/Start\_079.png @ 150 dpi 55  
 Graphics/Start\_080.bmp @ 150 dpi 56  
 Graphics/Start\_080.bmp 56  
 Graphics/Start\_081.png @ 150 dpi 56  
 Graphics/Start\_082.png @ 150 dpi 56  
 Graphics/Start\_082.png @ 150 dpi 56  
 Graphics/Start\_083.png @ 150 dpi 56  
 Graphics/Start\_083.png @ 150 dpi 56  
 Graphics/Start\_084.png @ 150 dpi 57  
 Graphics/Start\_084.png @ 150 dpi 57  
 Graphics/Start\_085.png @ 150 dpi 57  
 Graphics/Start\_085.png @ 150 dpi 57  
 Graphics/Start\_086.png @ 150 dpi 57  
 Graphics/Start\_086.png @ 150 dpi 57  
 Graphics/Bubble.gif @ 150 dpi 57  
 Graphics/Start\_087.png @ 150 dpi 57  
 Graphics/Start\_088.png @ 150 dpi 57  
 Graphics/Start\_089.png @ 150 dpi 58  
 Graphics/Plummet switch on.png 58  
 Graphics/Start\_090.png @ 150 dpi 58  
 Graphics/Plummet switch off.png 58  
 Graphics/Start\_091.png 58  
 Graphics/Start\_183.png @ 150 dpi 59  
 Graphics/Start\_183.png @ 150 dpi 59  
 Graphics/Start\_184.png @ 150 dpi 59  
 Graphics/Start\_184.png @ 150 dpi 59  
 Graphics/Start\_185.png @ 150 dpi 59  
 Graphics/Start\_185.png @ 150 dpi 59  
 Graphics/Start\_186.png @ 150 dpi 59  
 Graphics/Start\_186.png @ 150 dpi 59  
 Graphics/Start\_187.png @ 150 dpi 59  
 Graphics/Start\_187.png @ 150 dpi 59  
 Graphics/Start\_188.png @ 150 dpi 60  
 Graphics/Start\_189.png @ 150 dpi 60  
 Graphics/Start\_189.png @ 150 dpi 60  
 Graphics/Start\_190.png @ 150 dpi 60  
 Graphics/Start\_190.png @ 150 dpi 60  
 Graphics/Start\_191.png 60  
 Graphics/Apps\_001.png @ 150 dpi 60  
 Graphics/Start\_045.png @ 150 dpi 61  
 Graphics/Start\_045.png @ 150 dpi 61  
 Graphics/PageUp.png @ 100 dpi 61  
 Graphics/PageDown.png @ 100 dpi 61  
 Graphics/Start\_014.png @ 150 dpi 61



Graphics/Start\_014.png @ 150 dpi 61  
 Graphics/Start\_013.png @ 150 dpi 61  
 Graphics/Start\_013.png @ 150 dpi 61  
 Graphics/Start\_015.png @ 150 dpi 62  
 Graphics/Start\_016.png @ 150 dpi 62  
 Graphics/Start\_016.png @ 150 dpi 62  
 Graphics/Start\_017.png @ 150 dpi 62  
 Graphics/Start\_017.png @ 150 dpi 62  
 Graphics/menu-fig1.bmp 62  
 Graphics/menu-fig1.bmp 62  
 Graphics/Start\_019.png @ 150 dpi 62  
 Graphics/Start\_019.png @ 150 dpi 62  
 Graphics/menu-fig1.bmp 62  
 Graphics/menu-fig1.bmp 62  
 Graphics/Start\_021.png @ 150 dpi 62  
 Graphics/Start\_021.png @ 150 dpi 62  
 Graphics/PageUp.png @ 100 dpi 63  
 Graphics/PageDown.png @ 100 dpi 63  
 Graphics/Start\_013.png @ 150 dpi 63  
 Graphics/Start\_013.png @ 150 dpi 63  
 Graphics/menu-fig2and3.bmp 63  
 Graphics/menu-fig2and3.bmp 63  
 Graphics/Start\_025.png @ 150 dpi 63  
 Graphics/Start\_025.png @ 150 dpi 63  
 Graphics/Start\_026.png @ 150 dpi 63  
 Graphics/Start\_026.png @ 150 dpi 63  
 Graphics/Start\_028.png @ 150 dpi 63  
 Graphics/Start\_027.png @ 150 dpi 63  
 Graphics/Start\_031.png @ 150 dpi 63  
 Graphics/Start\_031.png @ 150 dpi 63  
 Graphics/Start\_032.png @ 150 dpi 64  
 Graphics/Start\_032.png @ 150 dpi 64  
 Graphics/Start\_029.png @ 150 dpi 64  
 Graphics/Start\_029.png @ 150 dpi 64  
 Graphics/Start\_030.png @ 150 dpi 64  
 Graphics/Start\_030.png @ 150 dpi 64  
 Graphics/Start\_033.png @ 150 dpi 64  
 Graphics/Start\_033.png @ 150 dpi 64  
 Graphics/Start\_034.png @ 150 dpi 65  
 Graphics/Start\_034.png @ 150 dpi 65  
 Graphics/Start\_035.png @ 150 dpi 65  
 Graphics/Start\_035.png @ 150 dpi 65  
 Graphics/Start\_034.png @ 150 dpi 65  
 Graphics/Start\_034.png @ 150 dpi 65  
 Graphics/Start\_036.png @ 150 dpi 65  
 Graphics/Start\_036.png @ 150 dpi 65  
 Graphics/Start\_037.png @ 150 dpi 65  
 Graphics/Start\_037.png @ 150 dpi 65  
 Graphics/Start\_038.png @ 150 dpi 66  
 Graphics/Start\_038.png @ 150 dpi 66  
 Graphics/Start\_039.png @ 150 dpi 66  
 Graphics/Start\_039.png @ 150 dpi 66  
 Graphics/Start\_040.png @ 150 dpi 66  
 Graphics/Start\_040.png @ 150 dpi 66  
 Graphics/Start\_041.png @ 150 dpi 66  
 Graphics/Start\_041.png @ 150 dpi 66  
 Graphics/Start\_043.png @ 150 dpi 67  
 Graphics/Start\_043.png @ 150 dpi 67  
 Graphics/Start\_044.png @ 150 dpi 67  
 Graphics/Start\_044.png @ 150 dpi 67  
 Graphics/Start\_046.png @ 150 dpi 67  
 Graphics/Start\_046.png @ 150 dpi 67  
 Graphics/Start\_047.png @ 150 dpi 68  
 Graphics/Start\_047.png @ 150 dpi 68  
 Graphics/Start\_048.png @ 150 dpi 68  
 Graphics/Start\_048.png @ 150 dpi 68  
 Graphics/Start\_049.png @ 150 dpi 68  
 Graphics/Start\_049.png @ 150 dpi 68  
 Graphics/Start\_050.png @ 150 dpi 68  
 Graphics/Start\_050.png @ 150 dpi 68  
 Graphics/3-3-a.eps 69  
 Graphics/3-3-a.eps 69  
 Graphics/3-3-b.eps 69  
 Graphics/3-3-b.eps 69  
 Graphics/Start\_059.png @ 150 dpi 70  
 Graphics/Start\_059.png 70  
 Graphics/Start\_011.png @ 150 dpi 70  
 Graphics/Start\_011.png @ 150 dpi 70  
 Graphics/Start\_059.png @ 150 dpi 70  
 Graphics/Start\_059.png @ 150 dpi 70  
 Graphics/Start\_060\_npl.png @ 150 dpi 70  
 Graphics/Start\_061.png @ 150 dpi 70  
 Graphics/Start\_062.png @ 150 dpi 71  
 Graphics/Start\_062.png @ 150 dpi 71  
 Graphics/Start\_011.png @ 150 dpi 71  
 Graphics/Start\_011.png @ 150 dpi 71  
 Graphics/n-prismIcon.png @ 72 dpi 71  
 Graphics/DisplayNPrismIcon.png @ 150 dpi 71  
 Graphics/Apps\_002.png @ 150 dpi 74  
 Graphics/Apps\_002.png @ 150 dpi 74  
 Graphics/Apps\_003.png @ 150 dpi 74  
 Graphics/Apps\_003.png @ 150 dpi 74  
 Graphics/Apps\_004.png @ 150 dpi 74  
 Graphics/Apps\_004.png @ 150 dpi 74  
 Graphics/Apps\_005.png @ 150 dpi 74  
 Graphics/Apps\_005.png @ 150 dpi 74  
 Graphics/Apps\_006.png @ 150 dpi 75  
 Graphics/Apps\_006.png @ 150 dpi 75  
 Graphics/Apps\_007.png @ 150 dpi 75



Graphics/Apps\_059.png @ 150 dpi 86  
 Graphics/Apps\_059.png @ 150 dpi 86  
 Graphics/Apps\_060.png @ 150 dpi 86  
 Graphics/Apps\_060.png @ 150 dpi 86  
 Graphics/Apps\_061.png @ 150 dpi 86  
 Graphics/Apps\_061.png @ 150 dpi 86  
 Graphics/Apps\_062.png @ 150 dpi 86  
 Graphics/Apps\_062.png @ 150 dpi 86  
 Graphics/Apps\_063.png @ 150 dpi 86  
 Graphics/Apps\_063.png @ 150 dpi 86  
 Graphics/Apps\_064.png @ 150 dpi 87  
 Graphics/Apps\_064.png @ 150 dpi 87  
 Graphics/Apps\_065.png @ 150 dpi 87  
 Graphics/Apps\_065.png @ 150 dpi 87  
 Graphics/Apps\_066.png @ 150 dpi 87  
 Graphics/Apps\_066.png @ 150 dpi 87  
 Graphics/Apps\_039.png @ 150 dpi 87  
 Graphics/Apps\_039.png @ 150 dpi 87  
 Graphics/Apps\_041.png @ 150 dpi 87  
 Graphics/Apps\_041.png @ 150 dpi 87  
 Graphics/Apps\_068.png @ 150 dpi 88  
 Graphics/3-4-d.eps 88  
 Graphics/3-4-d.eps 88  
 Graphics/Apps\_067.png @ 150 dpi 88  
 Graphics/Apps\_067.png @ 150 dpi 88  
 Graphics/Apps\_070.png @ 150 dpi 89  
 Graphics/Apps\_069.png @ 150 dpi 89  
 Graphics/Apps\_069.png @ 150 dpi 89  
 Graphics/Start\_060\_npl.png @ 150 dpi 89  
 Graphics/Apps\_073.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_073.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_074.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_074.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_075.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_075.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_076.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_076.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_077.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_077.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_078.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_078.png @ 150 dpi 90  
 Graphics/Apps\_079.png @ 150 dpi 91  
 Graphics/Apps\_081.png @ 150 dpi 91  
 Graphics/Apps\_081.png @ 150 dpi 91  
 Graphics/Apps\_080.png @ 150 dpi 91  
 Graphics/Apps\_082.png @ 150 dpi 91  
 Graphics/Apps\_082.png @ 150 dpi 91  
 Graphics/Apps\_083.png @ 150 dpi 91  
 Graphics/Apps\_083.png @ 150 dpi 91  
 Graphics/Apps\_084.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_084.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_085.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_085.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_086.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_086.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_087.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_087.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_088.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_088.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_089.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_089.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_090.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_090.png @ 150 dpi 92  
 Graphics/Apps\_091.png @ 150 dpi 93  
 Graphics/Apps\_091.png @ 150 dpi 93  
 Graphics/Apps\_093.png @ 150 dpi 93  
 Graphics/Apps\_093.png @ 150 dpi 93  
 Graphics/Apps\_094.png @ 150 dpi 93  
 Graphics/Apps\_094.png @ 150 dpi 93  
 Graphics/Apps\_300.gif @ 400 dpi 93  
 Graphics/Apps\_095.png @ 150 dpi 93  
 Graphics/Apps\_095.png @ 150 dpi 93  
 Graphics/menu-fig2and3.bmp 93  
 Graphics/menu-fig2and3.bmp 93  
 Graphics/Apps\_097.png @ 150 dpi 94  
 Graphics/menu-fig4.bmp 94  
 Graphics/Apps\_099.png @ 150 dpi 94  
 Graphics/Apps\_099.png @ 150 dpi 94  
 Graphics/Apps\_100.png @ 150 dpi 94  
 Graphics/Apps\_100.png @ 150 dpi 94  
 Graphics/Apps\_101.png @ 150 dpi 94  
 Graphics/Apps\_101.png @ 150 dpi 94  
 Graphics/Apps\_102.png @ 150 dpi 95  
 Graphics/Apps\_102.png @ 150 dpi 95  
 Graphics/menu-fig5.bmp 95  
 Graphics/menu-fig5.bmp 95  
 Graphics/Apps\_104.png @ 150 dpi 95  
 Graphics/menu-fig6.bmp 95  
 Graphics/menu-fig6.bmp 95  
 Graphics/Apps\_106.png @ 150 dpi 95  
 Graphics/Apps\_106.png @ 150 dpi 95  
 Graphics/Apps\_301.gif @ 450 dpi 95  
 Graphics/Apps\_302.gif 95  
 Graphics/Apps\_107.png @ 150 dpi 96  
 Graphics/Apps\_107.png @ 150 dpi 96  
 Graphics/Apps\_110.png @ 150 dpi 96  
 Graphics/Apps\_110.png @ 150 dpi 96  
 Graphics/Apps\_111.png @ 150 dpi 97  
 Graphics/Apps\_111.png @ 150 dpi 97  
 Graphics/menu-fig7.bmp 97

Graphics/menu-fig7.bmp 97  
 Graphics/Apps\_113.png @ 150 dpi 97  
 Graphics/Apps\_113.png @ 150 dpi 97  
 Graphics/menu-fig8.bmp 97  
 Graphics/menu-fig8.bmp 97  
 Graphics/Apps\_115.png @ 150 dpi 97  
 Graphics/Apps\_115.png @ 150 dpi 97  
 Graphics/Apps\_116.png @ 150 dpi 97  
 Graphics/Apps\_117.png @ 150 dpi 97  
 Graphics/Apps\_303.gif @ 400 dpi 97  
 Graphics/Apps\_118.png @ 150 dpi 98  
 Graphics/Apps\_118.png @ 150 dpi 98  
 Graphics/Apps\_119.png @ 150 dpi 98  
 Graphics/Apps\_119.png @ 150 dpi 98  
 Graphics/3-4-e.eps 99  
 Graphics/3-4-e.eps 99  
 Graphics/Apps\_120.png @ 150 dpi 99  
 Graphics/Apps\_120.png @ 150 dpi 99  
 Graphics/Apps\_121.png @ 150 dpi 99  
 Graphics/Apps\_121.png @ 150 dpi 99  
 Graphics/Apps\_122.png @ 150 dpi 99  
 Graphics/Apps\_122.png @ 150 dpi 99  
 Graphics/Apps\_123.png @ 150 dpi 100  
 Graphics/Apps\_123.png @ 150 dpi 100  
 Graphics/Apps\_124.png @ 150 dpi 100  
 Graphics/Apps\_124.png @ 150 dpi 100  
 Graphics/Apps\_125.png @ 150 dpi 100  
 Graphics/Apps\_125.png @ 150 dpi 100  
 Graphics/Apps\_126.png @ 150 dpi 100  
 Graphics/Apps\_126.png @ 150 dpi 100  
 Graphics/3-4-f.eps 100  
 Graphics/3-4-f.eps 100  
 Graphics/Apps\_304.gif @ 300 dpi 101  
 Graphics/Apps\_127.png @ 150 dpi 101  
 Graphics/Apps\_127.png @ 150 dpi 101  
 Graphics/Apps\_128.png @ 150 dpi 101  
 Graphics/Apps\_128.png @ 150 dpi 101  
 Graphics/Apps\_129.png @ 150 dpi 101  
 Graphics/Apps\_129.png @ 150 dpi 101  
 Graphics/Apps\_130.png @ 150 dpi 101  
 Graphics/Apps\_130.png @ 150 dpi 101  
 Graphics/Apps\_305.gif @ 400 dpi 102  
 Graphics/Apps\_131.png @ 150 dpi 102  
 Graphics/Apps\_131.png @ 150 dpi 102  
 Graphics/menu-fig9.bmp 102  
 Graphics/menu-fig9.bmp 102  
 Graphics/Apps\_133.png @ 150 dpi 102  
 Graphics/Apps\_133.png @ 150 dpi 102  
 Graphics/Apps\_134.png @ 150 dpi 102  
 Graphics/Apps\_134.png @ 150 dpi 102  
 Graphics/menu-fig10.bmp 102  
 Graphics/Apps\_136.png @ 150 dpi 103  
 Graphics/Apps\_136.png @ 150 dpi 103  
 Graphics/Apps\_137.png @ 150 dpi 103  
 Graphics/Apps\_137.png @ 150 dpi 103  
 Graphics/Apps\_306.gif @ 400 dpi 104  
 Graphics/Apps\_138.png @ 150 dpi 104  
 Graphics/Apps\_138.png @ 150 dpi 104  
 Graphics/menu-fig11.bmp 104  
 Graphics/menu-fig11.bmp 104  
 Graphics/Apps\_097.png @ 150 dpi 104  
 Graphics/Apps\_097.png @ 150 dpi 104  
 Graphics/menu-fig12.bmp 104  
 Graphics/menu-fig12.bmp 104  
 Graphics/Apps\_307.gif @ 450 dpi 104  
 Graphics/Apps\_141.png @ 150 dpi 105  
 Graphics/Apps\_141.png @ 150 dpi 105  
 Graphics/Apps\_142.png @ 150 dpi 105  
 Graphics/Apps\_142.png @ 150 dpi 105  
 Graphics/Apps\_119.png @ 150 dpi 105  
 Graphics/Apps\_119.png @ 150 dpi 105  
 Graphics/Apps\_143.png @ 150 dpi 106  
 Graphics/Apps\_143.png @ 150 dpi 106  
 Graphics/Apps\_144.png @ 150 dpi 106  
 Graphics/Apps\_145.png @ 150 dpi 106  
 Graphics/Apps\_145.png @ 150 dpi 106  
 Graphics/Apps\_146.png @ 150 dpi 106  
 Graphics/Apps\_146.png @ 150 dpi 106  
 Graphics/Apps\_148.png @ 150 dpi 106  
 Graphics/Apps\_148.png @ 150 dpi 106  
 Graphics/Apps\_149.png @ 150 dpi 106  
 Graphics/Apps\_150.png @ 150 dpi 107  
 Graphics/Apps\_150.png @ 150 dpi 107  
 Graphics/Apps\_133.png @ 150 dpi 107  
 Graphics/Apps\_151.png @ 150 dpi 107  
 Graphics/Apps\_151.png @ 150 dpi 107  
 Graphics/Apps\_308.gif @ 400 dpi 107  
 Graphics/Apps\_152.png @ 150 dpi 107  
 Graphics/Apps\_152.png @ 150 dpi 107  
 Graphics/Apps\_153.png @ 150 dpi 107  
 Graphics/Apps\_153.png @ 150 dpi 107  
 Graphics/Apps\_154.png @ 150 dpi 108  
 Graphics/Apps\_154.png @ 150 dpi 108  
 Graphics/Apps\_133.png @ 150 dpi 108  
 Graphics/Apps\_133.png @ 150 dpi 108  
 Graphics/Apps\_155.png @ 150 dpi 108  
 Graphics/Apps\_155.png @ 150 dpi 108  
 Graphics/Apps\_156.png @ 150 dpi 108  
 Graphics/Apps\_156.png @ 150 dpi 108



Graphics/Apps\_157.png @ 150 dpi 108  
 Graphics/Apps\_157.png @ 150 dpi 108  
 Graphics/Apps\_158.png @ 150 dpi 109  
 Graphics/Apps\_158.png @ 150 dpi 109  
 Graphics/Apps\_159.png @ 150 dpi 109  
 Graphics/Apps\_159.png @ 150 dpi 109  
 Graphics/Apps\_160.png @ 150 dpi 109  
 Graphics/Apps\_160.png @ 150 dpi 109  
 Graphics/Apps\_161.png @ 150 dpi 109  
 Graphics/Apps\_161.png @ 150 dpi 109  
 Graphics/Apps\_161.png @ 150 dpi 109  
 Graphics/Apps\_157.png @ 150 dpi 109  
 Graphics/Apps\_157.png @ 150 dpi 109  
 Graphics/Apps\_162.png 109  
 Graphics/Apps\_158.png @ 150 dpi 110  
 Graphics/Apps\_158.png @ 150 dpi 110  
 Graphics/Apps\_163.png @ 72 dpi 110  
 Graphics/Apps\_164.png @ 150 dpi 110  
 Graphics/Apps\_164.png @ 150 dpi 110  
 Graphics/Apps\_165.png @ 72 dpi 110  
 Graphics/Apps\_137.png @ 150 dpi 110  
 Graphics/Apps\_137.png @ 150 dpi 110  
 Graphics/Apps\_166.png @ 150 dpi 111  
 Graphics/Apps\_166.png @ 150 dpi 111  
 Graphics/Apps\_309.gif @ 400 dpi 111  
 Graphics/Apps\_167.png @ 150 dpi 111  
 Graphics/Apps\_167.png @ 150 dpi 111  
 Graphics/Apps\_168.png @ 150 dpi 111  
 Graphics/Apps\_168.png @ 150 dpi 111  
 Graphics/Apps\_169.png @ 150 dpi 111  
 Graphics/Apps\_169.png @ 150 dpi 111  
 Graphics/Apps\_157.png @ 150 dpi 111  
 Graphics/Apps\_157.png @ 150 dpi 111  
 Graphics/Apps\_157.png @ 150 dpi 111  
 Graphics/Apps\_192.gif 111  
 Graphics/Apps\_158.png @ 150 dpi 112  
 Graphics/Apps\_158.png @ 150 dpi 112  
 Graphics/Apps\_171.gif @ 72 dpi 112  
 Graphics/Apps\_170.png @ 150 dpi 112  
 Graphics/Apps\_170.png @ 150 dpi 112  
 Graphics/Apps\_172.png @ 150 dpi 112  
 Graphics/Apps\_172.png @ 150 dpi 112  
 Graphics/Apps\_172.png @ 150 dpi 112  
 Graphics/Apps\_173.gif @ 72 dpi 112  
 Graphics/Apps\_110.png @ 150 dpi 112  
 Graphics/Apps\_110.png @ 150 dpi 112  
 Graphics/Apps\_174.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_174.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_133.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_133.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_175.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_175.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_176.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_176.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_177.png @ 72 dpi 113  
 Graphics/Apps\_179.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_179.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_180.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_180.png @ 150 dpi 113  
 Graphics/Apps\_178.png @ 72 dpi 113  
 Graphics/Apps\_181.png @ 150 dpi 114  
 Graphics/Apps\_181.png @ 150 dpi 114  
 Graphics/Apps\_133.png @ 150 dpi 114  
 Graphics/Apps\_133.png @ 150 dpi 114  
 Graphics/Apps\_188.png @ 150 dpi 114  
 Graphics/Apps\_188.png @ 150 dpi 114  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_002.png @ 150 dpi  
 116  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_002.png @ 150 dpi  
 116  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_002.png @ 150 dpi  
 116  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_002.png @ 150 dpi  
 116  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_003.png @ 150 dpi  
 116  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_003.png @ 150 dpi  
 116  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_007.png @ 150 dpi  
 117  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_008.png @ 150 dpi  
 117  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_010.png @ 150 dpi  
 117  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_004.png @ 150 dpi  
 117  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_004.png @ 150 dpi  
 117  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_005.png @ 150 dpi  
 117  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_005.png @ 150 dpi  
 117  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_006.png @ 150 dpi  
 117  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_009.png @ 150 dpi  
 117  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_004.png @ 150 dpi  
 118  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_004.png @ 150 dpi  
 118  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_011.png @ 150 dpi  
 118  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_011.png @ 150 dpi

118  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_012.png @ 150 dpi  
 118  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_012.png @ 150 dpi  
 118  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_013.png @ 150 dpi  
 119  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_013.png @ 150 dpi  
 119  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_014.png @ 150 dpi  
 119  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_014.png @ 150 dpi  
 119  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_015.png @ 150 dpi  
 119  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_013.png @ 150 dpi  
 119  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_013.png @ 150 dpi  
 119  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_016.png @ 150 dpi  
 119  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_016.png @ 150 dpi  
 119  
 Graphics/Start\_049.png @ 150 dpi 120  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_017.png @ 150 dpi  
 120  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_018.png @ 150 dpi  
 120  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_019.png @ 150 dpi  
 120  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_020.png @ 150 dpi  
 121  
 Graphics/Start\_049.png @ 150 dpi 121  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_021.png @ 150 dpi  
 121  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_021.png @ 150 dpi  
 121  
 Graphics/Menu\_JobMgr\_022.png @ 150 dpi  
 121  
 Graphics/Menu\_COGO\_017.png @ 150 dpi  
 122  
 Graphics/Menu\_COGO\_017.png @ 150 dpi  
 122  
 Graphics/Menu\_COGO\_018.png @ 150 dpi  
 122  
 Graphics/Menu\_COGO\_018.png @ 150 dpi  
 122  
 Graphics/menu-fig13.bmp 122  
 Graphics/menu-fig13.bmp 122  
 Graphics/menu-fig14.bmp 122  
 Graphics/menu-fig14.bmp 122  
 Graphics/Menu\_COGO\_021.png @ 150 dpi  
 122  
 Graphics/Menu\_COGO\_021.png @ 150 dpi  
 122  
 Graphics/Menu\_COGO\_022.png @ 150 dpi  
 123  
 Graphics/Menu\_COGO\_022.png @ 150 dpi  
 123  
 Graphics/Menu\_COGO\_023.png @ 150 dpi  
 123  
 Graphics/Menu\_COGO\_023.png @ 150 dpi  
 123  
 Graphics/menu-fig15.bmp 123  
 Graphics/menu-fig15.bmp 123  
 Graphics/menu-fig16.bmp 123  
 Graphics/menu-fig16.bmp 123  
 Graphics/menu-fig17.bmp 123  
 Graphics/menu-fig17.bmp 123  
 Graphics/Menu\_COGO\_027.png @ 150 dpi  
 123  
 Graphics/Menu\_COGO\_028.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_028.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_029.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_029.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_030.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_030.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/menu-fig18.bmp 124  
 Graphics/menu-fig18.bmp 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_032.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_032.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_033.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_033.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_034.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_034.png @ 150 dpi  
 124  
 Graphics/Menu\_COGO\_035.png @ 150 dpi  
 125  
 Graphics/Menu\_COGO\_035.png @ 150 dpi

125  
 Graphics/menu-fig19.bmp 125  
 Graphics/menu-fig19.bmp 125  
 Graphics/Menu\_COGO\_037.png @ 150 dpi  
 125  
 Graphics/Menu\_COGO\_037.png @ 150 dpi  
 125  
 Graphics/Menu\_COGO\_038.png @ 150 dpi  
 125  
 Graphics/Menu\_COGO\_038.png @ 150 dpi  
 125  
 Graphics/menu-fig20.bmp 125  
 Graphics/menu-fig20.bmp 125  
 Graphics/Menu\_COGO\_040.png @ 150 dpi  
 125  
 Graphics/Menu\_COGO\_040.png @ 150 dpi  
 125  
 Graphics/Menu\_COGO\_041.png @ 150 dpi  
 126  
 Graphics/Menu\_COGO\_041.png @ 150 dpi  
 126  
 Graphics/Menu\_COGO\_042.png @ 150 dpi  
 126  
 Graphics/Menu\_COGO\_042.png @ 150 dpi  
 126  
 Graphics/Menu\_COGO\_043.png @ 150 dpi  
 126  
 Graphics/Menu\_COGO\_043.png @ 150 dpi  
 126  
 Graphics/menu-fig21.bmp 126  
 Graphics/menu-fig21.bmp 126  
 Graphics/Menu\_COGO\_045.png @ 150 dpi  
 126  
 Graphics/Menu\_COGO\_045.png @ 150 dpi  
 126  
 Graphics/menu-fig22.bmp 126  
 Graphics/menu-fig22.bmp 126  
 Graphics/Menu\_COGO\_047.png @ 150 dpi  
 127  
 Graphics/Menu\_COGO\_047.png @ 150 dpi  
 127  
 Graphics/Menu\_COGO\_048.png @ 150 dpi  
 127  
 Graphics/Menu\_COGO\_048.png @ 150 dpi  
 127  
 Graphics/menu-fig23.bmp 127  
 Graphics/menu-fig23.bmp 127  
 Graphics/Menu\_COGO\_049.png @ 150 dpi  
 127  
 Graphics/Menu\_COGO\_049.png @ 150 dpi  
 127  
 Graphics/Menu\_COGO\_050.png @ 150 dpi  
 127  
 Graphics/Menu\_COGO\_050.png @ 150 dpi  
 127  
 Graphics/menu-fig24.bmp 127  
 Graphics/menu-fig24.bmp 127  
 Graphics/menu-fig25.bmp 128  
 Graphics/menu-fig25.bmp 128  
 Graphics/Menu\_COGO\_200.gif @ 400 dpi  
 128  
 Graphics/Menu\_COGO\_053.png @ 150 dpi  
 128  
 Graphics/Menu\_COGO\_054.png @ 150 dpi  
 128  
 Graphics/Menu\_COGO\_054.png @ 150 dpi  
 128  
 Graphics/Menu\_COGO\_201.gif @ 400 dpi  
 128  
 Graphics/Menu\_COGO\_055.png @ 150 dpi  
 128  
 Graphics/Menu\_COGO\_055.png @ 150 dpi  
 128  
 Graphics/Menu\_COGO\_056.png @ 150 dpi  
 128  
 Graphics/Menu\_COGO\_056.png @ 150 dpi  
 128  
 Graphics/Menu\_COGO\_057.png @ 150 dpi  
 129  
 Graphics/Menu\_COGO\_057.png @ 150 dpi  
 129  
 Graphics/Menu\_COGO\_058.png @ 150 dpi  
 129  
 Graphics/Menu\_COGO\_058.png @ 150 dpi  
 129  
 Graphics/menu-fig26.bmp 129  
 Graphics/menu-fig26.bmp 129  
 Graphics/Menu\_COGO\_060.png @ 150 dpi  
 129  
 Graphics/Menu\_COGO\_060.png @ 150 dpi  
 129  
 Graphics/menu-fig27.bmp 129  
 Graphics/menu-fig27.bmp 129  
 Graphics/Menu\_COGO\_062.png @ 150 dpi  
 130  
 Graphics/Menu\_COGO\_062.png @ 150 dpi  
 130  
 Graphics/Menu\_COGO\_063.png @ 150 dpi  
 130  
 Graphics/Menu\_COGO\_063.png @ 150 dpi

130  
Graphics/Menu\_COGO\_064.png @ 150 dpi  
130  
Graphics/Menu\_COGO\_064.png @ 150 dpi  
130  
Graphics/menu-fig28.bmp 130  
Graphics/menu-fig28.bmp 130  
Graphics/menu-fig29.bmp 130  
Graphics/menu-fig29.bmp 130  
Graphics/Menu\_COGO\_067.png @ 150 dpi  
130  
Graphics/Menu\_COGO\_067.png @ 150 dpi  
130  
Graphics/Menu\_COGO\_068.png @ 150 dpi  
131  
Graphics/Menu\_COGO\_068.png @ 150 dpi  
131  
Graphics/Menu\_COGO\_069.png @ 150 dpi  
131  
Graphics/Menu\_COGO\_069.png @ 150 dpi  
131  
Graphics/Menu\_COGO\_070.png @ 150 dpi  
131  
Graphics/Menu\_COGO\_070.png @ 150 dpi  
131  
Graphics/menu-fig30.bmp 131  
Graphics/menu-fig30.bmp 131  
Graphics/Menu\_COGO\_072.png @ 150 dpi  
131  
Graphics/Menu\_COGO\_072.png @ 150 dpi  
131  
Graphics/Menu\_COGO\_073.png @ 150 dpi  
131  
Graphics/Menu\_COGO\_074.png @ 150 dpi  
132  
Graphics/Menu\_COGO\_074.png @ 150 dpi  
132  
Graphics/Menu\_COGO\_075.png @ 150 dpi  
132  
Graphics/Menu\_COGO\_075.png @ 150 dpi  
132  
Graphics/menu-fig31.bmp 132  
Graphics/menu-fig31.bmp 132  
Graphics/Menu\_COGO\_077.png @ 150 dpi  
132  
Graphics/Menu\_COGO\_077.png @ 150 dpi  
132  
Graphics/menu-fig32.bmp 132  
Graphics/menu-fig32.bmp 132  
Graphics/Menu\_COGO\_079.png @ 150 dpi

132  
Graphics/Menu\_COGO\_079.png @ 150 dpi  
132  
Graphics/Menu\_COGO\_080.png @ 150 dpi  
133  
Graphics/Menu\_COGO\_080.png @ 150 dpi  
133  
Graphics/Menu\_COGO\_081.png @ 150 dpi  
133  
Graphics/Menu\_COGO\_081.png @ 150 dpi  
133  
Graphics/Menu\_COGO\_202.gif @ 400 dpi  
133  
Graphics/Menu\_COGO\_203.gif @ 400 dpi  
133  
Graphics/Menu\_Set\_085.png @ 150 dpi 134  
Graphics/Menu\_Set\_082.png @ 150 dpi 134  
Graphics/Menu\_Set\_082.png @ 150 dpi 134  
Graphics/Menu\_Set\_083.png @ 150 dpi 134  
Graphics/Menu\_Set\_084\_NPL.png @ 150  
dpi 134  
Graphics/Menu\_Set\_084\_NPL.png 134  
Graphics/Menu\_300.eps 136  
Graphics/Menu\_Set\_086.png @ 150 dpi 136  
Graphics/Menu\_Set\_086.png @ 150 dpi 136  
Graphics/Menu\_Set\_087.png 137  
Graphics/Menu\_Set\_087.png 137  
Graphics/Menu\_Set\_088.png @ 150 dpi 137  
Graphics/Menu\_Set\_088.png @ 150 dpi 137  
Graphics/Menu\_Set\_089.png @ 150 dpi 137  
Graphics/Menu\_Set\_089.png @ 150 dpi 137  
Graphics/Menu\_Set\_090.png @ 150 dpi 137  
Graphics/Menu\_Set\_090.png @ 150 dpi 137  
Graphics/Menu\_Set\_091.png @ 150 dpi 137  
Graphics/Menu\_Set\_092.png @ 150 dpi 138  
Graphics/Menu\_Set\_092.png @ 150 dpi 138  
Graphics/Menu\_Set\_093.png @ 150 dpi 138  
Graphics/Menu\_Set\_093.png @ 150 dpi 138  
Graphics/Menu\_Set\_094.png @ 150 dpi 138  
Graphics/Menu\_Set\_097.png 139  
Graphics/Menu\_Set\_098.png 139  
Graphics/Menu\_Set\_099.png 139  
Graphics/Menu\_Set\_095.png @ 150 dpi 139  
Graphics/Menu\_Set\_096.png @ 150 dpi 139  
Graphics/Menu\_Data\_001.png @ 150 dpi  
140  
Graphics/Menu\_Data\_001.png @ 150 dpi  
140  
Graphics/Menu\_Data\_097.png @ 150 dpi  
140



Graphics/Menu\_Data\_097.png @ 150 dpi  
140  
Graphics/Menu\_Data\_098.png @ 150 dpi  
140  
Graphics/Menu\_Data\_098.png @ 150 dpi  
140  
Graphics/Menu\_Data\_099.png @ 150 dpi  
141  
Graphics/Menu\_Data\_099.png @ 150 dpi  
141  
Graphics/Apps\_100A.png @ 150 dpi 141  
Graphics/Apps\_100A.png @ 150 dpi 141  
Graphics/Menu\_Data\_100.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_100.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_101.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_101.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_102.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_102.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_103.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_103.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_104.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_104.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_105.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_105.png @ 150 dpi  
142  
Graphics/Menu\_Data\_106.png @ 150 dpi  
143  
Graphics/Menu\_Data\_106.png @ 150 dpi  
143  
Graphics/Menu\_Data\_107.png @ 150 dpi  
143  
Graphics/Menu\_Data\_107.png @ 150 dpi  
143  
Graphics/Menu\_Data\_108.png @ 150 dpi  
143  
Graphics/Menu\_Data\_108.png @ 150 dpi  
143  
Graphics/Menu\_Data\_109.png @ 150 dpi  
143

Graphics/Menu\_Data\_109.png @ 150 dpi  
143  
Graphics/Menu\_Data\_097.png @ 150 dpi  
144  
Graphics/Menu\_Data\_097.png @ 150 dpi  
144  
Graphics/Menu\_Data\_110.png @ 150 dpi  
144  
Graphics/Menu\_Data\_110.png @ 150 dpi  
144  
Graphics/Menu\_Data\_098.png @ 150 dpi  
144  
Graphics/Menu\_Data\_104.png @ 150 dpi  
144  
Graphics/Menu\_Data\_104.png @ 150 dpi  
144  
Graphics/Menu\_Data\_111.png @ 150 dpi  
144  
Graphics/Menu\_Data\_111.png @ 150 dpi  
144  
Graphics/Menu\_Data\_105.png @ 150 dpi  
144  
Graphics/Menu\_Data\_112.png @ 150 dpi  
144  
Graphics/Menu\_Data\_113.png @ 150 dpi  
145  
Graphics/Menu\_Data\_113.png @ 150 dpi  
145  
Graphics/Menu\_Data\_114.png @ 150 dpi  
145  
Graphics/Menu\_Data\_114.png @ 150 dpi  
145  
Graphics/Menu\_Data\_115.png @ 150 dpi  
145  
Graphics/Menu\_Data\_115.png @ 150 dpi  
145  
Graphics/Menu\_Data\_116.png @ 150 dpi  
145  
Graphics/Menu\_Data\_116.png @ 150 dpi  
145  
Graphics/Menu\_Data\_117.png @ 150 dpi  
145  
Graphics/Menu\_Data\_117.png @ 150 dpi  
145  
Graphics/Menu\_Data\_118.png @ 150 dpi  
146  
Graphics/Menu\_Data\_118.png @ 150 dpi  
146  
Graphics/Menu\_Data\_119.png @ 150 dpi  
146

Graphics/Menu\_Data\_119.png @ 150 dpi  
146  
Graphics/Menu\_Data\_120.png @ 150 dpi  
146  
Graphics/Menu\_Data\_120.png @ 150 dpi  
146  
Graphics/Menu\_Data\_121.png @ 150 dpi  
146  
Graphics/Menu\_Data\_121.png @ 150 dpi  
146  
Graphics/Menu\_Data\_122.png @ 150 dpi  
146  
Graphics/Menu\_Data\_122.png @ 150 dpi  
146  
Graphics/Menu\_Data\_123.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_123.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_124.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_124.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_125.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_125.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_126.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_126.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_127.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_127.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_128.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_128.png @ 150 dpi  
147  
Graphics/Menu\_Data\_117.png @ 150 dpi  
148  
Graphics/Menu\_Data\_117.png @ 150 dpi  
148  
Graphics/Menu\_Data\_129.png @ 150 dpi  
148  
Graphics/Menu\_Data\_129.png @ 150 dpi  
148  
Graphics/Menu\_Data\_130.png @ 150 dpi  
148  
Graphics/Menu\_Data\_130.png @ 150 dpi  
148

Graphics/Menu\_Data\_131.png @ 150 dpi  
148  
Graphics/Menu\_Data\_132.png @ 150 dpi  
148  
Graphics/Menu\_Data\_132.png @ 150 dpi  
148  
Graphics/Menu\_Data\_133.png @ 150 dpi  
148  
Graphics/Menu\_Data\_133.png @ 150 dpi  
148  
Graphics/Menu\_Data\_134.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_104.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_104.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_135.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_135.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_136.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_136.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_137.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_138.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_138.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_139.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_139.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_140.png @ 150 dpi  
149  
Graphics/Menu\_Data\_141.png @ 150 dpi  
150  
Graphics/Menu\_Data\_141.png @ 150 dpi  
150  
Graphics/Menu\_Data\_142.png @ 150 dpi  
150  
Graphics/Menu\_Data\_142.png @ 150 dpi  
150  
Graphics/Menu\_Data\_143.png @ 150 dpi  
150  
Graphics/Menu\_Data\_143.png @ 150 dpi  
150  
Graphics/Menu\_Data\_144.png @ 150 dpi  
150

Graphics/Menu\_Data\_144.png @ 150 dpi  
150  
Graphics/Menu\_Data\_145.png @ 150 dpi  
150  
Graphics/Menu\_Data\_145.png @ 150 dpi  
150  
Graphics/Menu\_Data\_146.png @ 150 dpi  
150  
Graphics/Menu\_Data\_146.png @ 150 dpi  
150  
Graphics/Menu\_Data\_146.png @ 150 dpi  
151  
Graphics/Menu\_Data\_146.png @ 150 dpi  
151  
Graphics/Menu\_Data\_147.png @ 150 dpi  
151  
Graphics/Menu\_Data\_147.png @ 150 dpi  
151  
Graphics/Menu\_Data\_148.png @ 150 dpi  
151  
Graphics/Menu\_Data\_148.png @ 150 dpi  
151  
Graphics/Menu\_Data\_149.png @ 150 dpi  
151  
Graphics/Menu\_Data\_150.png @ 150 dpi  
151  
Graphics/Menu\_Data\_150.png @ 150 dpi  
151  
Graphics/Menu\_Data\_151.png @ 150 dpi  
151  
Graphics/Menu\_Data\_151.png @ 150 dpi  
151  
Graphics/Menu\_Data\_152.png @ 150 dpi  
152  
Graphics/Menu\_Data\_152.png @ 150 dpi  
152  
Graphics/Menu\_Data\_153.png @ 150 dpi  
152  
Graphics/Menu\_Data\_154.png @ 150 dpi  
152  
Graphics/Menu\_Data\_155.png @ 150 dpi  
152  
Graphics/Menu\_Data\_156.png @ 150 dpi  
152  
Graphics/Menu\_Data\_156.png @ 150 dpi  
152  
Graphics/Menu\_Data\_157.png @ 150 dpi  
152  
Graphics/Menu\_Data\_157.png @ 150 dpi  
152

Graphics/Menu\_Data\_146.png @ 150 dpi  
152  
Graphics/Menu\_Data\_146.png @ 150 dpi  
152  
Graphics/Menu\_Data\_158.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_158.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_159.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_159.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_160.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_160.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_161.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_161.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_162.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_162.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_163.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_163.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_164.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Data\_164.png @ 150 dpi  
153  
Graphics/Menu\_Comms\_167.png @ 150 dpi  
154  
Graphics/Menu\_Comms\_165.png @ 150 dpi  
154  
Graphics/Menu\_Comms\_165.png @ 150 dpi  
154  
Graphics/Menu\_Comms\_166.png @ 150 dpi  
154  
Graphics/Menu\_Comms\_166.png @ 150 dpi  
154  
Graphics/Menu\_Comms\_170.png @ 150 dpi  
154  
Graphics/Menu\_Comms\_169.png @ 150 dpi  
154  
Graphics/Menu\_Comms\_169.png @ 150 dpi  
154  
Graphics/Menu\_Comms\_168.png @ 150 dpi  
154

Graphics/Menu\_Comms\_168.png @ 150 dpi 154  
 Graphics/Menu\_Comms\_171.png @ 150 dpi 154  
 Graphics/Menu\_Comms\_171.png @ 150 dpi 154  
 Graphics/Menu\_Comms\_172.png @ 150 dpi 155  
 Graphics/Menu\_Comms\_172.png @ 150 dpi 155  
 Graphics/Menu\_Comms\_173.png @ 150 dpi 155  
 Graphics/Menu\_Comms\_174.png @ 150 dpi 155  
 Graphics/Menu\_Comms\_174.png @ 150 dpi 155  
 Graphics/Menu\_Comms\_175.png @ 150 dpi 155  
 Graphics/Menu\_Comms\_175.png @ 150 dpi 155  
 Graphics/Menu\_Comms\_169.png @ 150 dpi 156  
 Graphics/Menu\_Comms\_169.png @ 150 dpi 156  
 Graphics/Menu\_Comms\_176.png @ 150 dpi 156  
 Graphics/Menu\_Comms\_176.png @ 150 dpi 156  
 Graphics/ScrollUp.png @ 72 dpi 156  
 Graphics/ScrollDown.png @ 72 dpi 156  
 Graphics/Menu\_Comms\_179.png @ 150 dpi 156  
 Graphics/Menu\_Comms\_179.png @ 150 dpi 156  
 Graphics/Menu\_Comms\_180.png @ 150 dpi 157  
 Graphics/Menu\_Comms\_180.png @ 150 dpi 157  
 Graphics/Menu\_Comms\_181.png @ 150 dpi 157  
 Graphics/Menu\_Comms\_181.png @ 150 dpi 157  
 Graphics/Menu\_1sec\_182.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_182.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_183.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_183.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_184.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_184.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_185.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_185.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_186.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_186.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_187.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_187.png @ 150 dpi 158  
 Graphics/ScrollUp.png @ 100 dpi 158  
 Graphics/ScrollDown.png @ 100 dpi 158  
 Graphics/Menu\_1sec\_188.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_188.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_189.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_189.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_190.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_190.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_191.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_191.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_192.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_192.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_193.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_193.png @ 150 dpi 159  
 Graphics/Menu\_1sec\_194.png @ 150 dpi 160  
 Graphics/Menu\_1sec\_194.png @ 150 dpi 160  
 Graphics/Menu\_Calibrat\_195.png @ 150 dpi 160  
 Graphics/Menu\_Calibrat\_195.png @ 150 dpi 160

Graphics/Menu\_Time\_196.png @ 150 dpi  
160  
Graphics/Menu\_Time\_196.png @ 150 dpi  
160  
Graphics/Menu\_Time\_197.png @ 150 dpi  
160  
Graphics/Menu\_Time\_197.png @ 150 dpi  
160  
Graphics/Menu\_Time\_198.png @ 150 dpi  
160  
Graphics/Menu\_Time\_198.png @ 150 dpi  
160  
Graphics/Menu\_USB\_001.png @ 150 dpi  
161  
Graphics/Menu\_USB\_007.png @ 150 dpi  
161  
Graphics/Menu\_USB\_002.png @ 150 dpi  
161  
Graphics/Menu\_USB\_003.png @ 150 dpi  
161  
Graphics/Menu\_USB\_002.png @ 150 dpi  
162  
Graphics/Menu\_USB\_006.png @ 150 dpi  
162  
Graphics/4-3a.eps 164  
Graphics/ibank\_0010.png 164  
Graphics/reticlemark.bmp 164  
Graphics/4-3b.eps 164  
Graphics/4-3b.eps 164  
Graphics/reticlemark.bmp 164  
Graphics/Check\_001.png @ 150 dpi 165  
Graphics/Check\_001.png @ 150 dpi 165  
Graphics/Check\_002.png @ 150 dpi 165  
Graphics/Check\_003.png @ 150 dpi 166  
Graphics/Check\_004.png @ 150 dpi 166  
Graphics/Check\_004.png @ 150 dpi 166  
Graphics/Check\_005.png @ 150 dpi 166  
Graphics/Check\_005.png @ 150 dpi 166  
Graphics/Check\_006.png @ 150 dpi 166  
Graphics/Check\_006.png @ 150 dpi 166  
Graphics/Check\_007.png 166  
Graphics/4-5.eps 167  
Graphics/4-5.eps 167  
Graphics/5-1.eps 174  
Graphics/Menu\_Set\_088.png @ 150 dpi 178  
Graphics/Menu\_Set\_088.png @ 150 dpi 178  
Graphics/Menu\_Set\_088.png @ 150 dpi 180  
Graphics/Menu\_Set\_088.png @ 150 dpi 180  
Graphics/Menu\_Set\_088.png @ 150 dpi 182  
Graphics/Menu\_Set\_088.png @ 150 dpi 182

Graphics/62New.tif 194  
Graphics/Focus6\_ibank\_0008-  
RR\_cropped.png @ 800 dpi 194  
Graphics/6-2.eps 195